

Service Charge à distance EV

- Définition
- Analyse préliminaire
 - Vérifications de base : Problèmes de Partage de Données et de Connectivité du Véhicule
 - Vérification du type de véhicule
 - Vérification de l'état du PBO
- Distinction des problèmes : ONBOARD vs. OFFBOARD
 - Problèmes ONBOARD (Véhicule)
 - Problèmes OFFBOARD (Application/Serveur)
- Problèmes connus pour les CCSX
 - Cas où le client programme la charge toute la semaine mais ne se lance pas la nuit du dimanche au lundi
 - Le client ne reçoit pas les notifications de charge

Définition

La charge fait référence au processus de rechargement de la batterie d'un véhicule, essentiel à son fonctionnement.

Il est important de savoir **quel mode de charge** le client utilise au moment du démarrage :

- **Mode instantané**, le câble doit être branché pour que la charge démarre immédiatement.
- **Mode programmé**, le client doit d'abord brancher le câble, puis configurer un créneau dans le calendrier pour que la charge débute à l'heure prévue.
- **Mode différé**, le client branche le câble, puis la charge démarre automatiquement après un délai prédéfini, sans passer par un calendrier.

Analyse préliminaire

🔗 Vérifications de base : Problèmes de Partage de Données et de Connectivité du Véhicule

🔗 Vérification du type de véhicule

Véhicules non concernés par la programmation/statut de charge :

- Véhicules essence ou diesel.
- Véhicules hybrides classiques (non rechargeables).

Véhicules concernés par la programmation/statut de charge :

- Véhicules hybrides rechargeables (Plug-in Hybrid).
- Véhicules électriques classiques.

Comment vérifier le type de moteur : Le type de moteur peut être vérifié via l'outil VCPS.



VFIAG000866339156

CCSI

Eligible for commercial connected services

^

RENAULT - ZOE - B10 - Electric

Lifecycle	Manufacturing date	Delivery date	Registration date	Delivery country	Usage country	Commercial brand
	19/10/2020	12/11/2020	21/10/2020	FR	PT	RENAULT
	Quality status	Cross Badge	Model Code	Energy Electric		
	VN	No	B10			

Multimedia & Telematics	Car Gateway	Region	IVC installed	IVI installed	Radio type	System type
	CVC	EMEA	Yes	Yes	NA40A	CORE NAV DAB - AUDITO

🔗 Vérification de l'état du PBO

L'analyse des contrats n'est pertinente que si le PBO a été correctement réalisé sur le véhicule.

Si le PBO n'est pas réalisé :

- Aucun contrat ne sera synchronisé dans le véhicule.
- Le véhicule n'aura pas de connectivité.

Distinction des problèmes : ONBOARD vs. OFFBOARD

Il est essentiel de déterminer si le problème du client se situe au niveau du véhicule (ONBOARD) ou de l'application/serveur (OFFBOARD).

Problèmes ONBOARD (Véhicule)


Ces problèmes concernent le fonctionnement interne du véhicule.

1. Vérification du calendrier de charge:

- Assurez-vous qu'un calendrier de charge est créé à la fois ONBOARD (dans le véhicule) et sur l'application MyRenault, et qu'ils sont identiques pour établir une première synchronisation.
- Le calendrier embarqué et le calendrier de l'application MyRenault doivent être identiques au départ pour permettre la synchronisation. Le client doit ensuite attendre quelques minutes, moteur allumé, pour que la synchronisation s'effectue.
- Une fois la synchronisation initiale établie, le client pourra modifier librement le calendrier de l'application MyRenault pour programmer à distance sa charge ou son préconditionnement.

2. Lancer la réactivation du service DRX:

- **Lancer une réactivation du service DRX** depuis Newdialogys afin de "secouer" le véhicule.
- Cette action force une nouvelle synchronisation réseau du TCU.
- Une fois le service relancé, **les services bloqués devraient se rétablir automatiquement** (commande de charge, hvac etc.).

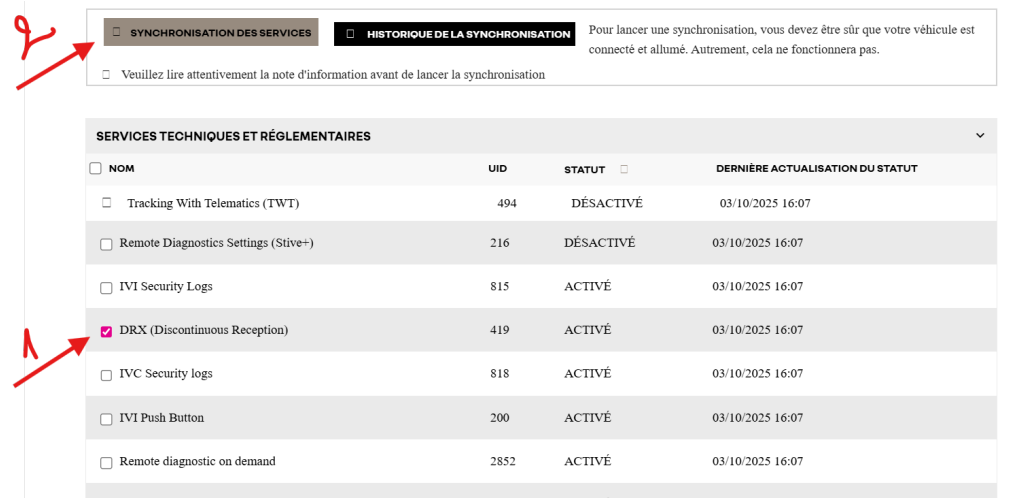

☐ SYNCHRONISATION DES SERVICES ☐ HISTORIQUE DE LA SYNCHRONISATION

Pour lancer une synchronisation, vous devez être sûr que votre véhicule est connecté et allumé. Autrement, cela ne fonctionnera pas.

☐ Veuillez lire attentivement la note d'information avant de lancer la synchronisation

SERVICES TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES				
☐ NOM	UID	STATUT	☐ DERNIÈRE ACTUALISATION DU STATUT	
☐ Tracking With Telematics (TWT)	494	DÉSACTIVÉ	03/10/2025 16:07	
☐ Remote Diagnostics Settings (Stive+)	216	DÉSACTIVÉ	03/10/2025 16:07	
☐ IVI Security Logs	815	ACTIVÉ	03/10/2025 16:07	
☒ DRX (Discontinuous Reception)	419	ACTIVÉ	03/10/2025 16:07	
☐ IVC Security logs	818	ACTIVÉ	03/10/2025 16:07	
☐ IVI Push Button	200	ACTIVÉ	03/10/2025 16:07	
☐ Remote diagnostic on demand	2852	ACTIVÉ	03/10/2025 16:07	

3. Test du calendrier dans le véhicule :

1. Demandez au client de tester plusieurs calendriers (par exemple, charge de 15 minutes pendant 15 minutes).
2. Dans un premier temps, testez le calendrier directement dans le véhicule (mode "scheduled").

Si le calendrier n'est pas pris en compte : Le problème se situe a priori ONBOARD.

Si le calendrier ONBOARD est bien pris en compte, testez ensuite via l'application MyRenault.

3. Le client doit sauvegarder son calendrier sur l'application pour qu'il soit pris en compte par la TCU (cela peut prendre quelques minutes ; évitez de programmer un démarrage une minute avant l'heure attendue).
4. Une petite modification de 15 minutes suffit souvent à débloquer le calendrier OFFBOARD et/ou le bouton de sauvegarde de ce calendrier.

💡 Template

Hello L1,

We have restarted a specific service to address the issue.

Please ask the user to do the following in a good network connectivity area within 48 hours after the reactivation starts.

- Start the vehicle, and keep the vehicle ON for at least 5 minutes.
- Then turn OFF the vehicle and start again, so the activation of the service is successful

-Ask the customer to perform a "check for update" through his onboard system screen?
-Once completed, ask them to perform 30 min trip to consume the activation campaign

Additionally, ask the customer to perform the following. The goal is to identify any issues with the charge scheduling:

1. Schedule a program on the vehicle to start in 5 or 10 minutes.
2. Go back to the application and schedule the same program also (also in 5–10 minutes)

=>Let the program run until execution.

1. After the execution, the customer can create a new program in the application to confirm if it is correctly taken into account.

After this, we need the customer to provide feedback on the results, specifically:

---Does the program work on board?

---Did they receive a notification saying that the charge started if it works?

---Did the program work without notification?

---Or did it fail to function at all?

Thank you for your feedback.

Best regards,

L2

4. Escalade pour problèmes BCM (si calendrier ONBOARD non pris en compte) :

- Si le calendrier onboard n'est pas pris en compte, cela peut indiquer un problème de BCM (Body Control Module).
- Escaladez le ticket à DEASMM avec le dépannage réalisé (test des calendriers).

5. Si le client n'arrive pas à lancer la charge via l'application MyRenault :Le problème se situe a priori **OFFBOARD**.

Problèmes OFFBOARD (Application/Serveur)

Ces problèmes sont liés aux contrats, à la connectivité ou à la synchronisation des services.

1. Vérification des contrats :

- **Si les contrats ne sont pas souscrits ou sont terminés** :Descendez le cas au L1 en expliquant qu'un contrat actif est nécessaire pour le fonctionnement des services associés.
- **Si les contrats sont présents et qu'une désynchronisation est suspectée** :
 - Un contrat peut être actif mais sans service.
 - Vérifiez que les contrats sont actifs et bien synchronisés sur **VCPS**.
- **Réactivation des services sur Newdialogys**:
 - Tentez de lancer une réactivation du service concerné pour "secouer" le véhicule et tenter de rétablir les services.
 - Le client doit impérativement effectuer un "check update" via son système embarqué pour forcer le véhicule à se reconnecter au serveur.
 - La réactivation est à appliquer si la dernière synchronisation effectuée par le L1 date de moins de 72 heures (vérifiez l'historique de synchronisation). Si c'est le cas, passez à l'étape suivante si le problème persiste.

💡 Template après réactivation du service :

Hello L1 team,

We have restarted a service reactivation, and it is in progress

Please ask the user to do the following in a good network connectivity area within 48 hours after the reactivation starts.

- Start the vehicle, and keep the vehicle ON for at least 5 minutes.
- Then turn OFF the vehicle and start again, so the activation of the service is successful


Once completed, can you also ask the customer to perform a "check for update" through his onboard system screen?
It will force the system to try to connect again to Renault's server to get back information

If the issue persists, please revert to us

Thanks & regards
L2 team

2. Si le problème persiste et le client confirme que la charge fonctionne correctement ONBOARD :

- **Dans VCPS**: Vérification des codes d'erreur des remote commands

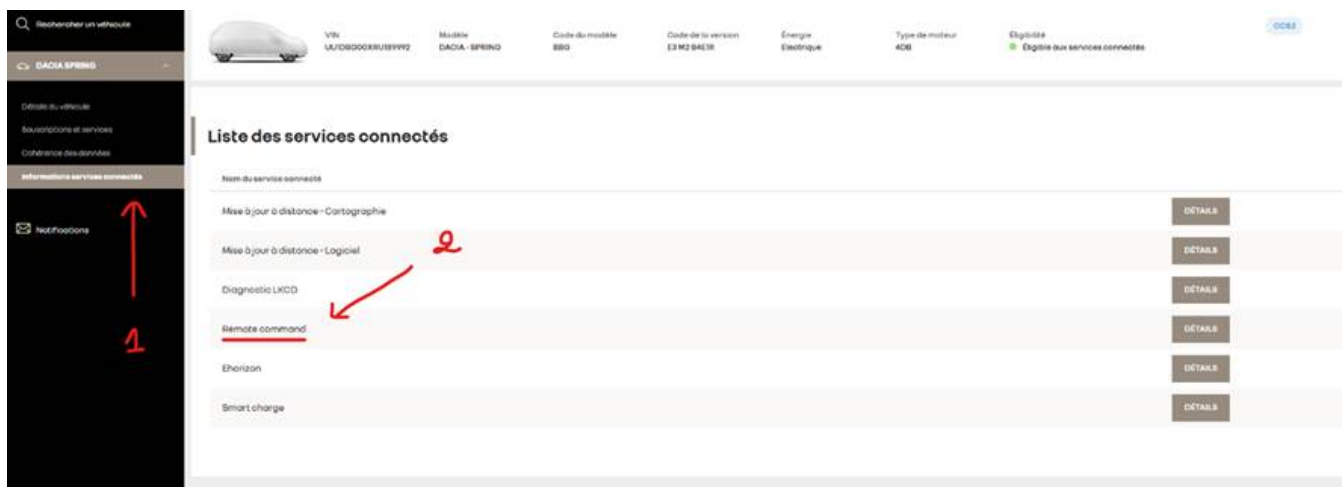

1. Commandes en statut "Pending" ou "Unknown"

Symptôme : Les commandes à distance affichent un statut "Pending" ou "Unknown".

Cause possible : Un blocage au niveau du véhicule ou du système offboard.

Action :

- **Pour les codes d'erreur identifiés :** Référez-vous à la section "Repair action" (Action de réparation) dans la documentation technique. Cette section fournit l'interprétation du message d'erreur (Error Code Message IVC) et aide à informer le L3 SDSM sur le code spécifique apparu.

2. "Cancelled Remote Commands"

Symptôme : Le message "Cancelled Remote Commands" est généré par la TCU, indiquant un problème embarqué.

Procédure de Dépannage :

1. Vérifier les conditions suivantes :
 - **Communications Récentes :** Sont-elles OK ?
 - **Commandes charge :** Toutes les commandes sont-elles annulées ?
2. Si toutes les commandes charge sont annulées :
 - Effectuer un test de connectivité (AC002).
 - Effectuer une réinitialisation de l'IVC (TCU).
 - Réaliser un diagnostic de l'IVC (TCU).
 - Mettre à jour le logiciel de l'IVC (TCU) vers la dernière version disponible.
 - Effectuer une réinitialisation de la batterie (RZ001).
 - **Action :** Demander au client de prendre un rendez-vous chez un concessionnaire pour un diagnostic TCU.
 - **Actions recommandées au concessionnaire :**
3. Si seulement certaines commandes sont annulées et d'autres ont un statut différent :
 - **Action :** Vérifier l'absence d'autres codes d'erreur parmi ceux listés ci-dessous.

3. Code 10 - Vehicle TIMEOUT

Symptôme : Le code 10 est renvoyé par la TCU.

Cause : Indique un problème au niveau de la TCU.

Action :

- Demander au client de prendre rendez-vous chez un concessionnaire pour un diagnostic de connectivité.
- **Escalade :** Si le problème persiste, escalader vers le L3 DEASMM.

4. Code 9 - Customer presence warning

Symptôme : Le véhicule génère une alerte "Customer presence warning".

Cause : Conditions spécifiques du véhicule non remplies, suggérant la présence d'un client ou des conditions de sécurité non respectées.

Procédure de Dépannage (à communiquer au client) :

💡 **Template de Customer presence warning à l'équipe L1:**

Hello L1 team,

Currently, the vehicle is generating a "Customer presence" warning.

So the user need to make sure about below things to avoid this kind of error.

The below are scenarios that can trigger Customer presence error:

- if all doors are not closed.
- if Ignition is on.
- if all windows are not closed.
- if any seatbelts are engaged.
- if any gears/Transmission is not in the parking state
- if the Keyfob/key is inside the vehicle.

Please ask the customer to try charging again if all the previous conditions are fulfilled.

Thanks & regards

L2

Escalade :

- Si le ticket revient et que le client confirme avoir respecté toutes les conditions à 100%, escalader le cas chez L3 DEASMM avec une explication détaillée des étapes de dépannage effectuées.

5. Code 27 - TCU n'a pas reçu le message du "wake up sms"

Symptôme : Le code 27 indique que la TCU n'a pas reçu le message "wake up sms" nécessaire pour lancer l'action demandée par le client. **Cause :** Problème de réception du message de réveil par la TCU.

Procédure de Dépannage :

1. **Vérifications :** S'assurer que tout est correctement synchronisé dans le véhicule (connectivité OK, communications récentes).
2. **Escalade :** Escalader le cas chez L3 DEASMM en expliquant que le véhicule présente un code 27 et qu'il y a un problème de "wake-up SMS".

6. Code 34 - Services not activated

Symptôme : Le code 34 indique que les services ne sont pas activés.

Cause : Les contrats de services ne sont pas actifs ou n'ont pas été synchronisés.

Procédure de Dépannage :

1. **Vérification :** Contrôler que les contrats sont bien en cours et actifs. Attendre un délai minimum de 24 heures après l'activation.
2. **Action :** Tenter une synchronisation des services.
3. **Désescalade :** Descendre le cas au L1 avec la demande de démarrage du véhicule (voir template après synchronisation).
4. **Escalade :** Si le problème persiste (toujours KO), escalader le cas chez L3 SDSM pour l'activation des services nécessaires.

- **Dans KIBANA:** Vérification des codes d'erreur des remote commands

Time	Level	message	request_url	target_status_code
Mar 9, 2026 @ 14:21:57.844	-	-	/wired-service-vehicles/api/v1/vehicles?vin=VF1RJB08968509612	200
Mar 9, 2026 @ 12:53:57.320	-	-	/commerce/v1/accounts/53961062-c4d4-4429-bb18-16a7847cfeaf/kamereon/kcm/v1/vehicles/VF1RJB08968509612/charge/settings?country=NL	502
Mar 9, 2026 @ 12:53:57.319	-	-	/commerce/v1/accounts/53961062-c4d4-4429-bb18-16a7847cfeaf/kamereon/kcm/v1/vehicles/VF1RJB08968509612/charge/settings?country=NL	502
Mar 9, 2026 @ 12:53:57.318	info	gateway receive query /commerce/v1/accounts/53961062-c4d4-4429-bb18-16a7847cfeaf/kamereon/kcm/v1/vehicles/VF1RJB08968509612/charge/settings	/commerce/v1/accounts/53961062-c4d4-4429-bb18-16a7847cfeaf/kamereon/kcm/v1/vehicles/VF1RJB08968509612/charge/settings?country=NL	502
Mar 9, 2026 @ 12:53:55.923	-	-	/mvr/api/v1/accounts/53961062-c4d4	502

1. Erreur 502

Symptôme : Bad Gateway Erreur serveur intermédiaire.

Cause : souvent liée à un problème de communication entre serveurs (ex: serveur backend inaccessible, timeout, ou proxy en erreur)

Action :

- Demander au client de faire un programme onboard
- **Escalade :** Si le problème persiste, escalader vers le L3 SDSM.

💡 Template de programme Onboard

Hello L1 Team,

Before proceeding further, please ask the customer to perform the following steps:

1. Set an onboard charging program directly from the vehicle.
2. Set an onboard HVAC program directly from the vehicle.

If the issue persists, please ask the customer to open the My Renault app and:

- Clear the app cache
- Clear the app data
- Uninstall the app
- Reinstall the latest version

If the issue still persists after these steps, please request:

- A screenshot of the onboard program
- The screenshot must include a visible timestamp

Best regards,

L2

2. Erreur 200

Symptôme :

La requête a été traitée avec succès.

Cause :

Tous les paramètres envoyés sont corrects et le service a répondu normalement.

Action :

Aucune action nécessaire.

3. Erreur 404

Symptôme :

Le VIN demandé n'apparaît pas dans nos bases ou n'est pas reconnu.

Cause :

- VIN incorrect, incomplet ou mal saisi.
- Le véhicule n'existe pas dans la base de données.

- ~~Synchronisation ou mise à jour non encore effectuée.~~

Action:

- ~~Vérifier la saisie du VIN.~~
- ~~Confirmer que le véhicule est bien enregistré dans nos systèmes.~~
- ~~Relancer une recherche après mise à jour si nécessaire.~~

4. Erreur 500

Symptôme:

Le serveur n'a pas pu traiter la requête en raison d'un problème interne.

Cause:

- ~~Défaut momentané du service.~~
- ~~Problème technique ou exception non gérée côté serveur.~~

Action:

- ~~Réessayer ultérieurement.~~
- ~~Si l'erreur persiste, escalader au L3 SDSM avec les logs et l'horodatage.~~

Problèmes connus pour les CCSX

Cas où le client programme la charge toute la semaine mais ne se lance pas la nuit du dimanche au lundi

Lorsque la voiture n'arrive pas à charger la nuit de dimanche à lundi alors que le reste de la semaine ça marche bien, souvent il y a un problème de BCM (Body Module Control / Unité contrôle habitacle)

Il s'agit du fameux calculateur qui interprète l'action client lorsqu'on appuie sur un bouton genre clim, radio, clignotant, etc.

Le souci est réglable en planifiant plusieurs actions (Customer dans un premier temps et sinon dealer)

Étape 1 => Software update (Si le client a encore les FOTA il peut tenter)

Étape 2 => si KO sur la software update, faire un RDV dealer pour update + autoconf de certains calculateurs (notamment le **HEVC**)

Attention ici on parle bien de **HEVC**, pas de **HVAC**

- **HEVC = HYBRID ELECTRICAL VEHICLE CONTROLLER ça concerne la charge (UNITÉ CONTRÔLE VÉHICULE ÉLECTRIQUE)**
- alors que **HVAC = Heating Ventilation, Air Conditioning**

💡 Template

Hello L1,

Calendar issue can be updated through an update; if it is not the case, it may require dealer intervention.

Please ask the customer to search for a software update.

If the software update is done and the issue persists: Please ask the customer to go to the dealer in order to :

- Update AND autoconfiguration of IVI
- Update AND autoconfiguration of BCM
- Update AND autoconfiguration of HEVC
- And also a ECU/DTC reading at the end.

Thank you
L2

Le client ne reçoit pas les notifications de charge

Il faut bien checker que le client a bien ces services , si tout est ok vérifier avec le client le paramètre suivant :

💡 Template

Hello L1,

Can you please first ask the customer to check the settings below:

To enable SMS notifications, the customer has to:

- 1. Open the My Renault app*
- 2. Go to Settings / My Account*
- 3. Go to My Notifications*
- 4. Choose the VIN for which to change SMS notifications*
- 5. Select the desired SMS notifications*

If the issue persists, please revert to us.

Thank you

L2