

カテゴリー	Date	No.	Rev.
20	2024/06/28	24-20-001	00

Service Information

リコール外-3817

ブレーキホース及びブレーキマスターシリンダーの交換



概要

ブレーキフルードリザーバータンクとブレーキマスターシリンダー間に装着されているブレーキホースについて、材質の選定が不適切なため、当該ブレーキホース及びブレーキマスターシリンダー内のカップがブレーキフルードと化学反応を起こしカップが劣化することがある。そのため、低速でブレーキを踏み続けると、ブレーキマスターシリンダーの液圧が低下し、制動力が低下するおそれがある。

改善措置

全車両、ブレーキホースを対策品に交換し、ブレーキマスターシリンダーを新品に交換する。

対象車両

ASF 2.0 59 台

別添 1 対象車台番号リスト を参照

未作業車両のご確認は下記問い合わせ先までご確認ください。

必要部品

改善対策部品は無償で供給いたしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

部品番号	部品名称	数量
-	ブレーキマスターシリンダー	1 pc
-	ブレーキホース	1 set
W010000112	ブレーキフルード DOT-4 350ml	6 pcs

作業完了後の処置

作業完了後、臨時分解整備記録簿に作業内容とリコール番号“外 3817”を記載してください。
また、右フロントホイールハウス内に打刻されている車台番号 17 桁目の下に黄色のペイントを塗布してください。

ご請求

作業完了後、交換済部品と共にご請求書を下記問い合わせ先まで送付ください。
ご請求書には対象車両の車台番号、作業時の走行距離、作業日時の記載をお願いいたします。

問合せ先

Service Information に関わるお問い合わせは下記までお願いいたします。

ASF 株式会社 車両開発部

〒101-0047

東京都千代田区内神田 3-22-3 IM 内神田ビル 11 階

warranty@asf-ev.com

担当：吉舗（ヨシキ）、川島


作業手順

1. 事前準備

1-1. 車両の電源オフにし、ブレーキペダルを数回踏み込んで、ブレーキマスターバックの減圧を行います。




1-2. メンテナンスマニュアル第 8 章『内装と外装』を参照に、アッパーグリルを外します。

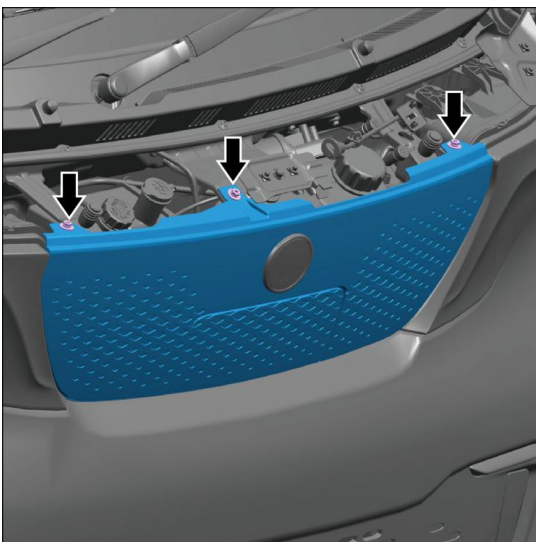

1-3. メンテナンスマニュアル第 2 章『シャシー』を参照に、ブレーキフルードを排出します。

1-4. マスターシリンダーから、ブレーキホース（ゴム製）及びブレーキパイプ（金属製）を外します。

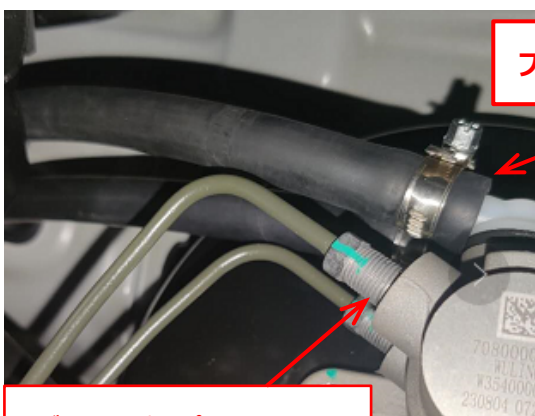

ブレーキホース（ゴム製）

ブレーキパイプ（金属製）

2. ブレーキマスターシリンダー / ブレーキホースの交換

2-1. ブレーキマスターシリンダーの固定用ナットを外します。




注意

- 分解作業を実施する際には、ゴミや塵、水滴等の汚染に十分に留意してください。
- 周辺部品に損傷を与えないように分解を行ってください。
- 分解作業中にブレーキフルードが車内に飛散した場合には清掃を行ってください。


2-2. ブレーキマスターシリンダーをマスターバックより取り外します。



2-3. ブレーキリザーバタンクの固定用ボルトを外します。

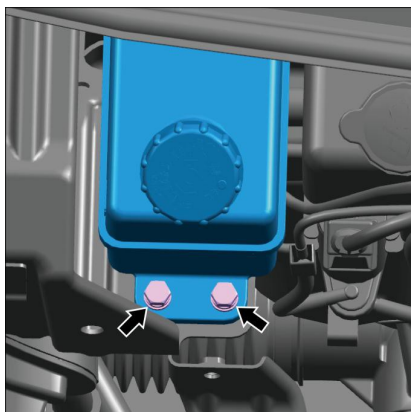

2-4. ブレーキフルードレベルセンサーのコネクターを外します。

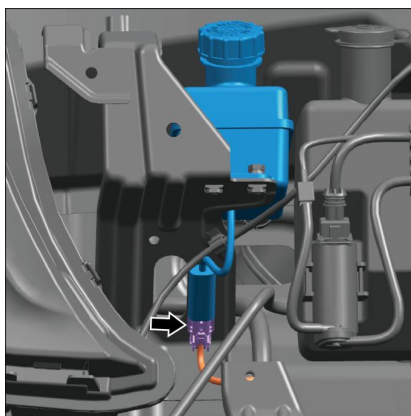

2-5. ブレーキフルードリザーバタンクとブレーキホースを車両から取り外します。



2-6. ブレーキフルードリザーバタンクからブレーキホースを取り外します。




⚠ 注意

○ リザーバタンク及びガスケットは再利用します。

3. 部品の交換

3-1. ブレーキマスターシリンダーの状態を確認します。

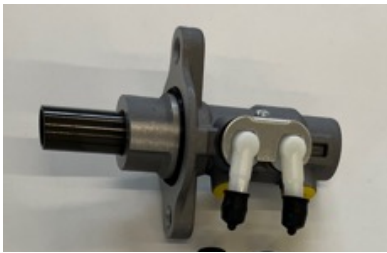

注意

- “Oリングの状態”、“部品シリアル番号”を確認し、最新版である旨を確認してください。

3-2. ブレーキマスターシリンダーをマスターバックへ取り付けます。



注意

- ブレーキマスターシリンダーは、21-25Nm で締め付けます。


3-3. ブレーキホースの状態を確認します。



注意

- ブレーキホース 1 “HX L0083806”
ブレーキホース 2 “HX L0083808”を確認します。



3-4. エアガン等でブレーキホース内部を洗浄し、ブレーキフルードリザーバータンクへ取り付けます。

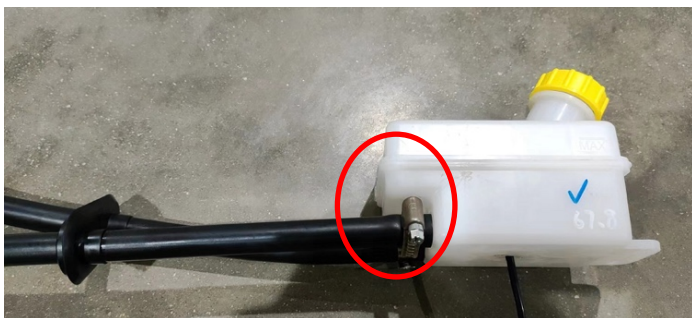

⚠ 注意

- ホースクランプは、3-4Nm で締め込みます。

3-5. メンテナンスマニュアル第 2 章『シャシー』を参照し、組立てたブレーキリザーバータンクを車体へ取り付けます。
ブレーキフルードレベルセンサー及びラバーガスケットを確実に接続します。

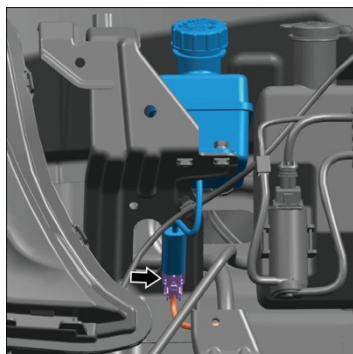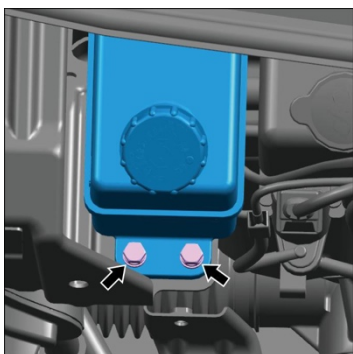


⚠ 注意

- ブレーキリザーバータンクは、8-10Nm で締め付けます。
- ラバーガスケットの取付けは確実に行ってください。

3-6. ブレーキマスターシリンダーへ、ブレーキホース（ゴム製）及びブレーキパイプ（金属製）を接続します。

⚠ 注意

- ブレーキホースのホースバンドは 3-4Nm で締め付けます。

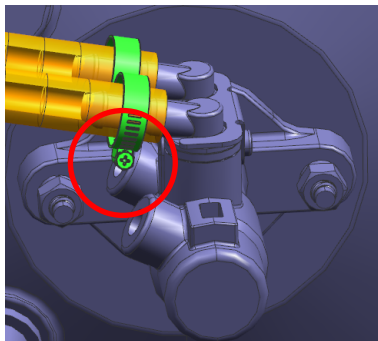

ブレーキホース端部をマスターシリンダーまで確実に挿入してください。

ホースバンドの固定位置は、マスターシリンダー側コネクターの凸部領域で行なってください。

- ブレーキパイプは 14-18Nm で締め付けます。



ブレーキパイプのフェアリング加工部が、マスターシリンダーへ確実に挿入されていることを確認してから、締め付けを開始してください。

3-7. 指定のブレーキフルードを用いて、ブレーキライン内のフラッシングを行います。

フラッシングは、ブレーキフルードの規定容量 700ml 以上を用いて実施してください。

⚠ 注意

- ブレーキフルードは、無償供給品である純正ブレーキフルードのみをご使用ください。



3-8. ブレーキフルードを充填後、メンテナンスマニュアル第 2 章『シャシー』を参照しブレーキシステムのエア抜きを確実に実施してください。

 注意

- 故障診断機を用いて ESC バルブ内のエア抜きを先に実施してください。
- エア抜きは、右後輪 > 左前輪 > 左後輪 > 右前輪の順に行なってください。
- エア抜き作業後、ブレーキフルードリザーバータンク内のフルードレベルを確認し、要すれば補充を行なってください。

4. 車両の復元

車両を復元、清掃を行い必要に応じてテスト走行を行うと共に、下記事項について確認を行なってください。

- ブレーキマスターシリンダーの取付け状態の確認。
- エア抜き作業後の各接続部位からのブレーキフルード漏れなき事の確認。
- ブレーキリザーバータンク内のブレーキフルード充填量の確認。
- 故障診断機を用いて車両の診断を行い、DTC が確認された場合には措置を行なってください。

別添 1 対象車台番号リスト

LLWA1BAA7P1001036	LLWA1BAA5P1001469
LLWA1BAA6P1001061	LLWA1BAA1P1001470
LLWA1BAA1P1001078	LLWA1BAA3P1001471
LLWA1BAA3P1001079	LLWA1BAA7P1004213
LLWA1BAAXP1001080	LLWA1BAA1P1004224
LLWA1BAA3P1001082	LLWA1BAA1P1004238
LLWA1BAA7P1001084	LLWA1BAA4P1004251
LLWA1BAA9P1001085	LLWA1BAA5P1004257
LLWA1BAA0P1001301	LLWA1BAA2P1004278
LLWA1BAA2P1001302	LLWA1BAA2P1006788
LLWA1BAAXP1001306	LLWA1BAA5P1006798
LLWA1BAA1P1001307	LLWA1BAA7P1006799
LLWA1BAA1P1001310	LLWA1BAA1P1006801
LLWA1BAA5P1001312	LLWA1BAA3P1006802
LLWA1BAA7P1001313	LLWA1BAA4P1009031
LLWA1BAA9P1001314	LLWA1BAA1P1009875
LLWA1BAA0P1001315	LLWA1BAA6P1010892
LLWA1BAA6P1001318	
LLWA1BAA8P1001319	
LLWA1BAA4P1001320	
LLWA1BAA1P1001324	
LLWA1BAA5P1001326	
LLWA1BAA9P1001328	
LLWA1BAA0P1001329	
LLWA1BAA7P1001330	
LLWA1BAA9P1001345	
LLWA1BAA2P1001350	
LLWA1BAA4P1001351	
LLWA1BAA2P1001364	
LLWA1BAA1P1001372	
LLWA1BAA5P1001374	
LLWA1BAA0P1001380	
LLWA1BAAXP1001385	
LLWA1BAA5P1001391	
LLWA1BAA8P1001403	
LLWA1BAA9P1001409	
LLWA1BAA9P1001426	
LLWA1BAA5P1001438	
LLWA1BAA3P1001440	
LLWA1BAA4P1001446	
LLWA1BAA8P1001465	
LLWA1BAA3P1001468	