INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CATASTRO

DIAGNÓSTICO DE HUMEDADES, PATOLOGÍAS Y ESTADO DE INMUEBLE

Levantamiento en terreno para evaluación de estado.

1. ANTECEDENTES GENERALES Y FICHA DEL INMUEBLE

Fecha de Inspección:	15 de Octubre de 2026
Dirección / Unidad:	O'higgins 1365 departamento 701
Responsable Levantamiento:	Carolina Rozas Muñoz / Arquitecta
Objetivo de la Visita:	Inspección técnica diagnóstica de humedades, sellos perimetrales y revestimientos previa a desocupación
Estado del Proceso:	Visita finalizada - Se solicita Etapa de ensayo en reposo y cierre de consumos y nuevo diagnostico

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

El presente informe recopila los hallazgos técnicos registrados in situ durante la inspección visual y física mediante absorción por contacto. Se focaliza en la identificación del origen de acumulaciones de agua en áreas críticas, diferenciando fallas de estanqueidad de instalaciones sanitarias respecto a infiltraciones por juntas, fenómenos de condensación superficial por puentes térmicos y deterioros mecánicos en terminaciones.

3. CATASTRO TÉCNICO DE PATOLOGÍAS POR SECTOR

3.1. Baño Fondo (Zona Crítica de Humedad en Losa)

• **Acumulación en Losa / Shaft:** Se constató presencia notoria de agua líquida al tacto sobre losa bajo tina, mediante ensayo con papel absorbente. Dicha humedad se concentra en el perímetro de borde bajo tina, se evidencia humedad en la losa completa y acumulación leve al momento de abrir llaves de ducha.

• **Estanqueidad de Tina y Desagües:** La cavidad interior superior bajo la tina, desagüe directo y sifón de ducha de baño se inspeccionó directamente, comprobándose que está completamente seca. No existen fugas activas en la tubería de desagüe directo, rebalse ni en el sifón bajo la tina. Asimismo, la prueba de descarga del inodoro no generó aportes de agua en la base que pudieran revelarse en losa de tina, sin embargo se evidencia una humedad constante en borde de desagüe de inodoro.

• **Revestimiento Cerámico y Sellado:** Se identificaron fisuras diagonales severas en las palmetas de azulejos que bordean la grifería y la tina, junto con una pérdida casi total de adherencia y agrietamiento del fragüe de encuentro muro-tina. Las conexiones traseras de la grifería se verificaron secas al tacto. Se requiere un recambio total de cerámica ya que el reemplazo de algunas es inviable por el cambio de coloración con el tiempo.

• **Artefactos y espejo:** los Artefactos, lavamanos y wc propiamente tal se observan en buen estado, sin embargo una segunda fuga de humedad se evidencia en exceso de moho en área de WC sin ser posible determinar un origen concreto, los espejos se encuentran deteriorados en bordes y esquinas.

Observaciones: No se logra determinar la causa de la filtración. **Se aconseja periodo de reposo para nuevo ensayo de estanqueidad.**

Dictamen preliminar: La causa raíz más probable es la infiltración por escurrimiento superficial durante el uso de la ducha, filtrando a través de las fisuras cerámicas y juntas perimetrales abiertas, canalizándose entre el muro y la tina hacia la losa. Se dispuso protocolo de aislamiento y veda de uso de este baño para confirmar el secado progresivo por desuso. Una segunda fuga de humedad se evidencia en área de WC sin ser posible determinar un origen concreto, el cuál puede tratarse solo de restablecimiento de sellos. Para poder determinar el origen de la humedad se debe iniciar un protocolo de secado de al menos 5 días. Otra hipótesis de causa probable es un flujo de humedad en los encuentros de la tubería que conecta sifón de ducha con ensamble a WC y continuidad al Shaft vertical, por lo cual es importante el protocolo de secado para descartar una posible filtración interna por rotura de tubería.

3.2. Muro Posterior a Tina (Sector Clóset y Dormitorio)

• **Revestimiento de Yeso:** Se observan agrietamientos marcados lineales sin continuidad en muro y desprendimientos del enlucido de yeso en la parte baja y media del muro divisorio posterior. Se recomienda un examen de carácter excavatorio para determinar la profundidad de la fisura, y un análisis planimétrico para determinar si el muro tiene algún carácter de paramento estructural relevante. No se detectó humedad activa líquida al momento del tacto, indicando secuelas de afectación por absorción capilar previa o retracción de material.

• **Colonización Fúngica (Moho):** Presencia de manchas y colonias oscuras en superficie.

Dictamen preliminar: Se diagnostica una posible causa raíz de la fisura a algún movimiento sísmico, es menos probable que la causa sea humedad por la magnitud que se observa. Se aconseja realizar pruebas mecánicas de resistencia para comprobar estabilidad del muro.

Se diagnostica que la causal de moho superficial es alimentado por la falta de renovación de aire en zonas de guardado cerrado y condensación intersticial.

Observaciones: Se recomienda iniciar protocolo de acción que se describe en anexo 1.

3.3. Ventanas y Ángulos Superiores (Cielo-Muro)

• **Moho por Condensación:** Desarrollo severo de moho negruzco en los vértices superiores entre muro y cielo, así como en los contornos de los marcos de las ventanas. El patrón es típico de choque térmico y condensación superficial en recintos con ventilación insuficiente.

• **Sellos Perimetrales:** El cordón de sello siliconado entre el marco de aluminio y el rasgo del muro presenta humedad constante perdiendo su función de barrera climática e higrométrica. Se recomienda la extracción y reemplazo.

Observaciones: Se recomienda iniciar protocolo de acción que se describe en anexo 1.

3.4. Elementos de Madera y Muros Interiores

• **Puertas y Zócalos:** Piquetes, cantos inferiores desgastados y descascaramiento de pintura. Requiere preparación con masilla para madera, lijado parejo y aplicación de pintura tipo duco.

• **Muros Generales y Orificios:** Múltiples perforaciones por tarugos y anclajes en tabiquería que exigen retape con pasta muro, lijado y enlucido completo.

• **Muro Intervenido Zona Dormitorio Acceso (Canalización Eléctrica):** Se constata un sector de tabique/muro intervenido con deformación visible en la arista/esquina vertical y terminación irregular junto a una placa de interruptor. Se registra formalmente para requerir aclaración técnica sobre la modificación eléctrica realizada.

3.5. Baño Acceso y Calefactor Termoeléctrico

• **Estado General:** Se constata deterioro, presencia de moho y ennegrecimiento de fragüe. Zona esquina se evidencian fisuras en cerámica. Espejo se evidencia desgaste de plateado en el canto inferior del espejo mural.

• **Termo de Agua Caliente:** Termo mural de acumulación inspeccionado visualmente: uniones de agua fría/caliente estancas, sin filtraciones activas, válvulas sin sarro y sistema eléctrico en óptimas condiciones de servicio.

• **Revestimiento Cerámico y Sellado:** Se evidencia humedad en fragues, con evidencia de falta de estanqueidad, se recomienda reemplazar fragues por silicona para fragüe en la totalidad de ambos baños. Se evidencian grietas en cerámicas en esquina tina involucrando tres a cuatro ceramicas, lo cual se recomienda recambio completo de la totalidad de las ceramicas del baño producto al cambio de color que implicaria el remmplazo unitario.

3.6. Cocina

Inspeccionada y descartada del alcance de intervenciones correctivas mayores. Artefactos, muebles y sellos se encuentran en buen estado de conservación, sin registros de fugas ni patologías de humedad.

3.7. Pisos

En dormitorios se observa cubrepiso continuo con alto componente contaminante, se recomienda remplazo total y eliminación por posible presencia de ácaros.

Zonas comunes y baños se evidencia una cerámica en buen estado, no pudiendo ser evaluada en la totalidad por la presencia de mobiliario existente. Se recomienda una reevaluación una vez desocupado el inmueble.

5. CONCLUCIONES:

Se concluye que aún no se puede determinar las causas principales de la humedad persistente observada. Para ello será necesario un periodo de estanqueidad (no uso) de al menos 5 días del baño llamado “del fondo”, y así poder realizar nuevas pruebas que encuentren el origen preciso. Al mismo tiempo, con solo este informe no logramos determinar la totalidad de las partidas defectuosas a ejecutar, por lo cual se requerirá una nueva inspección con el departamento limpio y desocupado. Se adjunta Anexo 1 del protocolo de limpieza de moho ya que es un elemento tóxico para la salud, se recomienda seguir todos los pasos correspondientes al momento de realizar cualquier retiro o limpieza.

6. FIRMAS Y CONSTANCIA DE INSPECCIÓN

Se suscribe el presente informe técnico en duplicado, dejando constancia fidedigna del estado de los recintos, patologías registradas y acuerdos técnicos para las pruebas de estanqueidad y resarcimiento correspondientes.

Carolina Rozas Muñoz
Arquitecta

ANEXO 1:

Protocolo de Acción Ante Brotes de Moho

Fase 1: Evaluación Inicial y Seguridad

1. **Determinar la magnitud:**
    - **Superficie pequeña/moderada (< 1m^2):** Puede ser abordada internamente siguiendo este protocolo.
    - **Superficie grande (> 1m^2) o infiltración estructural:** Requiere intervención técnica especializada o revisión de fontanería/aislamiento.
2. **Equiparse con Elementos de Protección Personal (EPP):**
    - **Mascarilla:** N95, KN95 o superior (para evitar inhalar esporas).
    - **Guantes:** De nitrilo o goma (resistentes a químicos y humedad).
    - **Gafas de seguridad:** Sin ventilación directa para proteger las mucosas oculares.

Fase 2: Contención y Preparación

1. **Aislar la zona:**
    - Cierra las puertas del área afectada para evitar que las esporas migren a otras habitaciones.
    - Evite el uso de ventiladores o corrientes de aire directas hacia el brote mientras no esté encapsulado o húmedo.
2. **Identificar la fuente de humedad:**
    - Localiza el origen (filtración de cañerías, condensación por escasa ventilación, filtración de lluvia). **El moho reaparecerá si no se elimina la humedad.**

Fase 3: Limpieza y Remoción

Regla de oro: Nunca cepillar ni raspar el moho en seco, ya que liberará millones de esporas al aire.

1. **Aplicación del agente limpiador:**
    - **Superficies no porosas (azulejos, plástico, vidrio, metal):**
        - Humedece la zona con una solución de agua y detergente neutro o una mezcla de **cloro/lavandina diluida** (aprox. 1 parte de cloro por 10 de agua) o **vinagre blanco** (ácido acético al 5%, sin diluir).
    - **Superficies porosas (yeso, cartón piedra, madera no tratada, telas):**
        - Si el moho ha penetrado profundamente en materiales altamente porosos (como el cartón yeso o paneles sintéticos), la recomendación técnica es **reemplazar el material afectado** .
2. **Limpieza mecánica suave:**
    - Retire la capa de moho con un paño humedecido en la solución limpiadora o un cepillo suave, aplicando movimientos delimitados.
3. **Enjuague y Secado:**
    - Limpie los restos con un paño limpio y agua.
    - **Seca completamente la superficie** usando paños secos. La humedad residual reactiva las esporas sobrevivientes.

Fase 4: Desinfección y Descarte

1. **Descarte seguro:**
    - Coloque paños, esponjas o materiales contaminados directamente en una bolsa de plástico resistente, ciérrala herméticamente y deséchala.
2. **Limpieza de herramientas:**
    - Lava los guantes y gafas con agua tibia y jabón/desinfectante antes de guardarlos.

Fase 5: Prevención de Reincidencia

1. **Control de Humedad Relativa:** Mantén los niveles de humedad ambiental por debajo del50%–60%.
2. **Ventilación:** Establece rutinas de ventilación cruzada diaria en las habitaciones o utiliza deshumidificadores en zonas críticas.
3. **Reparación:** Sella grietas, repara fugas de agua y aplica pintura o imprimantes con aditivos antihongos en paredes propensas a la condensación.

ANEXO 2:
Documentación visual
Las imágenes son representativas, no evidencian la totalidad de los elementos catastrados.

Baño fondo:

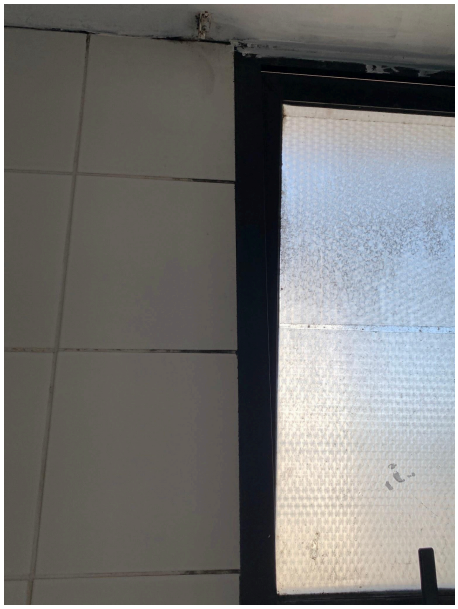

Muros:

Moho:

Muro intervenido habitación acceso:

Muro grieta vertical:

Espejos:

Otros pasillo edificio: