ЭЛЕКТРИК-КРАСНОГОРСК.РФ

Электрика, технадзор в квартирах

Телефон: +7(915)376-36-03
Telegram: @elektrik_krasnogorsk_ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по результатам тепловизионного обследования объекта

Дата проведения: 30.10.2026

Адрес объекта: [Город, улица, дом, квартира]

Заказчик: [Имя клиента]


---

1. Используемое оборудование и условия съемки

- **Модель прибора:** Мобильный тепловизор высокого разрешения **UNI-T UTi260M** (разрешение ИК-матрицы 256×192 пикселей, частота 25 Гц).
- **Настройки прибора:** **Коэффициент излучения - 0.95**
- **Температура в помещении:** **+22°C**
- **Влажность в помещении:** **45%**
- **Условия перед обследованием:** **Стабильность температуры внутри**
- **Температура на улице:** **4°C**
- **Погодные условия:** **Ясно**
- **Цель осмотра:** Выявление скрытых утечек тепла, проверка качества монтажа изоляции, диагностика элементов электросети под нагрузкой.

Карты обнаруженных дефектов и аномалий


Дефект №1: Нарушение герметичности окна (Кухня)

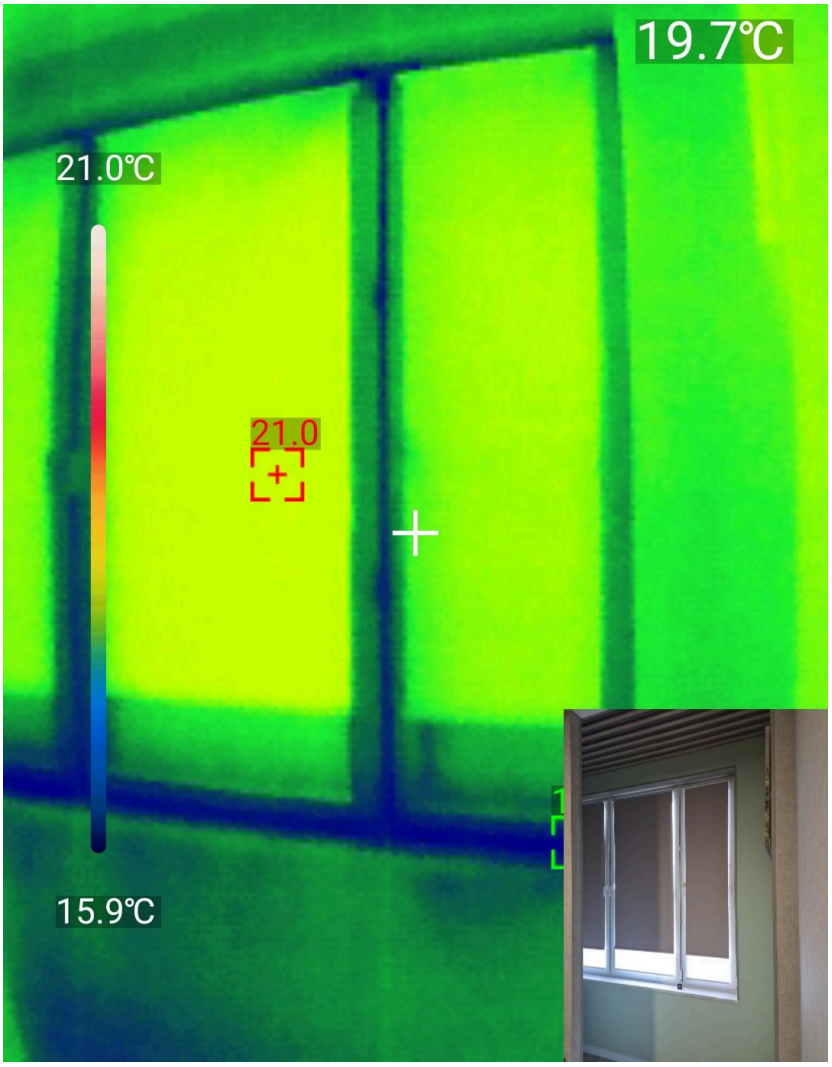


- Температура стены: +18.8°C **- Температура дефекта:** +10.8°C - **Перепад (дельта):** 8.0°C

🔴 **Обнаружено:** На внутренней поверхности оконного блока зафиксирована локальная зона пониженной температуры с перепадом относительно прилегающей поверхности стены до 8°C.
🟡 **Предполагаемая причина:** Возможное нарушение герметичности притвора створки вследствие недостаточного прижима или износа уплотнителя.
🟢 **Рекомендация:** Проверить равномерность прижима створки, состояние уплотнителя и герметичность притвора. При подтверждении неисправности выполнить регулировку фурнитуры или замену уплотнителя.

Дефект №2: Промерзание нижней части оконного блока (кухня)

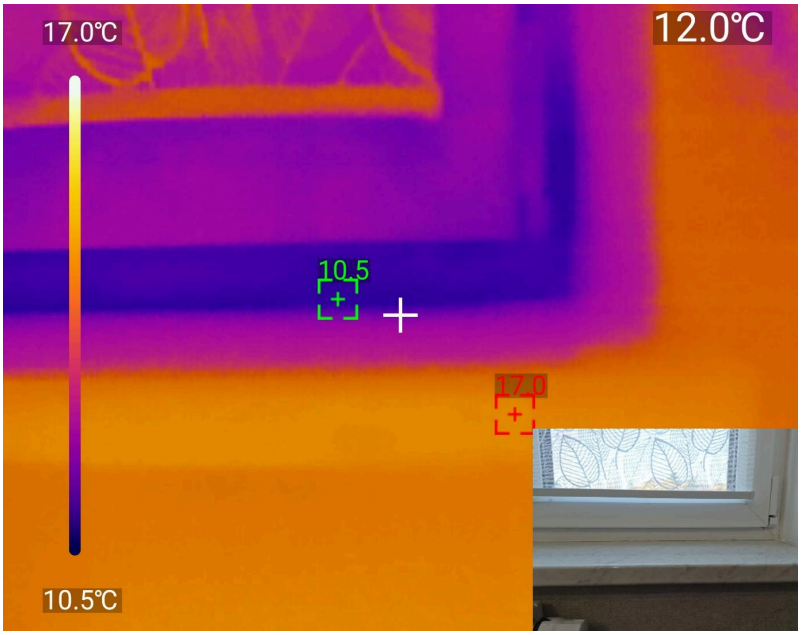


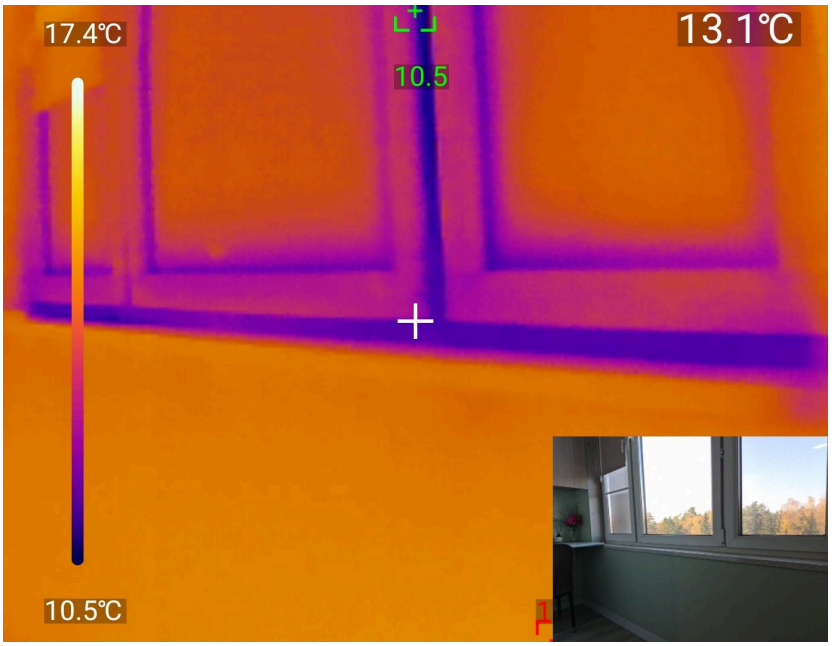

- **Температура стены:** +17.4°C **Температура дефекта:** +10.5°C **Перепад (дельта):** 7.0°C


🔴 **Обнаружено:** Обнаружена локальная зона пониженной температуры в нижней части оконного блока.
🟡 **Возможная причина**: Недостаточная теплоизоляция или нарушение герметичности нижнего монтажного узла.
🟢 **Рекомендация:** Проведение дополнительной герметизации нижней части окна под отливом.

Дефект №3: Радиатор (кухня)

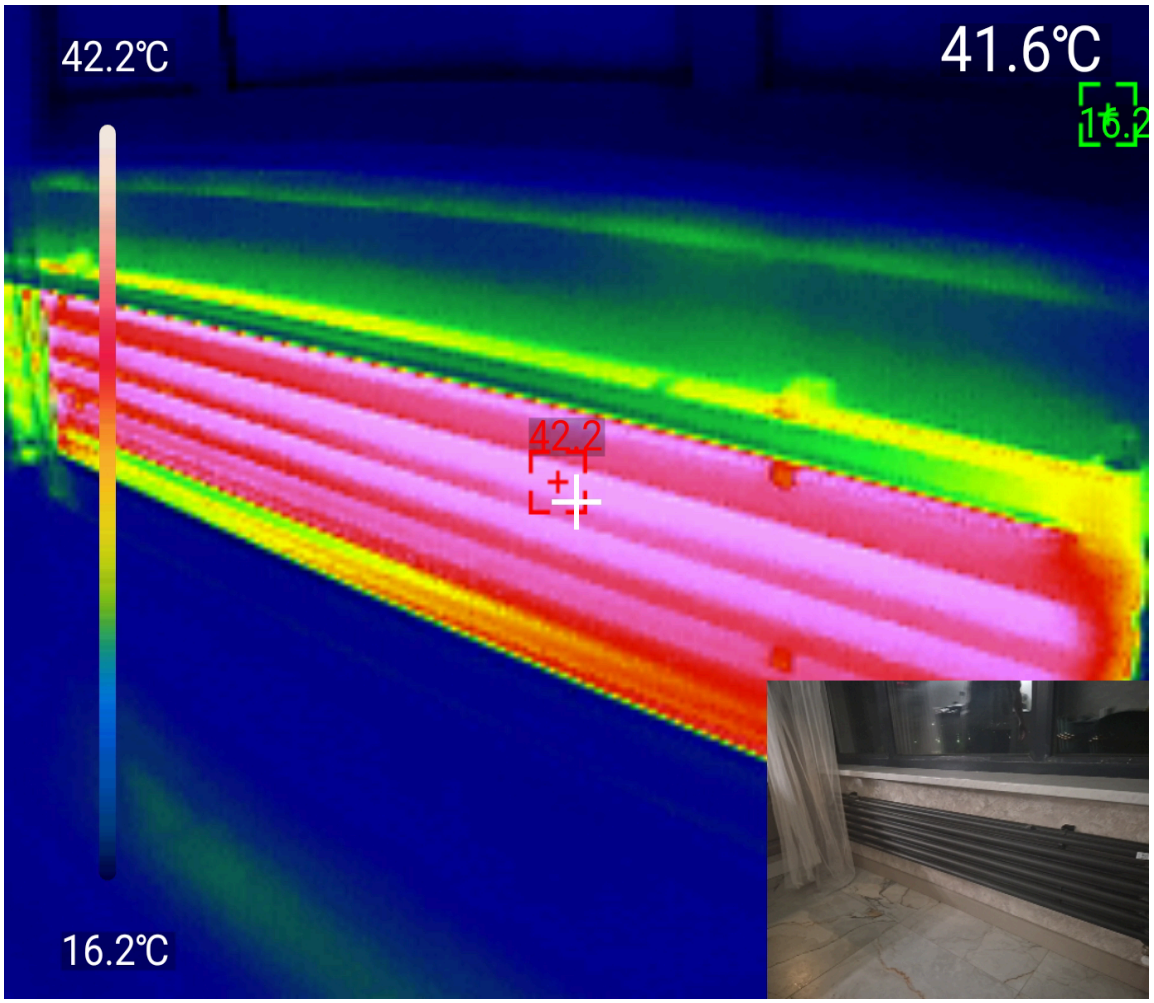

🔴 **Обнаружено:** Выраженный температурный градиент по поверхности радиатора.
🟡 **Возможная причина:** Нарушение циркуляции теплоносителя, в том числе завоздушивание системы.
🟢 **Рекомендация:** Проверить наличие воздуха в радиаторе и при необходимости выполнить развоздушивание через клапан Маевского с соблюдением правил эксплуатации системы отопления.


Дефект №4: Фановая труба (Санузел 1)

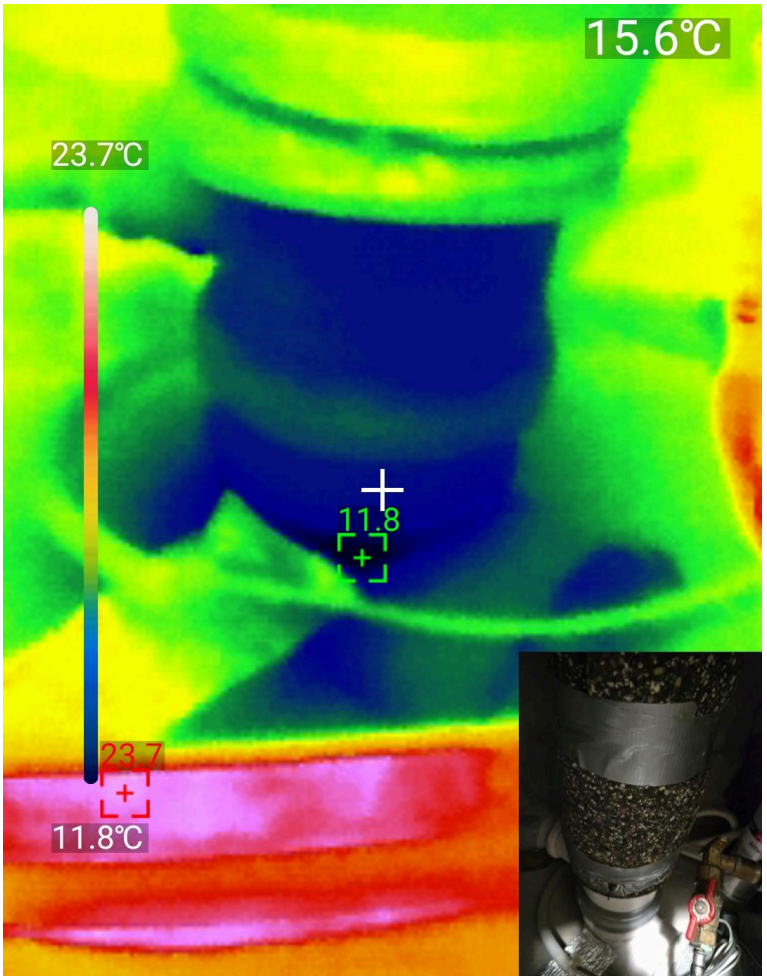


- **Температура стены:** +23.7°C **Температура дефекта:** +11.8°C **Перепад (дельта):** 11.9°C

🔴 **Обнаружено:** Локальная зона пониженной температуры в области фановой трубы.
🟡 **Возможная причина:** Предположительно, причиной является недостаточная теплоизоляция участка инженерной коммуникации.
🟢 **Рекомендация:** Рекомендуется дополнительная проверка состояния вентиляции канализационного стояка и теплоизоляции трубы.

№5 Электрика

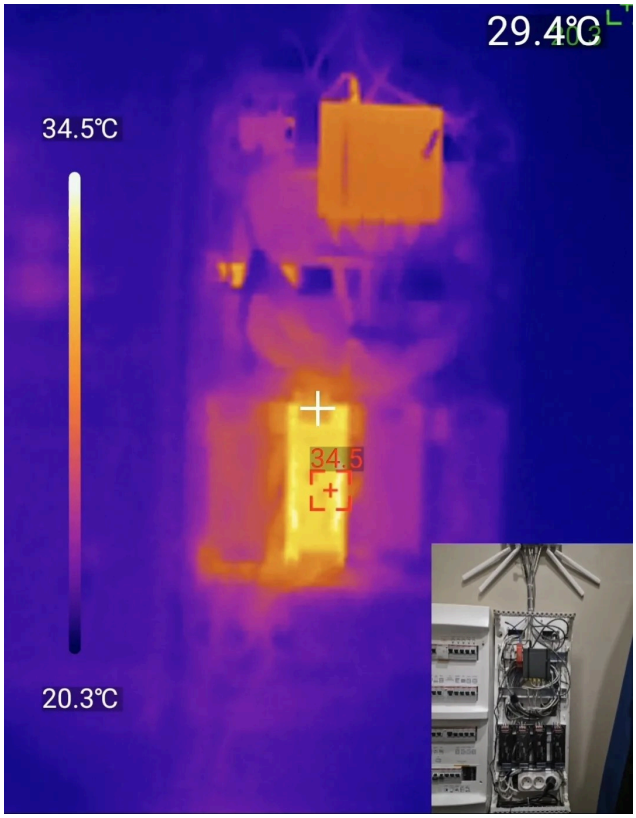

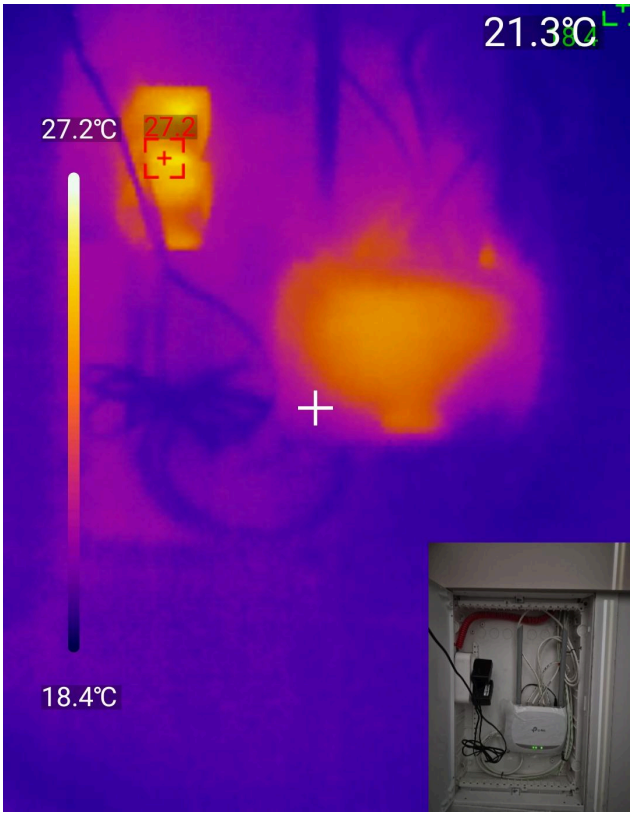


🔵 **Объект проверки:** Тепловизионный контроль доступных элементов электрощита и соединений под рабочей нагрузкой. Выявление участков с аномальным нагревом.

🟢 **Заключение:** Критических аномалий и перегревов не обнаружено. Температура блоков питания (БП) и адаптеров светодиодных LED-лент находится в пределах допустимой нормы (+29.4°C / +27.2°C)*.

***** *тепловизионное обследование не заменяет электрические измерения и проверку соединений квалифицированным специалистом.*

№6. Трассировка тёплого пола

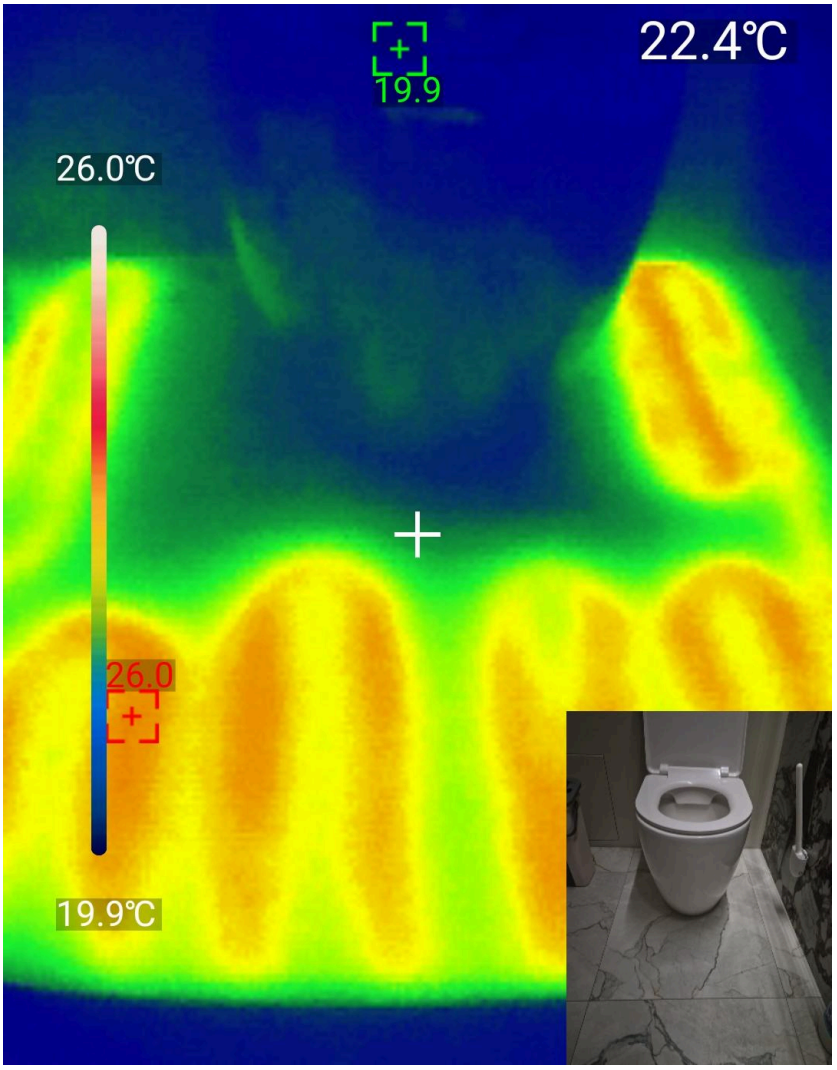

🔵 **Объект проверки:** Выполнено тепловизионное обследование поверхности пола с целью определения визуализируемого расположения нагревательных элементов. Обнаруженная схема может использоваться как дополнительный ориентир при планировании сверления.

🟢 **Рекомендация:** Обнаруженная схема может использоваться как дополнительный ориентир при планировании сверления *.

**Тепловизионное обследование не гарантирует обнаружение всех скрытых коммуникаций и не исключает необходимость дополнительной проверки перед сверлением*!

Итоговое заключение

- Выявлены две температурные аномалии оконного блока.
- Обнаружен неравномерный прогрев радиатора.
- Обнаружена локальная зона пониженной температуры в области фановой трубы.
- В обследованных зонах критических температурных аномалий не выявлено.

Смета на ремонтные работы

1. Регулировка прижима оконной створки 1шт. - бесплатно*.
   (Каждая следующая створка - 500р)
2. Развоздушивание радиатора 1шт.- бесплатно.
   (Каждый следующий радиатор - 500р)
3. Утепление доступного участка фановой трубы - по согласованию после осмотра.

   Стоимость устранения сложных дефектов определяется после дополнительной диагностики.

   .

Отчет подготовил: Алексей / Подпись _____

**Бесплатные работы предоставляются при заказе комплексного обследования квартиры с PDF- отчётом*

**Указанные в отчёте температуры являются результатами бесконтактных измерений и могут отличаться от фактической температуры поверхности в пределах погрешности прибора и условий измерения.*