


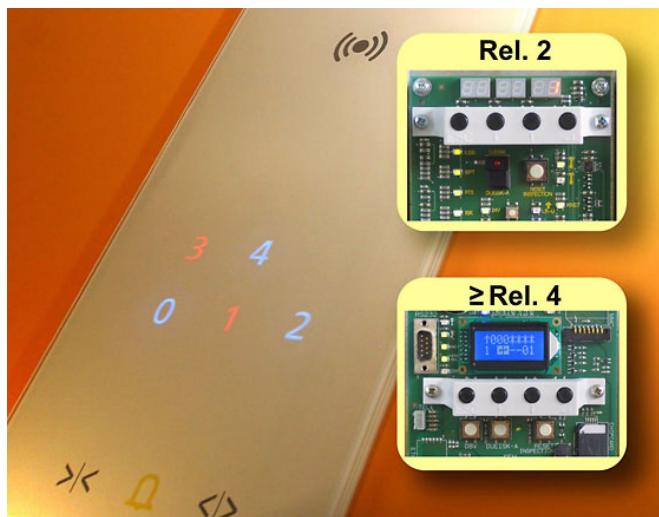

Schindler 3100 / 3300 / 5300 y 6300
Bionic 5, Rel.2, Rel.4, Rel.6

Configuración y diagnóstico

Referencia rápida EU_K 608208_ES_10

Edición 02-2011



Schindler

Este documento es la traducción de la versión liberada del máster en inglés K 608208_10. La oficina que aparece a la derecha es la responsable de la misma.	KG:	
	Nombre:	euroscript Switzerland AG
	Fecha:	08.12.2011

Modificación	01	05	06	08	10
N° de KA:	107162	107248	107292	107399	600018
Fecha de KA:	16.09.2005	15.06.2007	16.05.2008	30.04.2010	23.12.2011

Copyright © 2011 INVENTIO AG

Quedan reservados todos los derechos.

INVENTIO AG, Seestrasse 55, CH-6052 Hergiswil es propietario de copyrights y otros derechos de propiedad intelectual de este manual. Sólo debe ser utilizado por personal de SCHINDLER o por agentes autorizados de SCHINDLER para propósitos que sean del interés de SCHINDLER. Toda reproducción, traducción, copia o almacenamiento en unidades de procesamiento de datos, realizada en cualquier forma o por cualquier medio sin el previo consentimiento de INVENTIO AG, será considerada una violación de derechos y perseguida legalmente.

1 Información general

2 Descripción general del sistema

3 Interfaces de usuario

4 Diagnósticos & Sustitución

5 Puesta en marcha & Configuración

6 Mantenimiento preventivo

7 Apéndice A: Circuitos impresos & Componentes

8 Apéndice B: Descripciones de los códigos de error

9 Apéndice C: Abreviaturas & Revisiones

10 Apéndice D: Información usada con frecuencia

Índice

1	Información general	6
1.1	Identificación del sistema	6
1.2	Introducción	8
1.2.1	Más información y soporte	9
1.3	Versión de SW y HW	10
1.4	Funciones de servicio mejoradas ESF	11
1.5	Telemonitorización (Servitel TM4 / ETM / ETMA)	11
1.6	Documentación y Software	11
1.7	Seguridad	12
2	Descripción general del sistema	13
2.1	Rel. 2 - Componentes principales	13
2.2	Rel. 2 Sistemas de bus	14
2.3	Rel. ≥ 4 Componentes principales	15
2.4	Rel. ≥ 4 Sistemas de bus	16
2.5	Opciones de la tarjeta SIM (Chip Card)	17
3	Interfaces de usuario	21
3.1	Interfaz de usuario HMI	21
3.1.1	Visualización durante el funcionamiento normal	21
3.1.2	Funcionamiento básico	22
3.1.3	Estructura del menú principal	23
3.2	COP como interfaz de usuario	24
3.3	SPECI (en la PDA o en la herramienta FieldLink)	25
4	Diagnósticos y sustitución	29
4.1	Procedimiento de resolución de averías	29
4.2	Fuentes de alimentación	31
4.2.1	Vista general de la alimentación y fusibles Rel. 2.0	31
4.2.2	Vista general de la alimentación y fusibles Rel. 4.0	33
4.3	Indicación LED	35
4.3.1	Rel.2: LEDs de la LDU (marco de la puerta de piso)	35
4.3.2	Rel. ≥ 4 : LEDs de la LDU (marco de la puerta de piso)	38
4.3.3	Rel.2 y Rel. ≥ 4 : LEDs LREC y LREC-A	40
4.3.4	LEDs de la CCU (techo de cabina), Rel.2 y Rel. ≥ 4	41
4.3.5	LEDs en LCUX, LOP, BIOGIO, COP y VCA	41
4.4	Circuito de seguridad	42
4.5	Estado del sistema (SW $\geq$ V9.34)	44
4.6	Códigos de error (menú 50)	45

4.6.1	Descripción de los códigos de error.	46
4.7	Errores especiales.	47
4.8	ACVF: Datos de monitorización, menú 70 (ó 30 > 306)	49
4.9	Resolución de errores.	55
4.9.1	Reset normal de la maniobra del ascensor. . .	55
4.9.2	Reset normal de la maniobra del ascensor desde el techo de la cabina.	56
4.9.3	Reset de "Error fatal permanente", maniobra	56
4.9.4	Reset de un error fatal en el variador de frecuencia ACVF.	57
4.10	Modos especiales, Comandos especiales (menú 10)	58
4.10.1	Viaje de sincronización.	61
4.10.2	Viaje de aprendizaje.	62
4.10.3	Modo de viaje Open Loop (HMI, menú 102)	65
4.10.4	Modo de viaje GBP Reset (HMI, menú 103)	68
4.10.5	Reset del paracaídas.	68
4.10.6	Modo viaje hasta el cuarto de máquinas KFM (HMI, menú 104).	69
4.10.7	Viaje de inspección y de recuperación (ESE)	70
4.10.8	Posicionamiento de la cabina para acceder al techo de la cabina.	70
4.10.9	Acceder al techo de la cabina con viaje de montaje.	72
4.10.10	Calibración manual del par previo (HMI, menú 123).	74
4.11	Diagnósticos de la maniobra Overlay.	75
4.12	Comunicación con el ordenador de servicio.	77
4.12.1	Comunicación con la maniobra Bionic 5. . .	77
4.12.2	Comunicación con el ACVF.	77
4.13	Actualización del software.	77
4.13.1	Información general.	77
4.13.2	Actualización del software de la maniobra, Rel.2.	77
4.13.3	Actualización del software de la maniobra, Rel.4.	79
4.13.4	Actualización de SW del ACVF.	80
4.13.5	Actualización del SW de Servitel TM4.	80
4.14	Sematic C-MOD (Schindler 6300).	80
4.15	Información de campo (FI) relevante.	81
4.16	Procedimientos de sustitución.	82
4.16.1	Sustitución de circuitos impresos.	82
4.16.2	Sustitución de otros componentes.	89
5	Puesta en marcha y configuración.	91
5.1	Procedimiento de puesta en marcha.	91

5.2	Configuraciones obligatorias y secuencia	93
5.3	Parámetros de la maniobra (menú 40)	94
5.3.1	Principio básico (Rel.2 y Rel.4)	94
5.3.2	Lista de parámetros - Vista general	97
5.3.3	Lista de parámetros - Descripción detallada	100
5.3.4	Códigos de función BMK	154
5.4	Descripciones detalladas de la configuración.	158
5.4.1	Calibración de la célula de carga de la cabina CLC (CF=96..99)	158
5.4.2	Re-configuración de la célula de carga de la cabina (CF=96..98)	162
5.4.3	Configuración de teclas en COP5B-N (CF=15)	164
5.4.4	Configuración de teclas en COP4B (CF=15)	165
5.4.5	Configuración de la LOP (CF=00) con COP5	166
5.4.6	Configuración de la LOP con COP4B o FIGS100.	170
5.4.7	Configuración de la LOP con COP Dual Brand	173
5.4.8	Registro de la LOP [LE 00]	176
5.4.9	Configuración de LIN y LCUX	177
5.4.10	Interruptor JBF (BR) de la maniobra de incendios en la LOP (simplex)	179
5.4.11	Interruptor de llave para llamada de piso JDE en la LOP (CF=60, CF=40)	180
5.4.12	Interruptor de llave JAB para Fuera de servicio en la LOP	181
5.4.13	Errores durante la configuración de la LOP	182
5.4.14	Dúplex, Información general	183
5.4.15	Dúplex, Configuración de la LOP con circuito impreso SBBD	183
5.4.16	Dúplex asimétrico (CF=86)	185
5.4.17	LCUX, entradas y salidas adicionales ...	187
5.4.18	Designación de plantas (CF=01)	190
5.4.19	ZB1, Llamadas de cabina protegidas por código PIN (CF=10 o CF=41, PA=1)	191
5.4.20	ZB3, Llamada de cabina con interruptor de llave (CF=83 o CF=41, PA=2)	193
5.4.21	GS, Control de visitantes (CF=17 o CF=41, PA=03)	196
5.4.22	SAS Schindler Access System (LiftKey) ..	199
5.4.23	Lector de tarjetas paralelo CRC, ZBC2 ...	202
5.4.24	LIFD, Distancia larga entre pisos (CF=26) ...	203
5.4.25	Configuración triplex con caja de maniobra Overlay.	204
5.4.26	Puertas independientes (ZZ2, ZZ3)	206


5.4.27	Telemonitorización integrada (ETM)	208
5.4.28	Telemonitorización y alarma integrada (ETMA)	213
5.5	Sematic C-MOD (Schindler 6300)	214
6	Mantenimiento preventivo	215
6.1	Información general	215
6.2	Alarma de prueba	215
7	Apéndice A: Circuitos impresos y componentes	216
7.1	Rel.2, Circuitos impresos principales	216
7.1.1	Rel.2, Circuito impreso de la interfaz principal básica - SMIC5(L/R).Q	216
7.1.2	Rel.2, Circuito impreso del microprocesador - SCIC 5.Q	219
7.1.3	Rel.2 ISCPU y SCPU (SCIC6)	221
7.1.4	Rel.2, Circuito impreso de la alimentación de corriente - SNGL1.Q	222
7.1.5	Rel.2, Circuito impreso de la evacuación automática - SHCU1.Q	224
7.2	Rel. ≥ 4 Circuitos impresos relevantes	225
7.2.1	Rel. ≥ 4 Interfaz principal - SMIC(E)61/63.Q, SCPU1.Q	225
7.2.2	Rel. ≥ 4 Módulo de evacuación - SEM11/12/21/22.Q	228
7.2.3	Rel.4, Telemonitorización ETM, circuito impreso CLSD11.Q	230
7.3	Circuito impreso de la interfaz de cabina - SDIC 51/52.Q	232
7.4	Circuito impreso de renivelación - SIEU1/11.Q	234
7.5	Circuito impreso del puenteo de puerta - SUET3.Q ..	236
7.6	Botoneras de cabina COP5 y COP4	237
7.7	COP5 con un máximo de 12 pulsadores	237
7.7.1	Circuito impreso del indicador - SCOPM 51/53.Q	237
7.7.2	Circuitos impresos COP5 - SCOPC/SCOPK/SCOPBM 5.Q	239
7.7.3	Circuito impreso de la COP5 - SCOPB 5.Q ..	240
7.7.4	Circuito impreso de la COP5 - SCOPD 5.Q/SCOPDC 5.Q	241
7.8	COP5 con un máximo de 27 pulsadores	242
7.8.1	Circuito impreso del indicador - SCOPM 53.Q	242
7.8.2	Circuito impreso SCOPA5.Q	242
7.8.3	Circuitos impresos SCOPBTA5.Q y SCOPBTE5.Q	243
7.8.4	Circuitos impresos SCOPCA5.Q y SCOPCE5.Q	244

7.9	COP4	245
7.9.1	Circuito impreso de la COP4B - SCOPB4.	245
7.9.2	Circuito impreso de la COP4 - SCPI4	247
7.10	COP para discapacitados y lector de tarjetas externo ..	248
7.11	Circuito impreso del sintetizador de voz - VCA 1/11.Q ..	250
7.12	Botoneras/indicadores de piso LOP5.	253
7.13	Botoneras/indicadores de piso LOPB4.	254
7.14	Circuito impreso del indicador de piso - SLINV5/51/52.Q	255
7.15	Circuito impreso de E/S de la botonera de piso - SLCUX1/2.Q.	256
7.16	Supervisión de edificios GUE/GLT - BIOGIO1.N ..	259
7.17	Circuito impreso del bus BIO dúplex - SBBD24.Q ..	261
7.18	Botoneras/indicadores Dual Brand	262
7.18.1	Circuito impreso de la COP Dual Brand - SCOPMXB3.Q	262
7.18.2	Circuitos impresos de LOP Dual Brand - SLCU(M)2.Q	264
7.19	Caja de maniobra Overlay, MCM (Triplex, Cuádruplex) ..	266
7.20	Telemonitorización y alarma integrada (ETMA)	267
7.21	Telealarma GNT TAM2 (Servitel 10).	269
7.22	Telemonitorización GTM Servitel TM4	271
7.23	Operador de puerta Fermator Compact VVVF4+ ..	274
7.24	Operador de puerta Sematic C MOD	276
7.24.1	Sematic C-MOD - Configuración	276
7.24.2	Sematic C-MOD - Parámetros	277
7.24.3	Sematic C-MOD - Diagnósticos	280
7.25	Repuestos	281
8	Apéndice B: Descripciones de los códigos de error ..	289
9	Apéndice C: Abreviaturas y cambios en la revisión ..	379
9.1	Abreviaturas	379
9.2	Cambios en la revisión	388
10	Apéndice D: Información usada con frecuencia	389
10.1	Estructura del menú principal	389
10.2	Comandos (Menú 10)	390
10.3	Tests de aceptación automática (Menú 20)	394
10.4	Información del sistema (menú 30)	395
10.5	Estadísticas (menú 60)	400
10.6	Estado del sistema	402
10.7	Páginas utilizadas con frecuencia	408

1 Información general

1.1 Identificación del sistema

Identificación del ascensor Schindler 3100/3300/5300 con maniobra Bionic 5 Rel.2 o Bionic 5 $\geq$ Rel.4

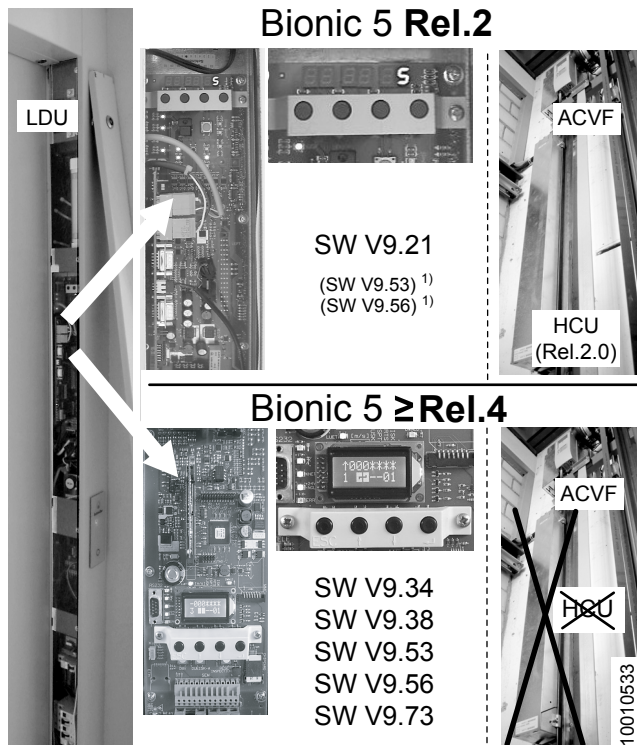


1) Si se usa el circuito impreso ISCPU/SCPU de repuesto [30581; 02.12.2010]

CCU



Schindler 3100 (2005 - 2009)

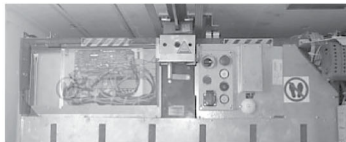

Schindler 3100 (2009 -)
Schindler 3300
Schindler 3500

COP - LOP



COP5-N



COP5-10



COP5B-10



COP5B-N



COP5-1N25



COP5B-1N25

COPs 3300/5300



CPI4



COP4B



COP4BE

COP 3100



COP DB



LOP 3300 / 5300



LOP 3100

10010534

[30582; 02.12.2010]

Vista general de los circuitos impresos en las diferentes Releases de la maniobra Bionic

Circuito impreso	Rel.				Circuito impreso	Rel.			
	2	4	5	6		2	4	5	6
LDU					CCU				
SMIC5, SMIC5L/R	X				SDIC51/52	X	X	X	X
SCIC5	X				SIEU			X	X
ISCP1/SCPU1	X				SUET3	X	X	X	X
SNGL1	X				TAM2	X	X		
SMIC61/63		X			ETMA-CAR			X	X
SMICE61/63		1)	X	X	HCU				
SCPU		X	X	X	SHCU1	X			
SEM11/12/21/22		X	X	X					
ServitelTM4	X								
CLSD		X							
ETMA-MR			X	X					

1) posible como repuesto

1.2 Introducción

El objetivo de esta referencia rápida es proporcionar una herramienta apropiada al **técnico de servicio (que ha recibido una formación con anterioridad)** que le facilite las tareas de configuración y de diagnóstico.



Copyright y uso de este manual

El técnico de servicio está obligado a guardar el manual en secreto, a no revelar su contenido a terceras personas y a protegerlo debidamente. El técnico de servicio también está obligado a devolver el manual a su encargado siempre que se lo solicite.



Campo de aplicación de este manual

Este documento sólo describe las interfaces de usuario y las herramientas que están disponibles para los técnicos de

servicio normales. Por lo tanto, no describe el uso del ordenador de servicio. Este tipo de conocimiento especializado se describe en el documento K 608218.



Opciones disponibles

Esta guía de referencia rápida describe el sistema tal y como se entrega en la obra.

Algunas de las opciones disponibles no están puestas en circulación oficialmente. Para conocer las opciones disponibles, consulte las **Fichas técnicas del producto** K 609826, K 609827, K 609828, K 609829 y K 43401267. El manual describe el Schindler 3100/3300/5300 y el Schindler 6300 tal y como se **entrega en la UE** y en aquellos países a los que **suministra la UE**.

1.2.1 Más información y soporte

Esta referencia rápida no pretende ser una guía exhaustiva. Información adicional acerca del Schindler 3100/3300/5300 y 6300:

Intranet:

Intranet Product Navigation Center PNC (para obtener un catálogo técnico, especificaciones, etc.: <http://pnc.ebi.schindler.com>
"Elevator Systems" > "Commodity"

Intranet de Schindler: <http://intranet.eu.schindler.com>
"Products" > "Elevators Europe" > "Global Commodity Program"

Hotline:

- **Para preguntas acerca de maniobra y tracción eléctrica:**
Hotline Locarno
Schindler Electronics Ltd., Via della pace 22, 6600 Locarno, Switzerland
Tel.: +41 91/756 97 85, Fax: +41 91/756 97 54
e-mail: hotline.locarno@ch.schindler.com


- **Zone Support Commodity EU and EMIA**
Schindler Ibérica Management S.A. SIMSA
E-50720 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 704 367, Fax: +34 976 704 046
e-mail: cccomm@es.schindler.com

1.3 Versión de SW y HW

Este manual es válido para las siguientes configuraciones:

	Bionic 5 Rel. 2	Bionic 5 ≥ Rel.4
Soft-ware	– SCIC5.Q: Versión del software 9.21.23 – ISCPU/SCPU (SCIC6) de repuesto: Versión del software 9.53 – ISCPU/SCPU de repuesto: Versión del software 9.56	– Sistemas de 1,0 m/s: Versión del software 9.34.04 – Sistemas de 1,6 m/s: Versión del software 9.38.08 – Suministrado a partir de junio de 2009: Versión del software 9.53 – Suministrado a partir de noviembre de 2010: Versión del software 9.56 – Suministrado a partir de enero de 2011: Versión del software 9.73
Hard-ware	Componentes principales: Véanse los capítulo 2.1, 2.3 y el capítulo 7 (circuitos impresos)	

¿Cómo identificar la versión del software del sistema?

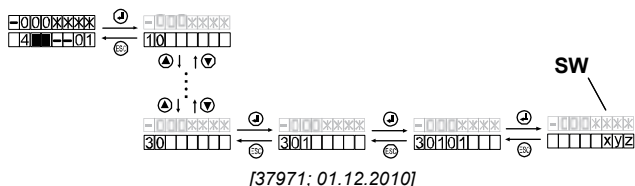

La versión del SW de los sistemas Rel.2 y Rel.4 puede leerse con la ayuda de la interfaz de usuario HMI.

- Con la ayuda de la información del sistema, **Menú 30, submenú 301 > 30101** (= versión del SW de SCPU/SCIC) (véase el capítulo 10.4).
- O con la configuración **Menú 40, CF=12, PA=1** (descripción en el capítulo 5.3)

La versión de software del sistema $\geq$ Rel.4 se muestra también en la HMI durante cada arranque de alimentación en maniobra.

1.4 Funciones de servicio mejoradas ESF

La mayoría de LEDs, las funciones de la interfaz de usuario (HMI) y las posibilidades de configuración y resolución de averías que se describen en esta guía de referencia rápida forman parte de las Funciones de servicio mejoradas ESF. ESF ofrece información y ayuda al técnico de servicio para la configuración y los diagnósticos.

Si la opción Portfolio Care "P-CARE" está activada en la tarjeta SIM, las ESF estarán disponibles sólo durante los primeros 10.000 viajes normales o mientras la herramienta SPECI esté conectada. (SPECI = Interfaz personal de comunicación con ascensor Schindler). Después de 10.000 viajes, las ESF se pueden habilitar con la interfaz de usuario (comando 109) para otros 2.000 viajes. (Sólo posible una vez.)

Descripción de la SPECI: Véase el capítulo 3.3

1.5 Telemonitorización (Servitel TM4 / ETM / ETMA)

Evitar el envío de datos irrelevantes al centro de control

El Schindler 3100/3300/5300 puede estar equipado con un sistema de telemonitorización (Servitel TM4, ETM ó ETMA). Para evitar enviar datos irrelevantes al centro de monitorización remoto (TACC/RMCC), ejecute uno de los siguientes procedimientos antes de empezar a trabajar con el sistema:

- Utilice el procedimiento "Posicionamiento de la cabina para acceder al techo de la cabina": Consulte el capítulo 4.10.8
- O deshabilite la monitorización remota con el comando 10 > 117 de la HMI (sólo disponible con SW $\geq$ V9.3x). Véase capítulo 4.10

1.6 Documentación y Software

En la referencia rápida K 608218 "Diagnósticos para expertos" se puede encontrar información acerca de documentación adicional, información detallada acerca de los circuitos impresos y archivos de software.

1.7 Seguridad

Todas las personas implicadas deben conocer y cumplir las normas de seguridad locales y de la compañía. Será necesario llevar puesta ropa de protección y el equipo de seguridad adecuado.

Equipamiento de seguridad



00014422

Casco ó gorra rígida



Gafas protectoras



00014423

Arnés de seguridad de cuerpo completo

00014424



00014425

Calzado de seguridad



Guantes protectores



00014426

Protección auditiva

00014427



PELIGRO

Tensión peligrosa (durante los trabajos de mantenimiento o diagnóstico)

El contacto con componentes portadores de corriente originará una descarga eléctrica, lo que puede conllevar lesiones graves e incluso la muerte.


Adopte las siguientes precauciones durante su trabajo:

- No toque ningún componente con corriente.
- Desconecte el interruptor principal y quite la corriente de la instalación antes de retirar cualquier tapa protectora o de empezar a trabajar en componentes eléctricos que tengan asociada una tensión superior a 50 V o corrientes elevadas.
- Cuando haya finalizado el trabajo de mantenimiento, asegúrese de volver a colocar todas las tapas protectoras.

2 Descripción general del sistema


2.1 Rel. 2 - Componentes principales

2

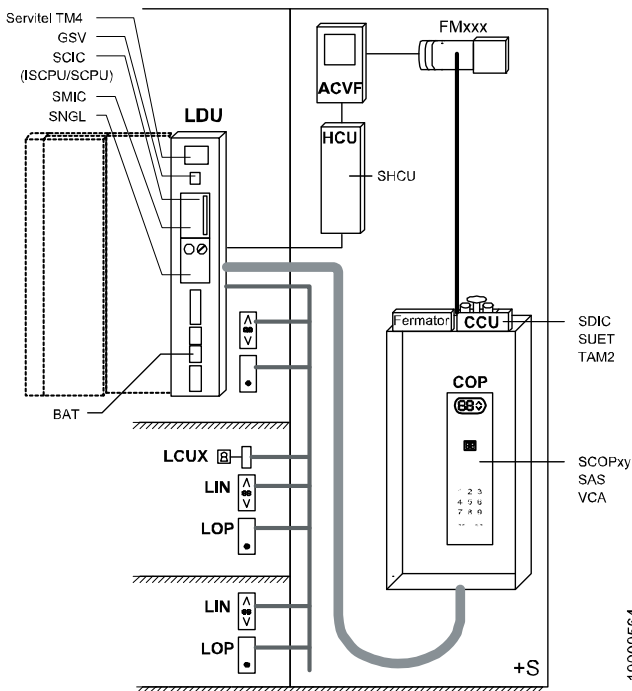

Schindler 3100/3300/5300 con Bionic 5 Rel.2, componentes principales [25416; 16.11.2009]

2.2 Rel. 2 Sistemas de bus

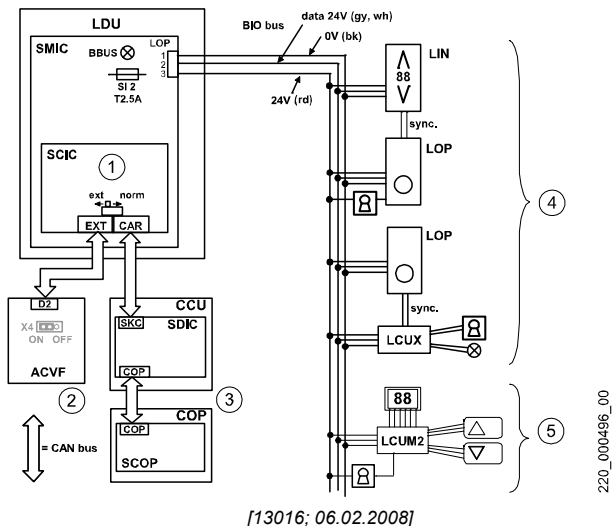

Terminación de bus CAN:

→ Véase también el capítulo 4.10.9


- 1) Interruptor de terminación del bus CAN en el SCIC:
Posición por defecto: "ext" (ACVF y CCU conectados). Si no hay nada conectado a XCAN-EXT → conmutar a "norm"
- 2) El bus CAN termina automáticamente en el ACVF. (Terminación manual sólo necesaria con la versión "antigua" del Vacon NXP (con placas de opciones). El jumper (puente) X4 ha de encontrarse en la posición izquierda = ON.)
- 3) Bus CAN termina automáticamente (en el SDIC o) en la SCOP

Bus BIO en sistemas Bionic 5:

- 5) Botoneras/indicadores Dual Brand (interfaces LCU2.Q y LCUM2.Q)

2.3 Rel. ≥ 4 Componentes principales


2

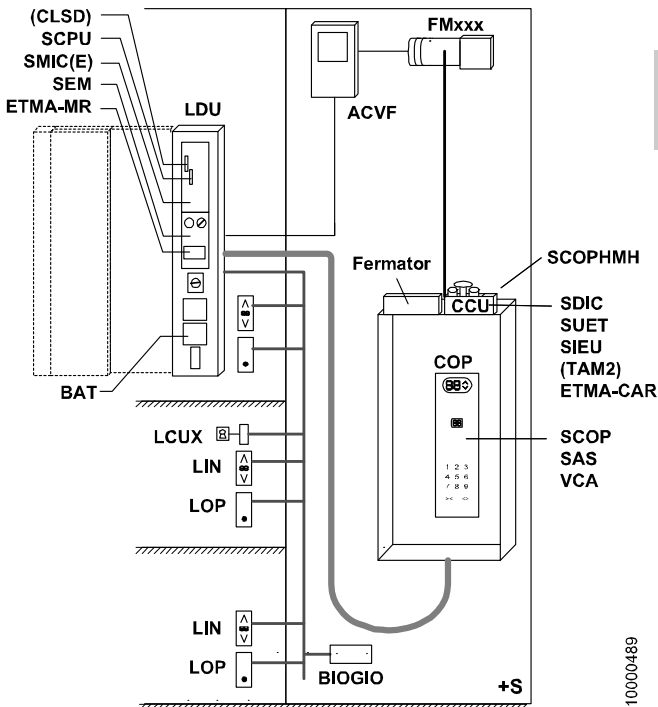

Bionic 5 Rel.4, Rel.5, Rel.6; [23367; 13.10.2010]

10000489

2.4 Rel. ≥ 4 Sistemas de bus

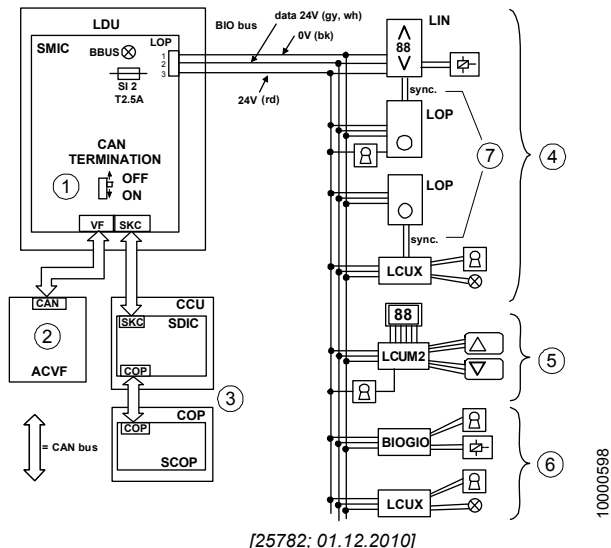

[25782; 01.12.2010]

10000598

Terminación de bus CAN:

→ Véase también el capítulo 4.10.9

1) Interruptor de terminación del bus CAN en el SMIC:

Posición por defecto: "OFF". (ACVF y CCU conectados). Si la CCU no está conectada → ajustar el interruptor a "ON" (terminación del bus en la SMIC, por ejemplo, durante el modo viaje de montaje.)

2) El bus CAN termina automáticamente en el ACVF.

3) Bus CAN termina automáticamente (en la SDIC o) en la SCOP

Bus BIO en sistemas Bionic 5:

4) Botoneras/indicadores Bionic 5 por defecto (salida LIN: Sólo en LIN51/52)

5) Botoneras/indicadores Dual Brand (interfaces LCU2.Q y LCUM2.Q)

6) Interfaz de edificio BIOGIO y LCUX ubicada en el cuarto de máquinas

7) Con SW $\geq$ V9.7 y LIN52/LCUX2.Q: el cable de sincronización es opcional

2.5 Opciones de la tarjeta SIM (Chip Card)

Observaciones:

- Para comprobar las opciones que están disponibles en el sistema (activas en la tarjeta SIM): Consultar la primera página del esquema eléctrico.
- La tabla de abajo muestra todas las opciones que se pueden solicitar para el Schindler 3100/3300/5300 en la UE y en aquellos países a los que suministra la UE. Se puede encontrar información adicional en K 608218.
- Se puede encontrar una descripción de la mayoría de funciones (Elevator Systems Standards ESS) en la Intranet, Centro de navegación para productos.

Optional	Descripción	SW
Funciones básicas		
Argumento	1 = KA	
	2 = PI	
	3 = KS	
Funciones de la maniobra de incendios		
BR1	Maniobra de bomberos 1, estándar (de acuerdo con K 625437)	1.0
BR1-ALT1	Maniobra de bomberos 1, Luxemburgo (CF2 PA6) (de acuerdo con K 625353)	2.1
BR1(CH)	Maniobra de bomberos 1, Suiza (JBF/JBF-A, de acuerdo con K 625438)	7.1
BR1(NO)	Maniobra de bomberos 1, Noruega (de acuerdo con K 625321)	5.0
BR1 EN8173A	Maniobra de bomberos 1, EN8173 Tipo A (de acuerdo con J 42101888 y K 625317)	9.0
BR1 EN8173B	Maniobra de bomberos 1, EN8173 Tipo B (de acuerdo con J 42101888 y K 625317)	9.34
BR1 EN8173C	Maniobra de bomberos 1, EN8173 Tipo C (de acuerdo con J 42101888 y K 625317)	9.34
BR2(FR)	Maniobra de bomberos 2, Francia (de acuerdo con K 625440)	1.1

Opcional	Descripción	SW
BR3(BE)	Maniobra de bomberos 3, Bélgica (de acuerdo con K 625441)	5.0
BR3(AU)	Maniobra de incendios 3, Tipo B Australia	9.38
BR3(RU)	Maniobra de bomberos 3, Rusia	9.7
BR4(NZ)	Maniobra de incendios 4, Nueva Zelanda	9.34
EBR1	Incendio en planta (LCUX necesario, sólo en combinación con BR2, de acuerdo con K 625445)	6.1
Señalización		
CPIF (ASE)	Indicador de posición de cabina en la planta principal (CF2 PA2)	1.0
CPIAF (ASE)	Indicador de posición de cabina en todas las plantas	4.2
TDIF (LW, LA)	Indicador de dirección de marcha en todas las plantas	1.0
VS	Sintetizador de voz (requiere "kit de sintetizador de voz")	1.1
DM236	Equipo para personas discapacitadas, Italia, señal acústica en la COP	8.3
Seguridad		
ZB1	Código PIN para acceso restringido (COP con teclado telefónico) (no junto con GS en el mismo piso) (CF10 ó CF41 PA1. Y CF06 PA3)	1.0
ZB3	Interruptor JDC con acceso restringido (02) (CF05 ó CF55. CF83 ó CF41 PA2)	8.3
ZBC2	Interfaz paralelo del lector de tarjetas (no posible con ZZ2 o ZZ3.)	9.2
GS	Control de visitantes (sólo simplex, PI, no junto con ZB1 en el mismo piso, necesita ZB3 ó SAS) (CF17)	8.1
Capacidad		
KL-V	Control de plena carga (sólo KA ó KS)	1.0

Opcional	Descripción	SW
RL1	Retorno a la planta principal desde cualquier piso (CF2 PA3, 4)	1.0
RL2	Retorno a la planta principal desde pisos inferiores (CF2 PA3, 5)	1.0
Confort		
Dúplex	Dúplex	
JLC (RLC-A)	Iluminación automática de cabina (relé RLC-A) (CF8 PA2)	1.1
BEA (FLC)	Control de iluminación de planta (LCUX necesario) (RFBE: BMK=213)	1.1
VCF	Distribución de las cabinas libres (sólo Moscú. No posible junto con RL1 o RL2)	9.7
Transporte especial		
RV1	Servicio independiente sin aparcamiento (Reservación, JRVC: BMK=59)	1.1
Emergencia		
NS21 (tipo C)	Funcionamiento con alimentación de emergencia (1,6m/s sólo. No posible con BIOGIO (GUE/GLT), no posible con sistemas TSD.)	9.0
EB (NZ)	Maniobra de terremoto, Nueva Zelanda	9.34
Modo puerta		
ZZ2	Modo selectivo (Modo puertas 2). (No posible con ZBC2)	9.7
ZZ3	Modo enclavamiento (Modo puertas 3). (No posible con ZBC2)	9.7
Monitorización del enclavamiento de la puerta		
DLM	Sólo en RU o UA. De acuerdo con la norma PUBEL rusa. No posible con TSD.	9.7
Mal uso		
FT	Temporizador final, cierre temporizado de puerta	a)
Mantenimiento		


Opcional	Descripción	SW
E-RE	Servicio de inspección extendido (1,6 m/s sólo)	9.2
Otras consideraciones		
JAB	Fuera de servicio (BMK=49)	6.1
LIFD	Gran distancia entre pisos. Necesita un kit de parada ficticia. (CF26)	9.2
P-CARE	Deshabilitación de funciones de servicio mejoradas ESF	a)
C_xx	xx = Código de país (si está disponible la opción "telemonitorización TM4" con ETM(A) "CLSD". SW $\geq$ V 9.34)	9.34
ID	Número del equipo. Número de pedido. (Siempre)	1.0
DRIFTING MITIGATION	Previsto con SW V9.8. Véase CF=02, PA=19, 20	a)
Parámetros del ACVF		
ACVF	Parámetros específicos del sistema (Siempre)	8.5

a) = no disponible todavía

3 Interfaces de usuario

3.1 Interfaz de usuario HMI

3.1.1 Visualización durante el funcionamiento normal

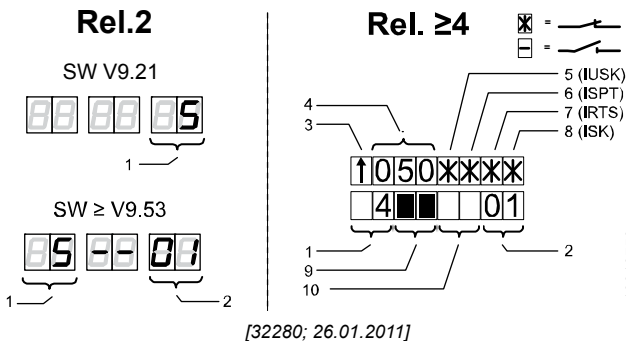


1	Número = Nivel de piso real de la cabina			
	SW ≥ V9.7: Si se desconoce la posición de piso, se mostrará la posición aproximada de la cabina en el hueco.			
	Rel.2	≥ Rel.4	KSE-U	KSE-D
			No válido	0 0
			Por encima de KSE-U	0 1
			Entre KSE-D y KSE-U	1 1
			Por debajo de KSE-D	1 0

2	Estado / modo de maniobra actual (Servicio actualmente en ejecución. Se puede encontrar información en el capítulo 10.6)
---	--

Bionic 5 Rel. ≥ 4 sólo

3	Dirección de viaje de la cabina (subida o bajada), "-" = no definido	
4	Velocidad real de la cabina [0,01 m/s]	
5	Circuito de seguridad, LED virtual IUSK	[*] = cerrado [_] = abierto IUSK parpadeando = cortocircuito en el circuito de seguridad
6	Circuito de seguridad, LED virtual ISPT	
7	Circuito de seguridad, LED virtual IRTS	
8	Circuito de seguridad, LED virtual ISK	
9	Estado de puerta, Puerta 1	Descripción detallada del estado de la puerta: Véase el capítulo 3.3 (descripción de SPECI)
10	Estado de puerta, Puerta 2	


3.1.2 Funcionamiento básico

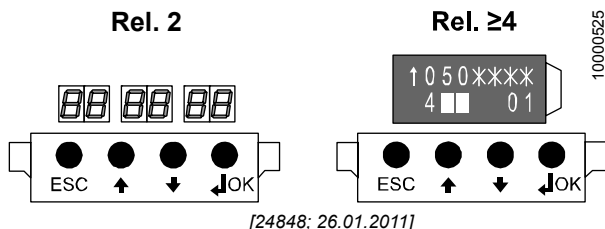

Botón	Función
ESC	Subir un nivel en el menú. Abandonar menú/elemento (sin guardar nada)

Botón	Función
UP/DOWN	Moverse dentro del menú (cambiar el menú). Cambiar el valor
OK ("Enter")	Bajar un nivel en el menú. Confirmar el valor introducido

3.1.3 Estructura del menú principal

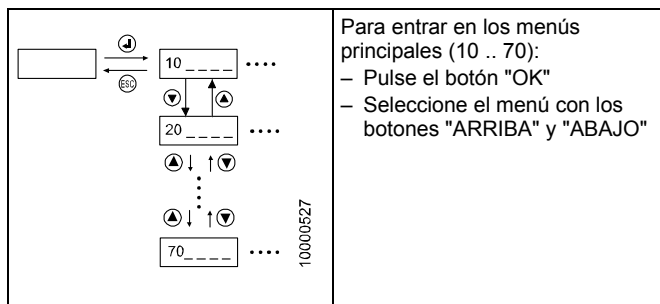


3

Menú	Función del menú	Capítulo descriptivo
[10__]	Comandos especiales como Reset, Viaje en bucle abierto, Viaje de aprendizaje, Llamadas de cabina, ...	Véase 4.10 y 10.2
[20__]	Tests de aceptación automáticos (asistidos)	Véase 10.3
[30__]	Info del sistema	Véase 10.4
[40__]	Configuración	Véase 5.3
[50__]	Diagnóstico, historial de errores	Véase 4.6 y 8
[60__]	Estadísticas	Véase 10.5
[70__]	Monitorización de ACVF	Véase 4.8

3.2 COP como interfaz de usuario

Usada durante la configuración de las LOPs, COP, SAS y la célula de carga de la cabina

Visualizaciones y funcionamiento

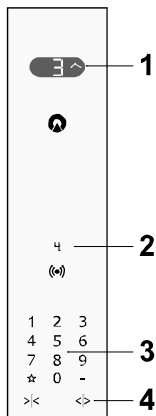

1) Visualización de estado durante la configuración:

- CF = Modo configuración
- PA = Parámetro
- UL = VL = Valor
- LE = Nivel (piso)
- Cd = Cuenta atrás
- LC = Registro de la LOP
- AC = LOP sin JBF detectada
- Br = LOP con JBF detectada
- Er = Error
- FL = Piso
- RL = Carga de referencia
- Ld = carga (carga real)
- CL = Calibración

2) Valor del estado activo.

P. ej., para rL: 32 = 320 kg

3) Teclado (disposición también para la COP5)

4) "<>" = Tecla "Enter"

3



¡También en la COP5 (dígitos azules), la disposición del teclado es la misma que la mostrada en la imagen anterior! ("1" en la esquina superior izquierda).

3.3 SPECI (en la PDA o en la herramienta FieldLink)

SPECI (=Schindler Personal Elevator Communication Interface) se puede conectar en sistemas con versión de SW $\geq$ V9.2x.

Si la opción "P-CARE" de la tarjeta SIM está activada, SPECI será la única posibilidad para usar las funciones de servicio mejoradas ESF. (ESF: Véase capítulo 1.4)



SPECI es una aplicación que se ejecuta en un Pocket PC. (Por ejemplo, iPAQ de HP). El software SPECI debe ser descargado de un servidor especial. Cada país tiene su propio servidor.

SPECI debe ser actualizado con regularidad para permitir el acceso a las diferentes maniobras Schindler.

Para más información, consulte el documento "SPECI tool Operation" EJ 604703 o pregunte a su administrador SPECI local.

3

Concepto detrás de SPECI

La gran ventaja de SPECI es contar con una única interfaz para todos los tipos de maniobra (Bionic, Miconic BX, MX-GC,)

Conexión de SPECI a Bionic 5

Con la ayuda de un cable de conexión específico para PDA:


- Rel.2: Circuito impreso SCIC5.Q, conector RS232_2
Circuito impreso ISCPU1.Q, conector RS232
- Rel.4 y Rel.6: Circuito impreso SMIC61.Q, conector RS232

Con la ayuda de Bluetooth (conexión inalámbrica):

- Adaptador Bluetooth de Schindler conectado a RS232_2/RS232 o al conector MMC. (ID 55503890)
- Para la correcta conexión con ayuda del adaptador Bluetooth, consulte el documento EJ 604703 "Herramienta de mantenimiento SPECI - Funcionamiento"

Descripción de la pantalla principal


3

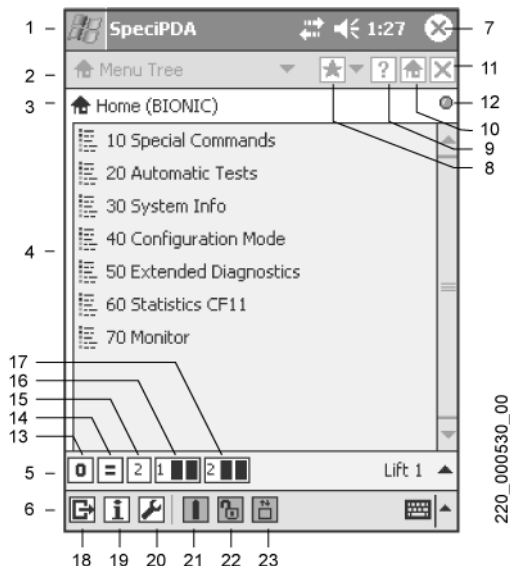

Pantalla principal de SPECI [21783; 25.05.2010]

	Descripción y observaciones	
1	Barra de título	
2	Barra de función	
3	Barra de entrada de menú Haga clic en la barra de entrada de menú para volver al menú superior (directorio raíz)	
4	Área de visualización principal Haga clic en el menú que desee usar	

	Descripción y observaciones	
5	Barra de estado del ascensor Haga clic en "Lift 1" o "Lift 2" para cambiar al otro ascensor del grupo	
6	Barra del sistema	
7	Botón de salida. Haga clic para dejar SPECI en segundo plano	
8	Lista de favoritos. No disponible con Bionic / Miconic BX	
9	Ayuda contextual para el diálogo activo	
10	Menú Principal. No disponible con Bionic / Miconic BX	
11	Cerrar la ventana del diálogo activo	
12	Muestra el estado del menú	
13	Estado de la tracción 0 + = - ? a b c d e a) Tracción detenida b) Tracción en reposo c) Tracción a velocidad constante d) Tracción decelerando e) Estado de la tracción desconocido	
14	Estado de la cabina ≡ ⊞ ↑ ↓ ? a b c d e a) Cabina en reposo b) Cabina fuera de la zona de puertas c) Dirección de viaje de la cabina: Subida d) Dirección de viaje de la cabina: Bajada e) Estado de cabina desconocido	
15	Indica la posición real de la cabina	

Descripción y observaciones		
16	Estado de puerta, Puerta 1 (información de la SDIC)  a) Puerta abierta (SDIC recibe KET-O) b) Puerta cerrándose (comando desde SDIC) c) Puerta abriéndose (comando desde SDIC) d) Puerta cerrada (SDIC recibe KET-S) e) Puerta enclavada f) Puerta detenida g) Estado de puerta desconocido	
17	Estado de puerta, Puerta 2	
18	Haga clic para salir de la aplicación SPECI	
19	Haga clic para visualizar información sobre la versión de SPECI	
20	Haga clic para acceder al diálogo Configuración general	
21	Estado de la batería	
22	Estado del bloqueo de la aplicación. Haga clic para bloquear SPECI. Después del bloqueo aparecerá la pantalla de inicio de sesión.	
23	Estado de la conexión con la maniobra del ascensor	

4 Diagnósticos y sustitución

4.1 Procedimiento de resolución de averías



¡NO empezar el diagnóstico reiniciando el sistema!

Realice cuantas comprobaciones sean posibles antes de reiniciar para obtener información acerca de la causa del problema.

Para llevar a cabo los diagnósticos se recomienda la secuencia que figura más abajo.

1 Antes de empezar		
	– Pregunte al cliente acerca del comportamiento del ascensor – Compruebe el sistema usted mismo. (Si es posible: Llamadas de piso, llamadas de cabina, funcionamiento del interruptor de llave, indicadores, ruidos, ...)	
2	Alimentación de corriente y circuito de seguridad	Capítulo
	– Compruebe la alimentación de corriente general – Interruptores (en la parte inferior de la LDU) – Fusibles (SMIC, SEM, Fermator) – Indicación LED de la alimentación	4.2 - 4.3
	– Circuito de seguridad – LED (Rel.2) o indicación de la HMI (Rel. ≥ 4)	4.4
3	¿Modo especial activo?	Capítulo
	SW $\geq$ V9.53 (Rel. ≥ 4 y Rel.2 con SCPU): Con la ayuda de la HMI, compruebe el estado del sistema o el servicio en ejecución.	10.6
	– Compruebe si hay un modo especial activado. (Viaje de montaje, evacuación manual JEM, pulsador de emergencia presionado,) – Compruebe los pulsadores e interruptores – Rel.2: Compruebe los interruptores DIP – Rel.4: Los modos especiales se activan con el menú 10 – Compruebe los LEDs (¿Inspección activada?	7.1.2 /3 10.2 4.3
	¿LEDs parpadeando?)	


4	Indicación LED	Capítulo
	Compruebe el resto de indicaciones LED (¿KNET=ON?, ¿Inspección? ¿BBUS parpadeando? ¿WDOG parpadeando? ¿LEDs de alimentación de emergencia en SNGL ó SEM?)	4.3
5	Códigos de error	Capítulo
	Lea los códigos de error de la maniobra (menú 50). Lea no sólo el último error, sino también los anteriores.	4.6 8
	Indicaciones de error especiales	4.7
6	Herramientas de detección de fallos	Capítulo
	Bionic 5 ofrece menús adicionales para diagnósticos:	
	Intente aplicar comandos con la HMI directamente (llamadas de cabina, DTO, ...)	10.2
	Compruebe las señales de / al ACVF (contactores, contactos de freno KB/KB1, LUET,...) con la ayuda de la HMI, menú 70 (723,724,725)	4.8
	Ordenador de servicio: Véase el documento K 608218	
7	Recuperación del sistema	Capítulo
	Procedimientos de reinicio del software (reset, resetear error fatal)	4.9
	Bionic 5 ofrece modos de viaje especiales para recuperar el sistema o para mover la cabina anulando partes de la electrónica. (Viaje de bucle abierto, viaje sin electrónica de cabina, ...)	4.10
	En determinados casos, el sistema puede perder parte de la configuración. (Por ejemplo, tras un viaje de aprendizaje o después de usar el modo viaje de montaje.) Compruebe el sistema y repita las configuraciones necesarias.	5
	Bajo condiciones normales no hay necesidad de una actualización del software. Antes de llevar a cabo ninguna actualización del software, póngase en contacto con un especialista o con la hotline en Locarno.	4.13
	Procedimientos de sustitución (circuitos impresos, baterías,...)	4.16

4.2 Fuentes de alimentación

Comprobar:

- Interruptores (LDU)
- Fusibles (SMIC, SNGL, Fermator)
- Indicación LED

4.2.1 Vista general de la alimentación y fusibles

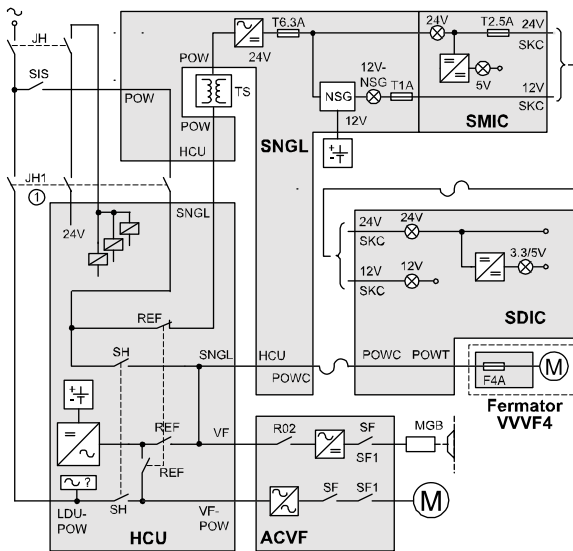

[13013; 01.09.2006]

1) JH1 Opción de ático

Fusibles Rel. 2.0 Sistema

Fusibles del circuito impreso SMIC5.Q	
SI1 (T2.5A)	Alimentación de 24 V _{DC} en la SDIC (2.5 AT)

Fusibles del circuito impreso SMIC5.Q	
SI2 (T2.5A)	Alimentación de 24 V _{DC} del bus BIO (2.5 AT)

Fusibles del circuito impreso SNGL1.Q	
T10A-HB 250V	Protección interna de PEBO (10 AT) (Nombre en el esquema: T10A)
T6.3A-LB 250V	Protección de la alimentación de corriente de 24 V _{DC} (6.3 AT) (Nombre en el esquema: T6,3A)
T1A-HB 250V	Protección de la salida alimentación de emergencia de 12 V _{DC} (1 AT) (Nombre en el esquema: T1A)

Fusibles en el operador de puerta FERMATOR Compact VVVF4	
4A 250V	Rápido, entrada de alimentación de 230 VAC (Nombre en el esquema: FH 4A)

Fusibles del circuito impreso SMIC61.Q	
LOP (T2.5A)	Alimentación de 24 V _{DC} del bus BIO, LOPs (2.5 AT) (Nombre en el esquema: SI2)
Fusibles del circuito impreso SEM11.Q	
VPUF (T10A)	Protección interna, 24V-NSG (Nombre en el esquema: T10A)
12V-T1 (T1A)	Protección de la alimentación de emergencia 12V-NSG (Nombre en el esquema: SI4)
Fusibles en el operador de puerta Fermator Compact VVVF4	
4A 250V	Rápido, entrada de alimentación de 230 VAC (Nombre en el esquema: FH 4A)

4.3 Indicación LED

4.3.1 Rel.2: LEDs de la LDU (marco de la puerta de piso)

LEDs en SMIC5(L/R).Q (Rel.2)

LED	Visualización normal	Descripción
24V	ON	ON = 24 V _{DC} disponible desde SNGL1.Q (Tenga en cuenta que el fusible SI1, T2,5A debe ir directamente después del LED)
5V	ON	ON = VCC 5V _{DC} disponible (alimentación lógica) Convertida a partir de 24 V _{DC} del SMIC5.Q
LUEISK	OFF	ON = la alimentación del circuito de seguridad está desactivada (LED rojo en DUEISK-A) (Motivos: Inicio del circuito de seguridad > 55 V ó < 20 V, fin del circuito de seguridad > 29 V, corriente del circuito de seguridad >1 A)
IUSK	ON	ON = Alimentación del circuito de seguridad 24 .. 55 V _{DC} ok
ISPT	ON	ON = Circuito de seguridad del foso del hueco cerrado
RTS	ON	ON = Circuito de seguridad del foso del hueco y de las puertas de piso cerradas
ISK	ON	ON = Circuito de seguridad completamente cerrado
BBUS	Parpadeando	Parpadeo = Actividad del bus BIO Siempre encendido / apagado = problema en el bus BIO (ya sea en una LOP/LIN/LCUX ó en el SMIC)
LR-U	ON/OFF	ON = Cabina desplazándose en subida (realimentación desde el ACVF)
LUET	ON/OFF	ON = Cabina dentro de la zona de puertas
LR-D	ON/OFF	ON = Cabina desplazándose en bajada (realimentación desde el ACVF)

LED	Visualización normal	Descripción
KNET	En sistemas TSD: ON	OFF = Al menos un contacto de desbloqueo de puerta KNET está activado (opción TSD) Sin TSD: LED KNET permanentemente encendido o apagado
LREC LREC-A	ON/OFF	Véase la tabla adicional "Modos de funcionamiento TSD" del capítulo 4.3.3

LEDs en SCIC5.Q o ISCPU1.Q/SCPU1.Q (Rel.2)

LED	Visualización normal	Descripción
ERR	OFF	ON = Error fatal, Parpadeando = Advertencia Necesario reset manual
KSE	(OFF)	(Estado del KSE, ON = dentro del rango KSE) No soportado en el SW actual (KSE permanentemente apagado)
KS	ON/OFF	Estado de PHS, ON = en zona PHS
TRIP2	OFF	ON = Modo viaje hasta el cuarto de máquinas (KFM) activado ON = Interruptor DIP S7 en posición ON o modo especial 104
TRIP1	OFF	ON = Pesacargas deshabilitado, Parpadenado = Error en el sistema de medición de carga ON = Interruptor DIP S1 en posición ON o comando especial 107=1 (HMI)
DRIVE	OFF	Parpadeando = Error en el sistema de tracción Intentar reset de error fatal del ACVF, comando especial 101 (HMI)
DOOR	OFF	Parpadeando = Error en el sistema de puertas
WDOG	Parpadeando	Intervalo de parpadeo de 2 seg. cuando el SW está OK

LED	Visualización normal	Descripción
SERV.	OFF	ON = Modo viaje de montaje activado ON = Interruptor DIP S8 en posición ON ó 105=1 (HMI)
DWNLD	OFF	ISCPU1.Q sólo ON = descarga de software en progreso (MMC)

Observaciones:

- ERR, DRIVE, DOOR y WDOG parpadean simultáneamente: Error en la tarjeta SIM. (Tarjeta SIM incorrecta o defectuosa.)
- DRIVE, DOOR y WDOG parpadean simultáneamente: Modo viaje de sincronización, aprendizaje, recuperación o inspección

LEDs en SNGL1.Q (Rel.2)

LED	Visualización normal	Descripción
BATT	OFF	ON = Tensión en la batería < 11,4 V
12V-NSG	ON/OFF	ON = Modo normal ON = La batería está OK o en modo de carga. OFF = La batería no está OK o no está conectada (intente pulsar el botón BATT-ON) (Tenga en cuenta que el fusible T1A debe ir directamente después del LED)
BOOSTER	ON/OFF	APAGADO = Modo normal Sólo en modo "Evacuación manual" mientras DEM está pulsado: ON = Disponible una tensión de elevación de 120 V _{DC}

4.3.2 Rel. $\geq$ 4: LEDs de la LDU (marco de la puerta de piso)

LEDs en SMIC(E)61/63.Q (Rel. $\geq$ 4)

	Visualización normal	Descripción
+ 24 V NGL	ON	ON = 24V _{DC} disponible desde el circuito impreso SEM
LREC LREC-A	ON/OFF	Véase la tabla adicional "Modos de funcionamiento TSD" del capítulo 4.3.3
KNET	En sistemas TSD: ON	OFF = Al menos un contacto de desbloqueo de puerta KNET está activado (opción TSD) Sin TSD: LED KNET puede estar permanentemente encendido o apagado
ERR	OFF	ON = Error fatal Parpadeando = Advertencia
LUET	ON/OFF	ON = Posición de la cabina dentro de la zona de puerta
DWNLD	OFF	ON = descarga de software en progreso (MMC) ON = mientras se escriben datos en la EEPROM. No pulse RESET durante este tiempo.
BBUS	Parpadeando	LED del bus BIO – Parpadeando = Funcionamiento normal – ON= Cortocircuito o reset en el bus BIO – OFF = Comunicación del bus BIO inactiva

LEDs en SCPU1.Q (Rel. $\geq$ 4)

LED	Visualización normal	Descripción
WDG/ DWNLD	Parpadeando	Intervalo de parpadeo de 2 segundos = Microprocesador en modo de funcionamiento normal

LED	Visualización normal	Descripción
EVAC.ERR	OFF	ON = fallo interno de los circuitos impresos SEM1x.Q. Evacuación todavía posible, pero existe peligro de dañar el relé. → Reemplazar el circuito impreso SEM lo antes posible.
BATT.WARN (BAT. BAJA)	OFF	ON (mientras JEM está encendido) = la capacidad de la batería es inferior al 10 % – Alumbrado de emergencia para una hora – Evacuación manual y automática posible en función de la capacidad real disponible El estado de la batería se actualiza cada diez minutos. Si el LED BATT.WARN permanece encendido durante más de diez horas (mientras la alimentación de red está activa): – Batería defectuosa (una o las dos) – Cargador de batería defectuoso
VBAT (12V-NSG)	ON	ON = Tensión en la batería disponible OFF = Las baterías están desconectadas o la tensión es < 3 VDC
BOOST (BOOSTER)	ON/OFF	Durante el modo normal: OFF = funcionamiento normal Durante la evacuación manual, mientras se presiona DEM: ON = Tensión de salida disponible
DEM	OFF	LED debajo del botón amarillo DEM. LED parpadeando = JEM está activado.

4.3.3 Rel.2 y Rel. $\geq$ 4: LEDs LREC y LREC-A

La siguiente tabla es válida para los sistemas TSD (sistemas con huida reducida).

Modos de funcionamiento del TSD

LED verde "Normal Mode" LREC-A	LED amarillo "Inspection" LREC	Zumbador de la cabina y de la LDU	Modo de funcionamiento
ON	OFF	OFF	Modo Normal
OFF	ON	OFF	Modo inspección
Parpadeando	Parpadeando	Sonido intermitente rápido (sólo cuando las puertas están cerradas)	Modo STOP, reset automático Por ejemplo: Después del posicionamiento de la cabina para mantenimiento. "Listo para acceder al techo de la cabina"
OFF	Parpadeando	OFF	Modo STOP silencioso Para restaurar: Pulse Reset en el SCIC. El sistema volverá a "STOP Mode Manual Reset"
Parpadeando	Parpadeando	Sonido intermitente lento (sólo cuando las puertas están cerradas)	Modo STOP, reset manual Para restaurar: Pulsar "RESET INSPECTION" en el SMIC. El sistema volverá a "Normal Mode"
igual que antes de la Recuperación	igual que antes de la Recuperación	OFF	Modo recuperación
Parpadeando	OFF	ON	Modo pre-normal
ON	Parpadeando	1 pitido	Posicionamiento para mantenimiento de la cabina

4.3.4 LEDs de la CCU (techo de cabina), Rel.2 y Rel. ≥ 4

LEDs en los circuitos impresos SDIC5.Q, SDIC51.Q y SCIC52.Q

LED	Visualización normal	Descripción
24V	ON	ON = alimentación de 24 V _{DC} (P01) desde la LDU
12V-NSG	ON	ON = alimentación de 12V _{DC} (VDD) desde la LDU
3,3V/5V	ON	ON = Alimentación de 3,3 V/5 V (producida en SDIC) para MMC/lógica interna
PHS	ON/OFF	ON = Célula fotoeléctrica interrumpida (información del hueco, cabina en zona de puertas)
2PHS	ON/OFF	ON = Célula fotoeléctrica interrumpida (información del hueco, cabina en zona de puertas, 2º embarque)
WDOG	Parpadeando	Intervalo de parpadeo de 2 seg. cuando el SW está OK
SW DOWN-LOAD	OFF/ Parpadeando	OFF = Visualización normal Parpadeando = Durante la descarga de software
ERROR	OFF	ON = ERROR Parpadeando = Puede indicar una interferencia en el bus CAN
LMG	ON	ON = Frecuencia de la célula de carga de cabina disponible

4


4.3.5 LEDs en LCUX, LOP, BIOGIO, COP y VCA



La descripción de los LEDs de la LCUX, LOP, COP y VCA se puede encontrar en el capítulo correspondiente al circuito impreso en cuestión.

- LCUX: Capítulo 7.15
- SCOP: Capítulos 7.7 a 7.9
- VCA: Capítulo 7.11
- LOP, BIOGIO, LIN: Capítulos 7.12 a 7.18

4.4 Circuito de seguridad

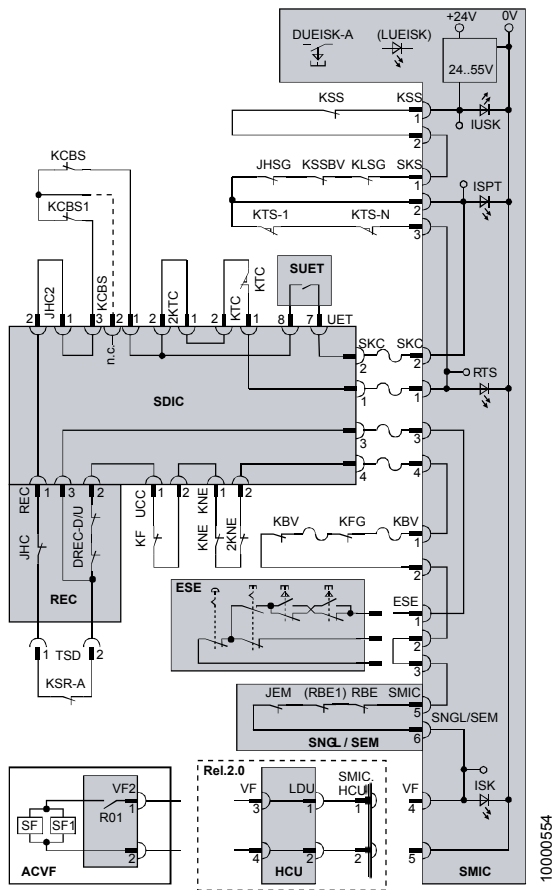

Circuito de seguridad, Rel.2.0 y Rel.4.0, TSD, 1 puerta, SDIC52 [24921; 27.08.2009]

Rel. 2	Indicaciones del circuito de seguridad: 5 LEDs en SMIC5(L/R).Q	
Rel. ≥ 4	Las señales del circuito de seguridad son indicadas con la ayuda de la interfaz de usuario HMI (LEDs virtuales). [*] = cerrado [_] = abierto	
	IUSK parpadeando = LUEISK (Cortocircuito en el circuito de seguridad)	


4

Señal	Normal	Descripción
LUEISK	OFF	Rel.2: ON = LED rojo en DUEISK-A
		Rel. ≥ 4: ON = IUSK parpadeando
		ON = La alimentación del circuito de seguridad está desconectada. Posibles motivos Rel.2: – Corriente del circuito de seguridad > 800 mA – Principio del circuito de seguridad > 55 V ó < 20 V (1) – Final del circuito de seguridad > 29 V (1) Posibles motivos Rel. ≥ 4: – Corriente del circuito de seguridad > 800 mA
IUSK	ON	ON = Alimentación del circuito de seguridad 24 .. 55 V _{DC} ok
ISPT	ON	ON = Circuito de seguridad del foso del hueco cerrado
RTS	ON	ON = Circuito de seguridad del foso del hueco y de las puertas de piso cerrado
ISK	ON	ON = Circuito de seguridad completamente cerrado

(1) Véase también la Información de campo FI402

Botón	Descripción
DUEISK-A	Vuelva a alimentar el circuito de seguridad (después de que LUEISK haya sido activado.)

4.5 Estado del sistema (SW ≥ V9.34)

Rel.2 SW ≥ V9.53 	Rel.≥4  10010754	La lista completa puede encontrarse en el capítulo 10.6
--	--	---


	Lista corta (lista completa en el capítulo 10.6)
00	Funcionamiento en modo fuera de servicio
01	Funcionamiento normal
02	Funcionamiento independiente, control de reserva
03	Funcionamiento con maniobra de bomberos
11	Unidad de medición de carga desconectada
50 *	Visita del técnico de servicio
51	Modo viaje de montaje
52	Modo de configuración
53	Inspección en cuarto de máquinas (maniobra de recuperación ESE)
54	Inspección en la parte superior de la cabina
59	Viaje de aprendizaje
60	Viaje de preparación de inspección (posicionamiento automático de la cabina)
70	Recuperación del ascensor
71	Recuperación del ascensor por temperatura
72	Recuperación de posición de cabina (por ejemplo, sincronización)
73	Recuperación del ascensor por error en la posición de la puerta
75	Circuito de seguridad abierto en ISPT
80	Interruptor de parada
91	Arranque del ascensor
98	Error fatal del ascensor
99	Avería persistente en el ascensor (SW ≥ V9.72)

4.6 Códigos de error (menú 50)




Los códigos de error forman parte de ESF. Véase la información del capítulo 1.4.

El historial de códigos de error se puede leer con la ayuda de la interfaz de usuario HMI, menú 50:

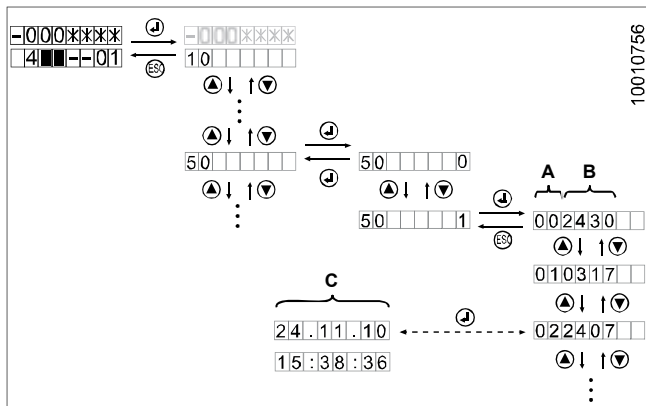

[32319; 11.11.2009]

- **A** = Almacenamiento de errores
 - Rel.2, SW < 9.5x: E0 .. E9 = último error .. error más antiguo
 - Rel.2, SW ≥ 9.53: 00 .. 49 = último error .. error más antiguo
 - Rel. ≥ 4, SW ≥ 9.34: 00 .. 49 = último error .. error más antiguo
- **B** = código de error de 4 dígitos
- **C** = Fecha y hora (sólo disponible con SW ≥ 9.53. Se puede ajustar manualmente con CF=04, PA=2, 5. Ajuste automático si está conectado a un RMCC)

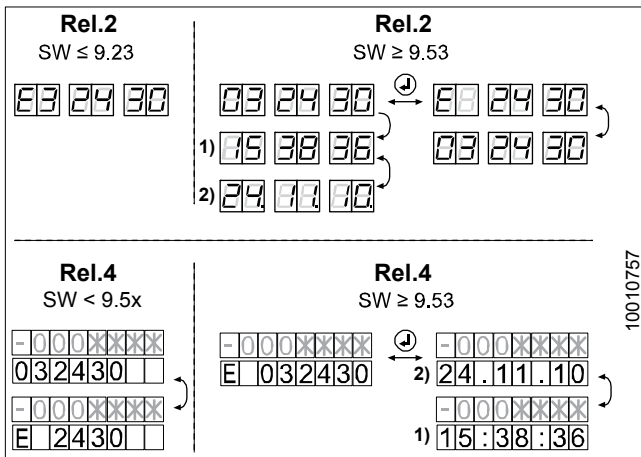

[32321; 11.11.2009]

– Tipo de mensaje:

E = Error; **F** = Error fatal; **P** = Error fatal permanente; **I** = Información

– Hora (1) y Fecha (2)



- Para tener una mejor idea general del error, no lea solamente el último error. Lea también los errores más antiguos.
- Para borrar el historial de errores, pulse el botón "OK" hasta que "E-" aparezca.
- Los errores fatales permanentes necesitan un procedimiento de recuperación especial (HMI, menú 10 > 101, véase el capítulo 4.9.3)

4.6.1 Descripción de los códigos de error



La descripción de los códigos de error se encuentra en el **Apéndice B, capítulo 8** de este documento

4.7 Errores especiales

Indicación de error especial en la interfaz de usuario HMI

Indicación	Significado
S00lr3 ó Versión del software (por ejemplo, "V.9.34.04") ó "70" o "72"	Rel.2: S00lr3, Rel.4: versión del software (por ejemplo: "V9.34.04") Visualización normal de unos segundos durante el arranque del sistema. Si esta indicación no desaparece tras unos segundos, compruebe los siguientes motivos: – ¿Arrancó el ACVF correctamente? – Ausencia de conexión entre el bus CAN y el ACVF. (Siempre durante el arranque. Debe desaparecer después de unos segundos). – Interfaz de bus CAN en ACVF defectuoso (después de una conexión errónea del encoder / bus CAN) – Bus CAN afectado por una SDIC o SCOP defectuosa. Para comprobarlo, intente mover la cabina sin la electrónica (véase el capítulo 4.10.9). Si la cabina se mueve, el problema estará causado por la electrónica de la cabina (SDIC o SCOP). – Falló la descarga de parámetros de la tarjeta SIM al ACVF. Compruebe la compatibilidad ACVF (versión del SW) ↔ tarjeta SIM (versión del archivo de parámetros del VF). Para más información, consulte el documento K 608218 o póngase en contacto con un especialista.
CF 16	Durante el arranque: Los parámetros en la tarjeta SIM difieren de los parámetros almacenados en el ACVF. Posibilidad 1: Después de unos pocos segundos, el sistema arrancará con los parámetros almacenados en el ACVF y "CF 16" desaparecerá. (O pulse "ESC" para arrancar inmediatamente.) Posibilidad 2: Pulse "OK" en la HMI para ver cuáles son los parámetros diferentes. Confirme o cambie los parámetros.

Indicación	Significado
-----	Rel.2 (con SW V9.2x) sólo: – El sistema se está iniciando – Viaje de sincronización o de aprendizaje – Viaje de inspección o viaje con maniobra de recuperación – Servicio especial en ejecución (como parada de emergencia). Compruebe todos los pulsadores y entradas posibles.

Problemas con las tarjetas SIM


Si se utiliza una tarjeta SIM defectuosa, vacía o incorrecta en el circuito impreso SCIC, el ascensor funcionará durante cinco minutos, pero sólo con unos servicios mínimos, por ejemplo Simplex DE, sin la maniobra de bomberos ni de aparcamiento, etc. Al cabo de cinco minutos, la cabina se desplaza hasta la planta más baja y permanece bloqueada (el DT-O y la célula fotoeléctrica permanecen activos). En sistemas Rel.2 los problemas con la tarjeta SIM se indican mediante el parpadeo simultáneo de los LEDs WDOG, DOOR, DRIVE y ERR.

4.8 ACVF: Datos de monitorización, menú 70 (ó 30 > 306)




El menú 70 forma parte de las Funciones de servicio mejoradas ESF (véase la información correspondiente en el capítulo 1.4).

Con SPECI, los Datos de Monitorización Vacon se encuentran en el menú 30 > submenú 306

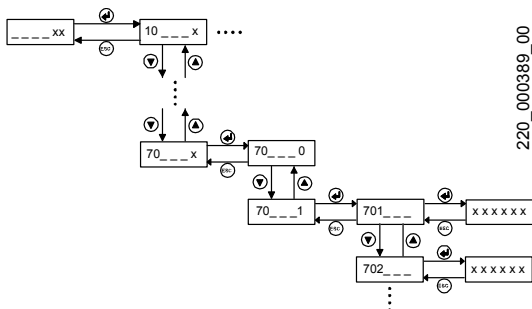

Monitorización del ACVF, menú 70 (≥ Rel.2) [13024; 26.11.2010]

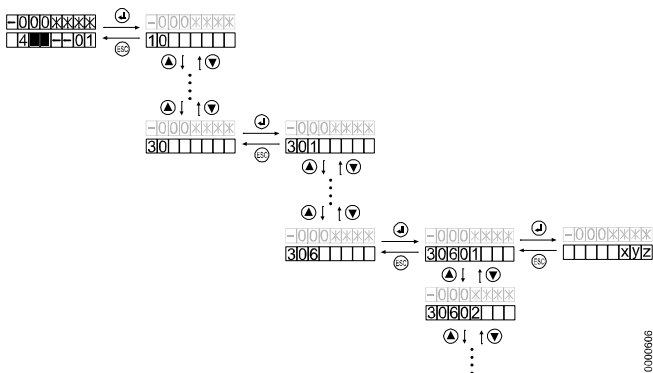

Monitorización del ACVF, menú 30 > 306 (≥ Rel.4, SPECI) [25801; 13.02.2008]

HMI	ACVF	Significado	Unidades
701 3061	1.16	Velocidad real del ascensor. Valor calculado, basado en los parámetros del ascensor y en la entrada del encoder	mm/s
702 3062	1.21	Velocidad lineal nominal, calculada	mm/s
703 3063	1.17	Velocidad del encoder	rpm
704 3064	1.18	Impulsos del encoder (en SW V8.x: La unidad es 0,01Hz)	mHz
705 3065	1.3	Velocidad del motor	rpm
706 3066	1.4	Corriente del motor	0,01 A _{rms}
707 3067	1.7	Tensión del motor	0,1 V
708 3068	1.24	Temperatura del motor. Temperatura medida del motor basada en el sensor térmico KTY84-130	°C
709 3069	1.1	Frecuencia de salida del ACVF	mHz
710 30610	1.2	Referencia de frecuencia Referencia de frecuencia VF para el control del motor	mHz
711 30611	1.8	Tensión del DC-link	0,1 V _{DC}
712 30612	1.10	Entrada de tensión AI1 AI1 = Termostato de la resistencia de frenado KTHBR	0,1 V
713 30613	1.11	Entrada de tensión AI2 AI2 = Termistor del motor KTHMH	0,1 V
714 30614	1.9	Temperatura de la unidad Hace referencia a la medición de temperatura del módulo IGBT interno	°C

HMI	ACVF	Significado	Unidades
715 30615	1.23	Iq de corriente de prueba Iq de corriente filtrada, medida en medio del viaje en modo de posición durante 16 ms. Iq = vector de corriente de salida producida por el par.	0,01 A
716 30616	1.26	Corriente máxima del motor	mA
717 30617	1.28	Position_mm Posición relativa de la cabina desde el comienzo del viaje. (Valor calculado después del inicio del viaje.)	mm
718 30618	1.29	Solicitud de distancia Distancia solicitada desde la maniobra para el siguiente viaje. (Valor mostrado después del inicio del viaje.)	mm
719 30619	1.30	StopDistance_mm Muestra la distancia de frenado calculada en cada viaje	mm
720 30620	1.35	FirstFlagCorr Corrección de la posición interna del ACVF cuando la cabina abandona la zona de puerta (pantalla PHS)	mm
721 30621	1.36	LastFlagCorr Corrección de la posición interna del ACVF cuando la cabina llega a la zona de puerta (pantalla PHS).	mm
722 30622	1.31	LastRisingFreq Frecuencia del encoder del ACVF cuando la cabina llega al borde en subida de la pantalla PHS	mHz
723 30623	1.12	Estados de la entrada digital DIN1, DIN2, DIN3 → Véase la tabla adicional de abajo	0..7
724 30624	1.13	Estados de la entrada digital DIN4, DIN5, DIN6 → Véase la tabla adicional de abajo	0..7

HMI	ACVF	Significado	Unidades
725 30625	1.14	Estados de la salida digital D01, R01, R02, R03. En este momento, sólo se usan R01, R02 y R03. → Véase la tabla adicional de abajo	0..15
726 30626	1.38	Información del CLC Si el parámetro "Información de la CLC" se ajusta por defecto a "0": Información real de la CLC Si el parámetro "Información de la CLC" se ajusta a un valor <> "0": Valor del parámetro Rango CLC: -1000 significa cabina vacía y +1000 significa plena carga (= parámetro "Carga útil GQN")	--
727 30627	1.44	Modo de alimentación. 0: Reposo, 1: Motor, 2: Generador	0..2
728 30628	1.45	Muestra la temperatura para reset de fallo de motor. Biodyn xx C BR: Por debajo de esta temperatura el ACVF vuelve a estar disponible.	C
729 30629	1.46	Velocidad del ventilador	%
730 30630	1.47	Temperatura de la resistencia del freno	C
731 30631	1.49	Velocidad nominal real del motor durante la identificación de rpm	rpm
732 30632	1.50	Estado de la ID de la curva U/f 0: no usado, 1: stand-by, 2: en marcha, 3: OK, 4: no OK	0..4
733 30633	1.51	Estado de la ID de RPM 0: no usado, 1: stand-by, 2: en marcha, 3: OK, 4: no OK	0..4
734 30634	1.25	Corriente media del motor	0,01A

Explicación 723 / 30623 (Entradas DIN1..DIN3)

Valor	DIN1 SF (Contacto NC) (0 = activo)	DIN2 SF1 (Contacto NC) (0 = activo)	DIN3 Modo evacuación (desde HCU) (1=activo)	Estado
0	0	0	0	Viaje normal
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	Stand-by
7	1	1	1	

Explicación 724 / 30624 (Entradas DIN4..DIN6)


Valor	DIN4 "Cabina en piso" (1=activo)	DIN5 KB (Contacto NC) (0 = activo)	DIN6 KB1 (Contacto NO) (1=activo)	Estado
0	0	0	0	Fallo en KB/KB1
1	0	0	1	Viaje normal, cabina entre pisos
2	0	1	0	Stand-by, cabina entre pisos
3	0	1	1	Fallo en KB/KB1
4	1	0	0	Fallo en KB/KB1
5	1	0	1	Viaje normal, cabina en piso
6	1	1	0	Stand-by, cabina en piso
7	1	1	1	Fallo en KB/KB1

Observación: El estado de la tabla 724 es válido para sistemas con HCU. Para sistemas sin HCU, DIN4 es siempre 0.

Explicación 725 / 30625 (Salidas R01..R03)				
Valor	R01 SF/SF1	R02 MGB	R03 MVE	Estado
0	0	0	0	Stand-by (sin MVE)
1	0	0	1	Stand-by (MVE en marcha)
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	Iniciar/finalizar viaje (sin MVE)
5	1	0	1	Iniciar/finalizar viaje (MVE en marcha)
6	1	1	0	Viaje normal (sin MVE)
7	1	1	1	Viaje normal (MVE en marcha)

4.9 Resolución de errores

4.9.1 Reset normal de la maniobra del ascensor

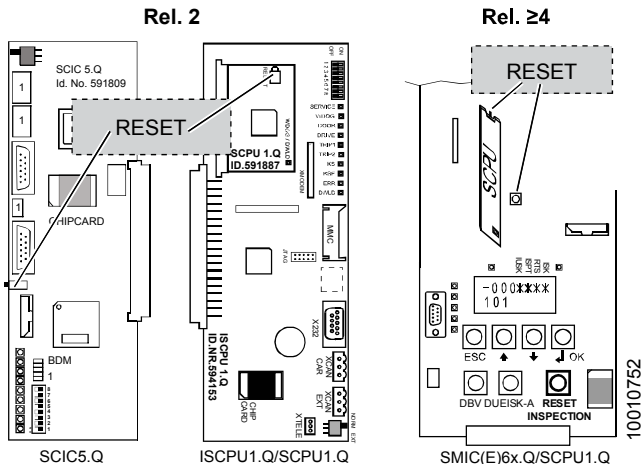


[32241; 26.01.2011]

Presione una vez el pulsador RESET que se encuentra en el circuito impreso del microprocesador.

- **Rel.2:** RESET en el SCIC o en el circuito impreso ISCPU/SCPU de la LDU
- **≥ Rel.4:** RESET en la SCPU (parte superior trasera de la SCPU) de la LDU. (Con SMICE6x.Q: Pulsador de reset adicional en el circuito impreso SMICE6x.Q.)

El reset ha de realizarse después de un "cuelgue" del software o tras un cambio de configuración.

4.9.2 Reset normal de la maniobra del ascensor desde el techo de la cabina

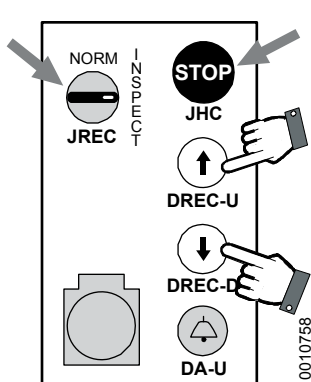	Con el software $\geq$ V9.53 es posible restaurar la maniobra principal con la ayuda de la maniobra de inspección del techo de la cabina: – JREC debe encontrarse en la posición "INSPECTION" – Se debe pulsar el botón de parada JHC → Pulse los botones Arriba y Abajo (DREC-U y DREC-D) simultáneamente. Esta acción reseteará la maniobra del ascensor.
---	--


4.9.3 Reset de "Error fatal permanente", maniobra

Un error fatal permanente está causado, por ejemplo, por problemas en el circuito de seguridad de la zona de apertura anticipada de puertas.

El procedimiento descrito reseteará los siguientes elementos:

- Errores fatales permanentes del sistema Bionic (apertura anticipada de puertas, renivelación, KSE, KNE, PHSx puenteados, circuito de seguridad)
- Errores fatales del ACVF (Vacon) (por ejemplo KB/KB1)
- Borrará diversos estados: estado de la maniobra de bomberos, último piso de bomberos, estado de la monitorización del enclavamiento de puerta)

Procedimiento de reset con la interfaz de usuario HMI:

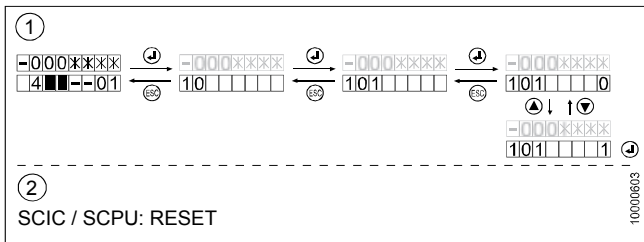

[25788: 27.08.2009]

1	En la interfaz de usuario HMI, seleccione el menú principal 10 y luego pulse OK para confirmar → la HMI mostrará [101]
2	Pulse de nuevo OK para confirmar el submenú 101 → La HMI mostrará [101 0]
3	Cambie el valor de [101 0] a [101 1] y pulse OK. Después de unos segundos, la HMI mostrará de nuevo [101 0]
4	Salga del menú 10 y pulse el botón RESET del circuito impreso SCIC ó SCPU

4



No utilice ya el procedimiento de reset antiguo. (DIP 8 = ON, Reset, DIP 8 = OFF, Reset). Pérdida de datos de configuración (por ejemplo, CF=15, CF=26) o pérdida de precisión en la información del hueco.

4.9.4 Reset de un error fatal en el variador de frecuencia ACVF

Dependiendo de la causa del error, el estado del error fatal del ACVF no se indicará en ningún sitio.

Procedimiento de reset con la interfaz de usuario HMI:

Utilice el mismo procedimiento de reset que el usado para restaurar un error fatal permanente de la maniobra. Véase el capítulo 4.9.3.


Procedimiento de reset con la interfaz de usuario del Vacon (opcional):

Si existe una interfaz de usuario Vacon (no suministrada con la entrega estándar), el ACVF Vacon puede ser restaurado con la ayuda del botón Reset.

4.10 Modos especiales, Comandos especiales (menú 10)

El menú 10 de la HMI ofrece comandos especiales para diagnósticos y resolución de averías:

- Ejecute comandos de ascensor (llamadas de cabina, apertura de puerta, KFM, ...)
- Desactive los modos especiales (terremoto, SAB, ...)
- Active los modos de viaje especiales (ACVF de bucle abierto, viaje de montaje, ...)

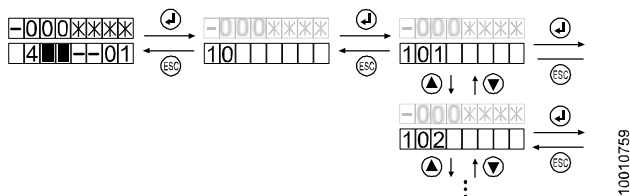

[32328; 11.11.2009]

Comandos especiales del menú 10	
101	Reset de errores fatales de la maniobra y del ACVF (Véase el capítulo 4.9.3)
102	Activación del modo bucle abierto del ACVF. Para viajar en modo viaje de inspección en caso de IG, KB ó KTHM defectuosos. (Consulte el capítulo 4.10.3)
103	Modo reset del GBP. Para resetear el contacto de seguridad KBV en modo viaje de inspección. (viaje más allá del punto KSE-U) (Consulte el capítulo 4.10.4)
104	Modo viaje hasta el cuarto de máquinas - KFM (En Rel.2, igual que SCIC.DIP 7) (Véase el capítulo 4.10.6)
105	Modo viaje de montaje (En Rel.2, igual que SCIC.DIP 8) Observación: Tras la desactivación es necesario un reset para volver al modo normal. Para usar el modo viaje de montaje para la resolución de averías: Consulte el capítulo 4.10.9

Comandos especiales del menú 10	
106	Protocolo en el conector SCIC.XTELE ó SMIC.XTELE (En Rel.2 igual que SCIC.DIP 3) – 0 = XTELE para telemonitorización (predefinido) – 1 = XTELE para ordenador de servicio (¡TM4 y ETM(A) no funcionan!) XTELE no debe utilizarse para la conexión del ordenador de servicio. ¡Utilice RS232 y CADI-GC V2.92!
107	Desactivación del dispositivo de medición de la carga de cabina (Digisens) (En Rel.2 igual que SCIC.DIP 1) (Por defecto = 0: Digisens activo)
108	Activación de JAB (Fuera de servicio)
109	Habilitar funciones de servicio mejoradas ESF (posible sólo una vez. Véase capítulo 1.4)
110	Llamada de cabina
111	Llamada de piso
112	DT-O (necesita DT-S (113) manual posteriormente). Abrir la puerta de piso.
113	DT-S. Cerrar la puerta de piso.
114	Desactivación de SAB. El centro de control de telealarmas puede dejar el ascensor fuera de servicio de forma remota. Se usa el comando 114 para volver a poner el ascensor en servicio.
115	Desactivación de EB "Terremoto" 1)
116	Viaje de aprendizaje (véase el capítulo 4.10.2) 2)
117	Visita de mantenimiento ON/OFF (deshabilitar / habilitar telemonitorización) – 0 = Telemonitorización habilitada (por defecto) – 1 = Telemonitorización suspendida. Debe ajustarse a 1 durante la visita de servicio, antes de iniciar los trabajos de mantenimiento. (El sistema la ajustará a 0 de nuevo automáticamente después de 1 hora o después de ajustar el tiempo en CF=02, PA=17 (SW ≥ V9.7 sólo))
123	Calibración del par previo del ACVF (véase el capítulo 4.10.10)
124	Desactivación de SR ('Recup. rociador') 1)

Comandos especiales del menú 10		
125	Reset remoto del GBP	3)
126	TM4 y ETM(A) "Siguiente llamada" (Los datos de monitorización guardados en el sistema serán enviados al RMCC)	2)
128	Detección del módem (Rel. ≥ 4 sólo) A utilizar después de la instalación de un CLSD o ETMA. El resultado puede encontrarse en CF=21, PA=08.	2)
129	Detección de la COP A utilizar después de la instalación de una nueva COP.	2)
130	Detección de la LOP (como CF=00, LE=00, registro de la LOP) (Visualización durante el registro de la LOP: [1301])	2)
134	Desactivación temporal del filtro de alarma. Utilizado para probar alarmas. Si 134 está ajustado a "1": La alarma no se filtra aunque la cabina esté en movimiento o las puertas estén abiertas. 134 se ajustará de nuevo a "0" automáticamente transcurridos 30 segundos.	3)
135	Detener la actividad de la telealarma. Utilizado para resetear una alarma pendiente. (Indicación de alarma en la COP.)	3)
136	Detección de maniobra Overlay. (Triplex, Quádruplex) Debe realizarse al final de la puesta en marcha del grupo de ascensores. Debe repetirse en caso de que se retire una maniobra Overlay del sistema. Indicación [136 _ _ _ 1] = Detección correcta Indicación [136 _ _ _ 0] = Detección no correcta	4)
137	Reset de la maniobra Overlay. Resetea la caja de maniobra overlay. La misma función que el botón de reset de la caja de maniobra overlay. Debe realizarse después de la configuración CF=04, PA=01.	4)

- 1) = No disponible todavía
2) = Disponible con SW $\geq$ V9.34 sólo
3) = Disponible con SW $\geq$ V9.53 sólo
4) = Disponible con SW $\geq$ V9.7x sólo


4.10.1 Viaje de sincronización

Un viaje de sincronización no puede iniciarse manualmente. Después de las siguientes situaciones, se ejecutará un viaje de sincronización automáticamente:

- Al encender el sistema
- Después de un reset
- Después de un viaje de inspección
- Después del modo viaje de montaje
- Cuando se ha producido un error recuperable relacionado con la información del hueco
- En sistemas TSD: Supervisión KNET activada sin abrir la puerta de piso (KTS permanece cerrado)

La secuencia del viaje de sincronización variará en función de la posición inicial de la cabina. (La dirección de partida dependerá del estado de KSE-D y KSE-U. Véase la ilustración que aparece a continuación.)

Al final del viaje de sincronización, la cabina permanecerá en la parada PHS más baja.

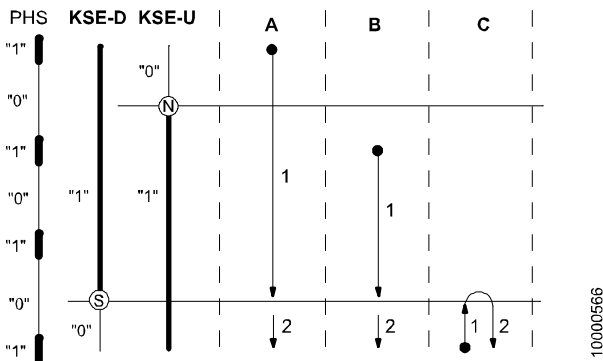

Secuencia del viaje de sincronización, dependiendo de las posiciones de arranque A, B o C [25418; 05.01.2008]

Problemas durante el viaje de sincronización

Posibles causas:

- Si la puerta no se cierra: Compruebe la célula fotoeléctrica o la cortina óptica.
- El viaje de sincronización puede no iniciarse si la célula de carga de la cabina no está todavía calibrada. → Desactive temporalmente la célula de carga de la cabina.
- Problemas con los imanes KSE-D y KSE-U o con los interruptores magnéticos
- Información del hueco: SKA ajustada de forma incorrecta
- Velocidad nominal ajustada incorrectamente
- Velocidad de nivelación errónea (demasiado baja)

4.10.2 Viaje de aprendizaje

El viaje de aprendizaje se usa para:

- Calcular el diámetro de la polea tractora DD y otros parámetros de la tracción
- Contar el número de paradas y medir las distancias entre pisos
- Aprender la información sobre los lados de acceso y la apertura anticipada de puertas
- Leer información de HW y SW (COP, SDIC)

El viaje de aprendizaje se activa automáticamente (Rel.2 con SW V9.2x sólo, por ejemplo, después de salir del modo viaje de montaje) o puede ser forzado manualmente.

Motivo por el que debe forzarse un viaje de aprendizaje, Rel.2.0 (SW V9.2x) y Rel.4.0 (SW $\geq$ V9.34):

- Para forzar una nueva lectura de la información del hueco

Motivos adicionales por los que se debe forzar un viaje de aprendizaje, con Rel.2.0 (SW V9.2x) sólo:

- Después de la sustitución de un circuito impreso (especialmente, después de la sustitución de la SCOP)
- Después de determinados cambios en la configuración (COP, ACVF)

Secuencia del viaje de aprendizaje:

- Viaje de sincronización tal y como se describió anteriormente en el apartado "Viaje de sincronización".
- Viaje completo hasta la parada más alta (cálculo del diámetro de la polea DD después de pasar por las pantallas)
- En la parte superior: Cálculo del par previo por el ACVF (apertura del freno). Con SW $\geq$ V9.71: Desenclavamiento / enclavamiento de

la puerta (para prevenir problemas, con el temporizador de enclavamiento de puerta al máximo en caso de huecos largos).

- Viaje completo hasta la parada más baja (lectura del número de paradas y toda la información del hueco, e introducción en la EEPROM)
- En la parte inferior: Cálculo del par previo por el ACVF (apertura del freno)



Después de un viaje de aprendizaje se debe comprobar de nuevo la configuración del sistema. Algunos parámetros son modificados o restaurados automáticamente durante un viaje de aprendizaje:

- La configuración de la COP5B-N se resetea. CF=15 ha de realizarse de nuevo. (Sólo con SW < V9.5x.)
- El calibrado a 0kg del Digisens se realiza al final del viaje de aprendizaje. (Si la cabina no estaba vacía, esta calibración deberá realizarse de nuevo con cabina vacía. CF=98) (O deshabilitar el Digisens durante el viaje de aprendizaje con el menú 10 > 107=1 de la HMI.)
- La calibración del par previo del ACVF se realiza durante el viaje de aprendizaje. (Si la cabina no estaba vacía, esta calibración deberá realizarse de nuevo con cabina vacía. HMI, menú 10 > 123=1. (Véase el capítulo 4.10.10.)
- Los pisos "ciegos" son activados de nuevo. CF=26 ha de realizarse de nuevo. (Véase el capítulo 5.4.24.)

4

Rel. 2.0 con SW V9.2x: Forzar un viaje de aprendizaje utilizando el circuito impreso SCIC:

1	Sitúe el interruptor DIP 1 en la posición ON (para evitar un calibrado erróneo de la CLC)
2	Sitúe el interruptor DIP 8 en la posición ON
3	Espere 3 segundos
4	Ponga el interruptor DIP 8 en OFF
5	Pulse reset
6	Después de viaje de aprendizaje, sitúe el interruptor DIP 1 en posición OFF
7	Consulte la "Nota" que se encuentra al principio de este capítulo. Tareas tras el viaje de aprendizaje

Rel. 4.0 con SW ≥ V9.34: Forzar un viaje de aprendizaje utilizando la HMI:

1	Active el menú 10 de la HMI
2	Seleccione el submenú 116
3	Cambie de [116 0] a [116 1] y pulse "OK". → La HMI muestra [116 0]. El "0" parpadea. → Se inicia el viaje de aprendizaje
4	Cuando el viaje de aprendizaje haya finalizado, pulse ESC varias veces para salir del submenú 116
5	Consulte la "Nota" que se encuentra al principio de este capítulo. Tareas tras el viaje de aprendizaje.

Posibles causas de los problemas surgidos durante los viajes de sincronización y aprendizaje

- Si la puerta no se cierra: Compruebe la célula fotoeléctrica o la cortina óptica.
- El viaje de sincronización puede no iniciarse si la célula de carga de la cabina no está todavía calibrada. → Desactive temporalmente la célula de carga de la cabina.
- Problemas con los imanes KSE-D y KSE-U o con los interruptores magnéticos
- Información del hueco: SKA ajustada de forma incorrecta
- Parámetros del ACVF ajustados incorrectamente. (Por ejemplo, velocidad nominal o velocidad de nivelación (demasiado baja))



En caso de problemas con la precisión de llegada a piso

Algunas configuraciones especiales del sistema pueden conllevar problemas en la precisión de llegada a piso.

- Sistemas con grandes distancias entre pisos:
En este caso se puede solicitar la opción "blind floors". (Pantallas PHS adicionales. Para conocer la configuración, véase CF=26)
- Sistemas con sólo 2 pisos o en caso de problemas generalizados con la precisión de llegada a piso:
En este caso, el viaje de aprendizaje puede realizarse con la cabina equilibrada (aproximadamente el 50 % de la carga).

- Paso 1: Viaje de aprendizaje con la cabina equilibrada
- Paso 2: Iniciación manual del calibrado del par previo del ACVF con cabina vacía (0 % de carga de cabina). Véase el capítulo 04.10.10, menú 123
- Paso 3: Si el Digisens no se deshabilitó durante el viaje de aprendizaje, la calibración a 0kg deberá realizarse de nuevo con la cabina vacía (0 % de carga de cabina) CF=98, véase el capítulo 5.4.1.

4.10.3 Modo de viaje Open Loop (HMI, menú 102)

El modo de viaje en bucle abierto se emplea para reemplazar unidades defectuosas en la parte superior de hueco que se usan normalmente para viajar en modo bucle cerrado. (Encoder, contactos del freno, contacto térmico.)

En función del motivo que justifique el viajar en modo bucle abierto, existen dos procedimientos diferentes que se pueden aplicar:

- Procedimiento 1: Viaje en modo bucle abierto en caso de encoder IG defectuoso o contactos de freno KB defectuosos
- Procedimiento 2: Viaje en modo bucle abierto en caso de supervisión térmica THMH defectuosa.

4



¡El modo Open Loop se desactiva automáticamente en el momento en que se desactiva la maniobra de recuperación o el modo de viaje de inspección!

→ **No desactive el modo "Recall" o "Inspection" mientras se está desplazando por el hueco fuera de una zona de puerta.** No podrá activar de nuevo el modo "Open Loop" y ¡podría quedarse bloqueado en el techo de la cabina!

Procedimiento 1: Viaje en modo bucle abierto en caso de encoder IG defectuoso o contactos de freno KB defectuosos:

Procedimiento 1	
1	Conecte la maniobra de recuperación ESE al circuito impreso SMIC de la LDU.
2	Conmute la maniobra de recuperación el modo de viaje "RECALL".

Procedimiento 1	
3	En la interfaz de usuario HMI, active el modo de viaje en bucle abierto. – Seleccione el menú principal 10 y pulse OK – Seleccione el submenú 102 y pulse OK – Cambie de [102 0] a [102 1] y pulse OK → La HMI muestra [102 1] (El "1" parpadea)
4	Ahora el sistema se encuentra en modo de viaje en bucle abierto hasta que se apague la maniobra de recuperación o hasta que el menú 102 se ajuste de nuevo a "0".
5	Utilice la maniobra de recuperación para desplazar la cabina hasta la LDU y así poder pasar al techo de la cabina. Observación: Es aconsejable situar la parte superior de la cabina un poco por encima del piso de la LDU, a nivel del KSE. De este modo podrá acceder al techo de la cabina y alcanzar el motor y el ACVF.
	Los siguientes pasos (6 a 9) son pertinentes sólo si el técnico tiene que viajar en el techo de la cabina con la ayuda de la maniobra de inspección.
6	Abra la puerta de piso y active la maniobra de inspección en el techo de la cabina. → Esto puede restaurar el sistema al modo de viaje en bucle cerrado (HMI, indicación [102 0])
7	Vuelva a conmutar la maniobra de recuperación ESE al modo de viaje "NORMAL".
8	En la interfaz de usuario HMI, active de nuevo el modo de viaje en bucle abierto. (Si es necesario) – Cambie de [102 0] a [102 1] y pulse OK. → La HMI muestra [102 1] (El "1" parpadea)
9	Ahora puede viajar en modo bucle abierto hasta la parte superior del hueco (nivel KSE) para comprobar la pieza defectuosa. Si es necesario, utilice el dispositivo de bloqueo de cabina antes de realizar ningún trabajo en la máquina o en el ACVF.

Procedimiento 2: Viaje en modo bucle abierto en caso de contacto térmico THMH defectuoso:

Procedimiento 2 con Bionic 5 Rel.2	
	En caso de problemas con la supervisión térmica THMH, el modo de viaje en bucle abierto no puede ser activado directamente.
1	Conecte la maniobra de recuperación ESE al circuito impreso SMIC de la LDU.
2	Conmute la maniobra de recuperación el modo de viaje "RECALL".
3	En la interfaz de usuario HMI, active el modo de viaje en bucle abierto. – Seleccione el menú principal 10 y pulse OK – Seleccione el submenú 102 y pulse OK – Cambie de [102 0] a [102 1] y pulse OK → La HMI muestra [102 1] (El "1" parpadea)
4	Pulse el botón RESET del SCIC y espere hasta que el sistema haya arrancado de nuevo.
5	Continúe con el paso 3 del procedimiento 1 anterior. (Vuelva a conmutar al modo de viaje en bucle abierto [102 1]. Podrá usarse la maniobra de recuperación ESE.)

4

Procedimiento 2 con Bionic 5 Rel.4 (SW ≥ V9.34)	
	En caso de problemas con la supervisión térmica THMH, existe un tiempo de inactividad en el que no es posible realizar ningún viaje.
1	Espere 15 minutos hasta que el temporizador de THMH haya expirado.
2	Transcurridos estos 15 minutos, conecte la maniobra de recuperación ESE al circuito impreso SMIC de la LDU.
3	Conmute la maniobra de recuperación el modo de viaje "RECALL".
4	En la interfaz de usuario HMI, active el modo de viaje en bucle abierto. – Seleccione el menú principal 10 y pulse OK – Seleccione el submenú 102 y pulse OK – Cambie de [102 0] a [102 1] y pulse OK → La HMI muestra [102 1] (El "1" parpadea)

Procedimiento 2 con Bionic 5 Rel.4 (SW ≥ V9.34)	
5	Pulse el botón RESET del SCPU y espere hasta que el sistema haya arrancado de nuevo.
6	Continúe con el paso 3 del procedimiento 1 anterior. (Vuelva a conmutar al modo de viaje en bucle abierto [102 1]. Podrá usarse la maniobra de recuperación ESE.)

4.10.4 Modo de viaje GBP Reset (HMI, menú 103)

El modo de viaje GBP Reset se utiliza después de que ha sido liberado el limitador de velocidad. Permite viajar en el techo de la cabina hasta la parte superior del hueco (más allá del punto KSE-U) para resetear el KBV.

1	Desenchufe el SMIC.KBV y enchufe el conector especial "GBP Reset" al SMIC.KBV
2	Entre en el menú principal 10 de la HMI y seleccione el submenú 103
3	Cambie el valor del submenú 103 de "0" a "1" y pulse OK
4	Active la maniobra de inspección del techo de la cabina. (La maniobra de recuperación tiene que estar desactivada.)
	El sistema está ahora listo para viajar en modo inspección hasta la parte superior del hueco.

4.10.5 Reset del paracaídas

1	Si se ha acuñado el paracaídas, libere la cabina de éste con la ayuda de la botonera de recuperación ESE. – Baje la cabina pulsando DRH-D durante 1 seg. – Para liberar el paracaídas, desplace la cabina en subida pulsando DRH-U – Repita este procedimiento 2-4 veces
2	Si la cabina no se mueve después del test de aceptación del paracaídas: Retire parte del peso de prueba de la cabina y vuelva a intentarlo.

3	Si la cabina no se mueve: Intente el mismo procedimiento (paso 1) en modo viaje de bucle abierto (HMI, menú 102. Véase el capítulo 4.10.3)
4	Con la maniobra de recuperación ESE, desplace la cabina al piso más bajo hasta que pueda alcanzar el contacto KF de debajo de la cabina desde el foso. → Restaure el contacto KF
5	Desplace la cabina, con la ayuda de la maniobra de recuperación ESE, hasta la parte superior del hueco. (Techo de la cabina justo por encima del nivel de la LDU.) De este modo, podrá saltar al techo de la cabina y restaurar el contacto KBV. O utilice el "Modo viaje GBP Reset" (Menú 103 de la HMI, véase el capítulo 4.10.4) para viajar con la maniobra de inspección hasta la parte superior del hueco y restaurar el contacto KBV.
6	– Verifique que la célula de carga de la cabina todavía funciona correctamente (CF=95). – Compruebe que los retenedores del elemento de soporte de carga están correctamente situados. . – Compruebe que los elementos de soporte de carga están correctamente colocadas en la polea de suspensión. – Compruebe las guías.

4.10.6 Modo viaje hasta el cuarto de máquinas KFM (HMI, menú 104)

El modo viaje hasta el cuarto de máquinas puede ser activado con el menú 104 de la HMI o con el interruptor DIP 7 del circuito impreso SCIC (Rel.2 sólo)

El modo viaje hasta el cuarto de máquinas se usa para enviar la cabina desde el piso más alto al piso más bajo, y de vuelta de nuevo. (Viaje de prueba por todo el hueco.)

Activación de KFM con la interfaz de usuario HMI:

1	Entre en el menú principal 10 de la HMI
2	Seleccione el submenú 104
3	Cambie el valor del submenú 104 de "0" a "1" y pulse OK

4	Envíe la cabina abajo y arriba: Para iniciar el viaje de prueba, pulse el botón "OK" en la interfaz de usuario HMI.
----------	---

Activación de KFM con el circuito impreso SCIC (Rel.2 sólo):

1	Conmute a ON el interruptor DIP 7 del SCIC
2	Envíe la cabina abajo y arriba: Para iniciar el viaje de prueba, pulse el botón "OK" en la interfaz de usuario HMI.

4.10.7 Viaje de inspección y de recuperación (ESE)

Viaje de inspección

Los LEDs WDOG, DRIVE y ERR del circuito impreso SCIC parpadean simultáneamente, intervalo de parpadeo: 2 segundos. (Rel.2 sólo)

La maniobra de inspección se activa utilizando el interruptor JREC de la botonera de inspección que se encuentra en el techo de la cabina.

La cabina puede ser desplazada a una velocidad muy baja. La distancia de viaje estará limitada por el KSE.

ESE (maniobra de recuperación)

Los LEDs WDOG, DRIVE y ERR del circuito impreso SCIC parpadean simultáneamente, intervalo: 2 segundos. (Rel.2 sólo)

La cabina se puede mover a velocidad muy lenta utilizando la maniobra de recuperación. La maniobra ESE queda bloqueada cuando se activa el viaje de inspección.

¡La distancia de viaje **no** estará limitada por el KSE ni por el KNE! ¡La cabina puede viajar hasta el mismo amortiguador! (Con la maniobra de recuperación no se verifican los siguientes contactos de seguridad: KF, KF1, KNE, 2KNE, KFG y KBV. También se ignoran los elementos KSE-U, KSE-D y PHS/PHUET de la información del hueco.)

4.10.8 Posicionamiento de la cabina para acceder al techo de la cabina

Schindler 3100/3300/5300 ofrece al técnico de servicio un posicionamiento automático de la cabina para acceder el techo de ésta. Este procedimiento debe ponerse en práctica antes de realizar ningún mantenimiento en el ascensor, para así deshabilitar el sistema de monitorización Servitel TM4.

	Descripción
1	En la LDU, pulse el botón "RESET INSPECTION" del SMIC durante al menos 3 segundos. (Se escuchará un pitido de confirmación.)
2	La cabina se desplaza al piso de la LDU y abre la puerta. Compruebe que no haya ningún pasajero en la cabina.
3	Pulse el botón "RESET INSPECTION" de nuevo.
4	La puerta se cierra y la cabina se mueve lentamente en bajada hasta que el techo de la misma quede a nivel con el piso de la LDU. Esto queda indicado por los pitidos del zumbador y por los LEDs LREC y LREC-A parpadeando.)
5	Abra la puerta con la llave triangular, pulse el botón STOP del techo de la cabina y active la inspección. (Ya sea con JREC en la posición "INSPECTION" o, en sistemas con TSD, con la ayuda de la palanca amarilla.)
	Para sistemas TSD sólo (sistemas con huida reducida): Después de finalizar los trabajos en el techo de la cabina: – Viaje con la maniobra de inspección hasta el piso de la LDU – Salga del techo de la cabina y vuelva al modo normal con la ayuda de la palanca amarilla – Cierre la puerta de piso – El zumbador suena y LREC y LREC-A parpadean. → Pulse el botón RESET INSPECTION del circuito impreso SMIC para volver al modo normal. (Confirmación de que nadie se encuentra en el techo de la cabina.)

4.10.9 Acceder al techo de la cabina con viaje de montaje

Si existe un defecto en la electrónica del techo de la cabina o del operador de puerta, la cabina no se moverá más en modo normal.

Se pueden usar los siguientes procedimientos para verificar que el ACVF está funcionando.

Procedimiento 1: Maniobra de recuperación ESE

	Descripción
1	Conecte la maniobra de recuperación ESE al circuito impreso SMIC de la LDU. Intente desplazar la cabina con maniobra de recuperación (RECALL). (Con la maniobra de recuperación no se verifican los siguientes contactos de seguridad: KF, KF1, KNE, 2KNE, KFG y KBV. También se ignoran los elementos KSE-U, KSE-D y PHS/PHUET de la información del hueco.)
2	Si la cabina no se mueve, continúe con el procedimiento 2.

Procedimiento 2: Maniobra de recuperación ESE con modo viaje de montaje

	Descripción		
1	La maniobra de recuperación ESE está todavía conectada		
2	Active el modo viaje de montaje <table><tr><td>Rel.2: – En el SCIC, conmute el interruptor DIP 8 a la posición ON.</td><td>Rel.4: – En la HMI, seleccione el menú principal 10 – Seleccione el submenú 105 – Cambie de [105 0] a [105 1] y pulse OK</td></tr></table>	Rel.2: – En el SCIC, conmute el interruptor DIP 8 a la posición ON.	Rel.4: – En la HMI, seleccione el menú principal 10 – Seleccione el submenú 105 – Cambie de [105 0] a [105 1] y pulse OK
Rel.2: – En el SCIC, conmute el interruptor DIP 8 a la posición ON.	Rel.4: – En la HMI, seleccione el menú principal 10 – Seleccione el submenú 105 – Cambie de [105 0] a [105 1] y pulse OK		
3	Intente desplazar la cabina con la maniobra de recuperación ESE. (En el modo viaje de montaje, las señales de la puerta son ignoradas. El circuito de seguridad debe estar cerrado.)		
4	Si la cabina no se mueve, continúe con el procedimiento 3.		

Procedimiento 3: Modo viaje de montaje sin electrónica de cabina

	Descripción	
1	La maniobra de recuperación ESE está todavía conectada y el sistema se encuentra en modo viaje de montaje	
2	Deshabilite la comunicación del bus CAN con la electrónica de la cabina	
	Rel.2: – Desconecte la alimentación – En el SCIC, conmute el interruptor de terminación del bus CAN a la posición NORM – Desenchufe el bus CAN de la cabina (SCIC.XCAN-CAR) – Desenchufe el bus CAN del ACVF (SCIC.XCAN-EXT) y enchufe este bus CAN ACVF en el conector XCAN-CAR	Rel.4: – En la parte superior del circuito impreso SMIC (entre los conectores), conmute el interruptor de terminación CAN a la posición ON.
3	Intente desplazar la cabina con la maniobra de recuperación ESE. En este modo, la cabina puede ser movida con una configuración básica (LDU y ACVF sólo). Si la cabina puede ser movida, usted sabrá que existe un problema con la electrónica de cabina (SDIC, SUET, SCOP, célula fotoeléctrica u operador de puerta)	

4



Sistemas Rel.2: Tenga en cuenta que el sistema Rel.2 iniciará un viaje de aprendizaje después de abandonar el modo viaje de montaje y después de realizar un reset. Esto borrará algunas configuraciones.

→ Consulte el capítulo 4.10.2 "Viaje de aprendizaje" para obtener información sobre qué configuraciones tienen que repetirse posteriormente.

4.10.10 Calibración manual del par previo (HMI, menú 123)

Es necesaria una correcta calibración del par previo para disfrutar de una alta calidad de marcha (sacudidas al comienzo de cada viaje). La calibración del par previo se realiza automáticamente durante el viaje de aprendizaje. Si la cabina no estaba vacía durante el viaje de aprendizaje, deberá realizarse de nuevo la calibración del par previo.


Procedimiento para Rel.2 y Rel.4

	Descripción
1	Condición previa: La cabina está montada completamente (incluida toda la decoración) y el contrapeso está lleno según las normas.
2	Asegúrese de que la cabina está vacía (carga de 0 kg).
3	En la interfaz de usuario HMI, active la calibración manual del par previo. – Seleccione el menú principal 10 y pulse OK – Seleccione el submenú 123 y pulse OK – Cambie de [123 0] a [123 1] y pulse OK
4	→ La cabina viaja al piso de la LDU y abre la puerta. → La HMI muestra [123nn 1] ("nn" indica el piso actual, el "1" parpadea.
5	Verifique que la cabina está vacía. En la HMI, pulse el botón "OK". → La puerta se cierra y se inicia la calibración del par previo. – La cabina viaja al piso más alto y realiza la calibración del par previo – La cabina viaja al piso más bajo y realiza la calibración del par previo
6	Después de la calibración del par previo, la HMI muestra [123 1] ("1" parpadea)
7	Cambie de [123 1] a [123 0] y pulse OK para abandonar el modo calibración de par previo.

4.11 Diagnósticos de la maniobra Overlay

Si se tiene que dejar fuera de servicio un ascensor para tareas de mantenimiento o simplemente desactivarlo, será necesario conectar entre sí los ascensores restantes del grupo.

Conector puente Ethernet. (Nº ID.: ??)

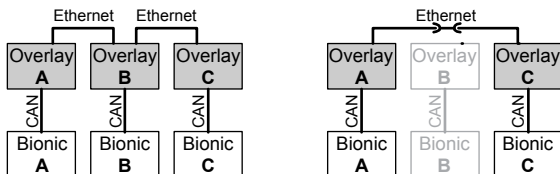



4



Grupo de ascensores con maniobra Overlay, puente temporal [37579; 08.11.2010]

Casos de error típicos y su indicación en la HMI:

Descripción detallada de los casos 309-1 a 309-6 (menú 30 de la HMI):
Capítulo 10.4

HMI	Caso 1			HMI	Caso 2		
309-1	1	1	1	309-1	-	1	1
309-2	0	1	1	309-2	-	1	1
309-3	x	3	3	309-3	-	3	3
309-4	x	2	2	309-4	-	2	2
309-5	x	2	2	309-5	-	2	2
301-6	3	3	3	309-6	-	3	3
Error	4701	4705	4705	Error	-	4705	4705

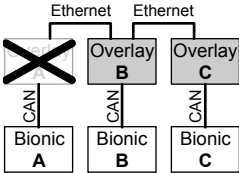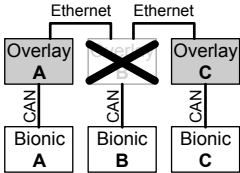HMI	Caso 3			HMI	Caso 4		
							
309-1	1	1	1	309-1	1	1	1
309-2	0	1	1	309-2	1	0	1
309-3	x	2	2	309-3	1	x	1
309-4	x	2	2	309-4	1	x	1
309-5	x	2	2	309-5	1	x	1
301-6	3	3	3	309-6	3	3	3
Error	4701	4705	4705	Error	4705	4701	4705

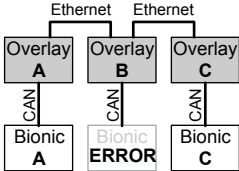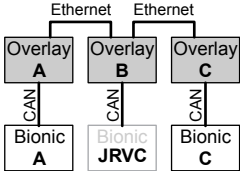HMI	Caso 5			HMI	Caso 6		
							
309-1	1	1	1	309-1	1	1	1
309-2	1	1	1	309-2	1	1	1
309-3	3	3	3	309-3	3	3	3
309-4	3	3	3	309-4	3	3	3
309-5	2	2	2	309-5	2	2	2
301-6	3	3	3	309-6	3	3	3

Los casos 5 y 6 no crean ningún error de overlay en el historial.

4.12 Comunicación con el ordenador de servicio

4.12.1 Comunicación con la maniobra Bionic 5

Véase la Referencia rápida K 608218 "Diagnostics and Software Update for Experts"

4.12.2 Comunicación con el ACVF

Véase la Referencia rápida K 608218 "Diagnostics and Software Update for Experts"

4.13 Actualización del software

4.13.1 Información general



Bajo condiciones normales no hay necesidad de una actualización del software. Antes de llevar a cabo ninguna actualización del software, póngase en contacto con un especialista o con la hotline en Locarno

4.13.2 Actualización del software de la maniobra, Rel.2

La Multi Media Card MMC preparada correctamente debe ser suministrada por

- I+D ó PLM
- o el especialista del sistema

Descarga del software del SCIC (o ISCPU/SPCU)

1	Desconecte el ascensor
2	Inserte la MMC en el correspondiente alojamiento de la tarjeta del circuito impreso SCIC (o ISCPU PCB)
3	Conecte el ascensor
4	– SCIC: El LED watchdog verde comienza a parpadear (primero lentamente y después muy rápido) – ISCPU/SCPU: El LED amarillo de descarga se enciende

5	Después de finalizar la descarga: – SCIC: Todos los LEDs verdes están encendidos (excepto SERVICE, que sólo se encenderá si el interruptor DIP 8 está activado) – ISCPU/SCPU: El LED amarillo de descarga se apaga. El LED verde del watchdog de la SCPU parpadea una vez.
6	Desconecte el ascensor, retire la MMC y vuelva a conectar el sistema



Después de actualizar el software

- compruebe las funciones del sistema
- puede que tenga que realizar el registro de la LOP (CF=00, LE=00)

Estado del cargador de arranque (descarga de software del SCIC)

LEDs del SCIC									Código carga ini.
ERR	KSE	KS	TRIP2	TRIP1	DRIVE	DOOR	WDOG	SERV	
OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	Código1
ON	-	-	-	-	-	-	-	-	Código2

Carga Código	Descripción
1	Actualización del software realizada con éxito
2	Falló la descarga. Si el LED de error rojo está encendido, la descarga de SW habrá fallado. Vuelva a intentar la descarga del SW. Si la descarga falla de nuevo, llame a la hotline.

Descarga de software del SDIC y SCOP

1	Desconecte el ascensor
2	Inserte la MMC en el correspondiente alojamiento de la tarjeta del circuito impreso
3	Conecte el ascensor
4	El LED amarillo de descarga comienza a parpadear
5	Tras finalizar la descarga, el LED amarillo de descarga se apaga y el LED watchdog comienza a parpadear

- | | |
|---|--|
| 6 | Desconecte el ascensor, retire la MMC y vuelva a conectar el sistema |
|---|--|



Después de actualizar el software

- compruebe las funciones del sistema
- puede que tenga que realizar el registro de la LOP (CF=00, LE=00)

4.13.3 Actualización del software de la maniobra, Rel.4

La Multi Media Card MMC preparada correctamente debe ser suministrada por

- I+D ó PLM
- o el especialista del sistema

Observación: Se puede encontrar una descripción detallada de la MMC en el documento K 608218 "Diagnostics and Software Update for Experts".

4

Descarga de software de SCPU / SMIC

1	Desconecte el ascensor
2	Desenchufe el SEM.DC-AC (alimentación de emergencia)
3	Inserte la MMC el correspondiente alojamiento de la tarjeta del circuito impreso SMIC
4	Conecte el ascensor
5	El LED DWNLD amarillo se enciende (en el SMIC)
6	Después de finalizar la descarga – El LED DWNLD amarillo se apaga – El LED WDG verde de la SCPU parpadea brevemente
7	Desconecte el ascensor y retire la MMC
8	Vuelva a enchufar el SEM.DC-AC y active el ascensor.
9	Pulse RESET en la SCPU.



Después de actualizar el software

- compruebe las funciones del sistema
- puede que tenga que realizar el registro de la LOP (CF=00, LE=00)

Descarga de software del SDIC y SCOP

1	Desconecte el ascensor
2	Inserte la MMC en el correspondiente alojamiento de la tarjeta del circuito impreso
3	Conecte el ascensor
4	El LED amarillo de descarga comienza a parpadear
5	Tras finalizar la descarga, el LED amarillo de descarga se apaga y el LED watchdog comienza a parpadear
6	Desconecte el ascensor, retire la MMC y vuelva a conectar el sistema



Después de actualizar el software

- compruebe las funciones del sistema
- puede que tenga que realizar el registro de la LOP (CF=00, LE=00)

4.13.4 Actualización de SW del ACVF

Véase la Referencia rápida K 608218 "Diagnostics and Software Update for Experts"

4.13.5 Actualización del SW de Servitel TM4

Véase la Referencia rápida K 608218 "Diagnostics and Software Update for Experts"

4.14 Sematic C-MOD (Schindler 6300)

Para conocer los diagnósticos del operador de puerta Sematic C MOD, consulte el capítulo 7.24.3

4.15 Información de campo (FI) relevante

La información de campo puede mostrar algunas soluciones a problemas conocidos o recurrentes del Schindler 3100/3300/5300.

La base de datos de la información de campo se encuentra en Lotus Notes: FielInfo1.nsf

A continuación figura un listado con la información de campo más relevante basada en la información de la Hotline Locarno.

FI	Descripción
FI391	2º grupo de mejoras en la fiabilidad. Varias mejoras.
FI392	Nuevo medio de tracción: Deriva lenta de la cabina en reposo.
FI402	Mejora de SMIC5x en caso de problemas en LUEISK.
FI410	Funcionalidad LIN Dual brand
FI428	Engrasadores de guía: Derrame de aceite
FI437	Bionic 5 Rel.4: Desconexión de la batería cuando el ascensor no se utiliza durante mucho tiempo.
FI438	Problemas con Biodyn xy C BR, TAM2 o LOP5: Comprobaciones adicionales.
FI422	Parámetros ACVF incorrectos debido a la tarjeta SIM
FI444	Problemas con Fermator VVVF4+: Comprobaciones adicionales.
FI445	Indicación LARC/LAGC incorrecta en la COP, provocada por TAM2.
FI447	El ascensor no se mueve, provocado por un cable SKS incorrecto.
FI453	Las teclas de la COP no funcionan correctamente a causa de un cable COP-K incorrecto
FI454	Problemas de comunicación de la telealarma/monitorización causados por la centralita (PABX)
FI457	Instrucciones para la sustitución de Servitel TM2-TAM2
FI459	Problemas de arranque causados por SCPU1.Q

Los detalles de la información de campo expuesta anteriormente se encuentran en la base de datos Lotus Notes

4.16 Procedimientos de sustitución

Normas generales

- Tome precauciones frente a descargas electrostáticas ESD
- Nunca enchufe o desenchufe ningún conector mientras la alimentación esté activa
- Cuando desenchufe un conector, compruebe si está etiquetado correctamente (para poder conectarlo en su posición correcta posteriormente).
- Después de la sustitución de cualquier componente: Compruebe que el sistema funciona correctamente

4.16.1 Sustitución de circuitos impresos

Circuito impreso	Tareas
	Bionic 5 Rel.2
SMIC5	Después de la sustitución: • Asegúrese de que el circuito impreso SCIC está montado correctamente
SCIC5	Observación: Si el SCIC5.Q(SW = V9.2x) es sustituido por una combinación ISPCU1.Q/SCPU1.Q(SW ≥ 9.34), algunos parámetros deberán reconfigurarse de forma diferente. Consulte la tabla de conversión que aparece en esta sección.

Circuito impreso	Tareas
SCIC5	En el SCIC, toda la configuración se guarda en la EEPROM. Dado que no existe la posibilidad de realizar una copia de seguridad de la electrónica, se tiene que llevar a cabo toda la configuración tras la sustitución. Intente leer lo máximo posible de la configuración existente. Antes de la sustitución: • Lea el contador de viajes y el tiempo de viaje (CF=11 o HMI, menú 60 > 601, 602) y anote los valores en el libro de incidencias del ascensor. • Lea los datos de la calibración de la célula de carga de la cabina (véase el capítulo 5.4.2) – CF=96, PA=1, PA=2 y PA=3 – CF=08, PA=01 y PA=08 • Lea la dirección del encoder y secuencia de fases – CF=16, PA=14 y 15 • Los siguientes parámetros deben ser leídos sólo si los elementos correspondientes se encuentran disponibles en el sistema – ¿Planta de aparcamiento, ático? → CF=02 – ¿Interruptores de llave en la cabina? → CF=05/55, CF=83/84, CF=17 – ¿Código PIN? → CF=10 – ¿JDE ó JAB en la LOP? → CF=60 – ¿LCUX en los pisos? → CF=61..80

Circuito impreso	Tareas
SCIC5	Después de la sustitución: • Asegúrese de que la tarjeta SIM está insertada • Compruebe que los ajustes de los interruptores DIP sean correctos • Compruebe la correcta configuración del interruptor de terminación del bus CAN • Si es necesario, cambie la dirección del encoder y la secuencia de fases (CF=16, PA=14 y 15) • Ejecute un viaje de aprendizaje (véase el capítulo 4.10.2) • Si están disponibles, introduzca los datos de la célula de carga de la cabina (CF=08, PA=01/08, CF=97) (véase el capítulo 5.4.2) • Realice un registro de la LOP (CF=00, LE=00) (véase el capítulo 5.4.8) • Introduzca los parámetros que ha leído anteriormente • Realice las configuraciones obligatorias (véase el capítulo 5.2) • Si es necesario, lleve a cabo la configuración del resto de opciones

SW = 9.2x		SW ≥ 9.34
CF=10, PA=n, VL=BMK	→	CF=41, L=n, PA=1, VL=BMK
CF=60, PA=n, VL=BMK	→	CF=40, L=n, PA=21, VL=BMK
CF=61, PA=1..4, VL=BMK	→	CF=40, L=1, PA=1..4, VL=BMK
CF=61, PA=9..12, VL=BMK	→	CF=40, L=1, PA=11..14, VL=BMK
CF=62..80, ...	→	CF=40, L=2..20, ...
CF=83, PA=1..4, VL=n	→	CF=41, L=n, PA=2, VL=1..4
CF=87, PA=1..4, VL=BMK	→	CF=40, L=91, PA=1..4, VL=BMK
CF=87, PA=9..12, VL=BMK	→	CF=40, L=91, PA=11..14, VL=BMK
CF=88..89, ...	→	CF=40, L=92..93, ...
CF=94, PA=n	→	CF=40, L=n, PA=99

Circuito impreso	Tareas
	Bionic 5 Rel.2
SNGL1	Después de la sustitución: • Pulse el botón BAT-ON • Compruebe la evacuación manual
SHCU	Después de la sustitución: • Compruebe la evacuación automática
	Bionic 5 Rel.4
SMIC61	Después de la sustitución: • Asegúrese de que la tarjeta SIM está insertada • Compruebe la correcta configuración del interruptor de terminación del bus CAN • Asegúrese de que la SCPU y el CLSD están instalados correctamente
SCPU	En la SCPU, toda la configuración se guarda en la EEPROM. Dado que no existe la posibilidad de realizar una copia de seguridad de la electrónica, se tiene que llevar a cabo toda la configuración tras la sustitución. Intente leer lo máximo posible de la configuración existente. Antes de la sustitución: • Lea el contador de viajes y el tiempo de viaje (CF=11 o HMI, menú 60 > 601, 602) y anote los valores en el libro de incidencias del ascensor. • Lea los datos de la calibración de la célula de carga de la cabina (véase el capítulo 5.4.2) – CF=96, PA=1, PA=2 y PA=3 – CF=08, PA=01 y PA=08 • Lea la dirección del encoder y secuencia de fases – CF=16, PA=14 y 15 • Los siguientes parámetros deben ser leídos sólo si los elementos correspondientes se encuentran disponibles en el sistema – ¿Planta de aparcamiento, ático? → CF=02 – ¿Interruptores de llave en la cabina? → CF=05/55, CF=41, CF=17 – ¿Código PIN? → CF=41, PA=1 – ¿JDE ó JAB en la LOP? → CF=40, L=n, PA=21 – ¿LCUX en los pisos? → CF=40, L=n

Circuito impreso	Tareas
SCPU	Después de la sustitución: • Si es necesario, cambie la dirección del encoder y la secuencia de fases (CF=16, PA=14 y 15) • Ejecute un viaje de aprendizaje (véase el capítulo 4.10.2) • Si están disponibles, introduzca los datos de la célula de carga de la cabina (CF=08, PA=01 y PA=08; CF=97) (véase el capítulo 5.4.2) • Realice un registro de la LOP (CF=00, LE=00) (véase el capítulo 5.4.8) • Introduzca los parámetros que ha leído anteriormente • Realice las configuraciones obligatorias (véase el capítulo 5.2) • Ajuste la hora y la fecha (CF=04) • Realice la configuración de la ETM(A) (véase el capítulo 5.4.27-28) • Si es necesario, lleve a cabo la configuración del resto de opciones
CLSD	Después de la sustitución: • Realice la configuración de la ETM (véase el capítulo 5.4.27-28)
SEM	Después de la sustitución: • Compruebe los conectores de puenteo • Pulse el botón DEM • Compruebe la evacuación manual y automática
	Bionic 5 Rel.2 y Rel.4
SDIC	Después de la sustitución: • Compruebe los conectores de puenteo • Compruebe el pulsador de alarma (en la cabina y en la COP)
SUET	No se requiere ninguna acción especial

Circuito impreso	Tareas
COP	Antes de la sustitución: – Para abrir las COPs, consulte el capítulo 7.6 Después de la sustitución: • Si es posible: Asegúrese de que el sintetizador de voz VCA y el lector de tarjetas SAS están instalados correctamente • Compruebe su correcto funcionamiento y visualización • Si es necesario, repita las configuraciones de la COP. (CF=01, CF=15) (Véanse los capítulos 5.4.3, 5.4.4, 5.4.18) • Si es posible: Compruebe el correcto funcionamiento de los interruptores de llave • Compruebe el pulsador de alarma Sólo en caso de problemas: Puede ser que la COP no haya sido reconocida correctamente. • → Rel.2 (con SW V9.21): Se debe realizar un viaje de aprendizaje para reconocer la COP. (Tenga en cuenta que el viaje de aprendizaje puede borrar algunas configuraciones. Consulte el capítulo 4.10.2) • → Rel.4 (con SW $\geq$ V9.34): Realice una detección de la COP con la ayuda de la HMI, menú 10, submenú 129 ([129 0] a [129 1] y OK)
LOPs	Antes de la sustitución: – Para retirar la LOP del marco de la puerta: Presione la LOP hacia arriba y sáquela del marco. Después de la sustitución: • Si es posible: Compruebe que los contactos de LIN, LCUX y del interruptor de llave están conectados de nuevo. • Realice la configuración de la LOP en el piso correspondiente. (Véanse los capítulos 5.4.5 a 5.4.9) • Si hay un interruptor de llave conectado a la LOP, compruebe que funciona correctamente. Si es necesario, repita la configuración (véanse los capítulos 5.4.10 a 5.4.12)
LIN	Después de la sustitución: • Asegúrese de que el LIN está conectado a la LOP y al bus BIO • Realice la configuración de la LOP en el piso correspondiente. (Véanse los capítulos 5.4.5 a 5.4.9)

Circuito impreso	Tareas
LCUX	Después de la sustitución: • Asegúrese de que la LCUX está conectada a la LOP y al bus BIO • Asegúrese de que todas las entradas y salidas están conectadas • Realice la configuración de la LOP en el piso correspondiente. (Véanse los capítulos 5.4.5 a 5.4.9) • Compruebe el funcionamiento de todas las entradas y salidas. Si es necesario, repita las configuraciones (véase el capítulo 5.4.17)

4.16.2 Sustitución de otros componentes

Sustitución del ACVF

	Tareas
ACVF	Después de la sustitución: • Si la HMI muestra [CF 16] durante el arranque: El ACVF puede haber sido usado ya en otro sistema. En este caso, los parámetros ACVF que figuran en la tarjeta SIM deben ser descargados en el ACVF manualmente. Utilice CF=16, PA=99 para este procedimiento. • Si el ascensor se detiene con un error durante el primer viaje: Compruebe la dirección del encoder y secuencia de fases: CF=16, PA=14 y PA=15

4

Rel. 2: Sustitución de las baterías de la HCU

	Secuencia
1	Desenchufe el conector BAT del circuito impreso SHCU
2	Desconecte las baterías y retírelas. (Asegúrese de recordar la correcta posición del cable.)
3	Conecte las nuevas baterías a los cables del inversor (pueden producirse pequeñas chispas en los conectores)
4	Después de que las baterías se hayan conectado de nuevo: Enchufe el conector BATT a la SHCU
5	Compruebe la evacuación automática

Rel. 2: Sustitución de las baterías de la LDU

	Tareas
	Antes de la sustitución: • Dependiendo de la disposición de la LDU, las tapas de ésta deben ser retiradas para sustituir la batería (también las tapas de la parte trasera) Después de la sustitución: • Pulse el botón BAT-ON del circuito impreso SNGL • Compruebe la evacuación manual

Rel. 4: Sustitución de las baterías de la LDU

	Secuencia
	Para sustituir las baterías se deben quitar las tapas de la LDU.
1	Desenchufe el conector CC-CA del circuito impreso SEM
2	Desconecte las baterías y retírelas. (Asegúrese de recordar la correcta posición del cable.)
3	Conecte las nuevas baterías a los cables del inversor (pueden producirse pequeñas chispas en los conectores)
4	Después de que las baterías se hayan conectado de nuevo: Enchufe el conector CC-CA al SEM
5	Pulse el botón DEM del circuito impreso SEM.
6	Compruebe la evacuación manual
7	Compruebe la evacuación automática

Sustitución del encoder, los contactos de freno KB, THMH

Para sustituir el encoder, los contactos KB o el THMH en la máquina, se debe usar el viaje en modo bucle abierto. Consultar el capítulo 4.10.3.

Sustitución de la cubierta de la iluminación de cabina

Para retirar la cubierta de la iluminación de cabina, presione la tapa de plástico con el dedo desde los laterales.

5 Puesta en marcha y configuración

5.1 Procedimiento de puesta en marcha

Se puede encontrar un procedimiento de puesta en marcha detallado en el documento K 609754 (Guía de referencia rápida "Installation and Commissioning" Schindler 3100/3300/5300).

Descripción y observaciones					
1	Viaje de montaje Compruebe qué se ha de llevar a cabo: Inicie un viaje en bajada con la ayuda de la maniobra de recuperación. – Si el viaje de montaje se detiene con un error (error del encoder o de velocidad en el hueco), se deberá cambiar la dirección del encoder con CF=16, PA=14 – Si la cabina viaja en la dirección equivocada, la secuencia de fases deberá cambiarse con CF=16, PA=15				
2	Montaje mecánico completado (Contrapeso lleno, decoración de cabina finalizada)				
3	<table><tr><th>Rel.2</th><th>≥ Rel.4</th></tr><tr><td>Viaje de aprendizaje con carga de cabina al 0 %. (DIP8=ON, DIP8=OFF, RESET) (Digisens habilitado, DIP1=OFF) (véase el capítulo 4.10.2)</td><td>Viaje de aprendizaje con carga de cabina al 0 %. (Menú 10, Submenú 116=1) (Digisens habilitado, 107=0) (véase el capítulo 4.10.2)</td></tr></table>	Rel.2	≥ Rel.4	Viaje de aprendizaje con carga de cabina al 0 %. (DIP8=ON, DIP8=OFF, RESET) (Digisens habilitado, DIP1=OFF) (véase el capítulo 4.10.2)	Viaje de aprendizaje con carga de cabina al 0 %. (Menú 10, Submenú 116=1) (Digisens habilitado, 107=0) (véase el capítulo 4.10.2)
Rel.2	≥ Rel.4				
Viaje de aprendizaje con carga de cabina al 0 %. (DIP8=ON, DIP8=OFF, RESET) (Digisens habilitado, DIP1=OFF) (véase el capítulo 4.10.2)	Viaje de aprendizaje con carga de cabina al 0 %. (Menú 10, Submenú 116=1) (Digisens habilitado, 107=0) (véase el capítulo 4.10.2)				
4	Configuraciones obligatorias Véase capítulo 5.2				
5	Reset Algunos cambios sólo se activan después de un reset. → Después de que haya finalizado la configuración, espere 30 segundos. A continuación pulse el botón reset (SCIC ó SCPU).				



En caso de problemas con la precisión de llegada a piso

Algunas configuraciones especiales del sistema pueden conllevar problemas con la precisión de llegada a piso

- **Sistemas con grandes distancias entre pisos**

En este caso se puede solicitar la opción "blind floors". (Pantallas PHS adicionales. Para conocer la configuración, véase CF=26)

- **Sistemas con sólo 2 pisos o en caso de problemas generalizados con la precisión de llegada a piso**

En este caso, el viaje de aprendizaje puede realizarse con la cabina equilibrada (aproximadamente el 50 % de la carga)

- Paso 1: Viaje de aprendizaje con la cabina equilibrada
 - Paso 2: Iniciación manual del calibrado del par previo del ACVF con cabina vacía (0 % de carga de cabina). Véase el capítulo 04.10.10, menú 123)
 - Paso 3: El paso 3 se aplica sólo si el Digisens fue calibrado pero no se deshabilitó durante el viaje de aprendizaje: Volver a realizar el calibrado a 0 kg (CF=98) con la cabina vacía.)
-

5.2 Configuraciones obligatorias y secuencia


Se pueden encontrar descripciones detalladas en el capítulo 5.3 y 5.4.

1	Sólo en caso de opción con ático (LDU en el segundo piso más alto): Configurar el piso donde está instalada la LDU.	– CF=02, PA=07
2	Si es necesario (antes del viaje de aprendizaje): – Dirección del encoder – Secuencia de fases	– CF=16, PA=14 – CF=16, PA=15
3	Sólo si se instalan pantallas de piso ficticio: LIFD, configuración de distancia larga entre pisos	– CF = 26
4	Sólo en caso de funcionamiento con puertas independientes:	– CF = 30
5	Calibración de la célula de carga de la cabina – Definición de GQ – Definición de Digisens – Recalibración de 0 kg – Calibración con carga de referencia – Copia de seguridad de la calibración	– CF=08, PA=01 – CF=08, PA=08 – CF=98 – CF=99 – CF=96
6	COP5B-N y COP4B sólo: Configuración del teclado	– CF=15
7	Designación de planta	– CF=01
8	Configuración de LOP (Si es necesario: Registro manual de la LOP) Observación: En caso de sistemas dúplex con sólo una LOP por piso: consultar el capítulo 5.4.15.	– CF=00, LE=-- – (CF=00, LE=00)
9	El resto de configuraciones dependerán de las opciones del sistema. No es necesaria ninguna secuencia de configuración especial.	

5.3 Parámetros de la maniobra (menú 40)

5.3.1 Principio básico (Rel.2 y Rel.4)

Configuración de la maniobra del ascensor con la HMI

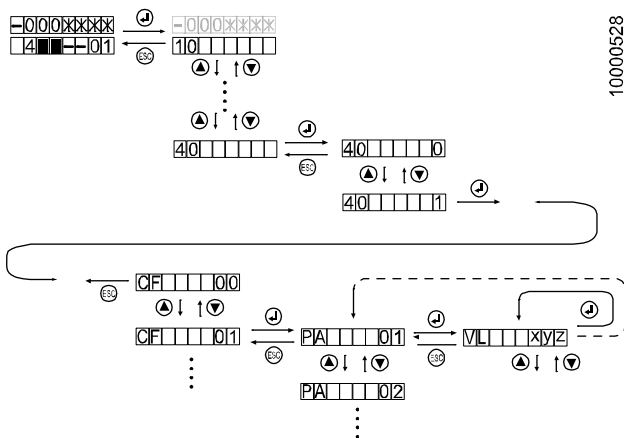

10000528

[24851; 23.11.2007]

Significado de las abreviaturas

CF	Grupo de configuración (menú principal)
L	CF=40 y CF=41 sólo. L = Nivel de piso
S	CF=40 y CF=41 sólo. S = Lado de acceso (1 ó 2)
PA	Parámetro (submenú) (si PA = 1..n, entonces el VL se define para cada piso, donde PA1=Piso1, PA2=Piso2 ..., PAn=piso más alto disponible en el viaje de aprendizaje)
VL	Valor (Rel.2, la HMI muestra UL)

Para entrar en el modo configuración

	Interacción del usuario	Display
	La HMI muestra el nivel real de la cabina (Rel.2.0) o el estado del ascensor (Rel.4.0)	
1	Pulse "OK" en la HMI	10 _ _ _ _
2	Con el botón ARRIBA/ABAJO, cambie a 40	40 _ _ _ _
3	Pulse "OK"	40 _ _ _ 0
4	Con el botón ARRIBA/ABAJO, cambie a "40 1". (Activación del modo de configuración)	40 _ _ _ 1
5	Pulse "OK" La cabina viaja al piso de configuración y abre la puerta. El sistema está listo para la configuración.	CF _ _ 01

Para cambiar un parámetro

5

	Interacción del usuario	Display
	El sistema está listo para la configuración.	CF _ _ 01
6	Con los botones ARRIBA/ABAJO, elija el menú principal CF que desee configurar. Pulse "OK" → La HMI mostrará el primer submenú PA (Nota, en CF=40 y CF=41, el nivel L debe seleccionarse antes de que aparezca el submenú PA.)	PA _ _ 01
7	Con los botones ARRIBA/ABAJO, elija el submenú PA que desee configurar. Pulse "OK" → La HMI mostrará el valor real VL guardado	VL _ x y z
8	Pulse OK para cambiar el primer dígito del valor → El dígito modificable aparece parpadeando.	VL _ x y z
9	Pulse OK para confirmar el dígito modificado y para cambiar al siguiente dígito. Repita los pasos 8 y 9 hasta que el submenú PA vuelva a aparecer.	PA _ _ x y

Para salir del modo configuración

	Interacción del usuario	Display
10	Pulse el botón "ESC" hasta que la HMI muestre 40 _ _ _ 1	40 _ _ _ 1
11	Con el botón ARRIBA/ABAJO, cambie a 40 _ _ _ 0.	40 _ _ _ 0
12	Pulse "OK". → Vuelve a aparecer el nivel de menú superior.	40 _ _ _ _
13	Pulse el botón ESC. La HMI muestra el piso real (Rel.2.0) de la cabina o el estado del ascensor (Rel.4.0) de nuevo	
14	Después de finalizar la configuración, pulse RESET en SCIC ó SCPU. (Algunos de los parámetros sólo se activarán después de un reset.)	



¡No modifique los valores por defecto hasta que sea necesario!



Después de que haya finalizado la configuración, espere 30 segundos. A continuación pulse el botón reset (SCIC ó SCPU). Algunos cambios sólo serán activados después de un reset.

5.3.2 Lista de parámetros - Vista general

- Esta lista es válida para las versiones V9.21.23, V9.34.04, V9.38.08, V9.53, V9.56 y V9.73 del software (a menos que se indique otra cosa)
- Para conocer los parámetros más actuales, consulte TK EJ 604639.



La visibilidad de los parámetros depende de: la versión del SW, el hardware instalado y las opciones disponibles en la tarjeta SIM.

CF	Detalles	V9.2x	V9.34 V9.38 V9.53 V9.56 V9.73
00	Configuración de la LOP (direccionamiento y registro)	x	x
01	Designación de piso (denominación para el cliente)	x	x
02	Plantas principales, de parking y de servicio	x	x
03	Temporizadores de puerta	x	x
04	Configuración del grupo (dúplex, triplex), Fecha y hora	(x)	x
05	Interruptores de llave de la COP (COP5, COP4B)	x	x
06	Ajustes de la COP (temporización, volumen)	x	x
07	Ajustes de la LOP/LIN (temporización, volumen)	x	x
08	Parámetros de cabina (carga, iluminación, etc.)	x	x
09	Filtro de alarma	x	x
10	ZB1, código PIN para llamadas de cabina protegidas	x	→ CF41

5

CF	Detalles	V9.2x	V9.34 V9.38 V9.53 V9.56 V9.73
11	Estadísticas (contador de viajes, horas de servicio)	x	x
12	Versiones de SW	x	x
13	Versiones de HW	x	x
14	NS21 (temporizadores ZNO y JNO)	2)	x
15	Configuración del teclado de COP5B-N y COP4B	x	x
16	Parámetros del ACVF	x	x
17	GS, Control de visitantes	x	x 6)
19	Parámetro ASMTL	2)	1)
21	Telemonitorización y alarma integrada ETM(A)	5)	x
22	Monitorización (diagnósticos RMCC)	2)	x
24	Monitorización (diagnósticos RMCC, parte 2)	2)	x 4)
26	LIFD, Distancia larga entre pisos	x	x
30	Puertas independientes (ZZ2, ZZ3)	2)	x 4)
40	Entradas y salidas de los nodos del bus BIO (entradas de la LOP, entradas y salidas de LIN, LCUX y BIOGIO)	→ CF60 → CF61	x
41	Funciones de acceso restringido (acceso a piso y acceso a cabina)	→ CF10 → CF83 → CF84	x
49	Entradas y salidas de SIEU	2)	x 4)
55	COP MX-B Dual brand y COP SCOPH para discapacitados: Entrada/salida primera COP	x	x

CF	Detalles	V9.2x	V9.34 V9.38 V9.53 V9.56 V9.73
56	COP MX-B Dual brand y COP SCOPH para discapacitados: Entrada/salida segunda COP	x	x
60	Configuración de entradas de la LOP (JDE, JAB) (bus BIO tipo 1)	x	→ CF40
61..80	Entradas y salidas auxiliares de SLCUX, entrada de la LOP (bus BIO tipo 2), piso 1 (CF61) .. piso 20 (CF80)	x	→ CF40
83	ZB3, asignación de nivel	x	→ CF41
84	Asignación de entrada CPH a CF83 (ZB3)	x	→ CF41
86	Dúplex asimétrico	1)	x 4)
87..89	LCUX en el cuarto de máquinas	x	→ CF40
94	Borrado de la dirección del dispositivo del bus BIO	x	→ CF40
95	Carga real de la cabina (sólo lectura)	x	x
96	Valores de calibración de la CLC (sólo lectura)	x	x
97	Re-configuración de la CLC	x	x
98	Calibración de la frecuencia de carga cero en la cabina	x	x
99	Calibrado de la frecuencia de carga de referencia en la cabina	x	x

5

1)= no usado en Schindler 3100/3300/5300 o

= no usado en Schindler 3100/3300/5300 versión para UE

2)= no soportado con SW V9.2x

3)= no soportado con SW $\geq$ V9.34

4)= no soportado con SW < V9.7

5)= no soportado con Bionic 5 Rel.2.0

6)= no soportado con SW $\geq$ V9.7 (CF=17 traspasado a CF=41, PA=03)

5.3.3 Lista de parámetros - Descripción detallada

- Esta lista es válida para las versiones V9.21.23, V9.34.04, V9.38.08, V9.53, V9.56 y V9.73 del software (a menos que se indique otra cosa)
- Para conocer los parámetros más actuales, consulte TK EJ 604639.



La visibilidad de los parámetros depende de: la versión del SW, el hardware instalado y las opciones disponibles en la tarjeta SIM.

Estructura de la tabla de parámetros

CF	Nombre del grupo de parámetros	
	PA	Nombre (por defecto = valor) [VLmín.. VLmáx, paso=unidad] Descripción

Abreviaturas CF, PA, VL: véase el capítulo 5.3.1

Tabla de parámetros

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
0	Configuración y direccionamiento de la LOP		
	(Véase la explicación adicional en el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración")		
	--	[LE --]: Direccionamiento de la LOP. Configure cada LOP durante una cuenta regresiva de 12s pulsando DE-U	
	00	[LE 00]: Registro de la LOP (Indicado mediante "LC" y "- - -" parpadeando) Guarda las direcciones de todas las LOPs en la EEPROM.	

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
1	Designación de piso (denominación del piso del cliente) (véase la explicación adicional en el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración")		
	1..n	Nombre de piso (por defecto = piso 1=0, 2=1 ...) [-9..99, 1] Designación mostrada en los indicadores de posición. Activación de los "botones" de llamada de cabina correspondientes de la COP5-N. Ayuda para configuración: Un cambio del nivel de piso 1 (PA=01) cambiará todos los pisos superiores automáticamente. Con FIGS100 y COP AP: También son posibles letras (B, G, ...).	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
2	Plantas principal y de servicio		
	1	Piso de la maniobra de bomberos [1..n, 1=1] Planta principal usada para todos los servicios BR. El valor lo proporciona la configuración de la LOP donde está conectado JBF. En caso de sistema dúplex, los dos ascensores deberán configurarse idénticamente. En caso de puertas independientes: Compruebe CF=30, PA=01.	SIM ESF
	2	Política de planta principal (KA,KS) (por defecto = 1) [1..n, 1=1] Planta principal usada para maniobra colectiva. Contiene el mismo valor que el piso de recuperación para incendios, pero puede cambiarse. Es el piso utilizado para accionar el botón "estrella" de la COP. (En sistemas con la opción CPIF, este parámetro debe ajustarse al piso donde está instalado el LIN.) En caso de puertas independientes: Establecer el lado de acceso con CF=30, PA=02.	SIM ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
2	Plantas principal y de servicio		
	3	Piso de aparcamiento (por defecto = 1) [1..n, 1=1] Piso principal utilizado para las dos opciones "Retorno a piso de aparcamiento" (CF2, PA4 y PA5). Recibe el mismo valor que el piso de recuperación para incendios, pero puede cambiarse. También usado para JAB. En caso de puertas independientes y aparcamiento con las puertas abiertas: Establecer el lado de acceso con CF=30, PA=03.	SIM ESF
	4	Temporizador de retorno al piso de aparcamiento (predef = 12↔120s) [0..90, 1=10s] Temporizador para la opción (RL1) "retorno al piso de aparcamiento desde cualquier piso" ("0" = deshabilitar RL1)	SIM ESF
	5	Temporizador de retorno al aparcamiento para pisos por debajo del piso de aparcamiento (por defecto = 5) [0..90, 1 = 1 s] Tiempo utilizado por la opción (RL2) "retorno al piso de aparcamiento desde cualquier piso por debajo de él" si RL1 y RL2 están habilitados: se emplea el tiempo más corto. ("0" = deshabilitar RL2)	SIM ESF
	6	2º piso alternativo para la maniobra de bomberos (por defecto = 1) [1..n,1] 2ª piso principal, se utiliza en todos los servicios BR-ALT. Si no se usa, ajuste el mismo valor que en CF=02, PA=01. En caso de un sistema dúplex, los dos ascensores deberán configurarse idénticamente. En caso de puertas independientes: Establecer el lado de acceso con CF=30, PA=06.	SIM ESF
	7	Piso de configuración (por defecto = piso más alto) [1..n,1] Nivel de piso al que se envía la cabina cuando se activa el modo configuración.	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
2	Plantas principal y de servicio		
8	Cuarto de máquinas disponible (por defecto = 0) [0..1, 1] Distingue entre ascensores MRL y MR. Si se ajusta a 1 para ascensores MR, el KMF no abre la puerta en la planta más alta.		ESF
9	Tiempo de puerta abierta después de evacuación por incendio (por defecto = 0) [0..99, 1=1s] Tiempo de puerta abierta después de una evacuación por incendio.		ESF
10	¡NO UTILIZAR!		1)
17	Tiempo de espera para visita de mantenimiento (por defecto = 30) [1..720, 1=1min] Utilizado para monitorización (ETM y ETMA). En caso de una visita de mantenimiento, la monitorización es filtrada. PA=17 establece el tiempo tras el cual la maniobra del ascensor activa de nuevo la monitorización. (El temporizador se pone en marcha cuando se conmuta desde Inspección/Recuperación a Normal o cuando el menú 117 se ajusta a 1.) Para SW < V9.7 consultar CF=21, PA=29		≥ 9.7
18	Modo cancelación de llamada (por defecto = 32) [0..32,1] No disponible todavía. Prevista su introducción con SW V9.8 – 0 = cancelación de llamada de cabina y de piso desactivada – 11 = cancelación de llamada de cabina, un toque – 12 = cancelación de llamada de cabina, dos toques – 21 = cancelación de llamada de piso, un toque – 22 = cancelación de llamada de piso, dos toques – 31 = cancelación de llamada de cabina y de piso, un toque – 32 = cancelación de llamada de cabina y de piso, dos toques		≥ 9.8

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
2	Plantas principal y de servicio		
	19	Tiempo anti-deriva hacia la parte superior (por defecto = 5) [0..90, 1=1min] No disponible todavía. Prevista su introducción con SW V9.8. (necesaria la opción DRIFTING_MITIGATION de la tarjeta SIM.) Aparca la cabina lejos del piso más alto después del tiempo de espera establecido. (Envía la cabina al piso de aparcamiento definido por CF=02, PA=03, o al piso debajo de él.) 0 = Función deshabilitada.	≥ 9.8 SIM
	20	Tiempo de espera para pre-nivelación (por defecto = 2) [0..72, 1=10min] No disponible todavía. Prevista su introducción con SW V9.8. (necesaria la opción DRIFTING_MITIGATION de la tarjeta SIM.) Transcurrido este tiempo, el ascensor se reposicionará a nivel antes de emprender ninguna marcha. 0 = Función deshabilitada	≥ 9.8 SIM

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
3	Temporización de puertas		
	1	Tiempo de puerta abierta para embarque (por defecto = 40↔4s) [10..255, 1 = 0,1s] Tiempo de puerta abierta tras una llamada de piso	
	2	Tiempo de puerta abierta para salida (por defecto = 30↔3s) [10..255, 1 = 0,1s] Tiempo de puerta abierta tras una llamada de cabina	
	3	Temporizador mínimo de apertura de puerta (por defecto = 20 ↔ 2s) [10..255, 1 = 0,1s] Es el tiempo mínimo de apertura de puerta empleado por los servicios (no en un funcionamiento con tráfico normal, p.ej., AAT, Terremoto, NS21, DKFM, Posicionamiento automático de cabina, Sobrecarga....), normalmente durante la fase de conclusión.	

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
3	Temporización de puertas		
	4	Tiempo mínimo de puerta abierta tras DT-O (por defecto = 10 ↔ 1s) [10..255, 1 = 0,1s] Tiempo durante el que la puerta se mantiene abierta tras DT-O	
	5	Tiempo adicional de puerta abierta (por defecto = 20 ↔ 2s) [10..255, 1 = 0,1s] Llamada combinada (coinciden una llamada de cabina y una llamada de piso) CF3, PA5 añadida a CF3, PA1.	
	6	Retardo de la apertura anticipada de puertas (por defecto = 0) [0..99, 1 = 0,1s] Retardo entre la activación de PHUET y el inicio de la apertura anticipada de puertas. Los problemas de apertura anticipada de puertas causados por unas pantallas PHS-PHUET desalineadas se pueden compensar con este parámetro de retardo de la apertura anticipada.	ESF
	7	Tiempo máximo de enclavamiento de la puerta (por defecto = 50 ↔ 500s) [6..60, 1 = 10s] Tiempo máximo de enclavamiento de la puerta durante un viaje de evacuación o un viaje de aprendizaje. (No afecta al tiempo de enclavamiento máximo estándar de 3 minutos.)	ESF
	8	Tiempo de corrección de puerta (por defecto = 3 ↔ 0,3s) [1..30, 1 = 0,1s] Tiempo que espera la maniobra tras el enclavamiento de la puerta (SV activo), antes de comprobar el circuito de seguridad (KV). Este tiempo de retardo se utiliza incluso si no hay ningún SV/KV presente	ESF
	9	Tiempo de puerta abierta tras inversión (por defecto = 20 ↔ 2s) [0..255, 1 = 0,1s] Tiempo de apertura de puerta tras la activación de los dispositivos de inversión (KS KB y RPHT).	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
3	Temporización de puertas		
	10	Tiempo de puerta abierta tras inversión KSKB (por defecto = 20↔2s) [0..255, 1 = 0,1s] Este parámetro sólo es visible y configurable si CF=03, PA=9 se ajusta a VL=0. Tiempo de puerta abierta tras la activación de KSKB.	ESF
	11	Tiempo de puerta abierta tras inversión RPHT (por defecto = 20↔2s) [0..255, 1 = 0,1s] Este parámetro sólo es visible y configurable si CF=03, PA=9 se ajusta a VL=0. Tiempo de puerta abierta tras la interrupción de la célula fotoeléctrica RPHT.	ESF
	12	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	13	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	14	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! (por defecto = 120 ↔12s) (Tiempo de espera para apertura de puerta: Si la puerta no está totalmente abierta transcurrido este tiempo, el motor de la puerta se desconecta y se registra un mensaje de error.)	1)
	15	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! (por defecto = 120 ↔12s) (Tiempo de espera para cierre de puerta: Si la puerta no está totalmente cerrada transcurrido este tiempo, el motor de la puerta se desconecta y se registra un mensaje de error.)	1)
	16	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	17	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	18	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	19	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
3	Temporización de puertas		
	20	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! (por defecto = 10 ↔ 1s) Si el contacto KET-O está siempre activo (defectuoso) y la puerta debe abrirse partiendo de la posición de cerrada, la puerta se moverá en la dirección de apertura durante este tiempo mínimo.	1)
	21	Temporizador final y monitorización RPHT (por defecto = 30 ↔ 30s) [0..100, 1=1s] No disponible para EU. (Esta función necesita la opción "Temporizador final" de la tarjeta SIM.) Si hay una llamada pendiente y el RPHT está bloqueado, transcurrido este tiempo la puerta se cerrará a velocidad lenta y la cabina se moverá. Desde SW ≥ V9.5 también hay disponible una especie de temporizador final RPHT, que se activa mediante CF=22, PA=02.	1) SIM ESF
	22	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	23	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	24	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	25	Aparcamiento tipo 6 (empleado para VCF): Distribución de llamadas de cabina libres) (por defecto = 12 ↔ 120s) [1..90, 1 = 10s] En el modo aparcamiento tipo 6, éste es el tiempo que la puerta permanecerá abierta si la cabina está aparcada en el piso predefinido. (Empleado sólo para Moscú.)	ESF SIM

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
3	Temporización de puertas		
26	Tiempo de espera para la función "fuera de grupo" (por defecto = 3↔30s) [0..60, 1=10s] Define el tiempo necesario para habilitar la función "fuera de grupo". Si el valor se ajusta a 0, la función fuera de grupo queda deshabilitada. (Para evitar que tenga lugar una operación de cierre temporizado de puerta mientras el ascensor está funcionando en grupo pero se encuentra bloqueado en un piso debido a una célula fotoeléctrica obstruida, es recomendable programar CF=22 PA=02 a un valor mayor que CF=03 PA=26 (máx. 255 s) o deshabilitar la función de cierre temporizado de puerta ajustando el parámetro CF=22 PA=02 para VL=0.)		≥ 9.7

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
4	Dúplex, Fecha y hora		
1	ID del ascensor en un grupo (por defecto = 1) [1..4, 1] 1 = Primer ascensor, .., 4 = Cuarto ascensor En caso de sistemas Dúplex con opción "DUPLEX" en tarjeta SIM : El valor se ajusta automáticamente en base al número de pedido. (Sólo lectura) Para SW ≥ V9.7 y en caso de una maniobra Overlay (Sin opción "Duplex" en la tarjeta SIM): El valor debe ser ajustado para cada ascensor del grupo. (Véase también el capítulo "Descripción detallada de la configuración".)		SIM ESF
2	Hora local [00.00.00..23.59.59] Hora local en hh.mm.ss. Indicación de tiempo. Utilizada, por ejemplo, para el historial de errores. Si el ascensor está conectado a un RMCC, PA=02 se ajusta automáticamente tras la primera llamada al RMCC.		≥ 9.34

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
4	Dúplex, Fecha y hora		
	5	Fecha local [01.01.00..31.12.99] (año 2000-2099) Fecha local en dd.mm.aa. Indicación de fecha. Utilizada, por ejemplo, para el historial de errores. Si el ascensor está conectado a un RMCC, PA=05 se ajusta automáticamente tras la primera llamada al RMCC.	≥ 9.34

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
5	Interruptores de llave de la COP5		
	1..4	Key1, Key2, Key3, Key4 en la COP #1 (por defecto. = 0 ↔ sin función) [0..255, 1] Funciones de entrada en COP #1: BMK, véase el capítulo "Códigos de función BMK". (Secuencia de cableado: SDIC → COP2 → COP1) Observación: No usar BMKs ya utilizados en CF=05, PA11..14.	ESF
	11..14	Key1, Key2, Key3, Key4 en la COP #2 (por defecto = 0 ↔ sin función) [0..255, 1] Funciones de entrada en COP #2: BMK, véase el capítulo "Códigos de función BMK". (Secuencia de cableado: SDIC → COP2 → COP1) Observación: No usar BMKs ya utilizados en CF=05, PA1..4.	≥ 9.34 ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
6	Parámetros de la COP		
	1	Tiempo para entrada de 2 dígitos (por defecto = 20 ↔ 2s) [1..50, 1 = 0,1s] tiempo máximo para introducir una llamada de 2 dígitos	ESF
	2	Tiempo de visualización de la aceptación de llamada de cabina (por defecto = 5 ↔ 0,5s) [1..50, 1 = 0,1s] Tiempo de visualización de la aceptación de la llamada de la cabina (para el sistema colectivo)	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
6	Parámetros de la COP		
	3	Tiempo para introducir código PIN (por defecto = 50 ↔ 5s) [1..99, 1 = 0,1s] Tiempo máx. para introducir una llamada protegida por código (COP5x con teclado de 10 dígitos). Con SAS: Tiempo para introducir la llamada.	ESF
	4	Sensibilidad de la COP (por defecto = 5) [0..7, 1] Sensibilidad del teclado (capacitivo) de la COP5x (0 = mínima sensibilidad). Para obtener los mejores resultados, se tiene que ajustar a VL=4.	
	6	Volumen del gong de la COP (por defecto = 3) [0..10, 1] 0 = mínimo...10 máximo El gong se usa para DM236 (Italia) solamente. El cambio de este parámetro sólo tiene influencia a partir de la versión ≥ V3.1 del software de la COP.	COP ≥ 3.1
	7	Código del indicador de posición de la COP (por defecto = 1) [1..2, 1] Para indicador de posición de otros fabricantes: 1=Código Gray, 2=Código binario. No usado en Schindler 3100/3300/5300	1) ESF
	8	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	9	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	10	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	11	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	12	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	13	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1) SIM
	14	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! (por defecto = 1) NF 1 Tipo 1 ó 2	1)

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
6	Parámetros de la COP		
	15	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! Sintetizador de voz en puerta (por defecto = 3) [0..3, 1] 0 = sin mensaje, 1 = puerta cerrándose, 2 = puerta abriéndose, 3 = puerta cerrándose y abriéndose (Necesita la opción especial "VS_D" de la tarjeta SIM)	1) SIM
	16	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! Temporizador del sintetizador de voz en puerta (por defecto =0) [1..255, 1 = 0,1s] Tiempo entre el mensaje de voz y el inicio del movimiento de la puerta. (Necesita la opción especial "VS_D" de la tarjeta SIM)	1) SIM
	20	Volumen del sintetizador de voz durante un tiempo especificado (por defecto =0) [0..10, 1] 1 = mínimo...10 = máximo 0 = sintetizador de voz desconectado Este es el volumen aplicado dentro del tiempo definido por PA=21 y PA=22. Si tanto PA=21 como PA=22 son 00:00, la función quedará deshabilitada. Por el momento, la modificación de PA=20 no tiene ninguna influencia. Internamente, PA=20 mantiene VL=0 siempre.	≥ 9.7
	21	Tiempo de inicio para el cambio de volumen del sintetizador de voz (por defecto =00:00) [00:00..23:59, 1] Este es el tiempo de inicio cuando se aplica el volumen fijado en PA=20. (Actualmente: Momento en el que el sintetizador de voz se desconecta.)	≥ 9.7
	22	Tiempo de parada para el cambio de volumen del sintetizador de voz (por defecto =00:00) [00:00..23:59, 1] Este es el tiempo de parada cuando se aplicó el volumen fijado en PA=20. (Actualmente: Momento en el que el sintetizador de voz se vuelve a conectar.)	≥ 9.7

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
7	LOP y LIN		
	1	Código del indicador de posición de la LOP (por defecto = 1) [1..2, 1] Para indicador de posición de otros fabricantes. 1 = Código Gray, 2 = Código binario. No usado en Schindler 3100/3300/5300	1) ESF
	2	Sensibilidad de la LOP (por defecto = 4) [1..7, 1] Sensibilidad de las LOPs Bionic 5 (pulsadores capacitivos) (7 = mínima sensibilidad)	
	3	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! Volumen de la LOP (por defecto = 3) [0..5, 1] Sólo tiene influencia en las LOPs mecánicas.	
	4	Volumen del LIN (por defecto = 3) [0..5, 1] Ajuste del volumen del gong, que está conectado al LIN5x.	
	8	Ascensor preferido en el servicio CW (por defecto = 0) [0..1, 1] Define qué cabina del grupo se usa en el servicio de preferencia de cabina (CW). Utilizado para llamadas de cabina DCW-U y DCW-D. 0 = Ascensor sin CW, 1 = Ascensor con CW Véase la explicación adicional del capítulo "Descripción detallada de la configuración, Sistema dúplex asimétrico".	
	10	Cuenta regresiva para configuración de la LOP (por defecto = 12 [6..24, 1] Temporizador de cuenta atrás durante la configuración de la LOP	≥ 9.7

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
8	Parámetros de cabina		
	1	Carga nominal (por defecto = 0) [20..113, 1 = 10 kg] (ejemplo: 625 kg=62) Carga nominal de la cabina (GQ)	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
8	Parámetros de cabina		
	2	Temporizador de la iluminación automática de cabina – SW < V9.5: (por defecto = 10 min)[1..40, 1 = 1 min] – SW ≥ V9.5: (por defecto = 60 min)[30..90, 1 = 1 min] – SW ≥ V9.7: (por defecto = 60 min)[1..90, 1 = 1 min] Para la opción "iluminación de cabina automática". Después de este período de inactividad, la iluminación de la cabina se apaga. Nota para Bionic 5 Rel.2: Para el tipo "antiguo" de tubos de iluminación, 20 minutos es un valor óptimo. Un tiempo demasiado corto reduce la vida útil del tubo fluorescente.	SIM
	3	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	4	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	5	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	6	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	7	Habilitar apertura anticipada de puertas (por defecto = 1 = Habilitar) [0..1, 1] Control por software de la apertura anticipada de puertas con circuito impreso SUET. 1 = habilitar, 0 = deshabilitar	ESF
	8	Tipo de sensor de carga de cabina (por defecto = 0) [0..1, 1] – 0 = Digisens rojo KL250 – 1 = Digisens blanco KL66	ESF
	9	Límite de carga plena (por defecto = 90 %) [50..90, 1 %] Límite para la activación de carga plena como porcentaje de la carga nominal.	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
114	8 Parámetros de cabina		
	10	Cancelación de llamada de cabina registrada tras las inversión de puerta (por defecto = 1) [0..1, 1] Comportamiento cuando la puerta se invierte: 1 = La llamada de cabina se cancela, 0 = La llamada de cabina no se cancela (Sólo visible en sistemas DE y PI.)	ESF
	11	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! (por defecto = 1) Control manual del alumbrado de cabina. 1 = Tipo A = permanentemente encendido, B = Tipo B = permanentemente apagado.	1)
	13	Tiempo de espera para iluminación y ventilador de cabina con maniobra de incendios (por defecto = 0) [0..300, 1 = 1s] (para SW ≥ V9.8: Véase CF=31, PA=21)	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
9	Parámetros del filtro de alarma		
	1	SW ≤ V9.38: Filtro de alarma (por defecto = 1) [0..1, 1] Filtrado del pulsador de alarma (cabina en movimiento o puerta abierta en piso). 0=Deshabilitado, 1=Habilitado Sistemas con SDIC5: en función del interruptor JRA-A.	ESF
		SW > V9.38 y < V9.5 (no usado con S3300 EU): Filtro de alarma (por defecto = 1) [0..3, 1] Filtrado del pulsador de alarma (cabina en movimiento o puerta abierta en piso). 0=Deshabilitado, 1=Habilitado. VL=2 ó 3 no debe usarse ¡a menos que así lo indique un experto!	1)
		SW ≥ V9.5: Filtro de alarma (por defecto = 1 ó 2) [0..2, 1] – VL=0: Deshabilitar – VL=1: Filtrado estándar. La alarma es filtrada mientras la cabina se mueve o mientras la puerta está abierta. Pulsar el pulsador de alarma no activará una alarma en el centro de control. – VL=2: Filtrado avanzado: (VL=2 disponible sólo con COP5 capacitiva y SW de la COP ≥ V3.1.) La pulsación del botón de alarma enviará automáticamente un comando DTO. Si la puerta de cabina no se abre en el intervalo de tiempo permitido, la llamada de alarma pendiente será reconocida como una alarma real y enviada al centro de control. Normalmente VL=1. En caso de COP5 capacitiva y firmware de la COP ≥ V3.1, VL=2 se ajusta automáticamente. El filtro de alarma puede desactivarse temporalmente con el menú 10 > 134.	≥ 9.5 ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
9	Parámetros del filtro de alarma		
	2	NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO a menos que así lo indique un experto. Registro de mensajes de alarma (por defecto = 1) [0..2, 1] Define si los mensajes de alarma (códigos 8000..8010) quedan registrados en el historial de errores y se muestran en la HMI. 0 = sin registro, 1 = registro enviado al RMCC sólo, 2 = registro enviado al RMCC y guardado en el historial de errores local	≥ 9.5 ESF
	3	NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO a menos que así lo indique un experto. Temporizador del botón de alarma (por defecto = 30) [0..255, 1=100 ms] Si se pulsa el botón de alarma durante un período superior a este tiempo, la solicitud de alarma es considerada como válida. La monitorización de alarma empieza a comprobar si la puerta se abre correctamente o si la cabina inicia un viaje normal. Disponible sólo si CF=09, PA=01, VL=2	≥ 9.5 ESF
	4	NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO a menos que así lo indique un experto. Temporizador de la alarma para apertura de puerta (por defecto = 20) [0..255, 1=1s] Una vez que la alarma es considerada válida, este es el tiempo máximo que el sistema intenta abrir la puerta o iniciar un viaje normal. Disponible sólo si CF=09, PA=01, VL=2.	≥ 9.5 ESF
	5	NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO a menos que así lo indique un experto. Temporizador del relé de alarma (por defecto = 10) [0..255, 1=1s] Tiempo que el relé de alarma es activado por la maniobra para generar una alarma real tras el tiempo de filtrado especificado en PA=4.	≥ 9.5 ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
10	Para Rel. 2 con SW V9.2x sólo Para SW ≥ V9.3x (Rel.4 o Rel.2 con SCPU): Consultar CF=41 COP5_10 Código PIN para llamadas de cabina protegidas (ZB1) (véase la explicación adicional en el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración". Sólo para COPs de 10 teclas)		
	1..n	Código PIN (por defecto = 0000 = SIN CÓDIGO PIN) [0000..9999, 1] Un código PIN de cuatro dígitos para acceso restringido deshabilita el pulsador normal de llamada de cabina en este piso. Para un código de tres dígitos, use "-" como primer signo. (por ejemplo, "-123") "9999" bloquea la llamada de cabina al piso en cuestión (usar exclusivamente con SAS)	=9.2 x SIM

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
11	Estadísticas (sólo lectura)		
	1	Contador de viajes [0..999999, 1 = 100] Ejemplo: 26 = 2600 viajes	ESF
	2	Horas acumuladas en servicio [0..9999, 1 = 1 hora] Horas de funcionamiento totales (cabina viajando)	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
12	Versión del software (sólo lectura)		
	1	Versión de SW del SCIC / SCPU (ejemplo: 92 ↔ V.9.2)	
	2	Versión de SW del SDIC (ejemplo: 21 ↔ V.2.1) (Valor actualizado después del viaje de aprendizaje)	
	3	Versión de SW del ACVF (sólo en bucle cerrado)	
	4	Versión de SW del SEM (SEM SMART MRL)	2)
	5	Versión de SW de la COP #1	
	6	Versión de SW de la COP #2 (en caso de estar disponible)	
	8	Versión de SW del CLSD (ejemplo: 1205 ↔ V1.2.05)	
	9	Versión de SW del SMIC CPLD (ejemplo: 18 ↔ V1.8)	Rel.4

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
12	Versión del software (sólo lectura)		
	10	Versión del Overlay (xx.xx.xx = "release"."subrelease"."revisión")	Rel.6
	11	Versión de SW de la COP #3 (en caso de estar disponible)	≥ 9.7
	12	Versión de SW de la COP #4 (no usada todavía)	

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
13	Versión de hardware (sólo lectura), Consultar la tabla en EJ 604639		
	1	Versión de HW del SCIC / SCPU	
	2	Versión de HW del SDIC (51..58=SDIC5; 60,63=SDIC51; 61,64=SDIC52; 62,65=SDIC53)	
	3	Versión de HW del ACVF (sólo en bucle cerrado)	
	4	Versión de HW del SEM (SEM SMART MRL)	2)
	5	Versión de HW de la COP #1 (ver tabla auxiliar)	
	6	Versión de HW de la COP #2 (si existe) (ver tabla auxiliar)	
	7	Versión de HW MCCxx	2)
	8	Versión de HW de CLSD o ETMA (65..69=CLSD11, 49=ETMA)	
	9	Versión de HW del SMIC (5=SMIC5, 6=SMIC6)	Rel.4
	10	Versión de HW del Overlay	Rel.6
	11	Versión de HW de la COP #3 (si existe) (ver tabla auxiliar)	≥ 9.7
	12	Versión de HW de la COP #4 (no usada todavía)	

0	Hardware desconocido	10	COPs antiguas, no válido para Schindler
		40	3100/3300/5300
51	COP5_N	52	COP5_10
53	COP5B_10 o COP5B_N	54	COP4_B (5 pisos)
55	COP5 AP (cualquiera)	56	COP5_N ZLA

57	COP5_10 ZLA	58	COP5B_10 ZLA
59	Hardware de COP5 desconocido	80	SCOPH3
81	SCOPHM3	82	SCOPHMH3
83	SCOPMXB3	90	COP5B_10 AU
93	COP5 AP con botoneras/indicadores para la UE	94	COP4_B_EU_8 (8 pisos)
95	COP4_B_EU_12 (12 pisos)	96	FIGS (cualquiera)
99	POP1.Q		

Valores para CF=13 PA=5, 6, 11, 12, y versión de hardware de la COP

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
14	Parámetros NS21 (SW ≥ V9.38)		
	No posible con BIOGIO (GUE/GLT), no posible con sistemas TSD.		
	1	Temporizador ZNO (por defecto = 0) [0..99, 1 = 10s] Tiempo entre la activación de RNO y el inicio de la evacuación. (Para iniciar la evacuación es necesaria la señal RFEF)	SIM
	2	Tiempo de espera de JNO (por defecto = 0) [0..99, 10s] Tiempo entre el final de la evacuación y el momento en que el ascensor debe iniciar la monitorización de la señal de JNO (para devolver la cabina al servicio normal). (0 = sin liberación de esta cabina).	SIM
	3	Temporizador de puerta abierta para evacuación (por defecto = 0) [0..99, 1 = 1] Tiempo que se ha de mantener la puerta abierta en el piso de evacuación después de ésta (NS21 Marine)	SIM

5

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
15	Configuración del teclado de COP5B_N, COP4B (véase la explicación adicional en el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración")		
	-	Configuración del teclado de la COP (SW < V9.5) [-3..8, 1] La configuración del teclado de la COP comienza por el piso más bajo. La COP muestra FL y n. ("n" indica el piso que está listo para ser configurado.) COP5B_N: la COP con pulsadores mecánicos necesita una asignación de pisos antes de su uso. Para abandonar CF=15 sin cambiar nada: Pulse DTO durante 3 segundos. Comentario para SW < V9.5: Un viaje de aprendizaje borrará la configuración CF=15.	
	1	Configuración del teclado de la COP#1 (SW ≥ V9.5) [-3..8, 1] (COP#1 es, físicamente, la última COP5 de la cadena) La configuración del teclado de la COP comienza por el piso más bajo. La COP muestra FL y n. ("n" indica el piso que está listo para ser configurado.) Para abandonar CF=15 sin cambiar nada: Pulse DTO durante 3 segundos.	≥ 9.5x
	2	Configuración del teclado de la COP#2 (SW ≥ V9.7) [-3..8, 1] (COP#2 es, físicamente, la última COP5 de la cadena) (véase PA=01)	≥ 9.7
	11	Borrar la configuración del teclado de la COP#1 (SW ≥ V9.5) [0..1, 1] Para borrar la configuración del teclado (= volver a los valores por defecto). VL=1: Comando de borrado. (Con FIGS100: Para volver a ajustar los valores de fábrica = Los botones no están disponibles.	≥ 9.5x
	12	Borrar la configuración del teclado de la COP#2 (SW ≥ V9.7) [0..1, 1] (véase PA=11)	≥ 9.7

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
16	Parámetros del FC (Vacon xx C NXP con bus CAN) (para una explicación adicional, consulte el documento J 42101238) Los valores por defecto dependerán de las especificaciones del sistema No modifique ningún parámetro a menos que sea un experto en el sistema. Para un uso normal, sólo se tiene que cambiar PA=14 y 15.		
01	Velocidad de nivelación (por defecto = 20↔0,20 m/s) [5..30, 1 = 0,01 m/s]	ESF	
02	Velocidad de inspección (por defecto = 25↔0,25 m/s) [10..30, 1 = 0,01 m/s]	ESF	
03	Velocidad baja nominal (por defecto = 50↔0,50 m/s) [10..80, 1 = 0,01 m/s]	ESF	
04	Velocidad de evacuación (por defecto = 10↔0,10 m/s) [10..30, 1 = 0,01 m/s]	ESF	
05	Límite de velocidad del hueco (por defecto = 30↔0,30m/s) [0..30, 1 = 0,01 m/s]	ESF	
06	Límite de supervisión de velocidad (por defecto = 80↔0,80m/s) [0..80, 1 = 0,01 m/s]	ESF	
07	Aceleración1 (por defecto = 50↔0,50 m/s ²) [10..90, 1 = 0,01 m/s ²]	ESF	
08	Deceleración1 (por defecto = 50↔0,50 m/s ²) [10..90, 1 = 0,01 m/s ²]	ESF	
09	Distancia de parada en evacuación (por defecto = 100mm) [5..250, 1 mm]	ESF	
10	Distancia final (por defecto = 120 mm) [5..250, 1 mm]	ESF	
11	Límite de corrección de posición (por defecto = 30 mm) [0..200, 1 mm]	ESF	
12	Error de llegada promedio (por defecto = 0) [-20..20, 1 mm]	ESF	
13	Factor de equilibrado KG (por defecto = 50 %) [0..50, 1 %] (en función de la tarjeta SIM)	SIM ESF	
14	Dirección del encoder (por defecto = 1) [0..1, 1]	ESF	

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
16	Parámetros del FC (Vacon xx C NXP con bus CAN) (para una explicación adicional, consulte el documento J 42101238) Los valores por defecto dependerán de las especificaciones del sistema No modifique ningún parámetro a menos que sea un experto en el sistema. Para un uso normal, sólo se tiene que cambiar PA=14 y 15.		
	15	Secuencia de fase (por defecto = 1) [0..1, 1]: 0 = U-V-W, 1 = U-W-V	ESF
	16	Par en la parte superior (por defecto = 0 %) [-50..50 %] (ejemplo: 117 = 11,7%) ¡No cambie este valor, se calcula en el viaje de aprendizaje!	ESF
	17	Par en la parte inferior (por defecto = 0%) [-50..50 %] (ejemplo: 117 = 11,7 %) ¡No cambie este valor, se calcula en el viaje de aprendizaje!	ESF
	18	Tiempo-velocidad en el hueco (por defecto = 40↔0,40 s) [0..500, 1 = 0,01 s]	ESF
	19	Tiempo de servicio en el hueco (por defecto = 20↔0,20 s) [0..500, 1 = 0,01 s]	ESF
	20	Límite de velocidad de servicio en el hueco (por defecto = 8↔0,08 s) [0..30, 1 = 0,01 m/s]	ESF
	21	Monitorización KB/KB1 (por defecto = 1↔habilitar) [0..1, 1]: 1 = habilitar, 0 = deshabilitar. ¡NO DESHABILITAR en un sistema Schindler 3100/3300/5300!	1)
	22	(Curva U/f) e identificación de impedancia del estator [0..1, 1]	ESF
	23	Identificación de RPM [0..4, 1]	ESF
	24	Tiempo de espera para cierre del freno (por defecto = 125↔1,25 s) [35..200, 1 = 0,01 s]	1)
	25	Tiempo de espera para apertura del freno (por defecto = 9↔0,09 s) [5..18, 1 = 0,01 s]	1)

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
16	Parámetros del FC (Vacon xx C NXP con bus CAN) (para una explicación adicional, consulte el documento J 42101238) Los valores por defecto dependerán de las especificaciones del sistema No modifique ningún parámetro a menos que sea un experto en el sistema. Para un uso normal, sólo se tiene que cambiar PA=14 y 15.		
26	Tipo de termistor del motor (por defecto = 1↔habilitar) [0..1,1]: 1 = habilitar, 0 = deshabilitar		1)
27	Distancia final de renivelación (por defecto = 15↔15 mm) [0..120, 1 = 1 mm]		1)
28	Distancia de renivelación máxima (por defecto = 40↔40 mm) [0..250, 1 = 1 mm]		1)
29	Par previo manual (por defecto = ..) [-1000..1000, 1]		1)
34	Velocidad de impulsos del encoder (por defecto = 4096) (*) [500..9999, 1]		SIM ESF
35	Velocidad nominal (por defecto = 100↔1m/s) [10..VKN, 1 = 0,01 m/s]		SIM ESF
36	Tensión nominal del motor (por defecto = 340V) [180..420, 1 V]		SIM ESF
37	Frecuencia nominal del motor (por defecto = 5000↔50Hz) (*) [1000..7000, 1 = 0,01 Hz]		SIM ESF
38	Velocidad nominal del motor (por defecto = 1440rpm) (*) [100..3000, 1 rpm]		SIM ESF
39	Corriente nominal del motor (por defecto = 12↔1,2A) [12..330, 1=0,1 A] El rango depende del tipo de Vacon		SIM ESF
40	Cos phi del motor (por defecto = 85%) [70..90, 1=1%]		SIM ESF
41	Corriente de magnetización (por defecto = 68↔6,8A) (*) [3..300, 1 = 0,1 A] El rango depende de PA39		SIM ESF
42	Potencia nominal del motor PMN (por defecto = 75↔7,5kW) [0..300, 1 = 0,1 kW]		SIM ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
16	Parámetros del FC (Vacon xx C NXP con bus CAN) (para una explicación adicional, consulte el documento J 42101238) Los valores por defecto dependerán de las especificaciones del sistema No modifique ningún parámetro a menos que sea un experto en el sistema. Para un uso normal, sólo se tiene que cambiar PA=14 y 15.		
	43	Impedancia del estator (por defecto = 1000↔1 Ohm) [0..20000, 1 = 0,001 Ohm]	SIM ESF
	44	IW - Relación de reducción (por defecto = 100↔1) (*) [100..4000, 1 = 0,01] Un cambio o validación de este parámetro puede modificar: PA26, 34, 21 y algunos parámetros de control de velocidad.	SIM ESF
	45	KZU - Factor de suspensión (por defecto = 2↔2:1) (*) [1..2, 1] 1 = 1:1, 2 = 2:1	SIM ESF
	46	GQN - Carga útil nominal (por defecto = 400kg), [0..1300, 1 kg]	SIM ESF
	47	DD - Diámetro de la polea tractora (por defecto = 870↔87mm) [600..30000, 1 = 0,1 mm] (*)	SIM ESF
	48	Límite de fallo por temperatura del motor (por defecto = 120°C) [5..140, 1°C] En función del tipo de motor	SIM ESF
	49	Versión del parámetro del ACVF (sólo lectura)	ESF
	50	Número de pedido del ACVF (sólo lectura)	1)
	95	Restaurar (EEPROM → tarjeta SIM) (Sólo permitido tras una copia de seguridad con PA=96)	ESF
	96	Copia de seguridad (tarjeta SIM → EEPROM)	ESF
	97	Comparar ACVF - tarjeta SIM ejemplo: [34__ 0]: PA34 tiene el mismo valor en ACVF y SIM, [35__ 1]: PA 35 tiene diferentes valores en SIM y ACVF.	ESF
	98	Cargar parámetros FC (ACVF → tarjeta SIM)	ESF
	99	Descargar parámetros FC (tarjeta SIM → ACVF)	ESF
(*) un cambio de este parámetro fuerza un viaje de aprendizaje			

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
17	Control de visitantes GS Para SW < V9.7 sólo. (SW ≥ V9.7: Véase CF=41, PA=03)		
1..n	Tiempo de confirmación para llamadas de invitados (por defecto = 0 = GS deshabilitado) [0..12, 1 = 10s]: Establece la duración de la señalización de la petición del visitante y el tiempo de habilitación del botón de "acceso permitido". Para GS, ajustar a 3↔30s como valor estándar. GS está restringido a simplex con PI. Ver también el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración"		SIM < 9.7

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
19	No usado en Schindler 3100/3300/5300 EU Monitorización de la velocidad de aproximación en el piso terminal (ASMTL) Para SW ≥ V9.34 sólo		
4	No usado en Schindler 3100/3300/5300 EU Distancia KSE (por defecto = 1250 ↔ 1250mm) [350..3000, 1 = 1mm] Distancia KSE. Este valor pasa a "sólo lectura" después del viaje de aprendizaje.		1) ESF SIM
5	No usado en Schindler 3100/3300/5300 EU Límite de velocidad KSE (por defecto = 985↔985mm/s) [350..3000, 1 = 1mm] Límite de velocidad KSE. Este valor pasa a "sólo lectura" después del viaje de aprendizaje.		1) ESF SIM

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
21	Telemonitorización (y alarma) integrada ETM(A) Para Rel. 4 sólo (SW ≥ V9.3x)		
1	ID de instalación (parte alta) (por defecto = 000000) También conocida como "ID de caja". Este parámetro forma parte de la identificación del dispositivo de telemonitorización que se envía al centro de control TACC.		ESF SIM

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
21	Telemonitorización (y alarma) integrada ETM(A) Para Rel. 4 sólo (SW ≥ V9.3x)		
	2	ID de instalación (parte baja) (por defecto = 000000) También conocida como "ID de caja". Este parámetro forma parte de la identificación del dispositivo de telemonitorización que se envía al centro de control TACC.	ESF SIM
	3	Número de módulo (por defecto = 10), [1 ... 254, normalmente 10, 20, 30, ...] Este parámetro designa un módulo TM4 dentro de una instalación de telemonitorización, la cual puede contener múltiples módulos TM4.	ESF
	4	ID del hueco (por defecto = 1), [1 ... 254, 1] [0..5, 1] Este parámetro identifica el hueco, lo que permite distinguir entre múltiples huecos (o maniobras de ascensor) asociados a un módulo TM4.	ESF
	5	Nº de teléfono del RMCC (parte alta) (por defecto = ninguno), [seis dígitos] Parte alta del número de teléfono del RMCC. Para SW ≥ 9.56: PA=05 muestra el número de teléfono completo. (Ver información adicional al final de la tabla CF=21.)	ESF
	6	Nº de teléfono del RMCC (parte media) (por defecto = ninguno), [seis dígitos] Parte media del número de teléfono del TACC.	< 9.56 ESF
	7	Nº de teléfono del RMCC (parte baja) (por defecto = ninguno), [seis dígitos] Parte baja del número de teléfono del TACC.	< 9.56 ESF
	8	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! Cualquier valor diferente de 0 significa que la detección del ETM(A) tuvo éxito. Detección automática con el menú 10 > 128. Tipo de módem (por defecto = 0), [0,1,2,3], Tipo de módem. (0 = Ningún módem detectado, 1 = CLSD_UART, 2 = CLSD_USB, 3 = GSM_Audiotel, 4 = ETMA)	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
21	Telemonitorización (y alarma) integrada ETM(A) Para Rel. 4 sólo (SW ≥ V9.3x)		
9	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! Configuración del módem: Control de flujo (por defecto = 0), [0, 1, 2, 3], Tipo de control de flujo del módem. (0 = Ninguno, 1 = RTS/CTS, 2 = XON/XOFF, 3 = GSM_Audiotel)		ESF
10	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! Configuración del módem: Velocidad de transmisión (por defecto = 1), [0..10,1], Detección automática con el menú 10 > 128. Velocidad de transmisión del módem. (1=2400, 2=4800, 3=7200, 4=9600 GSM_Auditel, 5=14400, 6=19200, 7=38400, 8=57600 CLSD_UART/ETMA, 9=115200, 10=230400)		ESF
11	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! Configuración del módem: Bits de datos (por defecto = 8), [7 u 8 bits] Detección automática con el menú 10 > 128		ESF
12	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! Configuración del módem: Tipo de bit de paridad del puerto del módem (por defecto = 1), [1..5,1] Detección automática con el menú 10 > 128. 1= Par, 2 = Impar, 3 = Ningún CLSD_UART / GSM_Audiotel / ETMA, 4 = Marca, 5 = Espacio		ESF
13	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! Configuración del módem: Bits de parada del puerto del módem (por defecto = 1), [0, 1, ... , 8 bits]		ESF
14	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! Configuración del módem: Bytes por cadena (por defecto = 48), [1, 2, ... , 99 bytes], Este parámetro determina la longitud del telegrama.		ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
21	Telemonitorización (y alarma) integrada ETM(A) Para Rel. 4 sólo (SW ≥ V9.3x)		
15	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! Cadena de inicialización del módem. Según el tipo de módem. Longitud máxima: 64 caracteres • 001: Primer dígito, por ejemplo "A" • 002: Segundo dígito, por ejemplo "T" • Tipo de módem predefinido para CLSD_UART: "AT ATZ AT:U6E,1300 ATM1L2E0X3ATV2" Tipo de módem predefinido para GSM_AUDIOTEL: "AT ATZ ATE0 AT+COPS=0,0AT+FCLASS=0"		ESF
16	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO! Cadena de inicialización del módem específica del país. Según el tipo de módem. Longitud máxima: 64 caracteres		ESF
20	Número máximo de reintentos (por defecto = 5), [1..15, 1] Número máximo de intentos para establecer una conexión telefónica con el RMCC		ESF
21	Tiempo de espera entre remarcaciones (por defecto = 36), [3..255, 1] Tiempo de espera entre la pérdida de conexión y la primera remarcación, así como entre las remarcaciones subsiguientes.		ESF
22	Tiempo máximo de conexión (RMCC a RM) (por defecto = 1800), [1..1800, 1s] Tiempo máximo para una conexión inicializada por el RMCC. Transcurrido este tiempo, el módulo RM cancela la conexión.		ESF
23	Tiempo máximo de inactividad (RMCC a RM) (por defecto = 1800), [1..1800, 1s] Tiempo máximo de inactividad (ningún dato transmitido) para una conexión inicializada por el RMCC. Transcurrido este tiempo, el módulo RM cancela la conexión.		ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
21	Telemonitorización (y alarma) integrada ETM(A) Para Rel. 4 sólo (SW ≥ V9.3x)		
	24	Tiempo máximo de conexión (RM a RMCC) (por defecto = 600), [100..1800, 1s] Tiempo máximo para una conexión inicializada por el RM. Transcurrido este tiempo, el módulo RM cancela la conexión.	ESF
	25	Tiempo máximo de inactividad (RM a RMCC) (por defecto = 300), [1..1800, 1s] Tiempo máximo de inactividad (ningún dato transmitido) para una conexión inicializada por el RM. Transcurrido este tiempo, el módulo RM cancela la conexión.	ESF
	26	Tiempo de espera para la siguiente llamada (por defecto = 60), [1..1800, 1s] Tiempo de espera antes de que se inicie una llamada (después de que se haya solicitado el comando para llamar al RMCC)	ESF
	27	Intervalo para llamadas periódicas (por defecto = 1440), [1..65535, 1min] Intervalo entre llamadas periódicas al RMCC.	ESF
	28	Tiempo de espera hasta la remarcación después de una llamada de avería fallida (por defecto = 0 ↔ sin reintento de llamada = la siguiente llamada será una llamada periódica a TACC), [0..65535, 1min] Tiempo de espera antes de reintentar llamar al RMCC tras una llamada de avería fallida.	ESF
	29	Tiempo de espera para llamadas tras visita de servicio (por defecto = 60), [1..1800, 1min] Con SW ≥ V9.7 este menú se ha trasladado a CF=02, PA=17 (ver descripción)	< 9.7 ESF
	30	¡NO UTILIZAR! ¡Mantener los valores por defecto! Número de viajes hasta "Tráfico normal" (por defecto = 1), [1..99, 1] Número de viajes sin fallo antes de que el módulo RM comunique registros de "tráfico normal".	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
21	Telemonitorización (y alarma) integrada ETM(A) Para Rel. 4 sólo (SW ≥ V9.3x)		
	31	Tiempo de espera del Watchdog (por defecto = 10), [1..255, 1 min] Tiempo máximo dentro del cual el módulo RM espera un mensaje servitel por parte de la maniobra del ascensor.	ESF
	32	Número de lista de la inicialización del módem (por defecto = verdadero), [0, 1, 1] (0 = verdadero, 1 = falso) Si 1 = falso, entonces se usa el código de país que figura en PA=33. Si 0 = verdadero, entonces se usa un valor definido aparte.	ESF
	33	Código de país del módem (por defecto = 0 ↔ "ningún país definido" → El sistema obtiene el código de país de la tarjeta SIM durante el arranque.), [0..255, 1] Este parámetro determina en qué país está ubicada la instalación. (Consultar el anexo del documento EJ 604639)	ESF
	34	Volumen de los tonos de llamada (por defecto = 2), [0..3, 1] Volumen de los tonos de llamada, utilizado para comandos AT.	ESF
	35	Marcación de línea externa (por defecto = __ _ ↔ sin prefijo = no se requiere marcación previa) Este parámetro determina el prefijo que se ha de añadir al número de teléfono para marcar una línea externa si el módem se encuentra detrás de una centralita telefónica. • 0 _ _ (obtener línea externa con "0", marcar inmediatamente) • 0 - _ (obtener línea externa con "0", esperar un momento antes de marcar) • 0 - - (obtener línea externa con "0", esperar un rato antes de marcar)	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
21	Telemonitorización (y alarma) integrada ETM(A) Para Rel. 4 sólo (SW ≥ V9.3x)		
50	Número de teléfono 1 del TACC (por defecto = ninguno) Número de teléfono del TACC para alarmas, número principal. Utilizado para ETMA. (Ver información adicional al final de la tabla CF=21.)		≥ 9.56 ESF
53	Número de teléfono 2 del TACC (por defecto = ninguno) Número de teléfono del TACC para alarmas, primer número de reserva. Utilizado para ETMA. (Ver información adicional al final de la tabla CF=21.)		≥ 9.56 ESF
60	Versión de parámetros ETMA (por defecto = 2), [1..2, 1] • 0 = Versión de parámetros no definida • 2 = Versión 1 de parámetros ETMA Selección del conjunto de parámetros.		≥ 9.56 ESF
62	Características ETMA (por defecto = 1), [1..6, 1] Define el modo interfaz-línea • 1 = Administrador de línea. Se necesita una señal de tono DTMF para seleccionar la "voz" (1 o ausencia de tono o <>2) o la conexión de "datos" (2) • 2 = PABX multimódulo. Una señal de tono DTMF de 2 dígitos selecciona la "voz" (21 o ausencia de tono) o la conexión de "datos" (22 a 99, donde 22 => módulo 1, 23 => módulo 2, etc.) • 3 = Modo TAM. Se establece una conexión de "voz" directamente, se define una señal DTMF de "escape" para cambiar a "datos". • 4 = ETMA. Protocolo sofisticado. • 5 = GSM/GPRS. "Voz" en interfaz de voz GSM, "datos" en el canal GPRS. • 6 = 3G/UMTS. "Voz" sobre IP en el canal "datos".		≥ 9.56 ESF


CF	PA	VL: Valores y descripción	!
21	Telemonitorización (y alarma) integrada ETM(A) Para Rel. 4 sólo (SW ≥ V9.3x)		
	63	Tiempo de espera para DTMF (por defecto = 10), [0..254, 1s] ETMA establecerá una conexión de voz una vez que el tiempo de espera haya expirado sin un tono DTMF válido para la selección de llamada de datos o de voz.	≥ 9.56 ESF
	64	Tiempo de espera para llamada entrante (por defecto = 180), [0..254, 1s] ETMA saldrá de una llamada de voz en caso de ningún comando Watchdog reinicie este temporizador.	≥ 9.56 ESF
	65	Tiempo de espera para llamada saliente (por defecto = 180), [0..254, 1s] ETMA saldrá de una llamada de voz en caso de ningún comando Watchdog reinicie este temporizador.	≥ 9.56 ESF
	66	Tiempo de espera para apertura de enlace de voz (por defecto = 60), [0..254, 1s] ETMA abrirá un enlace de voz con el módulo CAR cuando haya expirado este tiempo de espera tras una llamada de voz entrante o saliente.	≥ 9.56 ESF
	67	Tiempo de espera para test de alarma (por defecto = 60), [0..254, 1s] ETMA abrirá un enlace de voz con el módulo CAR cuando haya expirado este tiempo de espera tras una llamada de voz entrante o saliente.	≥ 9.56 ESF
	68	Tiempo de espera para línea interrumpida (por defecto = 5), [0..254, 1 min] ETMA abrirá un enlace de voz con el módulo CAR cuando haya expirado este tiempo de espera tras una llamada de voz entrante o saliente.	≥ 9.56 ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
21	Telemonitorización (y alarma) integrada ETM(A) Para Rel. 4 sólo (SW ≥ V9.3x)		
	69	Tiempo de espera para comunicación con el host (por defecto = 10), [0..254, 1 min] Cuando el tiempo de espera ha expirado, éste se inicia de nuevo si ETMA detecta que el host no envía ningún comando.	≥ 9.56 ESF
	69	Tiempo de espera para comunicación con el host	≥ 9.56 ESF
	70	Número de teléfono 3 del TACC (por defecto = ninguno) Número de teléfono del TACC para alarmas, segundo número de reserva. Utilizado para ETMA. (Ver información adicional al final de la tabla CF=21.) – nulo = ningún número – 0..9 = Tonos de marcado DTMF – , (coma) = espera de 2 segundos – W = esperar al tono de marcado	≥ 9.56 ESF
	73	Número de teléfono 4 del TACC (por defecto = ninguno) Número de teléfono del TACC para alarmas, tercer número de reserva. Utilizado para ETMA. (Ver información adicional al final de la tabla CF=21.) – nulo = ningún número – 0..9 = Tonos de marcado DTMF – , (coma) = espera de 2 segundos – W = esperar al tono de marcado	≥ 9.56 ESF
	76	Número de teléfono del TACC para test de alarma (por defecto = ninguno) Número de teléfono del TACC empleado para tests de alarma periódicos. (Ver información adicional al final de la tabla CF=21.) – nulo = ningún número – 0..9 = Tonos de marcado DTMF – , (coma) = espera de 2 segundos – W = esperar al tono de marcado	≥ 9.56 ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
21	Telemonitorización (y alarma) integrada ETM(A) Para Rel. 4 sólo (SW ≥ V9.3x)		
79	Número de teléfono del TACC para entrada de monitorización (por defecto = ninguno) El ETMA monitoriza el botón de alarma. Si el botón de alarma está roto (botón siempre activo), el ETMA llamará a este número de teléfono TACC para transmitir el defecto. (Ver información adicional al final de la tabla CF=21.) – nulo = ningún número = ninguna llamada en caso de defecto – 0..9 = Tonos de marcado DTMF – , (coma) = espera de 2 segundos – W = esperar al tono de marcado		≥ 9.56 ESF
82	Tiempo de espera para prueba de línea - Parte alta (por defecto = 0), [0..99999, 1 min] Tiempo de espera (en minutos) para la llamada de prueba de línea. VL = nulo o 0: Reinicia el tiempo de espera con un valor de 4320 minutos		≥ 9.56 ESF
83	Tiempo de espera para prueba de línea - Parte baja (por defecto = 0), [0..99999, 1 min] Tiempo de espera (en minutos) para la llamada de prueba de línea. VL = nulo o 0: Reinicia el tiempo de espera con un valor de 4320 minutos		≥ 9.56 ESF
84	Tiempo de espera para corrección de alarma (por defecto = 3), [0..254, 1s] Tiempo de corrección de las entradas del botón ALARMA		≥ 9.56 ESF
84	Tiempo de espera para corrección de alarma		≥ 9.56
85	Altavoz de cabina (por defecto = 5), [0..8, 1] Volumen del altavoz de cabina		≥ 9.56 ESF
86	Sensibilidad del micrófono de cabina (por defecto = 5), [0..8, 1] Sensibilidad del micrófono de cabina		≥ 9.56 ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
21		Telemonitorización (y alarma) integrada ETM(A) Para Rel. 4 sólo (SW ≥ V9.3x)	
87		Altavoz MR (por defecto = 5), [0..8, 1] Sólo empleado para intercomunicación. Volumen del altavoz del cuarto de máquinas.	≥ 9.56 ESF
88		Sensibilidad del micrófono MR (por defecto = 0), [0..8, 1] Sólo empleado para intercomunicación. Sensibilidad del micrófono del cuarto de máquinas.	≥ 9.56 ESF

Configuración de los números de teléfono CF=21, PA=5, 50, 53, 70, 73, 76, 79:



Ejemplo, configuración del número de teléfono 0414..., [38363; 01.02.2011]

5

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
22		Monitorización (SW ≥ V9.5x sólo) La visibilidad de estos parámetros dependerá del sistema.	
1		NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO a menos que así lo indique un experto. Límite del contador de errores de RPHT (por defecto =10), [1..99]	≥ 9.5x
2		NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO a menos que así lo indique un experto. Temporizador de la monitorización RPHT (por defecto =0), [0..255, 1=1s] (0 = temporizador deshabilitado) Monitorización RPHT: Si hay una llamada pendiente y el RPHT está averiado, transcurrido este tiempo la puerta se cerrará a velocidad lenta. Se añade "RPHT averiado" al registro de errores. La cabina no se mueve y la puerta de abre de nuevo. (Si la opción "Final Timer" de la tarjeta SIM está disponible: Ver también CF=03, PA=21) Consultar también CF=03, PA=26)	≥ 9.5x

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
22	Monitorización (SW ≥ V9.5x sólo) La visibilidad de estos parámetros dependerá del sistema.		
	11	NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO a menos que así lo indique un experto. Temporizador de la monitorización ISPT (por defecto =6), [0..255, 1=1s] (0 = temporizador deshabilitado)	≥ 9.5x
	21	NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO a menos que así lo indique un experto. Temporizador de la monitorización del alumbrado de cabina (por defecto =6), [0..255, 1=1s] (0 = temporizador deshabilitado)	≥ 9.5x
	31	NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO a menos que así lo indique un experto. "Graceful fatal error". Viaje de evacuación al siguiente piso en caso de error, habilitado / deshabilitado (por defecto =0), [0 = habilitado, 1 = deshabilitado]	≥ 9.5x
	41	NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO a menos que así lo indique un experto. Registro de errores del bus BIO (por defecto =1), [0..2, 1=1] Gestión de nodos de bus BIO ausentes. (Cada 5 minutos aproximadamente se comprueba la presencia de nodos del bus BIO.) • 0 = no registrado en el registro de errores del ascensor, no enviado al RMCC, ausencia de la funcionalidad de entradas seguras • 1 = registrado en el registro de errores del ascensor, enviado al RMCC, ausencia de la funcionalidad de entradas seguras • 2 = registrado en el registro de errores del ascensor, enviado al RMCC, funcionalidad de entradas seguras (= Si un nodo con JBF no responde, JBF se activará transcurridos 5 minutos)	≥ 9.7

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
23	Temporizadores NBC		
	1 .. 53	Ajustados por el RMCC automáticamente. Visibles sólo con el ordenador de servicio (terminal). Para obtener una descripción, véase el documento K 608218.	≥ 9.5

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
24	Monitorización remota, Parte 2 (SW ≥ V9.73 sólo) Para todos estos parámetros es válido lo siguiente: Rango: [0..255, 1] = Número de llamadas telefónicas 0 = no efectuar llamadas telefónicas para este motivo 255 = no filtrar llamadas telefónicas por este motivo NO CAMBIAR NINGUNO DE ESTOS PARÁMETROS a menos que así lo indique un experto.		
	1	Límite de llamadas periódicas (por defecto = 255) (No visible en la HMI)	≥ 9.73
	2	Límite de llamadas de avería (por defecto = 255) (No visible en la HMI)	≥ 9.73
	3	Límite de llamadas de notificación de tráfico normal (por defecto = 3)	≥ 9.73
	4	Límite de llamadas iniciadas por el usuario (por defecto = 255) (No visible en la HMI)	≥ 9.73
	5	Límite de llamadas de autoconfiguración (por defecto = 20)	≥ 9.73
	6	Límite de llamadas de búfer lleno (por defecto = 255)	≥ 9.73
	10	Límite de llamadas para monitorización del ISPT del circuito de seguridad (por defecto = 3)	≥ 9.73
	11	Límite de llamadas para monitorización del bus BIO (por defecto = 3)	≥ 9.73
	12	Límite de llamadas para monitorización del RPHT del circuito de seguridad (por defecto = 3)	≥ 9.73
	13	Límite de llamadas para monitorización del alumbrado de cabina (por defecto = 3)	≥ 9.73

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
24	Monitorización remota, Parte 2 (SW ≥ V9.73 sólo) Para todos estos parámetros es válido los siguiente: Rango: [0..255, 1] = Número de llamadas telefónicas 0 = no efectuar llamadas telefónicas para este motivo 255 = no filtrar llamadas telefónicas por este motivo NO CAMBIAR NINGUNO DE ESTOS PARÁMETROS a menos que así lo indique un experto.		
	14	Límite de llamadas para servicio bloqueado (por defecto = 3)	≥ 9.73
	15	Límite de llamadas para desbloqueo de servicio (por defecto = 3)	≥ 9.73
	16	Límite de llamadas para retorno a modo normal (por defecto = 3)	≥ 9.73
	17	Límite de llamadas para monitorización de la maniobra Overlay (por defecto = 3)	≥ 9.73

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
26	Distancia larga entre pisos (LIFD)		
	2.. n-1	Asignación de piso ciego (por defecto = 0), [0..1, 1] 0 = piso normal, 1 = piso ciego (sin puertas) (véase la explicación adicional en el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración")	SIM ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
30	Puertas independientes (SW ≥ V9.7x sólo)		
	1	Piso de recuperación para incendios (piso principal), Lado de acceso (por defecto =3), [0..3, 1] Define el lado de acceso que se abre durante la utilización de la maniobra de incendios. VL: 0 = No definido, 1 = Lado 1, 2 = Lado 2, 3 = Ambos lados.	≥ 9.7 SIM

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
30	Puertas independientes (SW ≥ V9.7x sólo)		
2	Piso principal con política colectiva, Lado de acceso (por defecto =3), [0..3, 1] Lado de la política de piso principal. Utilizado, por ejemplo, para NS21. VL: 0 = No definido, 1 = Lado 1, 2 = Lado 2, 3 = Ambos lados. (Con SW ≥ V9.72, el valor se ajusta a 3 automáticamente en el momento en que se cambia CF=02, PA=02.)		≥ 9.7 SIM
3	Piso de aparcamiento, Lado de acceso (por defecto =3), [0..3, 1] Usado para aparcamiento con las puertas abiertas. Empleado sólo en Moscú. Para aparcamiento tipo 6 (VCF: Distribución de las cabinas libres.) 0 = No definido, 1 = Lado 1, 2 = Lado 2, 3 = Ambos lados.		≥ 9.7 SIM
6	Piso de recuperación para incendios (piso alternativo), Lado de acceso (por defecto =3), [0..3, 1] Define el lado de acceso que se abre durante la utilización de la maniobra de incendios. VL: 0 = No definido, 1 = Lado 1, 2 = Lado 2, 3 = Ambos lados.		≥ 9.7 SIM
7	Configuración, Lado de acceso (por defecto =3), [0..3, 1] Lado de acceso que debe abrirse durante la configuración. VL: 0 = No definido, 1 = Lado 1, 2 = Lado 2, 3 = Ambos lados		≥ 9.7

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
30	Puertas independientes (SW ≥ V9.7x sólo)		
	21	Lado de acceso atendido por la COP#1 (por defecto =1), [0..3, 1] Define el lado de acceso al que pertenece la COP#1. (La numeración de la COP viene definida por su posición física: SDIC → COP#2 → COP#1) VL: 0 = No definido, 1 = Lado 1, 2 = Lado 2, 3 = Ambos lados.	≥ 9.7
	22	Lado de acceso atendido por la COP#2 (por defecto =2), [0..3, 1] Define el lado de acceso al que pertenece la COP#2. (La numeración de la COP viene definida por su posición física: SDIC → COP#2 → COP#1) VL: 0 = No definido, 1 = Lado 1, 2 = Lado 2, 3 = Ambos lados	≥ 9.7
	23	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	24	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	25	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	26	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)

CF	L	S	PA	VL: Valores y descripción	!
40	Configuración de los nodos del bus BIO (L = nivel de piso) Para SW ≥ V9.34 sólo (Rel.4 o Rel.2 con SCPU) Para SW = V9.2x (Rel.2): Consultar CF=60..80, CF=87..89, CF=9				
	La disponibilidad de los parámetros (PA) depende del hardware conectado en el piso correspondiente. (Por ejemplo, PA=1..14 sólo están disponibles si hay conectada una LCUX y se detecta durante la configuración de la LOP. Conectada con un cable XCF.) El lado de acceso S (1,2) está disponible sólo para SW ≥ V9.7 y en caso de puertas independientes (ZZ2 ó ZZ3 en la tarjeta SIM). (Véase la explicación adicional en el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración".)				
	0	L=0: Afecta a todos los nodos de todos los pisos			
	0	-	31	Salida del LIN en todos los niveles (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999] VL=BMK: Véase el capítulo "Códigos de función BMK" (VL=213: Control de iluminación de planta) (Disponible con LINV51 o superior)	≥ 9.38 3) ESF
	0	-	99	Borrado de nodos del bus BIO en todos los niveles (por defecto = 0) [0..1, 1] 1= comando borrar (devuelve la dirección al valor predefinido)	≥ 9.34 ESF
	1..n	L=1..n: Sólo afecta al nivel de piso definido (1..n)			
	1..2	1,2	1	Función de la entrada 1 de LCUX.I/O1 (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999] VL=BMK: Véase el capítulo "Códigos de función BMK" Para funciones de grupo en dúplex: ambas LCUX deben ser configuradas del mismo modo.	≥ 9.34 ESF

CF	L	S	PA	VL: Valores y descripción	!
40	Configuración de los nodos del bus BIO (L = nivel de piso) Para SW ≥ V9.34 sólo (Rel.4 o Rel.2 con SCPU) Para SW = V9.2x (Rel.2): Consultar CF=60..80, CF=87..89, CF=9				
	1..n	1,2	2	Función de la entrada 2 de LCUX.I/O2 (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999]	≥ 9.34 ESF
	1..n	1,2	3	Función de la entrada 3 de LCUX.I/O3 (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999]	≥ 9.34 ESF
	1..n	1,2	4	Función de la entrada 4 de LCUX.I/O4 (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999]	≥ 9.34 ESF
	1..n	1,2	5..8	BIOGIO.INPUT1..4, función de entrada 1..4 (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999] Disponible si BIOGIO contaba con la ayuda del botón TEACH-IN. Sin uso actualmente. Véase también PA=91..93.	≥ 9.34 ESF
	1..n	1,2	11	Función de la salida 1 de LCUX.I/O1 (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999] VL=BMK: Véase el capítulo "Códigos de función BMK" Para funciones de grupo en dúplex: ambas LCUX deben ser configuradas del mismo modo.	≥ 9.34 ESF
	1..n	1,2	12	Función de la salida 2 de LCUX.I/O2 (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999]	≥ 9.34 ESF
	1..n	1,2	13	Función de la salida 3 de LCUX.I/O3 (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999]	≥ 9.34 ESF
	1..n	1,2	14	Función de la salida 4 de LCUX.I/O4 (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999]	≥ 9.34 ESF
	1..n	1,2	15..18	BIOGIO.OUTPUT1..4, función de salida (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999] Disponible si BIOGIO contaba con la ayuda del botón TEACH-IN. No usado actualmente. Véase también PA=91..93.	1) ESF

CF	L	S	PA	VL: Valores y descripción	!
40	Configuración de los nodos del bus BIO (L = nivel de piso) Para SW ≥ V9.34 sólo (Rel.4 o Rel.2 con SCPU) Para SW = V9.2x (Rel.2): Consultar CF=60..80, CF=87..89, CF=9				
	1..n	1,2	21	Función de entrada de la patilla 4 de LOP.XBIO (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999] BMK: Véase el capítulo "Códigos de función BMK" (Con el software antiguo: CF=60, PA=n o CF=61..80, PA=17)	≥ 9.34 ESF
	1..n	1,2	31	Salida de LINV51 (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999] VL=BMK: Véase el capítulo "Códigos de función BMK" (VL=213: Control de iluminación de planta) (Disponible con LINV51 o superior)	≥ 9.38 ESF
	1..n	1,2	99	Borrado de nodos del bus BIO en este nivel (por defecto = 0) [0..1, 1] 1= comando borrar (devuelve la dirección al valor predefinido)	≥ 9.34 ESF
	91 .. 93		Nodos del cuarto de máquinas (LCUX o BIOGIO, independiente del nivel de piso)		
	91	-	1..4	LCUX o BIOGIO con dirección predefinida #1, función de entrada (CFG1=ON, CFG2=ON, capítulo 7.15, 7.16) (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999] VL=BMK: Véase el capítulo "Códigos de función BMK" (PA=1: Entrada I/O1, PA=2: Entrada I/O2, ...) Antes de llevar a cabo la configuración: Ajuste los interruptores DIP correctamente, conecte la LCUX o BIOGIO al bus BIO e inicie un registro de la LOP manualmente.	≥ 9.34

CF	L	S	PA	VL: Valores y descripción	!
40	Configuración de los nodos del bus BIO (L = nivel de piso) Para SW ≥ V9.34 sólo (Rel.4 o Rel.2 con SCPU) Para SW = V9.2x (Rel.2): Consultar CF=60..80, CF=87..89, CF=9				
	91	-	5..8	BIOGIO con dirección predefinida #1, función de entrada (PA=5: Entrada1, PA=2: Entrada2, ...) (para más información, véase PA 1..4)	≥ 9.34
	91	-	11..14	LCUX o BIOGIO con dirección predefinida #1, función de salida (CFG1=ON, CFG2=ON, capítulo 7.15, 7.16) (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..999] VL=BMK: Véase el capítulo "Códigos de función BMK" (PA=11: Salida I/O1, PA=12: Salida I/O2, ...) Antes de llevar a cabo la configuración: Ajuste los interruptores DIP correctamente, conecte la LCUX o BIOGIO al bus BIO e inicie un registro de la LOP manualmente.	≥ 9.34
	91	-	15..18	BIOGIO con dirección predefinida #1, función de salida (para más información, véase PA 11..14)	≥ 9.34
	92	-	1..18	LCUX o BIOGIO con dirección predefinida #2 (CFG1=OFF, CFG2=ON, capítulo 7.15, 7.16) (para más información, véase L=91)	≥ 9.34
	93	-	1..18	LCUX o BIOGIO con dirección predefinida #3 (CFG1=ON, CFG2=OFF, capítulo 7.15, 7.16) (para más información, véase L=91)	≥ 9.34

CF	L	S	PA	VL: Valores y descripción	!
41	Funciones de acceso restringido (L = nivel de piso) Para SW ≥ V9.34 sólo (Rel.4 o Rel.2 con SCPU) Para SW = V9.2x (Rel.2): Consultar CF=10, CF=81..84				
	El lado de acceso S (1,2) está disponible sólo para SW ≥ V9.7 y en caso de puertas independientes (ZZ2 ó ZZ3 en la tarjeta SIM). (véase la explicación adicional en el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración")				
	0	L=0: Afecta a todos los nodos de todos los pisos			
	0	-	1	CF=41, L=0, PA=1: Comportamiento de un viaje independiente, maniobra de reserva (JRCV) (Afecta a todos los niveles y a todos los tipos de restricción de CF=41) (por defecto = 0 ↔ sin función), [0, 1] – 0 = JRCV puede acceder a pisos restringidos – 1 = JRCV no puede acceder a pisos restringidos	≥ 9.34
	1..n	L=1..n: Sólo afecta al nivel de piso definido (1..n)			
	1..n	1,2	1	ZB1: Código PIN en la COP (por defecto = 0 ↔ sin restricción), [-999..9999, 1] Un código PIN de cuatro dígitos para acceso restringido deshabilita el pulsador normal de llamada de cabina en este piso. Para un código de tres dígitos, use "-" como primer signo. (por ejemplo, "-123") VL=0000: Sin código PIN	≥ 9.34 SIM
	1..n	1,2	2	ZB3: Interruptor de llave en la cabina (por defecto = 0 ↔ sin función), [0..4] Ejemplo: VL=1: Interruptor de llave conectado a XKEY1 en la COP (lo que corresponde a CF=05 ó 55)	≥ 9.34 SIM

CF	L	S	PA	VL: Valores y descripción	!
41	Funciones de acceso restringido (L = nivel de piso) Para SW ≥ V9.34 sólo (Rel.4 o Rel.2 con SCPU) Para SW = V9.2x (Rel.2): Consultar CF=10, CF=81..84				
	1..n	1,2	3	GS: Control de visitantes (por defecto = 0 ↔ deshabilitado), [0..12, 1=10s] Disponible con SW ≥ V9.7. (Para SW < V9.7, consulte CF=17) Establece la duración de la señalización de la petición del visitante y el tiempo de habilitación del botón de "acceso permitido". Para GS, ajustar a 3↔30s como valor estándar. GS está restringido a simplex con PI. Ver también el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración"	≥ 9.7 SIM
	1..n	1,2	99	ZBC2: Usado para lector de tarjetas paralelo solamente. Restricciones de piso (por defecto = 0 ↔ sin función), [0,1,2, 3] – VL=0: Sin restricción, acceso libre – VL=1: Usado para ZBC2 . Salida restringida de la cabina al piso (llamada de cabina deshabilitada). – VL=2: NO USADO Entrada restringida del piso a la cabina – VL=3: NO USADO Entrada/salida restringida desde/al piso/cabina (bloqueo total)	≥ 9.38 SIM

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
49	Entrada/salida auxiliar de SIEU (en SDIC, CCU)		
	1..8	Entradas de SIEU (por defecto = 0↔sin función) [0..999, 1] BMK, véase el capítulo "Códigos de función BMK". PA1 = IN1, ... PA8 = IN6 Empleado sólo para funciones MOS. (Sólo están disponibles las entradas 1, 4, 7, 8)	≥ 9.7 ESF
	9..10	Salidas OUT1 del SIEU (por defecto = 0↔sin función) [0..999, 1] BMK, véase el capítulo "Códigos de función BMK". PA9 = SALIDA1.1, PA10 = SALIDA1.2 Sin usar actualmente	1) ESF
	11 .. 12	Salidas OUT2 de SIEU (por defecto = 0↔sin función) [0..999, 1] BMK, véase el capítulo "Códigos de función BMK". PA11 = SALIDA2.1, PA12 = SALIDA2.2 Empleado sólo para funciones MOS.	≥ 9.7 ESF

5

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
50	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!		
51	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!		
	1..4	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	9..12	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
52	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!		
53	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!		
	1..24	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
54	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!		
	3	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
55	Entradas/salidas auxiliares del primer SCOPH(MH), SCOPMX-B Dual Brand		
56	Entradas/salidas auxiliares del segundo SCOPH(MH), SCOPMX-B Dual Brand		

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
	1..6	Entradas de la COP (por defecto = 0 ↔ sin función) [0..255, 1] BMK, véase el capítulo "Códigos de función BMK". PA1 = XIO1, ... PA6 = XIO6 (Patillas 2 y 3)	ESF
	7..12	Salidas de la COP (por defecto = 0 = sin función) [0..255, 1], BMK, véase el capítulo "Códigos de función BMK". PA7 = XIO1, ... PA12 = XIO6 (Patillas 1 y 2)	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
60	Entrada en patilla 4 de la LOP (bus BIO tipo 1) Para Rel. 2 con SW V9.2x sólo Para SW ≥ V9.3x (Rel.4 o Rel.2 con SCPU): Consultar CF=40		
	1..n	Función de entrada de la patilla 4 de la LOP (por defecto = 0 ↔ sin función) [0..255, 1] Función de la entrada normalmente abierta (NO) (patilla 4) de la LOP/LCU(M). (Observación: Con SW < V9.21: Véase K 608208_05)	=9.2x ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
61	Entradas/salidas auxiliares de la LCUX en el piso 1 Para Rel. 2 con SW V9.2x sólo Para SW ≥ V9.3x (Rel.4 o Rel.2 con SCPU): Consultar CF=40		
62	Entradas/salidas auxiliares de la LCUX en el piso 2		
80	Entradas/salidas auxiliares de la LCUX en el piso 20		
	1..4	Función de entrada de la LCUX (por defecto = 0 ↔ sin función) [0..255, 1] BMK, véase el capítulo "Códigos de función BMK". PA1 = LCUX.I1, PA2 = LCUX.I2, ... (Pin 3-4); Para funciones de grupo en modo dúplex: ambas LCUX deben ser configuradas del mismo modo.	=9.2x ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
61	Entradas/salidas auxiliares de la LCUX en el piso 1		
	Para Rel. 2 con SW V9.2x sólo		
	Para SW ≥ V9.3x (Rel.4 o Rel.2 con SCPU): Consultar CF=40		
62	Entradas/salidas auxiliares de la LCUX en el piso 2		
..	..		
80	Entradas/salidas auxiliares de la LCUX en el piso 20		
	9..12	Función de salida de la LCUX (predef. = 0↔sin función) [0..255, 1] BMK, véase el capítulo "Códigos de función BMK". PA9 = LCUX.O1, PA10 =LCUX.O2,... (Pin 1-2); Para funciones de grupo en modo dúplex: ambas LCUX deben ser configuradas del mismo modo.	=9.2x ESF
	17	Función de entrada de la LOP (por defecto = 00↔sin función) [0..255, 1] Función de la entrada normalmente abierta (NO) (patilla 4) de la LOP/LCU(M). Sólo usada para SW < V9.21. Para SW = V9.21: se ha de usar CF=60.	=9.2x ESF

5

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
81	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!		
	1..n	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	21 .. 40	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
82	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!		
	1..n	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
83	Asignación de nivel para ZB3, pulsadores (llaves) 1-4 de la COP Para Rel. 2 con SW V9.2x sólo Para SW $\geq$ V9.3x (Rel.4 o Rel.2 con SCPU): Consultar CF=41		
1..4	Nivel de piso restringido (por defecto = 0 = ningún nivel asignado) [0..n, 1] Asignación de piso para el pulsador (llave) ZB3. COP5: CF05 + CF83 (+ CF10 ó CF17 ó CF81) Copenh, CPMXB: CF55 + CF84 + CF83 (+ CF17 ó CF81). Ver ejemplo en el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración"		=9.2 x SIM ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
84	COPH(xx), Asignación de E/S auxiliares al pulsador (llave) de la COP para ZB3 Para Rel. 2 con SW V9.2x sólo Para SW $\geq$ V9.3x (Rel.4 o Rel.2 con SCPU): Consultar CF=41		
1..6	Número interno del pulsador (llave) (por defecto = 0 = ningún pulsador asignado) [0..4, 1] Para asignar las 6 entradas de Copenhxx a los 4 PA disponibles de CF=83. Ver ejemplo en el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración"		=9.2 x SIM ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
86	Grupo dúplex asimétrico (El grupo asimétrico sólo es compatible con SW $\geq$ V9.7.) En sistemas dúplex simétricos CF=86, PA=01 debe ser VL=01.		
1	Nivel de grupo inicial del ascensor (por defecto = 1) [1..n, 1] El nivel de piso más bajo del grupo es siempre "1". En caso de un sistema dúplex asimétrico: Se debe configurar el nivel inicial de los dos ascensores (respecto al grupo). Véase el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración"		SIM ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
87..	LCUX con direcciones predefinidas		
89	Para Rel. 2 con SW V9.2x sólo Para SW $\geq$ V9.3x (Rel.4 o Rel.2 con SCPU): consultar CF=41, PA=91, 92, 93		
87	LCUX con dirección predefinida 1 (Configuración de los interruptores DIP en el capítulo 7.15)		
88	LCUX con dirección predefinida 2 (Configuración de los interruptores DIP en el capítulo 7.15)		
89	LCUX con dirección predefinida 3 (Configuración de los interruptores DIP en el capítulo 7.15)		
1..4	Función de entrada de la LCUX (Por defecto=0 = sin función), [0..255, 1] VL=BMK: véase la lista de códigos de función BMK aparte) PA=1: LCUX.I/O1, PA=2: LCUX.I/O2, ... Antes de llevar a cabo la configuración: Ajuste los interruptores DIP correctamente, conecte la LCUX al bus BIO e inicie un registro de la LOP manualmente.		
9..12	Función de salida de la LCUX (Por defecto=0 = sin función), [0..255, 1] VL=BMK: véase la lista de códigos de función BMK aparte) PA=9: LCUX.I/O1, PA=10: LCUX.I/O2, ... Antes de llevar a cabo la configuración: Ajuste los interruptores DIP correctamente, conecte la LCUX al bus BIO e inicie un registro de la LOP manualmente.		

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
90	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!		
91			
	1..5	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)
	9..13	¡NO CAMBIAR ESTE PARÁMETRO!	1)

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
94	Borrado de direcciones de dispositivos del bus BIO Para Rel. 2 con SW V9.2x sólo Para SW ≥ V9.3x (Rel.4 o Rel.2 con SCPU): Consultar CF=40		
	0	Comando borrar para todos los pisos (por defecto = 0) [0..1, 1] 1= comando borrar (devuelve la dirección al valor predefinido)	=9.2 x ESF
	1..n	Comando borrar para un piso específico (por defecto = 0) [0..1, 1] 1= comando borrar (devuelve la dirección al valor predefinido)	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
95	Carga real de la cabina [kg] (sólo lectura)		
	-	Carga real de cabina (1 = 10kg)	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
96	Valores de CLC para copia de seguridad (sólo lectura) Después de la calibración del Digisens. Posibilidad de leer los valores de calibración del Digisens. Se pueden usar para reconfigurar posteriormente el Digisens sin carga de referencia. (Véase la explicación adicional en el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración")		
	1	Frecuencia de carga cero en la cabina (1 = 10 Hz)	ESF
	2	Frecuencia de carga de referencia en la cabina (1 = 10 Hz)	ESF
	3	Peso de la carga de referencia en cabina (1 = 10 kg)	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
97	Configuración de CLC Se usará para reconfigurar el Digisens con los valores que han sido leídos previamente con CF=96. (Véase la explicación adicional en el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración")		
	1	Configuración de la frecuencia de carga cero en la cabina – [13400..14800 Hz, 10 Hz]: En caso de KL255 (CF08, PA08, VL=1) – [10000..18000 Hz, 10 Hz]: En caso de KL66 (CF08, PA08, VL=0)	ESF
	2	Configuración de la frecuencia de carga de referencia en la cabina – [12100..16100 Hz, 10 Hz]: En caso de KL255 (CF08, PA08, VL=1) – [8000..20000 Hz, 10 Hz]: En caso de KL66 (CF08, PA08, VL=0)	ESF
	3	Configuración del peso de la carga de referencia, [0..113, 10 kg]	ESF

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
98	Recalibrado de la frecuencia de carga cero en la cabina		
	-	Asegúrese de que la cabina permanece vacía (0 kg de carga) en un piso. Introduzca CF=98 y pulse "OK". (La HMI mostrará la carga real.) Pulse "OK" de nuevo para iniciar una recalibración totalmente automática. (Se iniciará una cuenta atrás y tendrán lugar cinco mediciones.) [CF 98] indica que la recalibración ha finalizado.	

CF	PA	VL: Valores y descripción	!
99	Calibración del dispositivo de medición de la carga de la cabina (pesacargas) (véase la explicación adicional en el capítulo "Descripciones detalladas de la configuración")		
	-	-	

- =9.2x: Sólo disponible con SW = V9.2x (Rel.2 inicial)
- 9.34: Sólo disponible con SW $\geq$ V9.34 (Rel. $\geq$ 4 o Rel.2 con SCPU)
- $\geq$ 9.38: Sólo disponible con SW $\geq$ V9.38 (Rel. $\geq$ 4 o Rel.2 con SCPU)
- $\geq$ 9.5x: Sólo disponible con SW $\geq$ V9.5x (Rel. $\geq$ 4 o Rel.2 con SCPU)
- $\geq$ 9.7: Sólo disponible con SW $\geq$ V9.7 (Rel. $\geq$ 4)
- 1) = no usada con Schindler 3100/3300/5300 o no usada en la versión para UE
- 2) = no disponible con la versión actual del SW
- SIM = Opción de tarjeta SIM
- ESF = Funciones de servicio mejoradas. Estos parámetros pertenecen a las funciones de servicio mejoradas. En sistemas con la opción "P-CARE" de la tarjeta SIM activada, es necesaria la herramienta SPECI para modificar estos parámetros.

5.3.4 Códigos de función BMK

Sólo se listan los códigos BMK que están disponibles con la versión para UE del Schindler 3100/3300/5300. (Para aquellos países en los que se suministra la versión UE.)

Entradas - Códigos de función para CF 05, 40, 55, 56, 60, 61-80, 87-89

BMK código (VL)	Función de entrada	Tipo		
02	JDC (interruptor de llave para llamada de cabina, usado para [ZB3])	NO	COP	
07	DCW-U (con servicio de preferencia de cabina CW)	NO		
08	DCW-D o DCW (con servicio de preferencia de cabina CW)	NO		

BMK código (VL)	Función de entrada	Tipo		
19	JDE-U (interruptor de llave para llamada de piso en subida) JDE	NO	LOP	
20	JDE-D (interruptor de llave para llamada de piso de bajada)	NO	LOP	
26	JBFH1 (maniobra de incendios, primer piso de recuperación)	NC		
27	JBFH2 (maniobra de incendios, segundo piso de recuperación)	NC		
30	KTHS (contacto térmico del hueco)	NO		
49	JAB/RAB interruptor/relés de fuera de servicio [JAB]	NO	LOP	
52	JKLBL (interruptor para bloqueo de llamada de cabina. Lector de tarjetas paralelo [ZBC2])	NO	COP	
56	JNFF (interruptor para servicio de bomberos)	NC	COP LOP	
57	JNFF-S (interruptor para maniobra de bomberos, iniciar viaje)	NC		
58	JNO (interruptor para funcionamiento con corriente de emergencia. Liberación de cabina para viaje. [NS21])	NO		
59	JRVC (interruptor para servicio de reservación [RV1])	NO	COP	
77	RFEF (relé para la liberación del viaje de evacuación)	NO		
99	JBF (interruptor de la maniobra de incendios)	NC	LOP	
100	JBF-A (interruptor de desconexión de la maniobra de incendios)	NO		
112	KBF (contacto para activación de maniobra de incendios)	NC		
113	KBFH1 (contacto para activación de la maniobra de incendios, primer piso de recuperación)	NC		

BMK código (VL)	Función de entrada	Tipo		
114	KBFH2 (contacto para activación de la maniobra de incendios, segundo piso de recuperación)	NC		
120	RNO (relé para servicio de alimentación de emergencia)	NC		
121	RSPE-k/KSPE relé/contacto [EBR1] <i>Entrada segura</i>	NC		

Observación: En la LCUX y BIOGIO se pueden activar todos los códigos BMK soportados por el software.

NC = Contacto normalmente cerrado, NO = Contacto normalmente abierto

Salidas - Códigos de función (VL) para CF 40, 55, 56, 61-80, 87-89


BMK BMK (VL)	Funciones de salida		
38	LRV (Lámpara de maniobra independiente "Reserva")		
134	LAB-E (lámpara de fuera de servicio activa, confirmación JAB)		
136	LBFC (lámpara de maniobra de bomberos activa, en la cabina)		
157	LRC-U (lámpara de dirección de cabina ARRIBA)		
158	LRC-D (lámpara de dirección de cabina ABAJO)		
163	LW-U (lámpara de preaviso para subida)		
164	LW-D (lámpara de preaviso para bajada)		
170	RBF (maniobra de bomberos activa (JBF), en el cuarto de máquinas)		
172	RE-A (servicio de llamadas de piso suspendido) (por ejemplo Reservación)		
173	REFE1 (relé para fin de viaje de evacuación)		

BMK BMK (VL)	Funciones de salida		
174	REFEH1 (relé para fin de viaje de evacuación, piso de recuperación 1)		
175	REFEH2 (relé para fin de viaje de evacuación, piso de recuperación 2)		
177	RIB (ascensor en modo normal)		
183	RSM (error fatal o error fatal permanente en ascensor)		
205	LBF (lámpara de maniobra de bomberos activa (KBF), en el piso)		
213	RFBE-k (relé para alumbrado de planta)		


Observación: En la LCUX y BIOGIO se pueden activar todos los códigos BMK soportados por el software.

5.4 Descripciones detalladas de la configuración

5.4.1 Calibración de la célula de carga de la cabina CLC (CF=96..99)

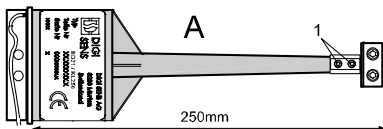

CF=08,
PA=08,
VL=0

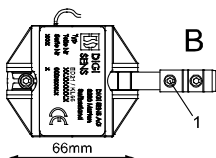

CF=08,
PA=08,
VL=1

10000524

A: Digisens rojo KL250, B: Digisens blanco KL66 [24830; 14.01.2008]



- Como carga de referencia se recomienda utilizar el 75% de la carga nominal (carga nominal GQ)
- Cualquier error mostrado durante la calibración pertenece al grupo de errores 11. (Ejemplo: er 9 = Error 1109)



Requisitos previos:

- Contrapeso llenado completamente
- Cabina montada totalmente, incluida la decoración, balaustrada, etc.
- Digisens tienen que estar libre de pre-tensión (aflojar los tornillos de ajuste (1) y apretarlos de nuevo antes de iniciar el calibrado.)
- El cable del sensor del Digisens rojo (tipo A) no debe tocar el tubo de plástico rojo.
- En el Schindler 3100: El Digisens blanco debe ser montado a 45° sobre la polea (véase el documento K 609754_04)
- Se debe haber efectuado un viaje de aprendizaje con Digisens activado

- La calibración de la célula de carga de la cabina se realiza en 3 pasos:
- 1) Preparación con valores relevantes del sistema (carga nominal, ...)
 - 2) Calibración a 0 kg (con cabina vacía)
 - 3) Calibración con carga de referencia

 - GQ - Digisens			 xy kg	 CF=99
Rel.2.0:  1=OFF CF=08 PA=01 VL=GQ [10kg]	CF=98  	Rel.2.0:  1=ON Rel.4.0: 10 107 1071	Rel.2.0:  1=OFF CF=99 rL= xy [10kg]	10000529
1	2	3		

[24862; 08.02.2008]

Ejemplo: Carga nominal de cabina 450 kg; carga de referencia rL: 380 kg.

Paso 1: Preparación

1	Compruebe que se han cumplido las condiciones previas.
2	Asegúrese de que la célula de carga de cabina está habilitada. (Rel.2.0: Interruptor DIP 1 = OFF; Rel.4.0: Menú 10, submenú 107 = 0)
3	Active el modo de configuración menú 40. Configure la carga nominal de la cabina (GQ) con la ayuda de CF=08, PA=01. (En nuestro ejemplo: Carga nominal 450kg: VL=045)
4	Configure el tipo de Digisens con la ayuda de CF=08, PA=08. - VL=0: Digisens rojo KL250 (tipo A) - VL=1: Digisens blanco KL66 (tipo B)

Paso 2: Calibración del punto de 0 kg (cabina vacía)

5	Asegúrese de que la cabina está vacía. (Carga de 0 kg)
6	Seleccione CF=98 y pulse "OK". → La HMI mostrará la carga real. [Ld xx] (Este valor puede ser erróneo debido a que el sistema no está calibrado todavía.)
7	Pulse "OK" en la HMI para iniciar la calibración de 0 kg. → Después de una cuenta atrás de 10 segundos se llevan a cabo 5 mediciones. → La HMI debe mostrar [Ld 0] (= 0 kg) Si se produce un error durante esta calibración: – Compruebe que la definición del tipo de Digisens sea correcta (CF=08, PA=08) – Repita el viaje de aprendizaje (mientras Digisens está habilitado)
8	Este paso se aplica al Digisens blanco KL66 sólo : Seleccione CF=96, PA=01 y compruebe la frecuencia de 0 kg: La frecuencia debe ser 16500 Hz ± 500 Hz (si el valor está fuera de rango, compruebe el montaje mecánico del Digisens. Afloje y apriete los tornillos. Compruebe que está correctamente posicionado a 45° en la polea del Schindler 3100. Vuelva a realizar la calibración de 0 kg.)

Paso 3: Calibración con carga de referencia

		HMI
9	Desconecte la célula de carga de cabina. (Rel.2.0: Interruptor DIP 1 = ON; Rel.4.0: Menú 10, submenú 107 = 1). Esto le permite viajar en la cabina, aun cuando la célula de carga de la cabina no ha sido calibrada todavía.	
10	Cargue la cabina con la carga de referencia (Al menos un 75% de la carga nominal GQ. en nuestro ejemplo, 380 kg.)	
11	Desplace la cabina al piso de configuración.	
12	Habilite la célula de carga de cabina. (Rel.2.0: Interruptor DIP 1 = OFF, Rel.4.0: Menú 10, submenú 107 = 0).	

		HMI
13	Active el modo de configuración menú 40.	CF __ 0 0
14	Seleccione CF=99	CF __ 9 9
15	Pulse "OK" → La pantalla muestra la carga de referencia por defecto [rL]	r L _ x x x
16	Introduzca la carga de referencia que está actualmente en la cabina. (1=10 kg. En nuestro ejemplo 38=380 kg)	r L __ 3 8
17	Pulse "OK" → La pantalla muestra la medida actual de la carga de la cabina. (Este valor puede ser erróneo ó 0 debido a que la célula de carga de la cabina no está calibrada todavía.)	Ld _ x x x
18	Pulse "OK" en la HMI → Comienza una cuenta atrás de 10 segundos.	Cd __ 1 0 Cd __ _ 0
19	Después de estos 10 segundos hay 5 medidas.	C I _ _ _ 5 C I _ _ _ 1
20	Después de estas 5 medidas, el sistema está calibrado y muestra la carga actual. (En nuestro ejemplo, 380 kg)	Ld __ 3 8
21	Si el valor es correcto (corresponde con el peso en la cabina), confirmar la calibración pulsando "OK" en la "HMI". La pantalla vuelve a CF=99 Si el valor mostrado es erróneo o se ha producido un error, comience de nuevo con el paso 9 y repita toda la calibración.	CF __ 9 9
22	Lea los datos calibrados y anótelos. (Por ejemplo, en la cubierta del esquema eléctrico o dentro de la tapa de la LDU con un rotulador permanente.) – Lectura CF=96, PA=1 – Lectura CF=96, PA=2 – Lectura CF=96, PA=3	
23	Abandone el modo de configuración pulsando "ESC" y cambiando [40 1] a [40 0].	



Después de la calibración, lea los valores calibrados con la ayuda de CF=96, PA=1, 2, 3 y anótelos, por ejemplo con un rotulador permanente, en el interior de la tapa de la LDU o en la cubierta del esquema eléctrico. (Véase el siguiente capítulo)



En caso de errores durante la calibración a 0 kg (CF=98), ejecute el siguiente procedimiento:

- Seleccione CF=97, Pa=01 e introduzca un valor típico. (Para el Digisens rojo, 14100 y para el Digisens blanco, 16500.)
- Vuelva a ejecutar el procedimiento de calibración de la CLC completo.

5.4.2 Re-configuración de la célula de carga de la cabina (CF=96..98)

Reconfiguración de la CLC sin pesos

Este procedimiento se puede usar en caso de que sea necesario sustituir el circuito impreso del microprocesador (SCIC ó SCPU).

Preparación

Para poder reconfigurar la CLC posteriormente, se deben anotar los valores CLC de la calibración inicial. Lea los valores de la CLC con el circuito impreso del microprocesador aún insertado:

- 1) Entre en el modo de configuración 96
- 2) Lea y anote los datos reales (por ejemplo, en la cubierta del esquema eléctrico o dentro de la tapa de la LDU con un rotulador permanente): Ejemplo: 1450 = 14.500 Hz

CF	PA	Significado de VL (sólo lectura)	Valor real
96	1	Frecuencia de carga 0kg en la cabina	
	2	Frecuencia de carga de referencia en la cabina	
	3	Peso de carga de referencia en la cabina	

Procedimiento de reconfiguración

Con el nuevo circuito impreso SCIC ó SCPU insertado, configure el sistema con los valores antiguos:

	Asegúrese de que el Digisens está habilitado (DIP1=OFF ó 107=0)
1	Seleccione CF=08 , PA=01 e introduzca la carga nominal de la cabina (GQ)
2	Seleccione CF=08 , PA=08 e introduzca el tipo de Digisens (VL=0: Digisens rojo, VL=1: Digisens blanco, véase el plano del capítulo 5.4.1)
3	Seleccione CF=97 e introduzca los valores que han sido leídos previamente con CF=96. – CF=97, PA=1: Frecuencia de carga 0kg en la cabina [1=10Hz] – CF=97, PA=2: Frecuencia de carga de referencia en la cabina [1=10Hz] – CF=97, PA=3: Peso de carga de referencia en la cabina [1 = 10kg] (Ejemplo: 500kg = 50)
4	Seleccione CF=98 y vuelva a efectuar la calibración a 0kg (ya que el punto operativo de la CLC puede haber cambiado.)
5	Asegúrese de que la cabina está vacía. (Carga de 0 kg)
6	Seleccione CF=98 y pulse "OK". → La HMI mostrará la carga real. [Ld xx] (Este valor puede ser erróneo debido a que el sistema no está calibrado todavía.)
7	Pulse "OK" en la HMI para iniciar la calibración de 0 kg. → Después de una cuenta atrás de 10 segundos se llevan a cabo 5 mediciones. → La HMI debe mostrar [Ld 0] (= 0 kg)
8	Abandone el modo de configuración pulsando "ESC" y cambiando [40 1] a [40 0].


5



Cualquier error mostrado durante la calibración pertenece al grupo de errores 11. Por ejemplo Er 9 = error 1109.

5.4.3 Configuración de teclas en COP5B-N (CF=15)

Las teclas de la COP5B-N deben ser asignadas a niveles de piso reales.

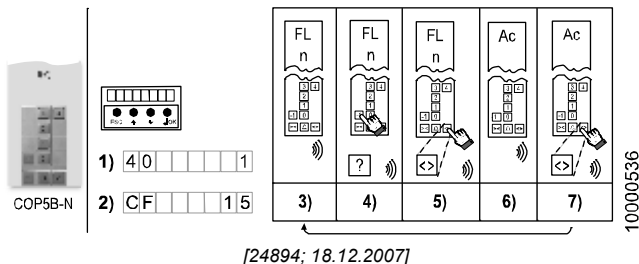


Paso	Descripción y observaciones
1)	Entre en el modo de configuración (menú 40).
2)	SW < V9.5x: Seleccione CF=15 SW ≥ V9.5x: Seleccione CF=15, PA=1
3)	La HMI muestra [CF15_ _ _]. La COP emite un pitido y muestra "FL" y "n". ("n" indica el piso que está listo para configurar) La configuración del teclado COP5B-N comienza siempre por el piso más bajo .
4)	Presione el pulsador correspondiente al piso mostrado en la COP
5)	Pulse "DTO" para confirmar su selección
6)	La COP muestra "Ac". El pulsador está configurado.
7)	Pulse "DT-O" para continuar con el siguiente piso superior
	Repita los pasos 3) a 7) para todos los niveles de piso superiores siguientes (1 → 2 → 3).



Compruebe si la inscripción de los pulsadores se corresponden con los pisos mostrados en la COP. Si difieren, deberá realizarse la "Configuración de la designación de piso" CF=01.

5.4.4 Configuración de teclas en COP4B (CF=15)

Las teclas de la COP4B deben ser asignadas a niveles de piso reales.

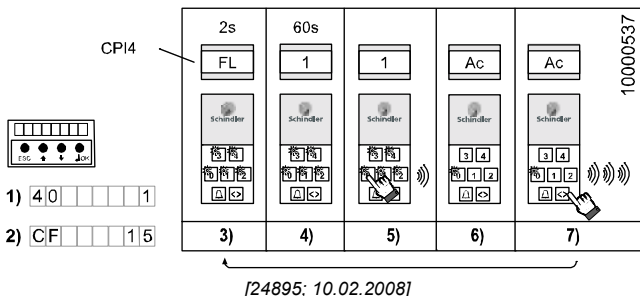

- La configuración del teclado de la COP4B comienza siempre por el nivel de piso más bajo. La secuencia de configuración es: Nivel de piso 1 → 2 → 3 → 4 → 5.
- El indicador CPI4 es una opción, y no está siempre instalado.

Paso	Descripción y observaciones
1)	Entre en el modo de configuración (menú 40).
2)	• SW < V9.5x: Seleccione CF=15 • SW ≥ V9.5x: Seleccione CF=15, PA=1 → La HMI muestra [CF15 _ _ _] → La COP emite 1 pitido.
3)	Todas las lámparas de confirmación de llamada de cabina de los pulsadores no configurados todavía, están encendidas. Si está presente el CPI4: Muestra "FL" durante 2 segundos.
4)	Después de 2 segundos, la COP está lista para la configuración del teclado. Ahora tiene 60 segundos para continuar con el paso 5. Si está presente el CPI4: Muestra el piso que está listo para su configuración.

Paso	Descripción y observaciones
5)	Presione el pulsador que debe ser asignado al piso activo. (Tenga en cuenta: La configuración del teclado de la COP4B comienza por el piso más bajo .) → La COP4B emite 1 pitido.
6)	Ahora sólo está encendida la lámpara de confirmación del pulsador presionado. La asignación de pulsador a este piso ha sido aceptada. Si está presente el CPI4: Muestra "Ac"
7)	Pulse "DT-O" para confirmar el pulsador recién programado. → La COP emite 3 pitidos. → Todas las lámparas de confirmación de la cabina vuelven a estar encendidas, excepto las de los pulsadores ya configurados
	Repita los pasos 3) a 7) para los niveles de piso superiores siguientes (1 → 2 → 3).



Si hay un CPI4 instalado, deberá comprobar si las inscripciones de los botones de la COP4B se corresponden con los pisos mostrados en el CPI4. Si difieren, deberá realizarse la "Configuración de la designación de piso" CF=01.


5.4.5 Configuración de la LOP (CF=00) con COP5

- Cada LOP debe tener una dirección única.
- En caso de existir 2 lados de acceso, la configuración de la LOP debe realizarse en el piso correspondiente para ambos lados.
 - SW < V9.7: Se debe introducir manualmente el mismo nivel de piso.
 - SW ≥ V9.7: La maniobra ofrece el mismo nivel de piso automáticamente.
- En caso de sistemas de grupo (dúplex, triplex y cuádruplex) que emplean el circuito impreso SBBB, consulte el capítulo 5.4.15
- Descripción de los códigos de error durante la configuración de la LOP: Consultar el capítulo 5.4.13

La configuración de la LOP consta de dos pasos:

- Paso 1: Direccionamiento de la LOP
- Paso 2: Registro de la LOP

Paso 1: Direccionamiento de la LOP [LE - -]




1) 4 0 [] [] [] [] 1

2) C F [] [] [] [] 0 0

3) L E [] [] [] [] - -

10000530

[24867; 18.12.2007]

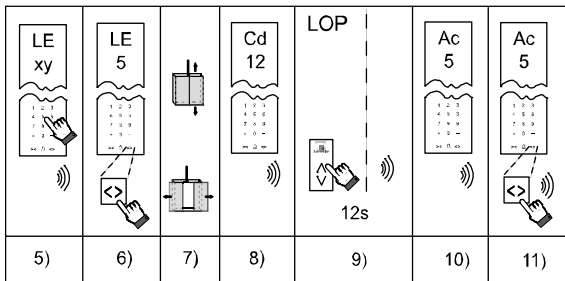

220_000530_01

[16455; 18.12.2006]


	Descripción y observaciones
1)	Active el modo de configuración menú 40.
2)	Selecione CF=00 y pulse "OK". → La HMI muestra [LE - -]
3)	Pulse "OK" para entrar en la configuración de la LOP. → La HMI muestra [_ _ _ _ _]
4)	Los siguientes pasos se llevan a cabo en la cabina o en los pisos.
5)	La COP muestra "LE". Selecione el nivel de piso que desea configurar. Pulse el pulsador correspondiente en la COP. (En nuestro ejemplo hemos elegido el nivel de piso 5.)

	$\cong$		10000336	Observación: La disposición de la COP5 (dígitos azules) es la misma que la de la COP10, aunque se muestre de forma diferente.
--	---------	--	----------	--


6)	La COP muestra el nivel que desea configurar. Pulse "DT-O" para confirmar su elección.
7)	La cabina viaja al piso seleccionado y abre la puerta.
8)	Después de que la puerta se ha abierto, la COP emite un pitido y muestra "Cd" "12". Esto indica que ha comenzado la cuenta atrás de 12 segundos.
9)	Durante estos 12 segundos, presione el pulsador (ARRIBA) de la LOP y manténgalo presionado hasta que escuche un pitido breve.
10)	Espere hasta que la cuenta atrás haya finalizado. Esto queda indicado por otro pitido corto. – La COP muestra "Ac": Configuración de LOP correcta. – La COP muestra "Br": Contacto cerrado de JBF detectado en X BIO.4 de la LOP. Configuración de la LOP correcta. – La COP muestra "Er" o "E0".."E9": Configuración de la LOP defectuosa. Confirme pulsando el botón DT-O y repita de nuevo la configuración de la LOP en el mismo piso (paso 5). Descripción detallada de errores para SW $\geq$ V9.7: Véase el capítulo 5.4.13
11)	Pulse DT-O para confirmar la correcta configuración de la LOP recién programada. El sistema responderá con un pitido corto y la COP mostrará el nivel "LE" del siguiente piso. En caso de 2 lados de acceso: Repita la configuración de la LOP en el segundo lado (paso 5). – SW < V9.7: Se debe introducir manualmente el mismo nivel de piso. – SW $\geq$ V9.7: La maniobra ofrece el mismo nivel de piso automáticamente. Sólo tiene que pulsar DT-O y el segundo lado de acceso se abrirá.

Repita los pasos 5) a 11) para todos los pisos

Paso 2: Registro de la LOP [LC _ _ _ _]

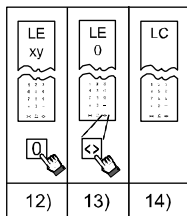

COP5, COP5-10, COP5B-10

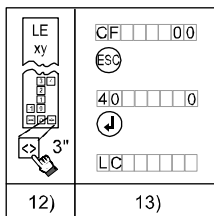

COP5B-N

10000531

[24868; 27.11.2007]

COP5, COP5-10, COP5B-10	
12)	Cuando "LE" aparezca en la COP, seleccione el nivel de piso "0"
13)	Pulse "DTO" para confirmar.
14)	El registro de la LOP se indica mediante "Lc" en la COP y en la HMI. Espere hasta que el registro de la LOP haya finalizado

COP5B-N	
12)	Cuando "LE" aparezca en la COP, pulse "DTO" durante 3 segundos hasta que se oiga un pitido.
13)	- La HMI muestra CF=00 de nuevo - Pulse ESC y abandone el modo configuración. ([40 0] y pulse "OK") - El registro de la LOP se indica mediante "Lc" en la COP y en la HMI. Espere hasta que el registro de la LOP haya finalizado

Si el registro de la LOP no se inicia automáticamente, deberá ser iniciado manualmente. → Iniciación manual del registro de la LOP: Consulte el capítulo 5.4.8 "Registro de la LOP [LE 00]"


5.4.6 Configuración de la LOP con COP4B o FIGS100

- Cada LOP debe tener una dirección única.
- En caso de sistemas dúplex, consulte el capítulo 5.4.15

La configuración de la LOP consta de dos pasos:

- Paso 1: Direccionamiento de la LOP
- Paso 2: Registro de la LOP

Paso 1: Direccionamiento de la LOP [LE - -]



1) 4 0 [] [] [] [] 1


2) C F [] [] [] [] 0 0

3) L E [] [] [] [] - -



10000530

[24867; 18.12.2007]

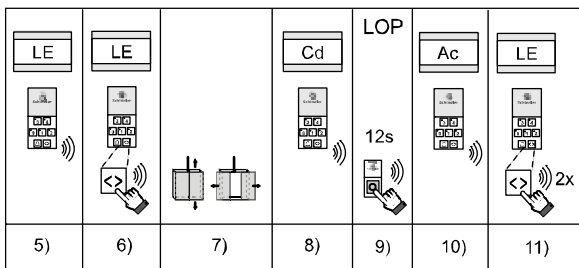

220_000529_00

[16452; 31.01.2007]

	Descripción y observaciones
1)	Active el modo de configuración menú 40.
2)	Seleccione CF=00 y pulse "OK". → La HMI muestra [LE - -]
3)	Pulse "OK" para entrar en la configuración de la LOP. → La HMI muestra [_ _ _ _ _]


	Descripción y observaciones
4)	Los siguientes pasos se llevan a cabo en la cabina o en los pisos.

Observación: El direccionamiento de las LOPs comienza automáticamente en el nivel de piso más alto.

	Descripción y observaciones
5)	Después de activar el direccionamiento de la LOP [LE - -], la COP4B pita una vez. El sistema está listo para iniciar el direccionamiento de la LOP en el nivel de piso más alto. SW $\geq$ V9.34: La lámpara de confirmación del piso más alto está encendida. Si está presente el CPI4: muestra "LE"
6)	Pulse "DT-O" en la COP4B. Esto confirma que usted desea configurar la LOP. → COP4B responde con un pitido.
7)	La cabina viaja al piso seleccionado y abre la puerta. Si está presente el CPI4: muestra el piso real.
8)	Espere hasta que la puerta se haya abierto completamente. → La COP4B pita una vez. Esto indica que ha comenzado la cuenta atrás de 12 segundos. SW $\geq$ V9.34: La lámpara de confirmación del piso real parpadea para indicar la cuenta atrás de 12 segundos Si está presente el CPI4: muestra "Cd".
9)	Durante esta cuenta atrás de 12 segundos, pulse el pulsador de la LOP hasta que escuche un pitido largo proveniente de la COP4B. Ahora ya puede soltar el pulsador. Continúe con el paso 10. Indicaciones de fallo: – COP4 con CPI4: Un doble pitido indica un fallo. Aparece "Er" en CPI4. – COP4 sin CPI4: El fallo es indicado por un pitido único y la lámpara de confirmación del pulsador se apaga. En este caso, pulse DT-O dos veces para confirmar el error y para iniciar de nuevo la cuenta atrás.

Descripción y observaciones	
10)	Espere hasta escuchar otro pitido corto. Esto indica que la cuenta atrás ha finalizado.
	SW $\geq$ V9.34: La lámpara de confirmación del piso real está encendida de nuevo.
	Si está presente el CPI4: muestra "Ac" (o "Br" si se ha detectado un JBF).
	COP4 sin CPI4: Si se ha detectado un JBF, no se produce ningún pitido de confirmación. Pero la lámpara de confirmación del piso real se enciende de nuevo.
11)	Pulse DT-O para confirmar la correcta configuración de la LOP recién programada. El sistema responderá con 2 pitidos cortos.
	SW $\geq$ V9.34: La lámpara de confirmación del siguiente piso inferior está encendida.
	Si está presente el CPI4: muestra "LE" de nuevo.
Repita los pasos 6) a 11) para todos los pisos	

Paso 2: Registro de la LOP [LC _ _ _ _]

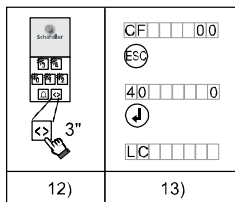

10000532

[24873; 27.11.2007]

COP4B	
12)	La última acción que puede iniciarse antes del registro de la LOP debe ser el paso 11. (Con SW $\geq$ V9.34, la lámpara de confirmación del piso siguiente está encendida. El CPI4 muestra "LE".) Después del paso 11, pulse "DT-O" durante 3 segundos. → La COP4B pita una vez. (Con SW $\geq$ V9.34, la lámpara de confirmación está apagada. El CPI4 ya no muestra nada.)

COP4B	
13)	– La HMI muestra CF=00 de nuevo – En la HMI, pulse ESC y abandone el modo configuración. ([40 0] y pulse "OK") – El registro de la LOP queda señalado mediante una indicación "Lc" en la HMI. Espere hasta que el registro de la LOP haya finalizado

Si el registro de la LOP no se inicia automáticamente, deberá ser iniciado manualmente. → Iniciación manual del registro de la LOP: Consulte el capítulo 5.4.8 "Registro de la LOP [LE 00]"

5.4.7 Configuración de la LOP con COP Dual Brand


Configuración de la LOP con COP MX-Basic (SCOPMXB)

- Cada LOP debe tener una dirección única.
- En caso de existir 2 lados de acceso, la configuración de la LOP se deberá hacer dos veces. Una vez para el lado de acceso 1, y una segunda vez para el lado de acceso 2.
- En caso de sistemas dúplex, consulte el capítulo 5.4.15

La configuración de la LOP consta de dos pasos:

- Paso 1: Direccionamiento de la LOP
- Paso 2: Registro de la LOP

Paso 1: Direccionamiento de la LOP [LE - -]



1) 4 0 [] [] [] [] 1


2) C F [] [] [] [] 0 0

3) L E [] [] [] [] - -



10000530

[24867; 18.12.2007]

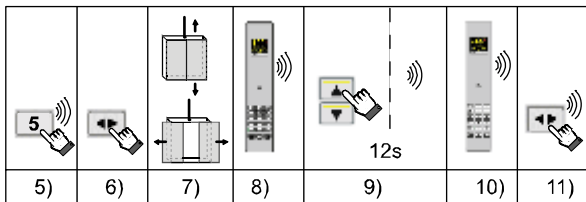

220_000498_01

[13983; 18.12.2006]


	Descripción y observaciones
1)	Active el modo de configuración menú 40.
2)	Seleccione CF=00 y pulse "OK". → La HMI muestra [LE - -]
3)	Pulse "OK" para entrar en la configuración de la LOP. → La HMI muestra [_ _ _ _ _]
4)	Los siguientes pasos se llevan a cabo en la cabina o en los pisos.

Observación: El direccionamiento de las LOPs comienza automáticamente en el nivel de piso más alto.

	Descripción y observaciones
5)	En la COP, pulse el número de piso en el cual debe configurarse la LOP. Se produce un pitido de respuesta desde la COP.
6)	Pulse DTO para confirmar su elección
7)	La cabina viaja al piso seleccionado y abre la puerta.
8)	Espere a oír un pitido corto desde la COP. Este pitido indica el inicio de la cuenta atrás de 12 segundos. Únicamente con SW ≥ V9.34: La lámpara de confirmación del pulsador parpadea durante la cuenta atrás de 12 segundos.
9)	Durante la cuenta regresiva de 12 segundos, pulse el botón DE(-U) ¹⁾ de la LOP hasta que escuche un pitido corto. ²⁾
10)	Suelte el botón y espere a que termine la cuenta atrás. Un pitido corto confirma la realización con éxito del direccionamiento de la LOP.
11)	Confirme el direccionamiento correcto de la LOP pulsando DTO. Oirá un pitido corto de respuesta.
	Repita los pasos 5) a 11) para cada piso.

- 1) use siempre el botón conectado a DE-U
- 2) Un pitido largo indica un error. Si esto ocurre, pulse DT-O para confirmar el error y repita el procedimiento desde el paso 5)

Paso 2: Registro de la LOP [LC _ _ _ _]

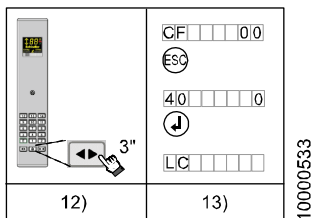

[24875; 27.11.2007]


COP Dual Brand (SCOPMXB)	
12)	La última acción que puede iniciarse antes del registro de la LOP debe ser el paso 11. Después del paso 11, pulse "DTO" durante 3 segundos hasta que se escuche un pitido.
13)	– La HMI muestra CF=00 de nuevo – En la HMI, pulse ESC y abandone el modo configuración. ([40 0] y pulse "OK") – El registro de la LOP queda señalado mediante una indicación "Lc" en la HMI. Espere hasta que el registro de la LOP haya finalizado
	Si no es posible abandonar el modo direccionamiento de la LOP de esta forma: Salga de este modo pulsando "RESET" en el circuito impreso del microprocesador (SCIC ó SCPU). Posteriormente será necesario un inicio manual del registro de la LOP. Véase el capítulo 5.4.8

Si el registro de la LOP no se inicia automáticamente, deberá ser iniciado manualmente. → Iniciación manual del registro de la LOP: Consulte el capítulo 5.4.8 "Registro de la LOP [LE 00]"

5.4.8 Registro de la LOP [LE 00]

- El registro de la LOP debe iniciarse automáticamente después de cada direccionamiento de la LOP, o después de realizar algún cambio en la configuración de un nodo del bus BIO. Si no se inicia automáticamente, deberá ser iniciado manualmente.
- Se debe realizar un registro manual de la LOP después de reemplazar el circuito impreso del microprocesador.

La iniciación manual del "registro de la LOP" debe realizarse con la interfaz de usuario HMI.

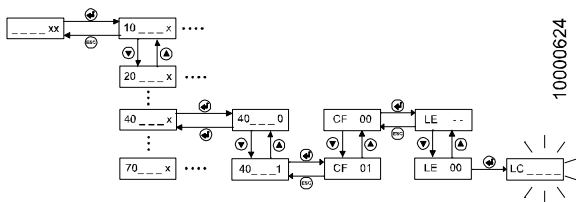

[25822; 13.02.2008]

	Interacción del usuario	HMI
1	Entre en el modo configuración (menú 40).	
2	Seleccione CF=00 y confirme con "OK".	LE --
3	Cambie con el botón ARRIBA/ABAJO a [LE 00]	LE 00
4	Pulse "OK". → El registro de la LOP queda indicado mediante un [LC ___] parpadeando. Esto puede tardar hasta varios minutos.	LC ----
5	Después de que haya finalizado el registro de la LOP, abandone el modo configuración pulsando "ESC" y desactivando el menú 40. (Cambie [40 ___ 1] a [40 ___ 0] y pulse "OK")	40 1 40 0 40

5.4.9 Configuración de LIN y LCUX

- Todos los LIN y todas las LCUX deben ser configurados también con una dirección única.
- Normalmente, esto se lleva a cabo durante la configuración de la LOP.
- La configuración de las entradas y salidas de la LCUX debe realizarse posteriormente. Ésta se describe en el capítulo 5.4.17
- También es posible usar una LCUX independiente de un determinado piso. (Llamada "LCUX del cuarto de máquinas".) En este caso, el direccionamiento de la LCUX se realiza con la ayuda de los interruptores DIP de la LCUX. Para más información, véase el capítulo 7.15

Procedimientos de configuración posibles:

	LIN5, LIN51 LCUX1.Q	LIN52 LCUX2.Q
SW < V9.7	A	A
SW ≥ V9.7	A	A o B

5

Procedimiento de configuración A

1	Asegúrese de que el LIN y/o la LCUX está conectado(a) a la LOP con la ayuda del cable de sincronización (XCF). (En un piso con LIN y LCUX, puede ser necesario realizar la configuración dos veces. Una vez con el LIN conectado, y una segunda vez con la LCUX conectada.)
2	Realice la configuración de la LOP, incluido el registro de la LOP para este piso, tal y como se describe en los capítulos "Configuración de la LOP" (5.4.5. a 5.4.8)

Procedimiento de configuración B:

Con el LIN52 o LCUX2.Q instalados en un sistema con software ≥ V9.7, es posible configurar el LIN y la LCUX sin el cable de sincronización (XCF) conectado a la LOP.


LIN52:

	El LIN52 puede configurarse con la ayuda de un imán. (Por ejemplo, un imán de la información del hueco.)
1	Entre en la configuración de la LOP (CF=00, LE=--) y seleccione el piso donde está instalado el LIN.
2	Durante la cuenta regresiva de 12 segundos, coloque el imán en el medio del LIN, sobre su superficie Cuando el direccionamiento sea correcto, quedará confirmado por un pitido de la COP. Es recomendable configurar la LOP (con el botón) y el LIN (con el imán) durante la misma cuenta regresiva. Consejo: Es posible extender el tiempo de la cuenta regresiva con la ayuda de CF=07, PA=10.
3	Una vez configurados todos los LINs debe realizarse el registro de la LOP.

LCUX2.Q:

	La LCUX2.Q puede configurarse con la ayuda de estas entradas (IO1 a IO4). Observación: La disponibilidad de esta función depende del firmware instalado en la LCUX2.Q. A comienzos de 2011 esta función no estaba todavía disponible.
1	Entre en la configuración de la LOP (CF=00, LE=--) y seleccione el piso donde está instalada la LCUX.
2	Durante la cuenta regresiva de 12 segundos, cierre una de las entradas IO1..IO4, patilla 3-4. (Por ejemplo, con el interruptor (de llave) conectado a la LCUX.) Cuando el direccionamiento sea correcto, quedará confirmado por un pitido de la COP. Es recomendable configurar la LOP (con el botón) y el LIN (con el imán) durante la misma cuenta regresiva. Consejo: Es posible extender el tiempo de la cuenta regresiva con la ayuda de CF=07, PA=10.
3	Una vez configuradas todas las LCUXs debe realizarse el registro de la LOP.

5.4.10 Interruptor JBF (BR) de la maniobra de incendios en la LOP (simplex)

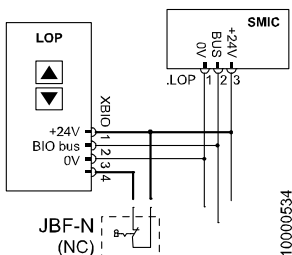

Conexión del JBF a la LOP en caso de sistemas simplex [24877; 27.11.2007]

Requisitos previos:

- En la tarjeta SIM debe haber una maniobra de incendios BRx definida.
- Para JBF se debe usar un interruptor de llave normalmente cerrado (NC)
- JBF se debe conectar a la LOP, de acuerdo con el esquema, entre XBIO.1 y XBIO.4.
- JBF se encuentra en posición normal (contacto cerrado).

Configuración:

1	Realice la configuración de la LOP (CF=00, LE=--) en el piso donde está conectado JBF. JBF debe estar en posición normal (cerrado). (Véanse los capítulos 5.4.5 a 5.4.9)
2	Asegúrese de que el registro de la LOP se ha realizado. Durante el registro de la LOP, el JBF es detectado y configurado por el sistema automáticamente. No es necesaria ninguna configuración adicional.
	Un correcto reconocimiento del JBF será indicado por "Br" (en lugar de "Ac") durante el direccionamiento de la LOP. (En sistemas sin indicadores visuales (Dual Brand), el correcto reconocimiento viene indicado por la ausencia de señal acústica de confirmación.)
	Véase la nota adicional para sistemas dúplex.




Si en el **mismo piso** hay instalado **JBF** y otro interruptor (JAB ó JDE), entonces el JBF debe ser conectado a la LCUX (Consultar el esquema)

En un sistema **Dúplex** con circuito impreso SBBB y sólo 1 LOP por piso, el interruptor de llave JBF (con 2 contactos síncronos) debe ser conectado a dos LCUX. (Consulte el esquema.)

En ambos casos, la configuración debe realizarse con CF=61..80 (con SW V9.2x) o CF=40 (con SW $\geq$ V9.34) manualmente (véase el capítulo 5.4.17)

5.4.11 Interruptor de llave para llamada de piso JDE en la LOP (CF=60, CF=40)

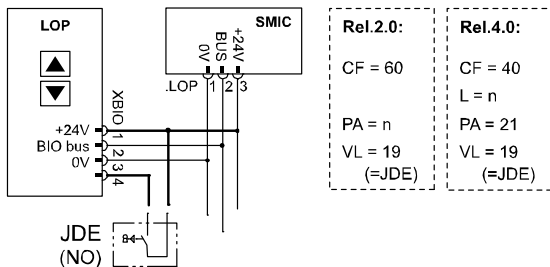

10000535

Configuración de JDE [24891; 10.02.2008]

Requisitos previos:

- No es necesaria una opción de tarjeta SIM
- Para JDE se debe usar un interruptor de llave normalmente abierto (NO).
- JDE se debe conectar a la LOP, de acuerdo con el esquema, entre XBIO.1 y XBIO.4.
- JDE se encuentra en posición normal (contacto abierto).

Configuración:

	SW V9.2x (Rel.2)	SW ≥ V9.34 (Rel. ≥ 4)
1	Entre en el modo de configuración (menú 40)	
2	Realice la configuración de la LOP (CF=00, LE=--) en el piso donde está conectado JDE. JDE debe estar en posición normal (abierto). Asegúrese de que el registro de la LOP se ha realizado.	
3	Seleccione CF=60, PA=n (nivel de piso) Configure VL: • JDE → VL=019	Seleccione CF=40, L=n (nivel de piso) Seleccione PA=21 Configure VL: • JDE y JDE-U → VL=019 • JDE-D → VL=020

Observación: Para SW < V9.21, consulte el documento K 608208_05

5

5.4.12 Interruptor de llave JAB para Fuera de servicio en la LOP

Para el interruptor de llave JAB "Fuera de servicio" se aplican las mismas condiciones previas y el mismo de procedimiento de configuración que para el interruptor de llave JDE. (Véase capítulo anterior.)

Las únicas diferencias:

- Opción "JAB Fuera de servicio" de la tarjeta SIM
- Programar el código BMK VL=049 (= JAB)

Observación: Para SW < V9.21, consulte el documento K 608208_05

JAB, piso de aparcamiento

El piso al que el ascensor retorna mientras JAB está activo, puede configurarse con CF=02, PA=03. (Independiente del piso donde el JAB está montado.)

5.4.13 Errores durante la configuración de la LOP

Para SW < V9.7x:

los errores durante la configuración de la LOP quedan señalados con la indicación "Er" en la COP (o CPI).

En caso de error: Confirme el error pulsando el botón DT-O y repita la configuración del piso correspondiente.

Para SW ≥ V9.7x

los errores durante la configuración de la LOP quedan señalados con las indicaciones "E0r" a "E7r" en la COP (o CPI).

E0	No se ha pulsado ningún botón.	Confirme el error pulsando el botón DT-O. Repita la configuración del piso correspondiente.
E1	Se ha pulsado el botón equivocado. (ABAJO en lugar de ARRIBA)	
E2	El botón ha sido soltado demasiado pronto. (Antes de 3 segundos)	
E3	Falta el estado del botón de la LOP	Confirme el error pulsando el botón DT-O. Repita la configuración del piso correspondiente. Si el error se produce de nuevo, compruebe la existencia de conectores flojos o sustituya el LIN o LCUX.
E4	Falta el estado del botón esclavo (LIN o LCUX)	
E5	Falta el estado del botón esclavo (LIN o LCUX) de BIO 1	
E6	Falta el estado del botón esclavo (LIN) de BIO 2	
E7	No hay disponible una dirección de reserva.	Borre la configuración de este piso xy (con CF=40, L=xy, PA=99, VL=1) e inicie de nuevo la configuración del piso correspondiente.

5.4.14 Dúplex, Información general

Conexión dúplex directa con cable RS232:

- La opción "DUPLEX" de tarjeta SIM debe estar presente en los dos ascensores
- Cuando conectar los ascensores:
 - Dúplex estándar: la conexión puede hacerse antes o después de la configuración completa
 - Dúplex asimétrico: La conexión debe realizarse **antes de** la configuración. (Véase capítulo 5.4.16)
 - Dúplex con puertas independientes (ZZ2 ó ZZ3): La conexión debe realizarse **después** de que cada ascensor haya sido configurado completamente independiente.
- Dúplex con una sola columna y SBB: Para conocer la configuración de la LOP, consulte el capítulo 5.4.15

Conexión dúplex con caja de maniobra Overlay:


- La opción "DUPLEX" de tarjeta SIM **no** debe estar presente
- No posible con puertas independientes (ZZ2 ó ZZ3):
- Para conocer la configuración, consulte el capítulo 5.4.25

5.4.15 Dúplex, Configuración de la LOP con circuito impreso SBBD

Para sistemas duplex con sólo 1 LOP por piso

Si los ascensores A y B reciben alimentación, las LOPs se conectan al ascensor A. Si el ascensor A no tiene alimentación y el B sí, entonces las LOPs se conectarán al B automáticamente.

Los LINs se conectan siempre al ascensor correspondiente.

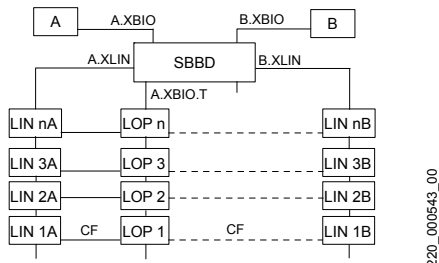

Dúplex con sólo 1 LOP por piso [17363: 05.05.2008]

Paso	Descripción
1	Conecte todos los LIN del ascensor B a las LOPs con cable XCF.
2	Desconecte el ascensor A. (Las LOPs están ahora conectadas al bus BIO del ascensor B)
3	Realice el direccionamiento de la LOP del ascensor B para todos los pisos. (El registro de la LOP ya no es necesario por que se ha realizado en el paso 5)
4	Conecte el ascensor A. (Las LOPs están ahora conectadas al bus BIO del ascensor A.)
5	Realice el registro de la LOP (CF=00, LE=00) del ascensor B. Sólo los dispositivos conectados al ascensor B se guardan en la tabla de la maniobra de ascensor B.
6	Conecte todos los LIN del ascensor A a las LOPs con cable XCF
7	Repita el direccionamiento de la LOP del ascensor A para todos los pisos. (El ascensor B podría permanecer activado)
8	Repita el registro de la LOP (CF=00, LE=00) del ascensor A.




En pisos con LCUX y LIN puede ser necesario conectar la LCUX y el LIN a la LOP con un "cable SCF de sincronización Y" especial. (LCUX y LIN conectados en paralelo a la LOP). De lo contrario puede haber problemas para configurar las entradas y salidas de la llave. O la configuración de direcciones del LIN52 y LCUX2.Q puede hacerse con el imán o utilizando la entrada durante la misma cuenta regresiva en la que se realiza el direccionamiento de la LOP.

5.4.16 Dúplex asimétrico (CF=86)

Condiciones previas y restricciones:

- Debe estar instalada la conexión directa RS232 entre las dos maniobras. (Actualmente no es posible un sistema dúplex asimétrico con cajas de maniobra overlay.)
- Política KS. (Para tener la posibilidad de realizar una llamada en el último piso común en dirección hacia los pisos extremos.)
- Para una mayor comodidad del usuario, es recomendable instalar botoneras de piso adicionales (interruptores de llave o pulsadores DCW-U/D) para llamar al ascensor con servicio CW que atiende a todos los pisos. De lo contrario, es posible que el usuario tenga que cambiar de ascensor en el último piso común.
- Opción "DUPLEX" de tarjeta SIM en los dos ascensores
- Sólo están permitidos los 2 tipos de asimetría siguientes:

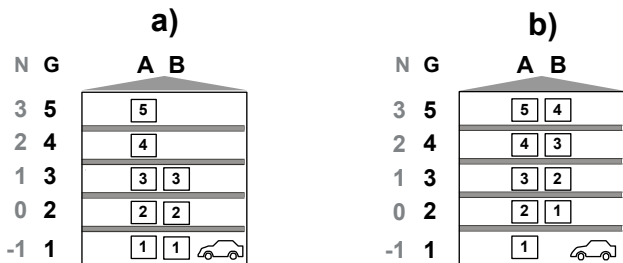

Disposiciones asimétricas [37752; 30.11.2010]

Leyendas del gráfico:


- **a) y b)** = Posibles tipos de asimetría
- **A, B** = Niveles de piso de cada ascensor (empleados por la maniobra, por ejemplo, durante la configuración)
- **N** = Denominación de pisos (visible en la COP)
- **G** = Niveles de piso del grupo (empiezan siempre en la posición más baja de todo el grupo)

	Descripción	
1	Conecte los 2 ascensores con el cable RS232.	
2	Si existen, monte las botoneras de piso adicionales (DCW-U/D). – Estas llamadas de piso pueden instalarse en los pisos a los que atiendan ambos ascensores. (Es posible que el usuario quiera tener la posibilidad de llamar al ascensor preferido sólo en algunos de estos pisos) – Use una LCUX (o la entrada 4 de la LOP) para conectar un pulsador o un interruptor de llave adicional.	
3	Activar los dos ascensores	
4	Configure CF=86 en ambos ascensores. CF=86 define el nivel de piso de grupo más bajo para cada ascensor.	
	Ejemplo a) (ver imagen): • A: CF=86, PA=01, VL=1 • B: CF=86, PA=01, VL=1	Ejemplo b) (ver imagen): • A: CF=86, PA=01, VL=1 • B: CF=86, PA=01, VL=2
5	Si hay disponibles entradas para DCW-U/D, configure el ascensor que atiende todos los pisos como ascensor con servicio CW. (CF=07, PA=08: ascensor preferido).	
	Ejemplo a) (ver imagen): • A: CF=07, PA=08, VL=1 • B: CF=07, PA=08, VL=0	Ejemplo b) (ver imagen): • A: CF=07, PA=08, VL=1 • B: CF=07, PA=08, VL=0
6	Realice la configuración de la LOP de ambos ascensores.	
7	Si hay disponibles entradas para DCW-U/D, configure estas entradas con – BMK=007 (DCW-U = Cabina preferida en subida) o – BMK=008 (DCW-D = Cabina preferida en bajada)	

5.4.17 LCUX, entradas y salidas adicionales


Requisitos previos:

- Para algunas funciones es necesaria una opción de tarjeta SIM
- El software debe soportar el código de función BMK configurado.
- Entradas y salidas conectadas de acuerdo con el esquema.
(Información adicional: Véase la descripción de la LCUX en el capítulo 7.15.)
- No posible con LOPB4
- La configuración y el registro de la LOP han sido realizados con la LCUX conectada de acuerdo con el esquema (bus BIO y XCF)

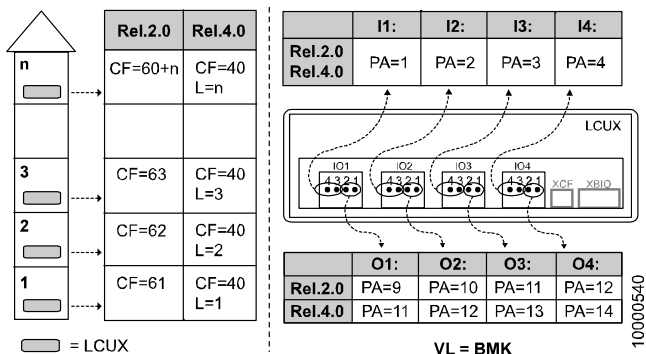

5

Ejemplo: JBF y LEFEH en el nivel de piso 3:

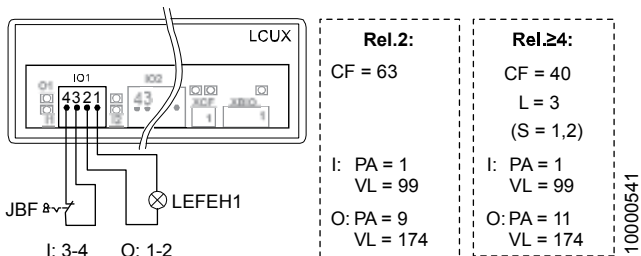

Configuración de una entrada:

	Descripción	
0	Entre en el modo de configuración (menú 40)	
1	Definición del nivel de piso donde la LCUX está conectada	
	SW V9.2x (Rel.2): – CF=61..80 (61 = nivel de piso más bajo)	SW ≥ V9.34 (Rel. ≥ 4): – CF=40 – L=n (nivel de piso) – (S=1,2 = lado de acceso)
2	Definición de la entrada donde está conectado el contacto	
	– PA=1..4 • Entrada 1: PA=1 • Entrada 3: PA=3 • Entrada 2: PA=2 • Entrada 4: PA=4	
3	Definición de la función de entrada (BMK)	
	– VL=BMK (El código se puede encontrar en el capítulo "Códigos de función BMK")	

Configuración de una salida:

	Descripción	
0	Entre en el modo de configuración (menú 40)	
1	Definición del nivel de piso donde la LCUX está conectada	
	SW V9.2x (Rel.2): – CF=61..80 (61 = nivel de piso más bajo)	SW ≥ V9.34 (Rel. ≥ 4): – CF=40 – L=n (nivel de piso) – (S=1,2 = lado de acceso)
2	Definición de la salida donde está conectada la señal (24V, 400mA máx.)	
	SW V9.2x (Rel.2): – PA=9..12 • Salida 1: PA=9 • Salida 2: PA=10 •	SW ≥ V9.34 (Rel. ≥ 4): – PA=11..14 • Salida 1: PA=11 • Salida 2: PA=12 •

	Descripción
3	Definición de la función de salida (BMK)
	– VL=BMK (El código se puede encontrar en el capítulo "Códigos de función BMK")



Para funciones de grupo en sistemas dúplex: ambas LCUX deben ser configuradas del mismo modo.




LCUX con dirección predefinida que no tiene conexión XCF con una LOP (por ejemplo, utilizada para la supervisión de temperatura en el hueco):

- La definición de dirección tiene que realizarse con interruptores DIP en la LCUX. Véase el capítulo 7.15.
- La configuración se tiene que realizar con:
 - SW V9.2x: CF=87, CF=88, CF=89
 - SW $\geq$ 9.34: CF=40, L=91, L=92, L=93

5.4.18 Designación de plantas (CF=01)

Ejemplo: El primer nivel de piso tiene que ser designado como "-2".
(CF=01, PA=03, VL=-2)

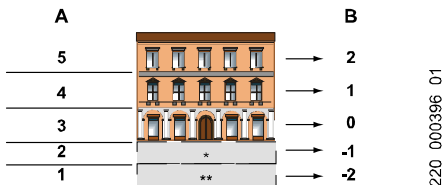

A = Nivel de piso, B = Designación de piso [13026; 19.07.2005]

	Descripción	HMI
1	Entre en el modo de configuración (menú 40).	40____1
2	Seleccione "Configuración de la designación de piso" CF=01	CF__01
3	Pulse "OK". → Se mostrará el primer nivel de piso.	PA__1
4	Seleccione el nivel de piso que desea designar. (En nuestro ejemplo, nivel de piso 1.)	PA__1
5	Pulse "OK" en la HMI para confirmar su elección. → Se mostrará la designación real del piso.	VL__1
6	Cambie la designación de piso al número que prefiera. (En nuestro ejemplo, designación de piso "-2".)	VL__ - 2
7	Pulse "OK" en la HMI para confirmar su cambio. Se mostrará el siguiente nivel de piso.	PA__2
	Repita los pasos 4) a 7) para todos los niveles de piso. Observación: Las designaciones de los pisos por encima del nivel del piso más bajo se cambian automáticamente de forma ascendente.	
	Abandone el modo configuración pulsando "ESC", cambie [40 1] a [40 0] y pulse "OK"	40____1 40____0 40

5.4.19 ZB1, Llamadas de cabina protegidas por código PIN (CF=10 o CF=41, PA=1)

SW V9.2x (Rel.2)	SW ≥ V9.34 (≥ Rel.4)
– CF = 10 (ZB1) – PA = n (nivel de piso) – VL = PIN (código PIN)	– CF = 41 – L = n (nivel de piso) – (S = lado de acceso 1 ó 2) – PA = 1 (ZB1) – VL = PIN (código PIN)

Requisitos previos:

- Sólo es posible con COP5-10 ó COP5B-10
- Opción de tarjeta SIM "ZB1 Código PIN"
- No permitido junto con "GS Control de visitantes" en el mismo piso

Ejemplo: El acceso al nivel de piso 5 debe estar protegido por el código PIN "123".

Configuración para SW V9.2x (Rel.2)

	Descripción	HMI
1	Entre en el modo configuración, menú 40	40__1
2	Seleccione CF=10 (ZB1 restricción de acceso)	CF__10
3	Pulse "OK". → La HMI muestra el nivel de piso más bajo. Seleccione el nivel de piso que desea proteger. (En nuestro ejemplo PA=05)	PA__n
4	Pulse "OK". → La HMI muestra el código PIN real para este nivel de piso.	UL0000
5	Introduzca el código (en nuestro ejemplo [UL-123]). Confirme cada dígito pulsando "OK". Después del último dígito, la HMI muestra el siguiente nivel de piso.	PA__n
6	Abandone el modo configuración pulsando "ESC", cambie [40 1] a [40 0] y pulse "OK"	

Configuración para SW ≥ V9.34 (≥ Rel.4)

	Descripción	HMI
1	Entre en el modo configuración, menú 40	40__1
2	Seleccione CF=41 (Funciones de acceso restringido)	CF__41
3	Pulse "OK". → La HMI muestra el nivel de piso más bajo. Seleccione el nivel de piso que desea proteger. (En nuestro ejemplo, L=05)	L__n
4	Pulse "OK". Sólo en caso de puertas independientes (ZZ2 ó ZZ3): Seleccione el lado de acceso que desea restringir.	S__x
5	Pulse "OK" y seleccione PA=1 (ZB1 restricción de acceso)	PA__1
6	Pulse "OK". → La HMI muestra el código PIN real para este nivel de piso.	VL 0000
7	Introduzca el código (en nuestro ejemplo [UL-123]). Confirme cada dígito pulsando "OK" (Después, la HMI muestra PA2)	
8	Abandone el modo configuración pulsando "ESC", cambie [40 1] a [40 0] y pulse "OK"	



(Válido para **Rel.2.0 y Rel.4.0**)

- El código PIN puede tener 3 ó 4 dígitos de longitud
- Los códigos de 3 dígitos deben empezar con un "-" durante la configuración. En funcionamiento, sólo serán necesarios los tres dígitos.
- Para borrar el código: Introduzca VL=0000
- Puede ser necesario cambiar la hora para introducir el código PIN. Esto puede llevarse a cabo con CF=06, PA=03.
- En caso de funcionamiento con puertas independientes no es posible configurar el mismo código PIN para el lado S1 y para el lado S2 en un determinado piso.

5.4.20 ZB3, Llamada de cabina con interruptor de llave (CF=83 o CF=41, PA=2)

Requisitos previos:

- Opción de tarjeta SIM "ZB3"
- Interruptor de llave conectado a la entrada XKEY (Patilla 2-3) de la COP

	SW V9.2x (Rel.2)	SW ≥ V9.34 (≥ Rel.4)
Paso 1: JDC	– CF = 05 (=55) – PA = Entrada (XKEY..) – VL = 002 (=JDC)	– CF = 05 (=55) – PA = Entrada (XKEY..) – VL = 002 (=JDC)
	Paso 1b para CPH y COP Dual Brand sólo: – CF = 84 – PA = Entrada (XKEY..) – VL = Llave virtual para CF83	
Paso 2: ZB3	– CF = 83 – PA = Entrada (XKEY..) – VL = n (nivel de piso)	– CF = 41 – L = n (nivel de piso) – (S = lado de acceso 1 ó 2) – PA = 2 (ZB3) – VL = Entrada (XKEY..)
Paso 3: Comportamiento del JRVC	– No aplicable para SW V9.2x (JRVC da siempre acceso al piso restringido)	– CF = 41 – L = 0 – PA = 1 – VL = 0 ó 1 (0 = JRVC da acceso)

5

Ejemplo:

- Sólo se debe poder acceder al nivel de piso 4 con la ayuda de un interruptor de llave. Éste está conectado al conector KEY3 de la SCOP.

Versión COP5, COP5-10, COP5B-N, COP5B-10, COP4B

Paso 1: Definición de tecla como JDC, Rel.2 y ≥ Rel.4	
1	Seleccione "Definición de interruptor de llave SCOP5": CF=05
2	Seleccione la entrada (conector) que desea configurar: En nuestro ejemplo, conector "KEY3": PA=03
3	Asigne la función JDC a esta entrada: VL=02


	Paso 2: Asignación de entrada de tecla a un nivel de piso restringido SW V9.2x (Rel.2)	Paso 2: Asignación de entrada de tecla a un nivel de piso restringido SW ≥ V9.34 (≥ Rel.4)
4	Seleccione la función ZB3: CF=83	Seleccione "Restricción de acceso": CF=41
5	Defina la misma entrada de llave (conector) que la utilizada en el paso 1.2. En nuestro ejemplo, de nuevo PA=03	Seleccione el nivel de piso: L = n. En nuestro ejemplo L = 4
6	Asigne el nivel de piso con acceso restringido. En nuestro ejemplo, nivel 4: VL=04	Sólo en caso de puertas independientes (ZZ2 ó ZZ3): Seleccione el lado de acceso S=1 o S=2.
7		Seleccione la función ZB3: PA = 2
8		Defina la misma entrada de llave (conector) que la utilizada en el paso 1.2. En nuestro ejemplo VL=03

	Paso 3: Comportamiento de JRVC (SW ≥ 9.34 sólo)
	– Este paso sólo se aplica si existe un interruptor de llave JRVC en la cabina – Con el paso 3 se define si la maniobra de reserva JRVC puede o no acceder a los pisos restringidos. – Bionic 5 Rel.2 con SW V9.2x no soporta esta función
9	Seleccione "Restricción de acceso": CF=41
10	Seleccione el nivel de piso L=0. (el comportamiento de JRVC afecta a todos los niveles)
11	Seleccione PA=1
12	Asignar el comportamiento de JRVC: – VL=0: La maniobra de reserva JRVC puede acceder a los pisos restringidos – VL=1: La maniobra de reserva JRVC no puede acceder a los pisos restringidos

Paso 1: Definición de llave	
1	Seleccione "Definición de interruptor de llave SCOPH(MH)": CF=55
2	Seleccione la entrada (conector) que desea configurar: En nuestro ejemplo, entrada "IO3": PA=03
3	Asigne la función JDC a esta entrada: VL=02

Paso 1b: Asignación de entrada a la entrada de llave SCOPH(MH)	
4	Seleccione Asignación de tecla de entrada: CF=84
5	Defina la misma entrada (conector "IO") que la utilizada en el paso 1.2. En nuestro ejemplo, de nuevo PA=03
6	Asigne esta entrada a una entrada de llave virtual de su elección. En nuestro ejemplo elegimos la entrada de llave 03: VL=03

5

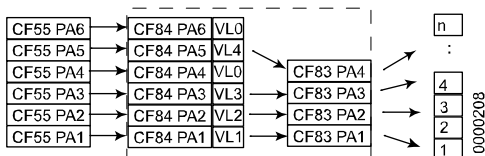


[20212; 15.01.2007]

Paso 2: Asignación de teclas a un nivel de piso restringido	
7	Seleccione definición de llave ZB3: CF=83
8	Defina la misma entrada de llave (virtual) que la usada en el paso 1b.6. En nuestro ejemplo, entrada 03: PA=03
9	Asigne el nivel de piso con acceso restringido a esta entrada virtual. En nuestro ejemplo, nivel 4: VL=04

5.4.21 GS, Control de visitantes (CF=17 o CF=41, PA=03)

	SW < V9.7	SW ≥ V9.73
Paso 1: GS	– CF = 17 – PA = n (nivel de piso) – VL = tiempo de respuesta [1=10s]	– CF = 41 – L = n (nivel de piso) – (S = lado de acceso 1 ó 2) – PA = 3 (GS) – VL = tiempo de respuesta [1=10s]
Paso 2: ZB3	véase el capítulo 5.4.20	véase el capítulo 5.4.20

Descripción del funcionamiento:

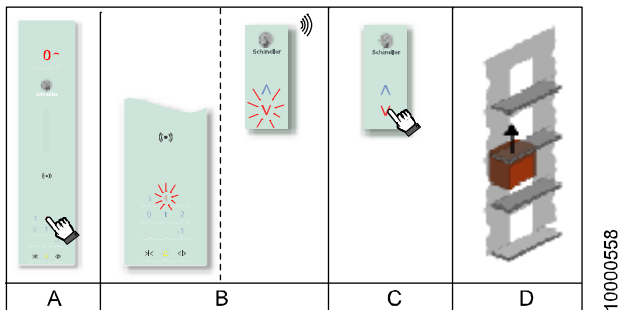

[25349; 18.12.2007]

Ejemplo. Protección de ático 4:

- Un visitante realiza una llamada de cabina al piso protegido.
- La llamada de cabina es confirmada, pero el ascensor no viaja todavía. En el piso protegido existe una señal óptica (en la LOP) y una señal acústica (gong conectado al LIN)
- En el piso protegido, el propietario del apartamento tiene que aceptar la llamada de cabina en el plazo de 30 segundos pulsando el botón de liberación.
- Sólo tras la aceptación la cabina viaja hasta el piso protegido.

Requisitos previos:

- Sólo un piso puede contar con control de visitantes
- Maniobra PI
- Opción GS "Control de visitantes" en la tarjeta SIM
- Tiene que estar disponible la opción ZB3 "Acceso restringido por llave" en la tarjeta SIM o un sistema SAS
- "Acceso restringido por código PIN" ZB1 no permitido en el mismo piso
- Se debe montar un LIN con gong en el piso protegido

Observación: Para mejorar la seguridad del cliente se puede instalar una conexión de intercomunicador en la cabina. (La función de carga mínima no está disponible en Schindler 3100/3300/5300.)

(Observación: En algunos esquemas, el pulsador de llamada de piso y el botón de confirmación pueden estar intercambiados.)

Configuración:


5

	Paso 1: Configuración GS (CF=17) SW < 9.7	Paso 1: Configuración GS (CF=17) SW ≥ V9.73
1	Seleccione "Control de visitantes GS": CF=17	Seleccione "Restricciones de acceso": CF=41
2	Seleccione el nivel de piso que ha de ser protegido. En nuestro ejemplo, nivel de piso 4: PA=04	Seleccione el nivel de piso que ha de ser protegido. En nuestro ejemplo, nivel de piso 4: L=04
3	Programe el período de tiempo durante el cual el propietario del apartamento puede aprobar la visita. En nuestro ejemplo, 30 segundos: VL=3	Sólo en caso de puertas independientes (ZZ2 ó ZZ3): Seleccione el lado de acceso S=1 o S=2 .
4		Seleccione "Control de visitantes GS": PA=3

	Paso 1: Configuración GS (CF=17) SW < 9.7	Paso 1: Configuración GS (CF=17) SW ≥ V9.73
5		Programa el período de tiempo durante el cual el propietario del apartamento puede aprobar la visita. En nuestro ejemplo, 30 segundos: VL=3

	Paso 2: Interruptor de llave para llamada de cabina del cliente SW V9.2x (Rel.2): CF=5 o CF=55, CF=83, (CF84) SW ≥ 9.34 (≥ Rel.4): CF=5 o CF=55, CF=41 PA=2	
5	• Para permitir que el cliente viaje hasta su apartamento, se debe programar un interruptor de llave en la cabina que le permita llegar al nivel de piso del apartamento correspondiente. (Véase capítulo 5.4.20) • En lugar de un interruptor de llave, también es posible usar el Schindler Access System SAS para permitir que el cliente viaje hasta su apartamento. (Véase capítulo 5.4.22)	

5.4.22 SAS Schindler Access System (LiftKey)

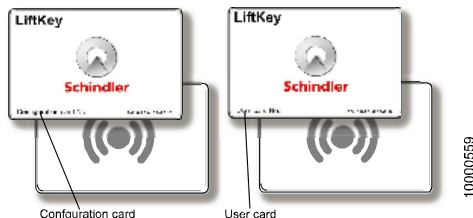

Tarjeta de configuración y tarjeta de usuario [25395; 20.12.2007]

Requisitos previos:

- Sólo es posible con COP5, COP5-10 y COP5B-10
(no posible con COP5B-N, COP5-1N 25 EU, COP5B-1N 25 EU o COPB4)
- Número máximo de pisos soportados: $ZE \leq 15$
- Para restringir el acceso a un determinado piso, debe estar disponible la opción de tarjeta SIM "ZB1 Código PIN"
- (el lector de tarjetas SAS no necesita una opción de tarjeta SIM)
- Software de la COP $\geq V1.5$
- La opción SAS (módulo KDCore y antena SASA) debe estar instalada dentro de la COP
- Configuración sólo posible con una configuration card designada
- Debe estar disponible un juego de user cards
- Se ha llevado a cabo CF=01
- No posible junto con puertas independientes (ZZ2, ZZ3)

5

SAS ofrece las siguientes posibilidades

- | | |
|-----------|--|
| a) | Llamada de cabina a un piso no protegido
El usuario coloca la user card en la COP. Se efectúa una llamada de cabina al piso programado (sin presionar ningún pulsador). El acceso a este piso también es posible presionando el pulsador de la COP. (SAS ofrece llamadas de cabina sin contacto.) |
|-----------|--|

b)	Llamada de cabina a un piso protegido por código PIN El usuario coloca la user card en la COP. Se efectúa una llamada de cabina al piso programado (sin presionar ningún pulsador y sin introducir el código PIN.) (El acceso a este piso también es posible sin la tarjeta SAS, introduciendo el código PIN.)
c)	Acceso a (varios) pisos protegidos por código PIN. El usuario coloca la user card en la COP. La COP muestra "FL". Ahora, el usuario puede elegir el piso al que desea viajar pulsando el pulsador correspondiente de la COP. Con esta opción se puede acceder a más de un piso con la misma user card. (El acceso a los pisos también es posible sin la tarjeta SAS, introduciendo el código PIN.)

Programación de una User Card

	Descripción
	Antes de iniciar la configuración, asegúrese de que se ha realizado la "Designación de pisos" CF=01. Durante la configuración del SAS, se usan los nombres de piso (designados con CF=01) (y no los niveles de piso).
	Para la configuración de una user card se debe utilizar la configuration card del ascensor en cuestión. (Con cada sistema SAS se entregan dos configuration cards, las cuales funcionan exclusivamente con esta COP específica.) Tenga listas la configuration card y la user card (que debe ser programada).
1	Sitúe la tarjeta de configuración cerca de la señal del receptor de la COP. → La COP pita y muestra "Cr" (tarjeta recibida)
2	→ La COP pita de nuevo y muestra "CF" (modo configuración) (Para salir de este menú, pulse DT-O durante 3 segundos.)
3	Introduzca "1" en la COP (1 = activación de la User card) → La COP pita y muestra "FL" (piso)
4	Introduzca el nombre del piso que ha de ser configurado. (La COP pita.) Pulse DT-O para confirmar el nivel de piso. → La COP pita

	Descripción
4a	Para activar la user card para pisos adicionales, repita el paso 4 para todos los pisos que deben ser accesibles con esta tarjeta.
5	Para activar la user card para este (estos) piso(s), pulse DT-O durante 3 segundos. → La COP pita y muestra "CA" (esperando una tarjeta) (Para salir de este menú, pulse DT-O durante 3 segundos.)
6	Sitúe la tarjeta de usuario cerca de la señal del receptor de la COP. → La COP pita y muestra "Cr" (tarjeta recibida) → La COP pita de nuevo y muestra "CA" (esperando una tarjeta)
6a	Para activar user cards adicionales con los mismos derechos, repita el paso 6 para cada tarjeta.
7	Para salir de este menú, pulse DT-O durante 3 segundos. → La COP pita y muestra "CF" de nuevo (modo configuración) Para salir del modo configuración, pulse DT-O durante 3 segundos.

5




- Antes de entregar las user cards al cliente, anote los números de éstas. (Con la ayuda de estos números, las user cards pueden ser desactivadas en caso de ser necesario.)
- Para la desactivación de una user card o de una configuration card, consulte el documento especializado J 42103073 "SAS General description and user guide". (Inglés)
- Las configuration cards se tienen que guardar en un lugar seguro. Tenga en cuenta que las configuration cards están "casadas" con la COP.

Restricción de acceso

	Descripción
8	La user card programada funciona como un "interruptor de llave para llamada de cabina". El acceso a determinados pisos no se restringe automáticamente. → Para restringir el acceso a un determinado piso se ha de programar un código PIN para este piso. Consulte el capítulo 5.4.19 " ZB1 , Llamadas de cabina protegidas por código PIN (CF=10, CF=41)"

5.4.23 Lector de tarjetas paralelo CRC, ZBC2

Descripción del funcionamiento:

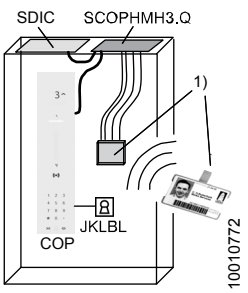	1) = Lector de tarjetas de otro fabricante con tarjeta de identificación también de otro fabricante. – Las salidas (contactos) del lector de tarjetas de otro fabricante están conectadas a SCOPMH3.Q. – En el momento en que el interruptor de llave JKLBL es activado (cerrado), los pulsadores de la COP normal se desactivan. – Las llamadas a pisos restringidos sólo pueden realizarse con la ayuda de un lector de tarjetas de otro fabricante. (Por ejemplo, con la ayuda de una tarjeta de identificación.)
---	---

Condiciones previas y restricciones:

- $SW \geq 9.38$
- Opción "ZBC2 - Interfaz de lector de tarjetas paralelo" en la tarjeta SIM
- No posible junto con ZZ2 o ZZ3 (puertas independientes)
- La interfaz para lector de tarjetas paralelo SCOPMH se instala de acuerdo con los esquemas S274199 y S274603. (La alimentación de corriente (230V) del lector de tarjetas de otro fabricante la proporciona el SDIC.XPOW. Las salidas del lector de tarjetas de otro fabricante se conectan como contactos libres de potencial al SCOPMH3.Q, conectores XDC1..XDC21, patillas 2-3.)
- Si el SCOPMH se instala después del viaje de aprendizaje, deberá ser asignado al sistema de forma manual. Para la detección de la COP, use el menú 10, submenú 129.
- El contacto normalmente abierto JKLBL se conecta a una entrada de la COP o a una entrada de la LCUX
- Con $SW < V9.7$, sólo está permitida 1 COP "normal" dentro de la cabina.

- Con $SW \geq V9.7$ es posible tener 2 COPs "normales" dentro de la cabina (pero no con puertas independientes ZZ2 o ZZ3). (2COPs y ZBC2 no se pueden poner a la venta.)
- Con $SW \geq V9.6$ es posible tener ZBC2 con múltiples llamadas de cabina. (El usuario puede elegir el piso con la COP "normal".)

Configuración

Paso 1: Configuración de JKLBL		
El JKLBL se usa para activar la restricción de acceso a pisos. Se puede conectar a la COP o a una LCUX.		
	Variante A: JKLBL en la COP	Variante B: JKLBL en la LCUX
1	– CF = 05 – PA = Entrada (XKEY.. en la COP) – VL = 052 (=JKLBL)	– CF = 40 – L = n (Nivel de piso, donde está conectada la LCUX) – PA = Entrada (IO.. en la LCUX) – VL = 052 (=JKLBL)

5

Paso 2: Configuración de los pisos donde debe restringirse el acceso	
2	CF = 41 (Restricción de acceso)
3	L = n (nivel de piso, donde debe restringirse el acceso)
4	PA = 99 (Tipo de restricción)
5	VL = 1 (ZBC2. Salida restringida de la cabina al piso. Llamada de cabina deshabilitada.)
Repita los pasos 3 a 5 en todos los niveles en los que se deba restringir el acceso.	

5.4.24 LIFD, Distancia larga entre pisos (CF=26)

El kit de distancia larga entre pisos (LIFD) se usa para minimizar los problemas debidos al deslizamiento en sistemas con grandes distancias entre los pisos. Para reducir este problema se instala una pantalla PHS adicional entre los pisos. (Piso "ficticio".)

Durante el viaje de aprendizaje, la pantalla adicional es reconocida como las pantallas de los pisos normales. (Aunque no existe ninguna puerta de piso.) Por lo tanto, este piso ha de ser definido como piso "ficticio" tras el viaje de aprendizaje.

Condiciones previas y restricciones:

- Opción "LIFD Distancia larga entre pisos" de la tarjeta SIM
- Instalado el sensor PHS_B en la cabina y una pantalla adicional en el piso "ficticio"
- Viaje de aprendizaje ejecutado
- La distancia entre 2 pisos "reales" no debe superar los 11 metros. (De lo contrario ya no se podrá garantizar la evacuación en caso de fallo del sistema.)

Configuración:

1	Seleccione "LIFD": CF=26
2	Seleccione el nivel de piso en el que no existe una puerta de piso. PA=n
3	Marque este piso como piso "ficticio" VL=1 (= piso ficticio)

5.4.25 Configuración triplex con caja de maniobra Overlay

Puesta en marcha: Condiciones previas y comprobación de funcionamiento:

- No hay ningún cable conectado a las cajas de maniobra overlay
- Los cables Ethernet están tendidos entre los ascensores, pero todavía no están conectados a las cajas de maniobra overlay
- La política de la tarjeta SIM debe ser KS. No es necesaria una opción de tarjeta SIM para sistema triplex.

1	Lleve a cabo la puesta en marcha de cada uno de los ascensores como si fuera un sistema simplex (o dúplex).

2	Realice la configuración de la LOP de cada ascensor. En los ascensores en lo que las LOPs y LINs/LCUX están conectados vía SBBD: Realice la configuración de la LOP de los ascensores tal y como se describe en el capítulo 5.4.15.
3	Compruebe el funcionamiento de cada ascensor. (Llamadas de piso, llamadas de cabina, indicadores.)
4	Si hay instalado un circuito impreso SBBD: Desconecte el primer ascensor y compruebe el funcionamiento de las llamadas e indicadores de piso. Repita la comprobación en el segundo ascensor.

Configuración triplex

5	Realice las siguientes configuraciones en el ascensor correspondiente: • Ascensor A: CF=04, PA=01, VL=1 • Ascensor B: CF=04, PA=01, VL=2 • Ascensor C: CF=04, PA=01, VL=3
6	Desconecte todos los ascensores.
7	En todos los ascensores, conecte: • Todos los cables Y (LOP, VF) • Con los cables Y, todas las cajas de maniobra overlay (PWR, CAN) • Todos los cables Ethernet (Véase el esquema S 277208)
8	Conecte todos los ascensores. (La secuencia no importa.)
9	En cada ascensor, active el menú 10 > submenú 136 (detección de overlay)

5

5.4.26 Puertas independientes (ZZ2, ZZ3)

Información general, condiciones previas y restricciones:

- Software necesario:
 - Software de la SCPU $\geq$ V9.7 necesario
 - Probado y disponible con SDIC SW $\geq$ V2.9 y COP5 SW $\geq$ V3.1
- Opciones de tarjeta SIM necesarias
 - ZZ2 para función de puerta selectiva (ambas puertas pueden abrirse de forma independiente).
 - ZZ3 para la función de enclavamiento de puerta (evitar que las dos puertas se abran al mismo tiempo).
- Hardware necesario:
 - En la cabina deben haber instaladas 2 COP5
- Restricciones:
 - No posible con el lector de tarjetas paralelo ZBC2
 - No posible con sistema Triplex o Quadruplex
 - En caso de sistema Duplex: Por el momento, sólo posible con sistema dúplex totalmente simétrico.
 - Con SW V9.7, sólo están soportadas las COP del tipo COP5.
 - Con SW V9.8 está previsto que exista soporte para 2 CPH.
 - COPs Dual brand (MX basic) no soportadas.
 - SAS Schindler Access System (LiftKey) no soportado

Configuración



En caso de sistema dúplex: Realice las siguientes configuraciones de forma individual para cada ascensor antes de conectar el grupo con el cable RS232.

	Descripción
1	Compruebe la asignación de las COPs al lado de acceso: – Realice una llamada en una COP y compruebe si el lado de acceso correspondiente se abre. – Repita el test con la segunda COP. Si la asignación de la COP es incorrecta, cámbiela con CF=30 – PA=21: Define el lado de acceso al que pertenece la COP#1. – PA=22: Define el lado de acceso al que pertenece la COP#2. VL=0: Sin definir, VL=1: Lado 1, VL=2: Lado 2, VL=3: Ambos lados La numeración de la COP viene definida por su posición física: SDIC → COP#2 → COP#1.
2	Lleve a cabo la configuración de la LOP. Durante la configuración de la LOP en un piso con dos lados de acceso, la maniobra ofrecerá primero el lado de acceso 1 para la configuración de la LOP e inmediatamente después del lado de acceso 2.
3	Si es necesario, configure el lado de acceso para servicios especiales. Compruebe CF=30, PA=1, 2, 6 y 7
4	En caso de restricciones de acceso (CF=41), compruebe que éstas están configuradas correctamente para cada lado de acceso. Por este motivo existe un nuevo submenú de selección, S1 (lado de acceso 1) y S2 (lado de acceso 2), en el menú de restricción de acceso CF=41.
5	En caso de entradas y salidas adicionales en los nodos del bus BIO (LOP, LIN, LCUX, BIOGIO), compruebe que están configuradas correctamente para cada lado de acceso Por este motivo existe un nuevo submenú de selección, S1 (lado de acceso 1) y S2 (lado de acceso 2), en el menú de restricción de acceso CF=40.

5.4.27 Telemonitorización integrada (ETM)



En la tarjeta SIM (Chip card) se encuentran almacenados todos los datos relevantes para la configuración ETM automática. (Por ejemplo, la información acerca del número de teléfono correcto del Centro de monitorización remota RMCC.) Sólo si los datos de la tarjeta SIM son erróneos o inexistentes, la configuración ETM deberá realizarse manualmente.

Este capítulo describe las siguientes configuraciones

- **Configuración ETM automática (procedimiento por defecto)**
- Configuración ETM manual sin PABX
- Configuración ETM manual con PABX

Configuración ETM automática

	Descripción
	Para una correcta conexión del CLSD, del TAM2 (dispositivo de alarma GNT) y de la PABX: Consulte los esquemas eléctricos.
1	No conecte todavía el TAM2 (dispositivo de alarma GNT). Asegúrese de que no hay ninguna alarma pendiente.
2	No conecte todavía la línea telefónica al CLSD.
3	En el circuito impreso CLSD, ajuste el interruptor rotativo en la posición correcta: – Posición "0": Si el CLSD está conectado directamente a la línea telefónica – Posición "F": Si el CLSD está conectado a la PABX de Schindler. (La PABX está conectada a la línea telefónica.) Esta puede ser la situación en caso de tratarse de sistemas dúplex o sistemas multihueco.
4	Enchufe el conector PSNT en el CLSD.

	Descripción
5	Realice la "detección del CLSD". – En la HMI, seleccione el menú 10 y pulse OK – Seleccione el submenú 128 y pulse OK – Cambie de [128 0] a [128 1] y pulse OK
6	→ Ahora el CLSD es detectado por el sistema. – La HMI muestra [1281] durante la detección – La HMI muestra [128 1] cuando la detección ha finalizado (Es posible comprobar posteriormente que la detección del CLSD (ETM) ha sido correcta mediante CF=21, PA=08. El valor debe ser distinto de 0.)
7	→ Tras la detección del CLSD se inicia la configuración automática de ETM.
8	Si la configuración ETM no se realizó con éxito, continúe de la siguiente manera: Lleve a cabo una de las "configuraciones manuales" listadas abajo.

5



El estado de configuración del ETM se puede comprobar con la ayuda del menú 30, submenú 308. (Véase el capítulo 10.4)



Después de la configuración ETM, conecte el TAM2 (dispositivo de alarma GNT). Llame al centro de control de telealarma y pídale que configuren el TAM2 de forma remota

Configuración manual sin PABX

	Esta configuración manual se debe realizar sólo si no tuvo éxito la configuración automática.
1	En el CLSD, gire el interruptor rotativo hasta la posición "0"
2	Compruebe en la HMI que el menú 10 > submenú 106 (activación de XTELE) está ajustado a "0".

3	En CF21 PA33, introduzca el código de país adecuado, por ejemplo, VL40 para Suiza. • Consulte el anexo "List of Country Codes" en EJ 604639 para conocer la lista de códigos de países. • El ajuste o modificación de PA33 activa la actualización de: – CF21 PA15 ... PA19 (cadena de inicialización del módem específica de cada país) – CF21 PA05 (número de teléfono del TACC). • El parámetro "país" se ajusta con el valor de la tarjeta SIM durante el viaje de aprendizaje si PA33 tiene la configuración básica ("ningún país definido") y la SIM incluye la opción.
4	Inicie una detección de módem en la HMI con el comando especial 128. Compruebe CF21 PA08 para ver el resultado de la detección del tipo de módem.
5	En CF21 PA01 y PA02, introduzca la ID de la instalación (ID de caja). Ejemplo: Si la ID es "88999111", introduzca: • PA01 → VL000088 • PA02 → VL999111.
6	En CF21 PA03, introduzca VL1 como número de módulo.
7	En CF21 PA05, PA06 y PA07, introduzca el número de teléfono del TACC correspondiente. Ejemplo: Si el número de teléfono es "0917569785", introduzca: • PA05 → VL091756 • PA06 → VL9785 - - • PA07 → VL - - - - -
8	Si procede, ajuste CF21 PA35 para determinar cómo marcar la línea principal (centralita).
9	En CF04 PA02 y PA05, ajuste la hora local y la fecha. Ejemplo: la hora es 9.38.10 AM, la fecha es 20.06.2007 (20 de junio de 2007), introduzca: • PA02 → VL093810 • PA05 → VL200607 (→ será convertido automáticamente a 20.06.2007)

10	Salga del modo configuración.
11	Asegúrese de que el comando especial 117, "Visita de servicio", está desactivado.

Configuración manual con PABX

	Esta configuración manual se debe realizar sólo si no tuvo éxito la configuración automática.
1	En el CLSD, gire el interruptor rotativo hasta la posición "F" (→ con PABX).
2	Compruebe en la HMI que el menú de comandos especiales 106 (activación de XTEL) está ajustado a "0".
3	En CF21 PA33, introduzca el código de país adecuado, por ejemplo, VL40 para Suiza. • Consulte el anexo "List of Country Codes" en EJ 604639 para conocer los códigos de países • El ajuste o modificación de PA33 activa la actualización de: – CF21 PA15 ... PA19 (cadena de inicialización del módem específica de cada país) – CF21 PA05 (número de teléfono del TACC). • El parámetro "país" se ajusta con el valor de la tarjeta SIM durante el viaje de aprendizaje si PA33 tiene la configuración básica ("ningún país definido") y la SIM incluye la opción.
4	Inicie una detección de módem en la HMI con el comando especial 128. Compruebe CF21 PA08 para ver el resultado de la detección del tipo de módem.
5	En CF21 PA01 y PA02, introduzca la ID de la instalación (ID de caja). Ejemplo: Si la ID es "88999111", introduzca: • PA01 → VL000088 • PA02 → VL999111

6	En CF21 PA03, introduzca el número de módulo de acuerdo con la configuración del cableado. Ejemplo: Si la maniobra del: – Ascensor A está conectada al dispositivo TM en la línea telefónica 1 a la PABX y – Ascensor B está conectada al dispositivo TM en la línea telefónica 2 a la PABX, introduzca: • En el ascensor A: PA03 → VL010 • En el ascensor B: PA03 → VL020.
7	En CF21 PA04, introduzca el número de hueco de acuerdo con el plano de disposición del ascensor. Ejemplo: Si: – El ascensor A es el primer ascensor (esto es, ubicado en el primer hueco), y – El ascensor B es el segundo ascensor (esto es, ubicado en el segundo hueco), introduzca: • En el ascensor A: PA04 → VL001 • En el ascensor B: PA04 → VL002.
8	En CF21 PA05, PA06 y PA07, introduzca el número de teléfono del TACC correspondiente. Ejemplo: Si el número de teléfono es "0917569785", introduzca: • PA05 → VL091756 • PA06 → VL9785 - - • PA07 → VL - - - - -
9	Si procede, ajuste CF21 PA35 para determinar cómo marcar la línea principal (centralita).
10	En CF04 PA02 y PA05, ajuste la hora local y la fecha. Ejemplo: la hora es 9.38.10 AM, la fecha es 20.06.2007 (20 de junio de 2007), introduzca: • PA02 → VL093810 • PA05 → VL200607 (→ será convertido automáticamente a 20.06.2007)
11	Salga del modo configuración.

12	Asegúrese de que el comando especial 117, "Visita de servicio", está desactivado.

5.4.28 Telemonitorización y alarma integrada (ETMA)

i Para la correcta configuración de la telemonitorización y alarma integrada ETMA, use el documento de instrucciones **EJ 41700380** que se entrega con el ETMA (incluido en el paquete).
Se puede encontrar información adicional en el documento K 40700049 (ETMA Diagnostics and Maintenance.)

i Actualmente no está soportada la conexión del ETMA a través de PABX. (Cada ETMA necesita su propia línea telefónica.)

Procedimiento de configuración automática del ETMA

i Si el ETMA se conectó correctamente antes del primer arranque del ascensor y la línea telefónica ya ha sido conectada, la configuración del ETMA se lleva a cabo automáticamente durante el viaje de aprendizaje.

Si el viaje de aprendizaje se realizó antes de que el ETMA fuera conectado o antes de que la línea telefónica estuviera activa, el ETMA no podrá ser configurado, y será necesario ejecutar el siguiente procedimiento:

	Descripción
0	Compruebe si el ETMA ya ha sido configurado. Seleccione el menú 30 > 308 > 3081 en la HMI • 3081 = 1: Configuración del ETMA realizada con éxito. → No es necesario realizar ninguna configuración y se puede verificar el funcionamiento del ETMA iniciando una alarma de prueba. • 3081 = 0: ETMA no configurado todavía. → Se deben llevar a cabo los pasos de configuración que se indican a continuación.

	Descripción
1	Desconecte el ascensor (JH)
2	Conecte el ETMA de acuerdo con el esquema eléctrico
3	Conecte la línea telefónica al ETMA
4	Conecte el ascensor (JH)
5	Inicie una "detección de módem": HMI, menú 10, submenú 128. (Cambie de "0" a "1" y confirme.) → Se llevará a cabo la detección del módem (ETMA). → Después de la detección del módem, el ETMA intenta conectar con el RMCC, y éste último lo configurará automáticamente. Esto puede tardar unos minutos.
6	Transcurridos unos minutos, compruebe si la configuración automática se realizó con éxito: Seleccione el menú 30 > 308 > 3081 en la HMI • 3081 = 1: Configuración del ETMA realizada con éxito. → Es posible comprobar el funcionamiento del ETMA con la ayuda de una alarma de prueba. (Véase capítulo 6.1) • 3081 = 0: ETMA no configurado todavía. → Vuelva a comprobar el estado transcurridos unos minutos. Si el estado no cambia: – Consulte el capítulo 7.20 para conocer los diagnósticos por LEDs. – Consulte la resolución de averías y la configuración manual en los documentos EJ 41700380 y K 40700049.


5.5 Sematic C-MOD (Schindler 6300)

Para conocer los parámetros del operador de puerta Sematic C MOD, consulte el capítulo 7.24.2

6 Mantenimiento preventivo

6.1 Información general

Para conocer las tareas de mantenimiento preventivo, utilice las instrucciones K 40700200 "Schindler Expert Plus Maintenance Checklist"

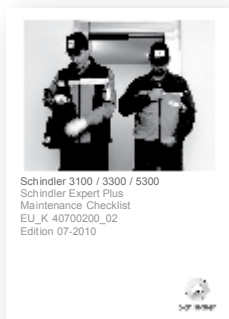

Documento K 40700200 [37912; 26.11.2010]

6

Antes de realizar ninguna tarea de mantenimiento en el ascensor, asegúrese de que el sistema de telemonitorización está desactivado:

- Utilice el posicionamiento automático de cabina (véase el capítulo 4.10.8) para activar el modo viaje de inspección
- O deshabilite la telemonitorización con la ayuda de la HMI, menú 10, submenú 117=1

6.2 Alarma de prueba


Para desactivar temporalmente el filtrado de alarmas, ajuste el menú 10 > 134 de la HMI a "1" y active una alarma de prueba en el plazo de 30 segundos.

7 Apéndice A: Circuitos impresos y componentes

7.1 Rel.2, Circuitos impresos principales

7.1.1 Rel.2, Circuito impreso de la interfaz principal básica - SMIC5(L/R).Q

S Main Interface Controller PCB (para Bionic 5 Rel.2)

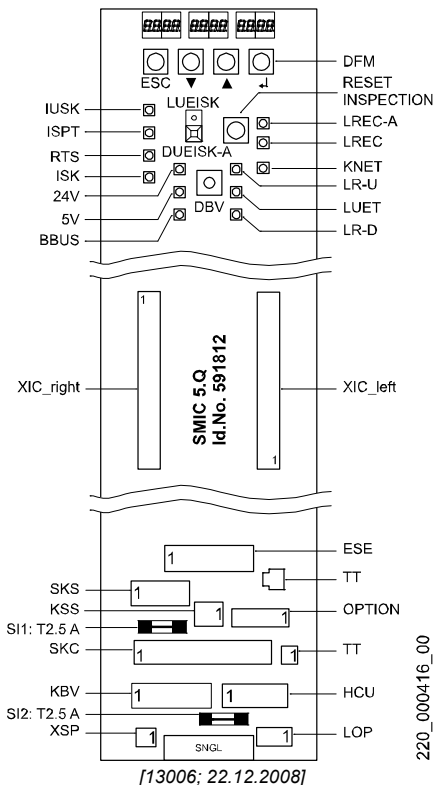

LEDs:

LEDs	Descripción
	Para una descripción de los LED, véase el capítulo 4.3

Fusibles

Fusible	Descripción
SKC (SI1)	Alimentación de 24 V _{DC} al SDIC (2.5 AT)
LOP (SI2)	Alimentación de 24 V _{DC} del bus BIO (2.5 AT)

Pulsadores

Botón	Descripción
DUEISK-A	Vuelve a activar la alimentación del circuito de seguridad (después de que LUEISK haya sido activado.)
RESET INSP ECTION	Función 1: Posicionamiento automático de la cabina para acceder al techo. (Consulte el capítulo 4.10.8) Función 2: En sistemas TSD: Reset después de la activación del TSD.
DBV	Activación remota del limitador de velocidad GBV durante los tests de aceptación.

Asignación de conectores

Conector	Descripción
XIC_right/ left	Interfaz con el SCIC5.Q
ESE	ESE o conector puente BESE
SKS	Circuito de seguridad del hueco (y KNET opcional)
TT (RJ11)	Servitel TM4 GTM (simplex sin administrador de línea)
TT	Línea telefónica; T+T externo o Administrador de línea TM4 ó GSV
KSS	Circuito de seguridad del contacto de aflojamiento del cable
OPTION	Conector de repuesto para alarma SOA, LAS y RNO (NS21)

Conector	Descripción
SKC	Conexión principal con la cabina (circuito de seguridad, alimentación de 24 V _{DC} y 12 V _{DC} , bus CAN)
KBV	Circuito de seguridad de GBP, MGBV, (KFG)
HCU	Evacuación automática, HCU
XSP	De NSG de 12 V al intercomunicador (Pin1=12 V _{DC} , pin2=GND)
LOP	Botoneras/indicadores de piso LOP/LIN/LCUX (bus BIO)
SNGL	Conexión al circuito impreso SNGL (PEBO)

Interfaz de usuario HMI:

La interfaz de usuario HMI se explica en el capítulo 3.1.

Pulsadores

Botón	Descripción	Observaciones
RESET	Reset manual	Véase el capítulo 4.9

Interruptor de terminación de bus CAN

Interruptor	Descripción
Terminación de bus CAN	Terminación del bus CAN. Posición normal: "EXT." Si no hay ningún componente conectado a CAN EXT → Posición "NORM"


Interruptores DIP

DIP S1	Descripción
1	ON = Pesacargas deshabilitado (LED "TRIP1")
2	No utilizado
3	OFF = XTELE soporta información Servitel TM4 (¡por defecto!) ON = XTELE soporta el protocolo del ordenador de servicio. En un funcionamiento normal, el interruptor DIP 3 debe estar en OFF. (La interfaz principal para el ordenador de servicio debe ser RS232_2)
4	No usado (indicación de error de cuatro dígitos en COP y LOP)
5	No utilizado
6	No usado (modo de configuración antiguo con COP. Reemplazado por el menú 40 de la HMI.)
7	ON = Modo KFM de viaje hasta el cuarto de máquinas (LED "TRIP2"). La misma función que el menú 104 de la HMI. Véase el capítulo 4.10.6
8	Modo de viaje de montaje (LED "SERV.") (También usado para el viaje de aprendizaje) La misma función que el menú 105 de la HMI. Véase el capítulo 4.10.9

7.1.3 Rel.2 ISCPU y SCPU (SCIC6)

(Interfaz) S Cabinet Processor Unit

- La combinación ISCPU/SCPU se puede usar como repuesto para el SCIC5.Q.

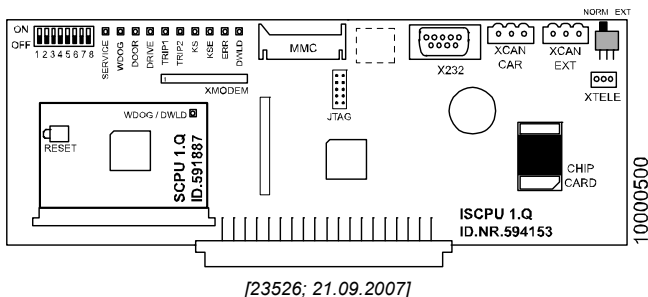

Interruptores DIP:

1..8	La misma función que SCIC5.Q. Véase el capítulo 7.1.2
------	---

Asignación de conectores:

RS232	Conexión dúplex (o PC de servicio)
	El resto de asignaciones de conectores son idénticas a las de SCIC5.Q. Véase el capítulo 7.1.2.

7

LEDs:

	Para una descripción de los LED, véase el capítulo 4.3
--	--


Botones e interruptores

RESET	Situado en el circuito impreso SCPU. Reset manual. Véase el capítulo 4.9
NORM EXT	La misma función que SCIC5.Q. Véase el capítulo 7.1.2

7.1.4 Rel.2, Circuito impreso de la alimentación de corriente - SNGL1.Q

S Netz-Gerät Lift (Alimentación), Bionic 5 Rel.2

- Alimentación de 24 V, alimentación de emergencia de 12 V
- Evacuación manual PEBO (apertura de freno por impulsos)

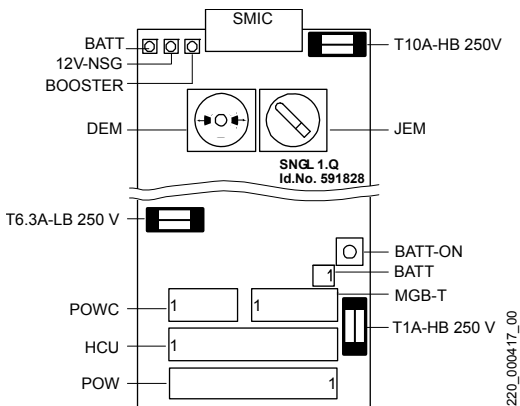

[13007; 28.01.2011], circuito impreso SNGL1.Q

LEDs	Descripción
	Para una descripción de los LED, véase el capítulo 4.3

Fusibles

Fusibles	Descripción
T10A-HB 250V	Protección interna de PEBO (10 AT)
T6.3A-LB 250V	Protección de la alimentación de corriente de 24 V _{DC} (6.3 AT)
T1A-HB 250V	Protección de la salida alimentación de emergencia de 12 V _{DC} (1 AT)

Pulsadores

Pulsador	Descripción	Observaciones
BATT-ON	Reconexión electrónica de la batería	Debe ser pulsado después del cambio de batería.

Asignación de conectores

Conector	Descripción
SMIC	Conexión con el SMIC (alimentación de corriente, circuito de seguridad y KBV, fusibles, LUET)
POWC	Alimentación de corriente para la puerta e iluminación de cabina
MGB-T	Usado para el "Half Brake Capability Test" (test de frenado de un disco) Necesarios dos conectores para pruebas (Test-MGB/ Test-MGB1)
HCU	Alimentaciones de corriente desde/a SHCU y MGBs (sin SHCU: es necesario un conector puente.)
POW	Alimentaciones de corriente desde SIS y a/desde transformador TS
BATT	Desde/a la batería 12 V _{DC} (maniobra del ascensor, Info del hueco, alarma, alumbrado de emergencia)

7


Interfaz de la evacuación manual

	Descripción	Observaciones
JEM	Interruptor de la evacuación manual. Posición antihoraria = Evacuación manual ON	JEM = La posición ON impide otros tipos de viaje (Circuito de seguridad interrumpe)
DEM	Pulsador de la evacuación manual	Abre el freno durante un tiempo predefinido (impulso)

7.1.5 Rel.2, Circuito impreso de la evacuación automática - SHCU1.Q

S Hoistway Control Unit (Bionic 5 Rel. 2.0 sólo)

- La cabina se desplaza al siguiente piso y abre la puerta en caso de fallo de corriente
- La dirección de viaje dependerá de la relación de carga de la cabina (medida con la ayuda del ACVF y del encoder; no se usa la célula de carga de la cabina)
- La HCU estará deshabilitada mientras el interruptor principal JH esté desactivado

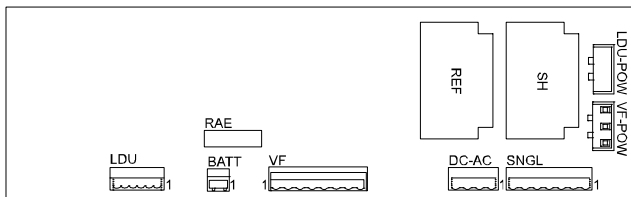

220_000404_00

SHCU1.Q [12997; 06.12.2007]

Asignación de conectores

Conector	Descripción
LDU-POW	Alimentación desde JH
VF-POW	Conexión con el ACVF (230 V _{AC})
SNGL	Conexión con SNGL
DC-AC	A/desde el convertidor DC-AC
VF	Conexión con el ACVF (señales)
BATT	Baterías de la HCU (2 x 12V = 24 V _{DC})
LDU	Conexión con el SMIC

Procedimiento correcto para conectar la batería después de su sustitución

- 1) Conectar el polo positivo de la batería al polo positivo del inversor
- 2) Conectar el polo negativo de la batería al polo negativo del inversor (es posible que aparezcan pequeñas chispas)
- 3) Enchufar el conector BATT a la SHCU


7.2 Rel. ≥ 4 - Circuitos impresos relevantes

7.2.1 Rel. ≥ 4 , Interfaz principal - SMIC(E)61/63.Q, SCPU1.Q

S Main Interface Controller PCB (para Rel. ≥ 4)

- SMIC61/63: Rel.4, versión con ETM, SMIC63.Q: con conector KP
- SMICE61/63: Rel. ≥ 5 , versión con ETMA, SMICE63.Q: con conector KP

Circuito impreso del microprocesador SCPU

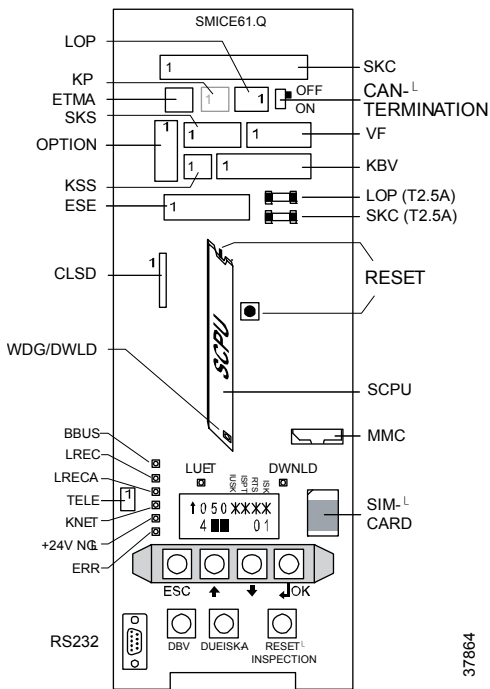

[37864; 28.01.2011], circuito impreso SMICE6x.Q

LEDs (en SMIC(E)61/63.Q y SCPU1.Q):

LEDs	Descripción
	Para una descripción de los LED, véase el capítulo 4.3

Fusibles

Fusible	Descripción
SKC (SI1)	Alimentación de 24 V _{DC} al SDIC, cabina (2.5 AT)
LOP (SI2)	Alimentación de 24 V _{DC} del bus BIO, LOPs (2.5 AT)

Asignación de conectores

Conector	Descripción
SKC	Conexión con la cabina (alimentación, circuito de seguridad, bus CAN)
LOP	Bus BIO, botoneras/indicadores
KP	SMIC(E)63.Q sólo, circuito de seguridad, amortiguadores en el foso
ETMA	SMICE16/63.Q sólo, conexión con ETMA-MR. Transferencia de datos y alimentación de emergencia para la alarma.
OPTION	Conector opcional. Consultar en el esquema la función de E/S (LAS (DM236), SOA, RNO (NS21))
SKS	Circuito de seguridad de puertas de piso, monitorización KNET
VF	Variador de frecuencia (bus CAN, circuito de seguridad, MVE)
KSS	Circuito de seguridad del contacto de aflojamiento del cable
KBV	Limitador de velocidad, KBV, MGBV, (KFG)
ESE	Maniobra de recuperación ESE o conector de puenteo
CLSD	Circuito impreso CLSD para ETM (sistema de telemonitorización integrado)
RS232	Conexión dúplex y SPECI o PC de servicio
TELE	Dispositivo de monitorización externo TM4

Conector	Descripción
CHIPCARD	Tarjeta SIM (opciones de maniobra y parámetros del ACVF)
MMC	Multi Media Card para actualización del software principal (SCPU)

Pulsadores (en SMIC(E)61/63.Q)

Botón	Descripción
RESET	SMICE16/63.Q sólo, reset manual (véase el capítulo 4.9)
DBV	Activación remota del limitador de velocidad GBV durante los tests de aceptación
DUEISK-A	Activa la alimentación del circuito de seguridad (tras un cortocircuito en el circuito de seguridad ($> 1A$). El error se indica mediante IUSK parpadeando.)
RESET INSPECTION	– Función 1: Posicionamiento automático de la cabina para acceder al techo. (Consulte el capítulo 4.10.8) – Función 2: En sistemas TSD: Reset después de la activación del TSD.

Pulsadores (en SCPU1.Q)

Botón	Descripción
RESET	Reset manual (véase el capítulo 4.9)

Interruptores

Interruptor	Descripción	Observaciones
CAN TERMINATION	Terminación del bus CAN en el circuito impreso SMIC61.Q. – OFF: Sin terminación en SMIC (posición normal) – ON: Bus CAN terminado en el SMIC	Si el bus CAN hasta la cabina (SKC) no está conectado → Conmutar a "ON" (Por ejemplo, durante el montaje.) Para mover la cabina con el bus CAN desconectado: Consulte el capítulo 4.10.9


Interfaz de usuario HMI

La interfaz de usuario HMI se explica en el capítulo 3.1

7.2.2 Rel. ≥ 4 , Módulo de evacuación - SEM11/12/21/22.Q

S Evacuation Module PCB (Rel. ≥ 4 sólo)

- SEM11/21: Evacuación manual y automática
- SEM12/22: Evacuación manual sólo
- Alimentación de 3,3V para la maniobra Bionic
- Alimentación de emergencia

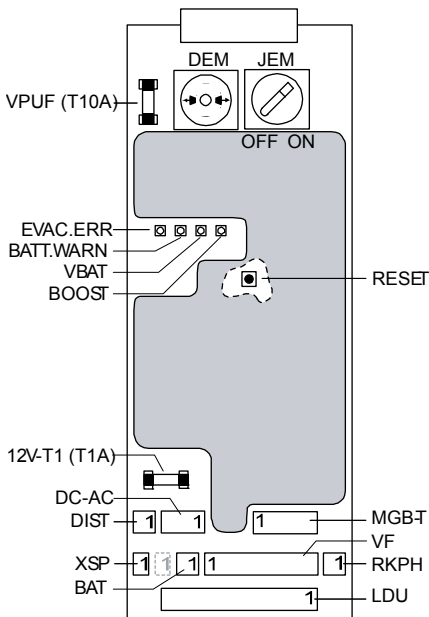

10000342

[23161; 28.01.2011], SEM11/12/21/22.Q

LEDs:

LEDs	Descripción
	Para una descripción de los LED, véase el capítulo 4.3

Fusibles

Fusible	Descripción
VPUF (T10A)	Protección interna de SEM (24V-NSG)
12V-T1 (T1A)	Protección de la alimentación de emergencia 12V-NSG

Interfaz de la evacuación manual

	Descripción	Observaciones
JEM	Interruptor de la evacuación manual.	Posición antihoraria = Evacuación manual ON JEM = La posición ON impide otros tipos de viaje (Circuito de seguridad interrumpido)
DEM	Pulsador de la evacuación manual	- Abre el freno durante un tiempo predefinido (impulso) - Reconexión electrónica de la batería. DEM tiene que ser pulsado después de la sustitución de la batería.

Asignación de conectores

Conector	Descripción
DC-AC	SEM11/21.Q sólo; Batería (12V-NSG, 24V-NSG), Variador
BAT	SEM12/22.Q sólo; Batería (12V-NSG)
DIST	Sensor de distancia. No usado actualmente.
MGB-T	Usado para el "Half Brake Capability Test" (véase J 139452 "Inspector's Guide")
XSP	Alimentación del intercomunicador
VF	Alimentación del ACVF (freno, 24 V, Evac. y señal LUET)
RKPH	SEM11.Q sólo; Opcional, detector de fase de la línea externa. O puente.
LDU	Fuentes de alimentación (230 VAC, 24 VDC)


Pulsadores adicionales

	Descripción
RESET	Sólo usado para diagnóstico del cargador de batería. Un reset alternará la batería a cargar (sin un reset, se alternará automáticamente cada 5 minutos.)

7.2.3 Rel.4, Telemonitorización ETM, circuito impreso CLSD11.Q

Dispositivo de comunicación y compartición de línea, usado para ETM en Bionic 5 Rel. 4

- Función principal: Administrador de línea entre el dispositivo de alarma externo (TAM2) y la telemonitorización integrada
- Para una correcta conexión (con o sin PABX), consultar el esquema
- Observación: En caso de existir "Lift Guardian" (DEU y WIE), se ha de utilizar el Servitel TM4.

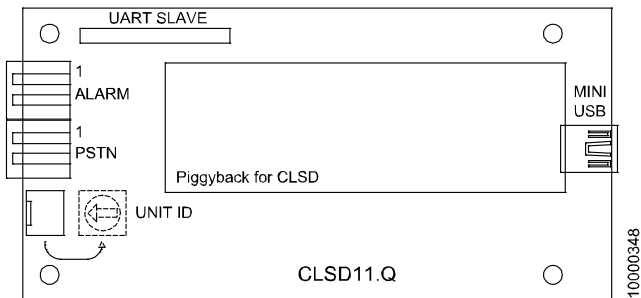

[23169; 09.02.2008]

Asignación de conectores

Conector	Descripción
ALARM	Dispositivo de alarma (Servitel 10 GNT ó GSV)
PSTN	Línea telefónica pública

Conector	Descripción
UART SLAVE	Interfaz UART (Conexión de CLSD)
USB	Conexión mini USB (para la actualización del firmware)
	El resto de conectores son para uso I+D exclusivamente.


Interruptor

Interruptor	Descripción
UNIT ID	Conmutador rotativo hexadecimal 0..F Unit ID (En caso de más de un CLSD conectado a la misma línea telefónica.) • Si el CLSD está conectado a una línea telefónica directa: Ajustar UNIT ID a "0" (por defecto) • Si el CLSD está conectado a una centralita PABX: Ajustar UNIT ID a "F"

7.3 Circuito impreso de la interfaz de cabina - SDIC 51/52.Q

S Door Interface Controller PCB

- Interfaz con todos los componentes de la cabina, como puerta, información del hueco, botonera de cabina, circuito de seguridad, alarma...

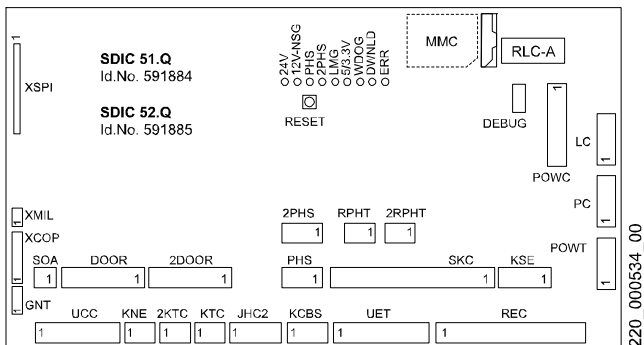

SDIC51/52.Q [16521; 09.02.2008]

Descripción general del tipo de interfaz

	SDIC51	SDIC52
Interfaz de puerta principal	X	X
Interfaz del segundo embarque		X
Apertura anticipada de puertas		X

Observación: En los primeros sistemas entregados, había instalado un SDIC5.Q con una disposición de conectores diferente.

LEDs:

LEDs	Descripción
	Para una descripción de los LED, véase el capítulo 4.3

Interruptores, pulsadores y puentes configurables

Interruptor	Descripción
JRA-A	Interruptor del discriminador de alarmas (SDIC5.Q sólo. Comprobar junto con la configuración CF=09

Pulsador	Descripción
RESET	Reset del circuito impreso SDIC

Asignación de conectores


Conector	Descripción
XSPI	Interfaz del circuito impreso SIEU
XVCA	No montado. (Sintetizador de voz)
MMC	Descarga de SW con Multi Media Card
XMIL	Lámpara del viaje de evacuación LEFC en la COP
XCOP	COP, bus CAN, alimentación
GNT	Dispositivo de alarma, GNT o GSV
SOA	Alarma sonora del sistema
DOOR	Señales lógicas de la puerta 1
2DOOR	Señales lógicas de la puerta 2, SDIC52 sólo
2PHS	Célula fotoeléctrica de nivel de piso (información del hueco), Lado de acceso 2, SDIC52 sólo
PHS	Célula fotoeléctrica de nivel de piso (información del hueco), Lado de acceso 1
RPHT	Cortina óptica o barrera óptica, puerta 1
2RPHT	Barrera óptica o cortina óptica, puerta 2, SDIC52 sólo
SKC	Circuito de seguridad, alimentación de corriente, alarma, señales, SOA, LAS, TT, bus CAN
KSE	KSE-D y KSE-U
UCC	Célula de carga de cabina, alarma debajo de la cabina DA-D, contacto KF del paracaídas

Conector	Descripción
KNE	KNE
2KTC	2KTC, puerta 2, SDIC52 sólo
KTC	KTC, puerta 1
JHC2	JHC2 (segundo interruptor de parada de cabina), seguridad y lógica. Si la cabina sobrepasa los 1.125 kg, este puente no se usa, SDIC52 sólo
KCBS	KCBS. Contacto del circuito de seguridad del dispositivo de bloqueo de cabina.
UET	Puenteo de puerta SUET3.Q. Lógica y circuito de seguridad, SDIC52 sólo
REC	Botonera de inspección, lógica, circuito de seguridad, DA-U
POWC	Alimentación de 230 V _{AC} desde la LDU, puerta, alumbrado de cabina, toma de corriente
LC	Para el alumbrado de la cabina
PC	Toma de corriente del techo de la cabina, 230 V _{AC}
POWT	Alimentación de 230 V _{AC} para los operadores de puerta VVVF-4

7.4 Circuito impreso de renivelación - SIEU1/11.Q

S Interface Europe

- Montado en el circuito impreso SDIC (versión del hardware $\geq$ "E", Software $\geq$ V2.7)
- Renivelación y pisos ficticios
- SIEU11.Q: Soporta funciones MOS especiales (monitorización del enclavamiento de puerta)

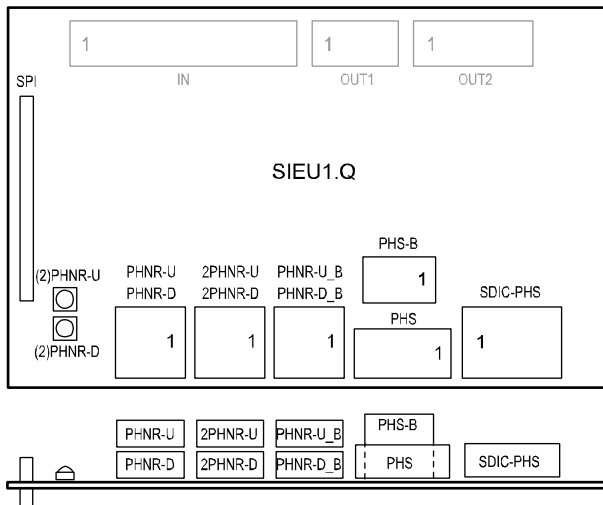

SIEU1.Q, vista desde la parte superior y vista frontal [28775; 23.12.2008]

LEDs

LED	Funcionamiento normal	Significado
(2)PHNR-U	ON/OFF	ON = (2)PHNR-U o PHNR-U_B activo (=24V) = Haz de luz interrumpido
(2)PHNR-D	ON/OFF	ON = (2)PHNR-D o PHNR-D_B activo (=24V) = Haz de luz interrumpido


Asignación de conectores

Conector	Descripción
PHNR-U	Sensor de renivelación en subida (sensor inferior)
PHNR-D	Sensor de renivelación en bajada (sensor superior)
2PHNR-U	Sensor de renivelación en subida (sensor inferior), segunda puerta
2PHNR-D	Sensor de renivelación en bajada (sensor superior), segunda puerta

Conector	Descripción
PHNR-U_B	Sensor inferior de piso ficticio (en caso de piso ficticio y renivelación)
PHNR-D_B	Sensor superior de piso ficticio (en caso de piso ficticio y renivelación)
PHS-B	Sensor de piso ficticio (en caso de piso ficticio solamente, sin renivelación)
PHS	Para SDIC.PHS (ver esquema del circuito de seguridad)
SDIC-PHS	Para sensor PHS (ver esquema del circuito de seguridad)
IN	SIEU11.Q sólo. Entradas (utilizadas sólo para funciones MOS)
OUT2	SIEU11.Q sólo. Salidas (utilizadas sólo para funciones MOS).

7.5 Circuito impreso del puenteo de puerta - SUET3.Q

S Ueberbrückung Tür (Puenteo de puerta)

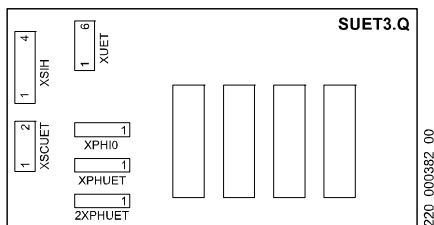


Circuito impreso SUET3.Q [13021; 19.05.2005]

Conector	Descripción
XUET	Puenteo del operador de puerta (SDIC)
XSIH	No usado en Schindler 3100/3300/5300
XSCUET	Circuito de seguridad UET (SDIC)
XPHIO	Conexión de la maniobra (SDIC)
(2)XPHUET	Zona de puerta (célula fotoeléctrica PHUET)

7.6 Botoneras de cabina COP5 y COP4

Procedimientos para abrir las botoneras de cabina:

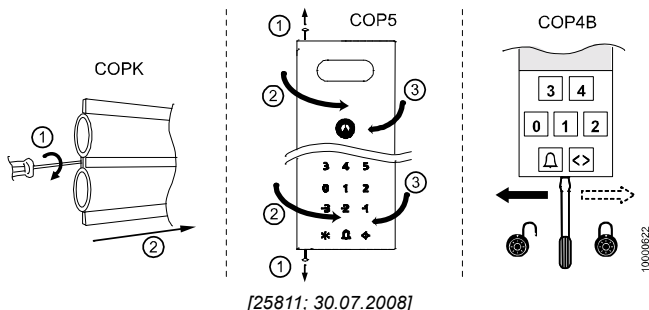

Para abrir la botonera de interruptores de llave COPK:

- 1) Girar el tornillo de la izquierda en el sentido de las agujas del reloj
- 2) Deslizar la COPK hacia un lado y retirarla

Para abrir la COP5:

- 1) Aflojar los tornillos de la parte superior y de la parte inferior de la COP
- 2) Abrir la COP primero por el lado izquierdo
- 3) A continuación, abrirla completamente desde el lado derecho

Para abrir la COP4B:

- 1) Mover el cierre de la parte inferior de la COP4B hacia la izquierda
- 2) Retirar la COP4B

7

7.7 COP5 con un máximo de 12 pulsadores


- COP5-N, COP5-10, COP5-10-PI, COP5B-10, COP5B-N

7.7.1 Circuito impreso del indicador - SCOPM 51/53.Q

S Indicador principal de la botonera de cabina

- SCOPM51.Q: Usado para COP con un máximo de 12 pisos
- SCOPM53.Q: Usado para COP con un máximo de 27 pisos.

- SCOPM51.Q y SCOPM53.Q no son intercambiables.

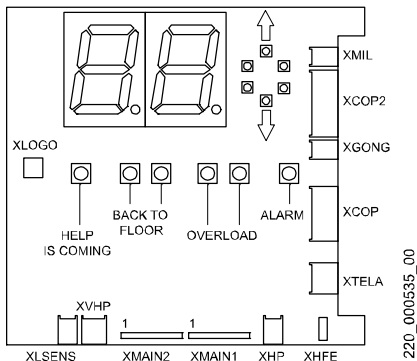

[16523; 15.02.2006]

Asignación de conectores

Conector	Descripción
XMIL	Lámpara de viaje de evacuación en la cabina
XCOP2	Conexión para la 2ª COP
XGONG	Circuito impreso GONG1.Q (Opción, no usada con Schindler 3100/3300/5300)
XCOP	Conexión con SDIC
XTELA	Dispositivo de alarma GNT (LARC, LAGC)
XHFE	Conexión a tierra (no usado)
XHP	Altavoz externo
XVHP	Altavoz externo (no usado)
XMAIN1/2	SCOPD(C)
XLSENS	Fototransistor, usado para alumbrado de emergencia
XLOGO	Retroiluminación del logotipo


LEDs (Iluminación de los displays)

LED	Normal	Descripción
Flechas	ON/OFF	Dirección de viaje SUBIDA/BAJADA
"Help is coming"	OFF	ON = LARC
"Back to Floor"	OFF	ON = Viaje de evacuación
"Overload"	OFF	ON = Indicación de sobrecarga
"Alarm"	OFF	ON = Alarma o LAGC

7.7.2 Circuitos impresos COP5 - SCOPC/SCOPK/SCOPBM 5.Q

S Botonera de cabina configurable/llaves/pulsadores mecánicos

- Módulo principal de la COP5, usado para COPs con un máximo de 12 botones
- Microprocesador, actualización de SW, interruptores de llave
- SCOPC: Botonera capacitiva autoconfigurable (azul, rojo)
- SCOPK: Botonera capacitiva de 10 dígitos
- SCOPBM: Botonera con pulsadores mecánicos

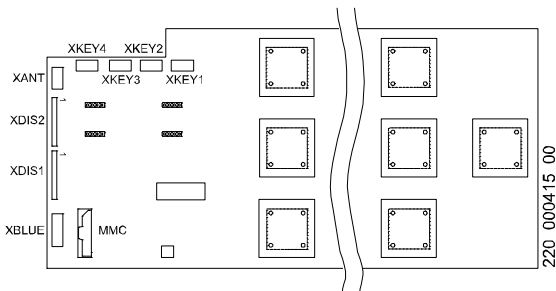

[13005; 19.05.2005]

LEDs

LED	Normal	Descripción
WDG	Parpadeando	Intervalo de parpadeo de 2 seg. cuando el SW está OK
SW DOWNLOAD	OFF/ Parpadeando	OFF = Visualización normal Parpadeando = Durante la descarga de SW

Asignación de conectores

Conector	Descripción
XDIS1/2	SCOPD(C)
XANT	Antena, Schindler Access System SAS
MMCARD	Multi Media Card MMC, actualización de SW
XKEY1..4	Entradas de llave externas (Entrada: Patilla 2-3)
XBUT1..3	Circuito impreso SCOP5B.Q (SCOPBM5.Q sólo)


Pulsador

Botón	Descripción	Observaciones
Reset	Reset del circuito impreso SCOP	

7.7.3 Circuito impreso de la COP5 - SCOPB 5.Q

S Botonera de cabina Car Operating pulsadores

- Usado en combinación con SCOPBM5.Q

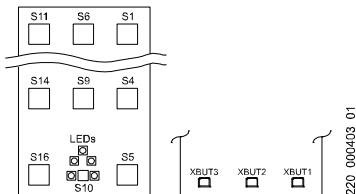

Parte delantera y trasera del circuito impreso [12996; 03.02.2006]

Asignación de conectores

Conector	Descripción
XBUT1..3	Circuito impreso SCOPBM 5.Q, botonera de cabina


LEDs

LED	Normal	Descripción
Cinco LEDs	OFF	ON = Pulsador de alarma (pulsador mecánico) presionado o alumbrado de emergencia activo

7.7.4 Circuito impreso de la COP5 - SCOPD 5.Q/SCOPDC 5.Q

S Botonera de cabina (destino) e indicador de llamada

- SCOPD: Display de 8 x 2 dígitos (utilizado para el control KA y KS)
- SCOPDC: Display de 1 x 2 dígitos (utilizado para el control PI)

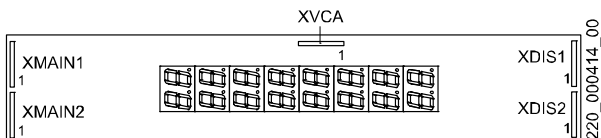

[13004: 03.02.2006]

Asignación de conectores

Conector	Descripción
XMAIN1/2	SCOPM
XVCA	Circuito impreso del sintetizador de voz
XDIS1/2	SCOP C/PK/BM

7.8 COP5 con un máximo de 27 pulsadores

- Utilizada en la UE para sistemas de 1,6 m/s si es necesario
- COP5-1N 25 EU; COP5B-1N 25 EU

7.8.1 Circuito impreso del indicador - SCOPM 53.Q


S Indicador principal de la botonera de cabina

La descripción del SCOPM53.Q se encuentra en el **capítulo 7.7.1**. El SCOPM53.Q debe usarse en combinación con SCOPA5.Q.

7.8.2 Circuito impreso SCOPA5.Q

SCOPA5.Q: S Botonera de cabina Asia

- Módulo principal de la COP5, usado para COPs con un máximo de 12 botones
- Microprocesador, actualización de SW, interruptores de llave

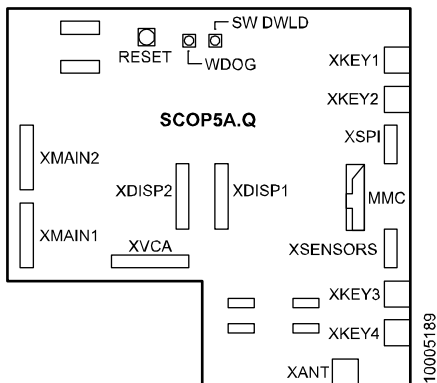

[28917; 19.01.2009]

Asignación de conectores

Conector	Descripción
XMAIN1/2	
XVCA	Interfaz UART del sintetizador de voz

Conector	Descripción
XDISP1/2	Display
XKEY1/2/3/4	Entradas de llave externas (Entrada: patilla 2-3)
XSENSORS	Interfaz de los botones
XSPI	Interfaz de los botones
XANT	Antena del sistema de acceso Schindler SAS (Lift key)

LEDs en el circuito impreso SCOPA5.Q.Q


LED	Visualización normal	Significado
WDOG	Parpadeando	Parpadeando = microprocesador de SCOPA5.Q en funcionamiento
SW DWLD	OFF	ON = descarga de software en progreso (MMC)

Pulsadores

Botón	Descripción
RESET	Reset del microprocesador de SCOPA5.Q

7.8.3 Circuitos impresos SCOPBTA5.Q y SCOPBTE5.Q

7

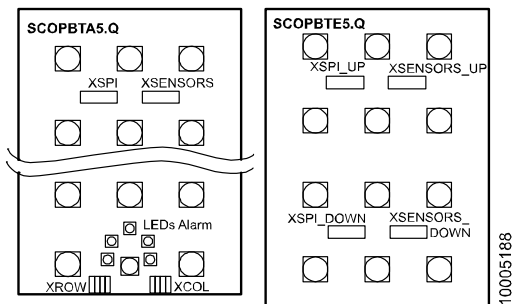

[28916; 19.01.2009]


SCOPBTA5.Q: S Car Operating Panel Button Asia

- Para COP con pulsadores mecánicos
- Conectado a SCOPA5
- Soporta hasta 15 pulsadores
- Se puede ampliar con SCOPBTE5.Q

SCOPBTE5.Q: S Car Operating Panel Button Extension

- Circuito impreso de expansión entre SCOPA5.Q y SCOPBTA5.Q
- Soporta 12 pulsadores adicionales (hasta un total de 27 pulsadores)

7.8.4 Circuitos impresos SCOPCA5.Q y SCOPCE5.Q

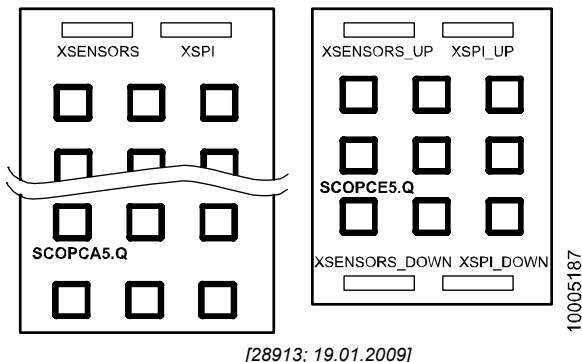

[28913; 19.01.2009]

SCOPCA5.Q: S Car Operating Panel Capacitive Asia

- Para COP con pulsadores capacitivos autoconfigurables
- Conectado a SCOPA5
- Soporta hasta 18 pulsadores capacitivos
- Se puede ampliar con SCOPCE5.Q

SCOPCE5.Q: S Car Operating Panel Capacitive Extension


- Circuito impreso de expansión entre SCOPA5.Q y SCOPCA5.Q
- Soporta 9 pulsadores capacitivos adicionales (hasta un total de 27 pulsadores)

7.9 COP4

7.9.1 Circuito impreso de la COP4B - SCOPB4

S Car Operating Panel Button

- Circuito impreso principal de COP4
- Microprocesador, actualización de SW, alimentación de corriente, interruptores de llave

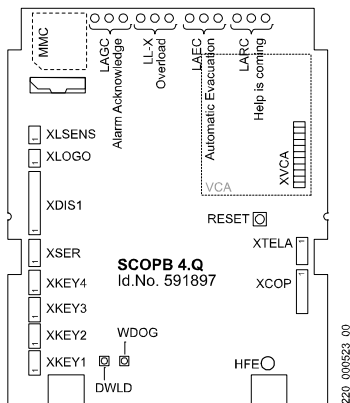

[16410; 09.02.2008]

7

LEDs (Iluminación de los displays e indicación)

LED	Visualización normal	Descripción
"Help is coming"	OFF	ON = LARC
"Autom. Evac."	OFF	ON = Viaje de evacuación, LAEC
"Overload"	OFF	ON = Sobrecarga, LL-X
"Alarm Acknow."	OFF	ON = LAGC

LED	Visualización normal	Descripción
WDOG	Parpadeando	Parpadea cuando el SW está OK
DWLD	OFF/ Parpadeando	Parpadea durante la descarga del SW

Asignación de conectores

Conector	Descripción
XLSENS	Fototransistor para alumbrado de emergencia (no usado)
XLOGO	Retroiluminación del logotipo
XDIS1	Display externo, SCPI4, opcional
XSER	Conexión serie con display externo, opción (no usado)
XKEY1..4	Entradas de llave externas (Entrada: Patilla 2-3)
XTELA	Dispositivo de alarma GNT (LARC, LAGC)
XCOP	Conexión con SDIC
XHFE	Conexión a tierra
XVCA	Sintetizador de voz VCA11, opcional


Pulsador

Pulsador	Descripción
Reset	Reset del circuito impreso SCOP

7.9.2 Circuito impreso de la COP4 - SCPI4

S Indicador de la posición de cabina

- Opción, indicador de posición de cabina con COP4

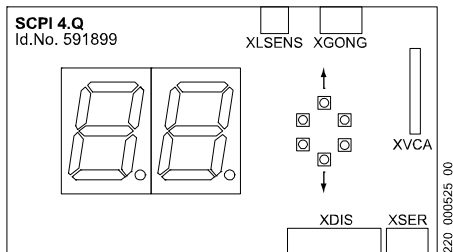

[16522; 15.02.2006]

LEDs (Iluminación de los displays)

LED	Visualización normal	Descripción
Up/Down	ON/OFF	Indicador de preaviso

Asignación de conectores


Conector	Descripción	Observaciones
XLSENS	Fototransistor	Usado para alumbrado de emergencia
XGONG	Gong	Opcional
XDIS1	Conexión de SCOPB4	
XSER	Conexión de SCOPB4	
XVCA	Sintetizador de voz	Opcional

7

7.10 COP para discapacitados y lector de tarjetas externo

SCOPH(MH)3.Q: S Car Operating Panel Handicapped

- Utilizado en la COP para discapacitados (SCOPH3.Q)
- Interfaz para lector de tarjetas paralelo externo (CRC) (SCOPHMH3.Q)
- Sólo es posible una de las opciones mencionadas anteriormente (Bionic 5 soporta un máximo de 2 COPs, incluida la COP principal.)

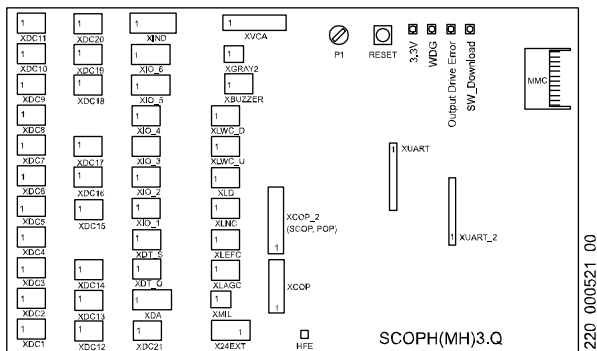

[21780; 24.04.2007]

Asignación de conectores

Conector	Descripción	
XDC 1..21	Botón de llamada Pulsador: Patilla 2-3 Confirmación: Patilla 1-2 (máx. 28 V, 80 mA)	
XDA	Alarma, Patilla 3-5 (normalmente cerrado). En caso de lector de tarjetas paralelo: puentear las patillas 3-5.	
XDT-O	DT-O, Entrada: Patilla 2-3	
XDT-S	DT-S, Entrada: Patilla 2-3	
XCOP	SDIC.COP (Conexión con SDIC)	
XCOP2	1ª COP (Conexión con la COP principal)	

Conector	Descripción	
XIO1..4	Entradas (Patillas 2-3), Salidas (Patillas 1-2, máx. 28V, 80mA)	1)
XIO5..6	Entradas (Patillas 3-4), Salidas (Patillas 1-2, máx. 28V, 80mA)	1)
XIND	Indicador código Gray, Bit 0..3	1)
XGRAY2	Indicador código Gray, Bit 4 (Patilla 1 = código Gray bit 4)	1)
X24EXT	Alimentación de 24V (desde SDIC, usada para alimentar los indicadores de salida)	1)
XMIL	SDIC.MIL, Conexión con SDIC (Patilla 1: entrada LEFC, Patilla 2: entrada LARC)	1)
XLARC	Salida LARC (Patilla 1-2, máx. 14V, 1,6A)	1)
XLEFC	Salida LEFC (Patilla 1-2, máx. 14V, 1,6A)	1)
XLNC	Lámpara de emergencia LNC (Patilla 1-2, Patilla 1: 12V, 1,6A)	1)
XLD	Entrada de la lámpara de emergencia	1)
XLWC_U/D	Flecha arriba/abajo de dirección de viaje (máx.. 28V, 80mA)	1)
XBZZER	Salida de zumbador externo (Patilla 1-2, máx. 14V, 1,6A Volumen: Trimmer P1)	1)
XVCA	VCA Sintetizador de voz, versión antigua	1)
XUART XUART_2	VCA1.Q, interfaz UART, Sintetizador de voz, versión nueva	1)

1) = no usado en Schindler 3100/3300/5300

LEDs

LED	Funcionamiento normal	Significado
3V3	ON	ON = Alimentación interna de 3,3 V OK
WDOG	Parpadeando	Parpadeando = Software OK
ERROR	OFF	ON = Corriente demasiado alta en las salidas XDC1..21, XIO1..6 ó XLWC_U/D

LED	Funcionamiento normal	Significado
SW_Down-load	OFF	Parpadea durante actualización de software

Pulsadores y potenciómetro

	Función	Observaciones
Reset	Reset	
P1	Volumen	Ajuste del volumen del zumbador


7.11 Circuito impreso del sintetizador de voz - VCA 1/11.Q

Circuito impreso del sintetizador de voz

- Nombre de la planta, mensajes de servicio y de alarma
- Conectado a la COP

i El VCA se entrega preconfigurado de acuerdo con el pedido original.

Para cambios suplementarios, consultar el documento J 42102314 "VCA commissioning". (Archivo X 42102314)

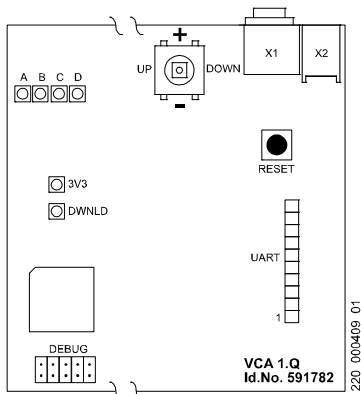

[12999; 02.02.2006]

Asignación de conectores

Conector	Descripción	Observaciones
X1	Altavoces externos activos con amplificador de entrada	Opción, impedancia > 4,7 kOhm
X2	Salida para el altavoz	Altavoz de 8 Ohm, 1 W
UART	Interfaz UART	Conexión con SCOP
MMCARD	Multi Media Card con archivos de audio mp3. (Parte trasera del circuito impreso)	La MMC debe permanecer insertada (los ficheros mp3 no pueden ser descargados al circuito impreso)

LEDs

LED	Visualización normal	Descripción
DWNLD	OFF	Parpadea durante la descarga del SW (con la MMC)
3V3	ON	Disponible en 24V, 5V, 3,3V
A	OFF	ON = Ajuste del volumen (Joystick +/-) Parpadea = Anuncio por el altavoz principal
B	OFF	ON = Ajuste del balance (Joystick +/-) Parpadea = Anuncio por el altavoz secundario
C	OFF	ON = Ajuste de agudos (Joystick +/-)
D	Parpadeando	ON = Ajuste de bajos (Joystick +/-) Parpadea = VCA listo (Watchdog)

Estado especial del LED:

A→B→C→D→A→....	Inicializando VCA
AB	Configuración del altavoz principal
AC	Configuración del altavoz secundario
AD	Configuración general

Joystick y Pulsador

Joystick	Descripción	Observaciones
Set	Activación del menú y "ENTER"	Presionar el joystick
UP/DOWN	Cambiar función / menú	Volumen, bajos, ...
+/-	Aumentar / disminuir valor	Ajustar volumen, bajos, ...

Pulsador	Descripción	Observaciones
RESET	Restaurar el circuito impreso VCA	

Ajuste del volumen

1)	Condición previa: LED "3V3" = encendido, LED "D" = parpadeando
2)	Presionar el joystick → VCA reproduce música, LED "A" = encendido
3)	Usar +/- para cambiar el volumen
4)	Cuando el volumen sea correcto, dejar de cambiar el valor y esperar hasta que la música se detenga automáticamente. El valor modificado se almacena y el sistema arranca de nuevo. → LEDs parpadeando, LED "D" = parpadeando


MMC con idioma específico

El número de pedido de la MMC con un determinado idioma se puede encontrar en el documento J 41322160.

7.12 Botoneras/indicadores de piso LOP5

Landing Operating Panel

Hay instaladas dos versiones de LOP diferentes. Según sea la versión de la LOP instalada, la configuración será diferente.

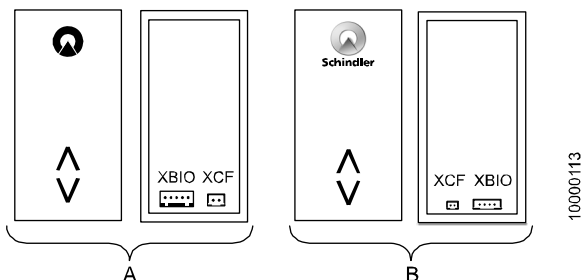


Diferentes versiones de LOP (bus BIO tipo A y tipo B) [19288; 05.01.2007]

Tipo A	Tipo B
Logotipo Schindler antiguo	Nuevo logotipo Schindler
XBIO: 5 patillas, Wago 733	XBIO: Conector JST de 4 patillas y 2,5mm
XCF: Conector JST de 2 patillas y 2,5mm	XCF: Conector JST de 2 patillas y 1,5mm
Comercializada hasta finales de 2005	Comercializada a partir de 2006
Observación: Soporta sólo el protocolo de bus BIO tipo 1.	Observación: Soporta el protocolo de bus BIO tipo 1 o tipo 2, en función de la versión de SW del SCIC/SCPU. (Para SW < V9.21: configuración de la entrada XBIO.4 de acuerdo con K 608208_05)

7.13 Botoneras/indicadores de piso LOPB4

Botonera de piso para Schindler 3100

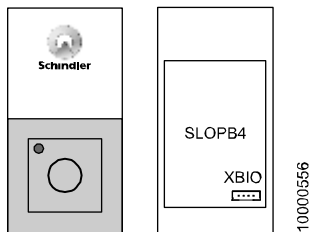

[25140; 08.02.2008]


Asignación de conectores

Conector	Descripción	Observaciones
XBIO	Bus BIO	Conexión del bus BIO

Observación: No hay disponible ningún XCF para la sincronización con LIN/LCUX. Por lo tanto, no es posible conectar un LIN o una LCUX a una LOPB4

7.14 Circuito impreso del indicador de piso - SLINV5/51/52.Q

- Comprado con el SLINV5.Q normal, el SLINV51/52.Q ofrece una entrada y una salida.
- SLINV52.Q ofrece un contacto de láminas magnético para poder realizar la configuración sin necesidad de una conexión XCF a la LOP.

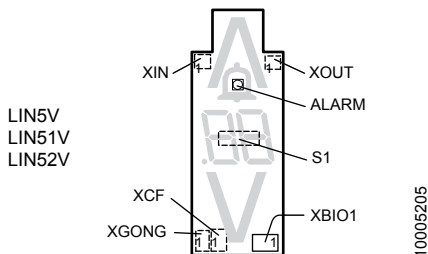

LIN5V, LIN51V, LIN52V, vista desde atrás [28981; 21.10.2010]

Conector	Descripción
XBIO1	Conexión del bus BIO – LIN5V: Conector WAGO de 2,5mm – LIN51V, LIN52V: Conector JST de 2,0mm
XCF1	Sincronización con la LOP durante la configuración – LIN5V: Conector JST de 2,5mm – LIN51V, LIN52V: Conector JST de 1,5mm
XGONG1	Conexión del gong de piso
XIN	LIN51V, LIN52V sólo. Entrada; Sin usar actualmente
XOUT	LIN51V, LIN52V sólo. Salida (máx. 24V, 100mA) Usado para el kit de control del alumbrado de piso. Configuración: CF=40, L=n, (S=1,2), PA=31, VL=213


Interruptor	Descripción
S1	LIN52V sólo. Contacto de láminas magnético. Se puede activar colocando un imán del hueco en la superficie del LIN. Para configurar el LIN sin el cable XCF conectado a la LOP.

7.15 Circuito impreso de E/S de la botonera de piso - SLCUX1/2.Q


S Unidad de llamada de piso, extensión

Función principal:

- Conexión de entradas y salidas adicionales en el hueco

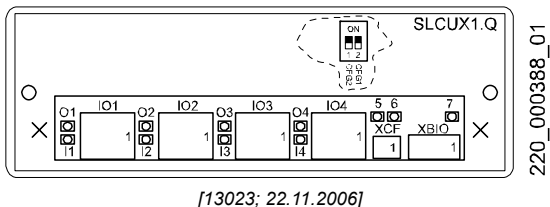

[13023; 22.11.2006]

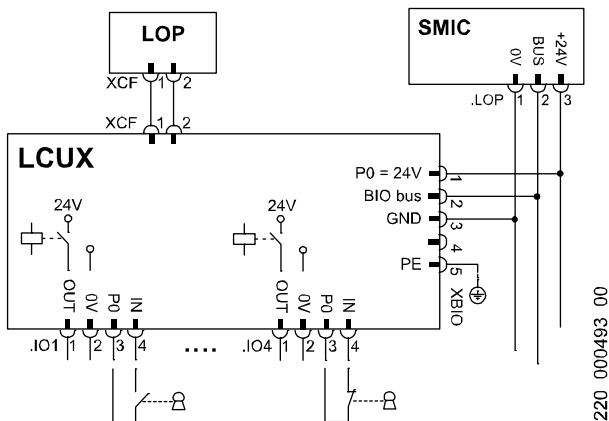

Conexiones de SLCUX1.Q / SLCUX2.Q [13012; 19.05.2005]

220_000493_00

Asignación de conectores

Conector	Función	Observaciones
XBIO	Bus BIO	
XCF	Sincronización	Conexión con la LCU(M) o con la LOP
IO1..IO4	Entradas/ salidas	- Entrada: Patilla 3-4 (contacto NO ó NC libre de potencial) - Salida: Patilla 1-2 (P0, máx 0,4 A)

LEDs del circuito impreso SLCUX1/2.Q

LED	Funciona- miento normal	Descripción
O1 .. O4	ON/OFF	ON = Salida activa (dependiendo de la configuración BMK)
I1 .. I4	ON/OFF	ON = Entrada activa (contacto cerrado)
5	Parpa- deando	Watchdog
6	OFF	ON = sobrecarga de corriente en la salida
7	ON	P0, alimentación desde el bus BIO

Ajustes del interruptor DIP

Usado para las direcciones predefinidas de la LCUX si se monta por separado (sin conexión XCF a la LOP). **Si la LCUX está conectada a una LOP, el ajuste del interruptor DIP no tendrá ningún efecto.**

DIP 1 CFG2	DIP 2 CFG1	Definición de nodo y menú de configuración
ON	ON	LCUX tiene la dirección predefinida "nodo 1". Configuración con CF=87 (SW V9.2x) o CF=40, L=91 (SW ≥ V9.34)
ON	OFF	LCUX tiene la dirección predefinida "nodo 2". Configuración con CF=88 (SW V9.2x) o CF=40, L=92 (SW ≥ V9.34)

DIP 1 CFG2	DIP 2 CFG1	Definición de nodo y menú de configuración
OFF	ON	LCUX tiene la dirección predefinida "nodo 3". Configuración con CF=89 (SW V9.2x) o CF=40, L=93 (SW $\geq$ V9.34)
OFF	OFF	Dirección de LCUX no definida previamente

Observación 1: Para guardar la dirección predefinida en la EEPROM es necesario un registro de la LOP (CF=00, LE=00).


Observación 2: Si la LCUX está conectada a una LOP en un piso, la dirección predefinida será sobrescrita por una nueva dirección durante la configuración de la LOP. (Independiente de la configuración real del interruptor DIP.)

Observación 3: Si se ha direccionado una LCUX durante la configuración de la LOP, podrá restaurarse a la dirección predefinida con la ayuda de CF=94 (Rel.2) o CF=40, L=n, PA=99 (Rel.4)

7.16 Supervisión de edificios GUE/GLT - BIOGIO1.N

Circuito impreso de entradas y salidas generales del bus BIO

- Conectado en el bus BIO
- 8 entradas de libre configuración (contactos libres de potencial)
- 8 salidas de libre configuración (contactos de relé, máx. 0,2A, 30V)
- Consultar el esquema S 274634 para conocer las opciones de configuración
- No posible junto con alimentación de emergencia de NS21

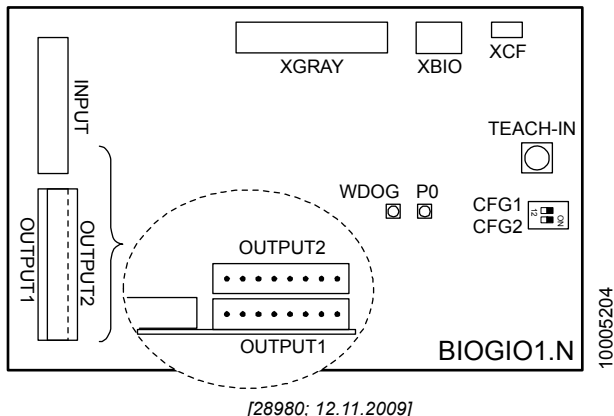

Asignación de conectores

Conector	Descripción
INPUT	Patilla 1 = 24V, Patillas 3..10 = Entradas IN1 a IN8
OUTPUT1	Patillas 1-2 = OUT1, Patillas 3-4 = OUT2, .. Patillas 7-8 = OUT4; contactos libres de potencial, máx. 30V, 200mA
OUTPUT2	Patillas 1-2 = OUT5, Patillas 3-4 = OUT6, .. Patillas 7-8 = OUT8; contactos libres de potencial, máx. 30V, 200mA
XGRAY	Código gray y flecha ARRIBA/ABAJO

Conector	Descripción
XBIO	Conexión del bus BIO
XCF	Sincronización con la LOP (para configuración)

Ajustes del interruptor DIP

DIP 1 CFG1	DIP 2 CFG2	Definición de nodo y menú de configuración
ON	ON	BIOGIO tiene la dirección predefinida "nodo 1". Configuración con CF=40, L=91 (Rel.4)
OFF	ON	BIOGIO tiene la dirección predefinida "nodo 2". Configuración con CF=40, L=92 (Rel.4)
ON	OFF	BIOGIO tiene la dirección predefinida "nodo 3". Configuración con CF=40, L=93 (Rel.4)
OFF	OFF	Dirección de BIOGIO no definida previamente

Observación 1: Para guardar la dirección predefinida en la EEPROM es necesario un registro de la LOP (CF=00, LE=00).

LEDs del circuito impreso BIOGIO1.Q

LED	Funcionamiento normal	Descripción
WDOG	parpadeando	Parpadeando = Sistema en funcionamiento normal
P0	ON	ON = 24V (P0) disponible

Pulsador

Botón	Descripción
TEACH-IN	No usado en Schindler 3100/3300/5300. (Configura la dirección del BIOGIO si el circuito impreso no está conectado a una LOP. En Schindler 3100/3300/5300, la dirección se define con la ayuda de los interruptores DIP1 y DIP2.)


7.17 Circuito impreso del bus BIO dúplex - SBBD24.Q

S Bus BIO Duplex 24V

- Para sistemas dúplex con sólo 1 LOP por piso (una columna)
- Para sistemas triplex con sólo 1 ó 2 LOPs por piso (una o dos columnas). (Gateway overlay BBMCM necesario.)
- Permite desactivar un ascensor sin deshabilitar las llamadas de piso. (Conmuta el bus BIO LOP al ascensor que está activo.)
- Deshabilita los LINs del ascensor que está desactivado
- Montado en el hueco, en el piso de la LDU



- Consulte el esquema para conocer cuál es el cableado y conexiones correctas (S 274125, S 274613, S 277207, S 277208)
- Véase la información adicional del capítulo 5.4.15

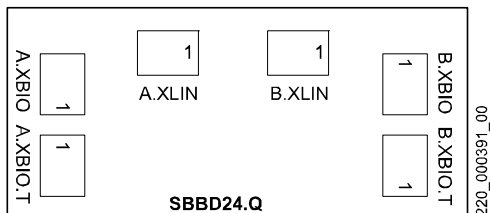

[13025; 19.05.2005]


Asignación de conectores

Conector	Descripción	Observaciones
A.XBIO	Desde SMIC.LOP (bus BIO)	Ascensor A
B.XBIO	Desde SMIC.LOP (bus BIO)	Ascensor B
A.XLIN	A los LINs (bus BIO)	Ascensor A
B.XLIN	A los LINs (bus BIO)	Ascensor B
A.XBIO.T	A las LOPs (bus BIO)	LOPs de columna simple
B.XBIO.T	No utilizado normalmente	

7.18 Botoneras/indicadores Dual Brand

7.18.1 Circuito impreso de la COP Dual Brand - SCOPMXB3.Q

S Botonera de cabina Dual Brand (MX-Basic)

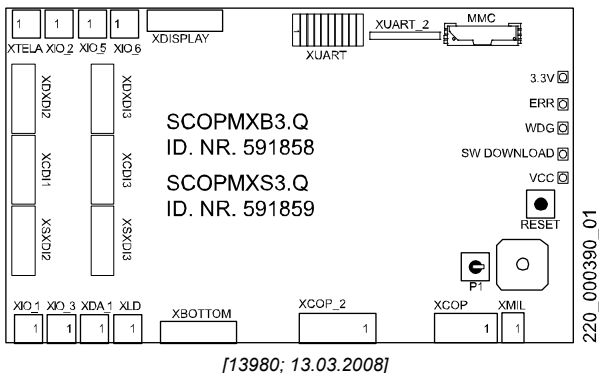

Asignación de conectores

Conector	Descripción
XCOP	Conexión con el SDIC (bus CAN, alimentación)
XCOP_2	2ª COP Si no hay una 2ª COP conectada: ¡Puentear la patilla 6 y la patilla 7!
XMIL	Indicador LEFC y LARC (desde SDIC)
XDISPLAY	Código Gray, Lámpara de emergencia, LEFC, LAGC, LARC (Alumbrado de emergencia máx. 1,2 W)
XDxDI2/3 XCDI2/3 XSxDI2/3	Pulsadores con testigos de confirmación
XBOTTOM	Señales (DTO, DTS, DA,...)

Conector	Descripción
XDA_1	Alarma
XLD	Corriente de emergencia, detector de luz (usado para el panel tipo D)
XTELA	Telealarma LARC, LAGC
XUART	Interfaz del sintetizador de voz (serie) (Caja VCA externa)
XUART_2	Interfaz del sintetizador de voz (serie) (circuito impreso VCA en circuito impreso SCOPMXB)
XIO_1.. XIO_6	Entradas (Patilla 2-3) y salidas (patilla 1-2) adicionales (24 V, Salida máx. 350 mA, Entrada máx. 15 mA)
XDBG08	Interfaz de depuración (sólo usada para el desarrollo)

LEDs en el circuito impreso SCOPMXB3.Q

LED	Funcionamiento normal	Significado
3,3 V	ON	Alimentación (3,3 V)
ERR, OVLD	OFF	ON = Corriente demasiado alta en las salidas (salidas 1..6)
WDG	Parpadeando	Parpadeando = Software OK
Descarga de SW	OFF	Parpadeando durante actualización de software
VCC	ON	Alimentación (5 V)

7.18.2 Circuitos impresos de LOP Dual Brand - SLCU(M)2.Q

S Botonera de piso (Principal)

Función principal:


- Interfaz paralelo del bus BIO para botoneras/indicadores Dual Brand



Con sistemas Bionic 5, sólo se pueden usar circuitos impresos LCU(M)2.Q

(Alimentación de los datos del bus BIO: 24V). ¡NO usar circuitos impresos SLCUM1.Q!

Los circuitos impresos SLCU(M)2.Q pueden ser reconocidos por el LED WDOG

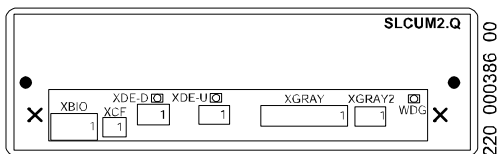

[13979; 19.12.2006]


LEDs

LED	Significado
XDE-D	DE-D pulsado
XDE-U	DE-U pulsado
WDG	Watchdog (sólo disponible en circuitos impresos SLCU(M)2.Q)

Asignación de conectores

Conector	Función	Observaciones
XBIO	Bus BIO	Patilla 1: Alimentación de 12 ó 24V (rojo) Patilla 2: Línea de datos (blanco) Patilla 3: GND-0V (negro) Patilla 4: Entrada (naranja) Patilla 5: Tierra (Amarillo/verde)

7.19 Caja de maniobra Overlay, MCM (Triplex, Cuádruplex)

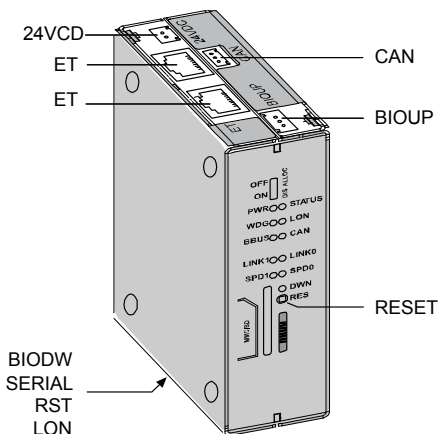

Caja de maniobra overlay, [37488; 04.11.2010]


LEDs	Descripción
PWR, DWN	Sólo los LED PWR (alimentación) y DWN (descarga) están operativos.

Botón	Descripción
RESET	Para resetear la caja de maniobra overlay. Tiene la misma función que el menú especial 137 de la HMI. La caja de maniobra overlay debe resetearse si CF=04, PA=01 ha sido modificado.

Conector	Descripción
24VDC	Alimentación (desde SMIC.VF y SMIC.LOP)
CAN	Conexión del bus CAN (dese SMIC.VF)
ET	Conexión Ethernet con la caja de maniobra overlay de otros ascensores del grupo

BIOUP, BIODW, SERIAL, RST, LON: Sin usar actualmente

7.20 Telemonitorización y alarma integrada (ETMA)


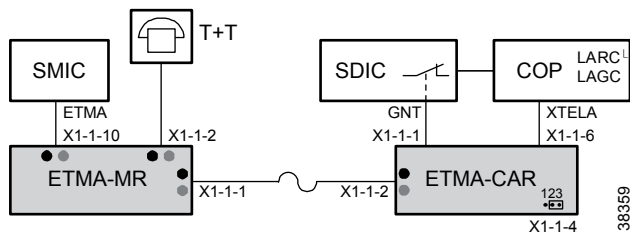


ETMA, vista general de la disposición básica [38359; 01.02.2011]



Documentación principal de ETMA:

- EJ 41700380: ETMA installation and commissioning
- K 40700049: ETMA Diagnostics and Maintenance

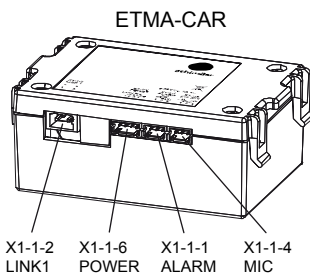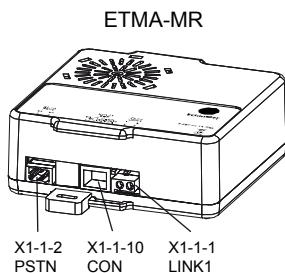

ETMA-MR, ETMA-CAR, módulos básicos, [38360; 01.02.2011]

Asignación de conectores

Conector	Descripción
ETMA-MR	
X1-1-2	PSTN: Línea telefónica

Conector	Descripción
X1-1-10	CON: Interfaz con la maniobra, SMIC.ETMA. (Incluye alimentación de emergencia para la alarma.)
X1-1-1	LINK1: Manga de maniobra ETMA-CAR
ETMA-CAR	
X1-1-2	LINK1: Manga de maniobra ETMA-MR
X1-1-6	POWER: COP, LARC y LAGC
X1-1-1	ALARM: Contacto de alarma del SDIC
X1-1-4	MIC: Puente. Posición 2-3 para micrófono interno

Diagnósticos con la ayuda de LEDs

En cada conector principal existe un LED verde y otro rojo que son visibles a través de la caja transparente.

ETMA-MR

LED CON		Descripción
Verde	Rojo	
Off	Off	CPU de ETMA inactiva. → Comprobar la alimentación, el cable de conexión, etc.
Par-padea	Off	Tráfico de datos en curso. OK.
On	Off	ETMA OK

LED PSTN		Descripción
Verde	Rojo	
Off	On	Línea PSTN no conectada o sin alimentación.
Par-padea	Off	Comunicación en curso. OK.
On	Off	Línea PSTN conectada e inactiva. OK.


ETMA-MR y ETMA-CAR

ETMA-MR LED LINKx		Descripción
Verde	Rojo	
Off	Off	Dispositivo ETMA sin corriente o defectuoso. → Si la alimentación está activa, entonces el dispositivo está defectuoso y debe ser reemplazado.
Off	On	No conectado a otro módulo ETMA o no sincronizado. → Comprobar el cable y el estado del otro módulo ETMA. Si el otro ETMA está bien, entonces el dispositivo está defectuoso y debe ser reemplazado.
Par-padea	Off	Comunicación en curso. OK.
On	Off	Conectado a otro módulo ETMA, sincronizado e inactivo. OK.

7.21 Telealarma GNT TAM2 (Servitel 10)

- Dispositivo de telealarma
- Módulo intercomunicador opcional
- Para una correcta conexión, consulte el esquema (S 274156, S 274181)
- Configuración remota desde el Telealarm Control Center TACC

7

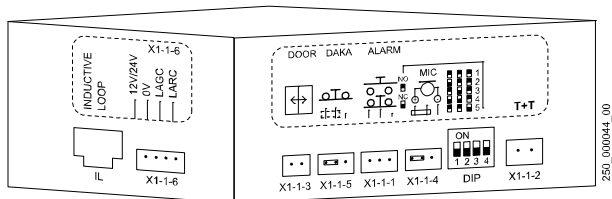

[16428; 07.02.2006]

Asignación de conectores

Conector	Descripción	Observaciones
X1-1-1	Pulsador de alarma	Conexión con SDIC.GNT
X1-1-2	Línea telefónica T+T	Conexión con SMIC.SKC
X1-1-3	Discriminador de mal uso de la alarma AMD	No usado, (integrado en la maniobra Bionic 5)
X1-1-4	Micrófono externo	No usado; se debe instalar el punto entre las patillas 2-3
X1-1-5	Pulsador de alarma fuera de la cabina DAKA	No usado, (integrado en la maniobra Bionic 5); se debe instalar el punto entre las patillas 2-3
X1-1-6	Indicación LARC, LAGC	Conexión con SCOP.XTELA
IL	Bucle inductivo	Opción, no disponible todavía; conexión inalámbrica para ayuda a la audición de personas con discapacidad
	Triphonie	Opción, conector J.S.T. de 6 patillas dentro de la caja de TAM2

Ajustes del interruptor DIP


DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	Descripción
ON	ON	ON	x	ID del módulo = 1 (valor predefinido para sistemas simplex , siempre maestro, ascensor dúplex A)
OFF	ON	ON	x	ID del módulo = 2 (siempre esclavo, ascensor dúplex B)
ON	OFF	ON	x	ID del módulo = 3 (siempre esclavo)
OFF	OFF	ON	x	ID del módulo = 4 (siempre esclavo)
ON	ON	OFF	x	ID del módulo = 5 (siempre esclavo)
OFF	OFF	OFF	x	Restaurar todos los parámetros
x	x	x	ON	Pulsador de alarma: Normalmente abierto

DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	Descripción
x	x	x	OFF	Pulsador de alarma: Normalmente cerrado (valor por defecto para Schindler 3100/3300/5300)

7.22 Telemonitorización GTM Servitel TM4

Dispositivo de telemonitorización externo

- **Bionic 5 Rel.2:** Siempre usado
- **Bionic 5 Rel. ≥ 4 :** Sólo utilizado si es necesaria la función "Lift Guardian" (por ejemplo, DEU y WIE). De lo contrario se usa la telemonitorización ETM con CLSD integrada (véase el capítulo 7.2.3) o el ETMA (véase el capítulo 7.20).
- Monitorización de todas las funciones del ascensor
- Envía errores al Centro de Control TACC/RMCC
- Permite el mantenimiento remoto y "Lift Guardian"
- Para conocer la conexión correcta, consultar el esquema y K 608202 "Servitel TM4, Puesta en Marcha y Diagnóstico"

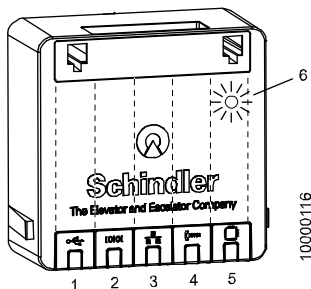



Servitel TM4 (montado en la LDU) [19330; 23.11.2006]



Tarjetas (ranuras 1 a 5)

	Descripción
1	Conexión RS232 a SCIC.XTELE (Ascensor A)


	Descripción
2	En caso de duplex: Conexión RS232 a SCIC.XTELE (Ascensor B)
3	Administrador de línea (opcional)
4	Módem (conexión = consulte el esquema)
5	CPU con alimentación

LED de estado (6)

Estado del LED	Descripción
Parpadeo lento 	Arranque (inicialización)
LED ON 	Funcionamiento normal
LED OFF 	Servitel TM4 fuera de servicio. Sin alimentación.
Parpadeando 	Alarma. Se ha detectado una avería del sistema y se ha enviado al centro de control TACC. El ticket no ha sido aceptado todavía por el TACC.

Estado del LED	Descripción
Pulsación lenta 	Alarma. Se ha detectado una avería del sistema y se ha enviado al centro de control TACC. El TACC ha confirmado la avería. Tras solucionar el error producido en el ascensor, éste debe realizar dos viajes regulares antes de que el TM4 vuelva a "funcionamiento normal".
Parpadeo corto 	Inspección en marcha. Un técnico ha activado la maniobra de inspección o recuperación. La función de monitorización está deshabilitada. Se activará de nuevo una hora después de la desactivación de la inspección.

7.23 Operador de puerta Fermator Compact VVVF4+

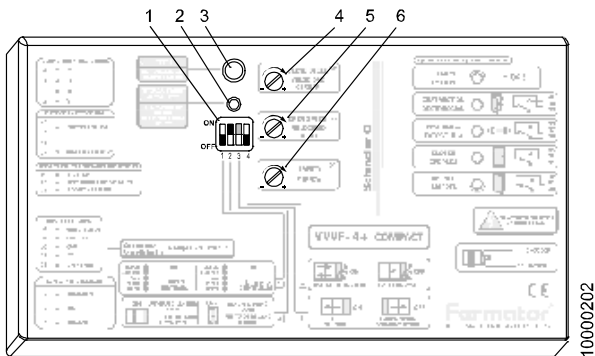

[20056; 01.02.2007]

10000202

Configuración del interruptor DIP (1)

Interruptor DIP		Normal Posición	Descripción
1	1 y 2 entradas	OFF	- ON = 1 entrada (apertura/cierre) - OFF = 2 entradas
2	Tipo de puerta de piso	ON	- ON = Puerta automática - OFF = Puerta manual
3	Puerta abriéndose	ON u OFF	- ON = Apertura a la izquierda (TL) - OFF = Apertura a la derecha (TR) o central
4	Maestro y esclavo	OFF	- ON = Maestro - OFF = Esclavo

Comentario sobre la apertura de puertas:

La configuración del interruptor DIP 3 es diferente según la versión del cuadro de maniobra FERMATOR VVVF4. (También pueden estar mal algunos esquemas antiguos.) → ¡Compruebe la etiqueta del cuadro de control para efectuar la configuración correcta!

Comentario sobre los interruptores DIP:

La posición del interruptor DIP puede ser difícil de ver. Los interruptores DIP del nuevo dispositivo de control son negros. Compruebe la posición ON/OFF de los interruptores DIP.

Fusible

Fusible	Descripción
4A 250V	Rápido, entrada de alimentación de 230VAC

Interruptor de la alimentación de red

Interruptor	Descripción
ON/OFF	Interruptor de alimentación principal, lado de la caja VVVF4+

Procedimiento de puesta en marcha

1	Asegúrese de que todos los conectores están correctamente enchufados. Las puertas de cabina y de piso deben estar acopladas.
2	Active el operador de puerta (en el lado del cuadro de control Fermator VVVF4)
3	Pulse el botón "Auto adjustment" (2)
4	El botón de test (3) se puede usar para viajes de prueba
5	Compruebe el funcionamiento del dispositivo de seguridad del limitador de fuerza. Si es necesario, ajústelo con el potenciómetro (6) a < 150N
6	Ajuste la velocidad de la apertura de puerta (5) y la velocidad de cierre (4), en caso de ser necesario

7

7.24 Operador de puerta Sematic C MOD

El operador de puerta Sematic C MOD se usa para el sistema de sustitución Schindler 6300.

7.24.1 Sematic C-MOD - Configuración



[25237; 17.12.2007]

Modo automático - LED "AUTO"

- Tras la activación del sistema o después de un reset, la puerta permanece en el modo automático
- Si se mantiene pulsado el botón 4 durante unos instantes, el sistema pasa a modo manual

Modo manual - LED "MAN"

- Todas las señales provenientes de dispositivos externos (ascensor, célula fotoeléctrica,...) son ignoradas
- La puerta se abre con el botón 2 o se cierra con el botón 3 (continuamente pulsado)
- El botón 1 selecciona el Ciclo de autoaprendizaje
- Si se mantiene pulsado el botón 4 durante unos instantes, el sistema pasa a modo "AUTO"
- El sistema vuelve al modo "AUTO" tras 10 minutos sin pulsar ningún botón

Modo programación - LED "PROG"

- Entre en modo "PROG" pulsando a la vez los botones 1 y 4 durante unos instantes
- El botón 1 actúa como tecla "Enter": selecciona parámetros o confirma valores
- Botón 2 y botón 3: aumenta o disminuye un parámetro o valor
- Botón 4: cancela el modo edición o vuelve al modo "AUTO"

Ciclo de autoaprendizaje [SL]

- Debe ser realizado antes de que el ascensor esté operativo
- Importante: el cierre de la puerta a baja velocidad tras una interrupción de la alimentación (reset) no es un ciclo de autoaprendizaje.
- También es posible en el modo "AUTO", pero se utiliza el modo "MAN"


Ciclo de autoaprendizaje		Indicación
1	Pulse el botón 4 para entrar en el modo "MAN"	LED MAN
2	Pulse el botón 1 para iniciar el ciclo de autoaprendizaje	"SL"
3	Toque el botón 3: la puerta se cierra a baja velocidad o permanece cerrada (si la puerta se abre con el botón 3, cambie el parámetro 22)	"CL" parpadeando
4	Toque el botón 2: la puerta se abre a baja velocidad	"OP" parpadeando
5	Compruebe que las hojas de puerta se deslizan sin obstáculos y que completan todo su recorrido previsto	
6	El ciclo de autoaprendizaje se completa al final del ciclo de apertura, y finaliza automáticamente.	"OP"
7	Vuelva a cambiar al modo "AUTO" con el botón 4	LED AUTO

Indicaciones del display


- -- Tras el arranque
- **OP** Puerta abierta - si parpadea: la puerta se está abriendo
- **CL** Puerta cerrada - si parpadea: la puerta se está cerrando
- **AL** Alarma (parpadeando con el código de alarma)
- **SL** Autoaprendizaje
- **FC** Cierre forzado
- **IM** Sistema de inversión activado

7.24.2 Sematic C-MOD - Parámetros

7

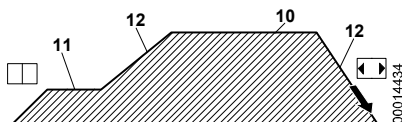

Parámetros de la curva de recorrido de la apertura de puerta [18748; 17.10.2006]



Parámetros de la curva de recorrido del cierre de puerta [18747; 25.11.2009]

Código	Pre-def.	Propuesto	Rango	Parámetro
00	0		0/1/2	Sistema de inversión 0: interno 1: externo en movimiento, 2: externo en movimiento + aparcamiento
01	0		0/1/2	Test de la maniobra principal del ascensor (MLC) 0: en movimiento, 1: en movimiento y aparcamiento, 3: OFF
02	0		0/1/2	Sin señal MLC 0; parada inmediata, velocidad lenta hasta parada, 2: ciclo de velocidad lenta
03	0		0/1	Alarma de entrada MLC: 0: Desactivado, 1: ON
04	0		0/1	Efecto de inversión de puertas limitada 0: Desactivado, 1: ON
05	00	00	0/1	Dispositivo de enclavamiento de la puerta de cabina 0: Desactivado, 1: ON
06	0		0/1	Puertas de cristal 0: Desactivado, 1: ON
07	0		0/1/2/3	Relé de salida auxiliar 0: Desactivado, 1: gong durante apertura, 2: según el % de espacio, 3: señal de alarma térmica
08	00		00..99	Porcentaje de espacio (para relé aux.) 00 = límite de cierre
09	66	66	00..99	Fuerza de cierre (activador de inversión) 10..150N
10	50	45	01..99	Alta velocidad de apertura (ver ilustración)
11	50	30	01..99	Baja velocidad de apertura (ver ilustración)
12	50	75	01..99	Aceleración/deceleración de apertura (ver ilustración) (Un valor alto = menor aceleración/deceleración)
13	30	50	01..99	Alta velocidad de cierre (ver ilustración)
14	50	20	01..99	Baja velocidad de cierre (ver ilustración)

Código	Pre-def.	Propuesto	Rango	Parámetro
15	80	80	01..99	Aceleración/deceleración del cierre (ver ilustración) (Un valor alto = menor aceleración/deceleración)
19	1		0/1	Modo incendios 0:Inversión desactivada, 1:Sistema de inversión con sensibilidad reducida
20	01		00..05	Tiempo de apertura en el contacto del Dispositivo de apertura de emergencia (EOD) 0..5 minutos
21	00		0/1	Lógica Kn del dispositivo de protección 0:N/O, cerrado cuando hay obstrucción, 1: N/C, abierto cuando hay obstrucción
22	0	00	0/1	Sentido de giro del motor 0: horario, 1: antihorario
25	01	00	0/1	Modo aparcamiento cerrado 0: aparcamiento con arrastrador/ acoplador cerrado (motor con corriente), 1: aparcamiento con arrastrador/ acoplador abierto
26	01	01	0/1	Tipo de arrastrador 0:arrastrador de aluminio estándar, 1: arrastrador de expansión
99	00	00	0/1	Interfaz de I/O 0: tipo por defecto, 1: LONIBV

NOTA:

Compruebe el parámetro 99 (debe estar ajustado a 0 si se usa con MICONIC BX).

7.24.3 Sematic C-MOD - Diagnósticos

Código	Tabla de alarmas
1	Sin señal de la maniobra principal del ascensor (sólo si el parámetro 01 no está ajustado a "OFF" y si el parámetro 03 está ajustado a "ON")
2	Protección contra sobrecorriente del motor
3	Fallo del sistema de inversión. La maniobra del ascensor no envía el comando de reapertura después de que la maniobra de puerta haya señalizado un obstáculo (sólo si el parámetro 00 está ajustado a "externo")
4	Conexión del motor invertida o canales del encoder invertidos
5	Salto en el encoder: Interrupción del encoder o de los cables del motor; Conexión del encoder invertida
6	Sobrecalentamiento del motor (cuando existe un sensor PTC interno)
7	Sacudidas en el motor, interrupción de los cables del motor
8	Sobretensión en la alimentación de corriente
9	Viaje con PWM: Sobrecorriente en la modulación de impulsos
10	Alarma genérica debida a un mal funcionamiento interno de la maniobra de puerta
11	Protección de la alimentación (sobrecorriente debido a una tensión mecánica)

7.25 Repuestos

La tabla de abajo es un extracto de las listas oficiales de repuestos que se puede encontrar en:

- Bionic 5 Rel.2 TK Maintenance: K 609709
- Bionic 5 Rel. ≥ 4 Mantenimiento TK: EJ 604619
- ACVF Biodyn xx C BR TK Maintenance: K 609704

Circuito impreso, Objeto	Observaciones	ID
Unidad de puerta de piso LDU y opciones		
Rel.2:		
SMIC5L	Circuito impreso base (puertas TL y C2, Europa). Puede ser reemplazado por SMIC5	591863
SMIC5R	Circuito impreso base (puertas TR y C2, Asia Pacífico). Puede ser reemplazado por SMIC5	591864
SMIC5	Circuito impreso base (2 conectores SCIC)	591812
SCIC5	Circuito impreso del procesador (puede ser reemplazado por SCIC6, N° id. 55505232. Consultar la información de campo FI459. ¡Tenga en cuenta la distinta configuración que origina la nueva versión de software!)	591809
SCIC6 (ISCPU1 + SCPU1)	Circuito impreso del procesador utilizado como repuesto para SCIC5.Q. (Combinación de ISCPU1.Q y SCPU1.Q. Suministrado con el SW $\geq$ V9.53)	55505232
SNGL1	Circuito impreso de alimentación + evacuación manual	591828
BAT (LDU) Rel.2	Batería para la alimentación de emergencia (134x67x60)	432789
Viaje de montaje en la cabina Rel.2	Kit para viaje de montaje en la cabina (con ayuda de la maniobra de recuperación y la manga de maniobra)	55504508

Circuito impreso, Objeto	Observaciones	ID
Conector para test de frenado	Herramienta de test de frenado para Rel.2 (juego de dos conectores de prueba diferentes "TEST-MGB", TEST-MGB1")	55502285
Evacuación automática, HCU Rel.2		
SHCU1	Circuito impreso de la evacuación automática	591792
BAT (HCU)	Batería para la HCU600	432790
	Batería para la HCU800	432791
DC-AC1	Convertidor DC-AC	55502265
Rel. $\geq$ 4:		
SMIC61	Circuito impreso base. (Puede ser sustituido por SMICE61 o por SMIC(E)63, pero KP debe ser puenteado)	594154
SMIC63	Circuito impreso base con conector KP. (Puede ser reemplazado por SMICE63)	594226
SMICE61	Circuito impreso base con soporte ETMA. (Puede ser reemplazado por SMICE63, pero deberá puentearse KP)	594303
SMICE63	Circuito impreso base con soporte ETMA y conector KP.	594305
SCPU1	El N° de Id. correcto está escrito en la etiqueta del circuito impreso ("HW + SW 594xxx")	
	Circuito impreso del procesador (sin SW)	591887
	Circuito impreso del procesador (con SW V9.34)	594650
	Circuito impreso del procesador (con SW V9.38)	594762
	Circuito impreso del procesador (con SW V9.53)	594812
	Circuito impreso del procesador (con SW V9.56)	594910
	Circuito impreso del procesador (con SW V9.73)	594958

Circuito impreso, Objeto	Observaciones	ID
SEM11	Circuito impreso de la evacuación (sustituido por SEM21)	594239
SEM21	Circuito impreso de evacuación	594157
CLSD11	Módem / dispositivo de conmutación de línea	594118
BAT (LDU) Rel.4	Batería para alimentación de emergencia y evacuación, 2 unidades (151x98x96)	432790
DC-AC	Convertidor DC-AC	55504585
Viaje de montaje en la cabina Rel.4	Kit para viaje de montaje en la cabina (con ayuda de la maniobra de recuperación y la manga de maniobra)	55505064
Conector para test de frenado	Herramienta de test de frenado para Rel. ≥ 4 (juego de dos conectores de prueba diferentes, "TEST-MGB", TEST-MGB1")	55505065
Rel.2 y Rel. ≥ 4:		
Conector BESE	Sustituye al ESE (cuando no está conectado)	258656
Conector para reset de GBP	Herramienta de reset para GBP (a enchufar en el SMIC.KBV)	55502805
GTM	Servitel TM4 simplex	59700146
GTM	Servitel TM4 dúplex	59700147
GTM	Servitel TM4, alimentación	59700019
GTM	Servitel TM4, administrador de línea	59700041
Unidad de maniobra de cabina CCU y opciones de cabina		
SDIC5	Circuito impreso de la interfaz de cabina (Sólo para la serie 0. NO puede ser reemplazado por SDIC51/52/53)	591798

Circuito impreso, Objeto	Observaciones	ID
SDIC51	Circuito impreso de la interfaz de cabina, versión limitada (Puede ser reemplazado por SDIC52. Debe conectarse a JHC2 y 2KTC)	591884
SDIC52	Circuito impreso de interfaz de cabina, versión completa	591885
SDIC53	Circuito impreso de la interfaz de cabina, versión AP	591886
SUET3	Circuito impreso de puenteo de la puerta	591811
SIEU1	Circuito impreso de la renivelación. (Puede ser reemplazado por SIEU11, si $SW \geq V9.7$)	594224
SIEU11	Circuito impreso de la renivelación, con entradas y salidas adicionales.	594306
LC	Tubo fluorescente 14W/827 HE	55502824
	Tubo fluorescente 14W/840 HE	55502825
	Tubo fluorescente 21W/827 HE	55503608
	Tubo fluorescente 21W/840 HE	55503609
(LC)	Estabilizador electrónico	55502822
LC	Lámpara de bajo consumo 14W/827 E27	55504047
	Lámpara de bajo consumo 14W/840 E27	55504048
	Lámpara de bajo consumo 18W/827 E27	55504196
	Lámpara de bajo consumo 18W/840 E27	55504197
GNT	Telealarma TM2-TAM2	59700110
Botoneras/indicadores de cabina		
COP5	COP5 completa (tipo sensitivo, -3..8)	55503651
COP5_10 PI	COP5 completa para PI (tipo sensitivo, 10 pulsadores)	55503710
COP5_10 KA/KS	COP5 completa para KA/KS (tipo sensitivo, 10 pulsadores)	55503652
COP5B_10	COP5 completa (tipo pulsador, 10 pulsadores)	55503653

Circuito impreso, Objeto	Observaciones	ID
COP5B_10 AU	COP5 completa (versión especial para Australia, tipo pulsador, teclado de 10 pulsadores)	55503412
Kit COP5B	Conjunto de pulsadores predefinidos para COP5B	55503550
COP5B_N	Conjunto de pulsadores (-3,-2,-1, 5, ficticios) para COP5B_N	55503480
COP5-1N 25 EU	COP5 completa para 25 pisos (tipo sensitivo, -3..23)	55505240
COP5B-1N 25 EU	COP5 completa para 25 pisos (tipo pulsador, -3..23)	55505241
COP5K	Unidad de interruptores de llave para la COP	55503482
CPI	Panel informativo de la cabina	55503481
COP4B	COP4B completa (máx. 5 paradas, 0..4)	55503970
COP4B_N	Conjunto de pulsadores (-2,-1, 5, ficticios) para COP4B	55503979
SCOPB 4.Q	Circuito impreso para COP4B	591897
COP4BE	COP4BE completa (máx. 7 paradas, 0..6)	55505242
SCOPBE 4.Q	Circuito impreso para COP4BE	594236
CPI4	Indicador de posición de cabina CPI4 completo	55503990
VCA EU	Sintetizador de voz completo, COP normal	55503509
VCA AP	Sintetizador de voz completo, COP 25 EU	55503799
VCA11	Circuito impreso del sintetizador de voz	591838
VCA11 MMC	MMC con archivo de voz según idioma: Véase J 41322160 "Sintetizador de voz"	
SASA1	Circuito impreso del sistema de acceso Schindler	591692
Tarjetas SAS	Conjunto de tarjetas RFID (10 unidades) para SAS	55503450

Circuito impreso, Objeto	Observaciones	ID
SCOPMX B3	Circuito impreso de la interfaz de la COP Dual Brand	591858
SCOPH3	Circuito impreso de la COP para discapacitados	591854
Botoneras/indicadores de piso y opciones		
Kit de cables	Cable del variador: JST de 4 polos ↔ WAGO de 5 polos (diseño serie 0)	55504168
Cable del interruptor de llave	Cable para conectar el interruptor de llave al pequeño conector JST de 4 patillas (sólo necesario si no se solicitó inicialmente)	59321674
LOP5_1	LOP sensitiva de 1 pulsador, JST 4 patillas. (serie 0, WAGO 5 patillas: 59321389 reemplazada por 55503678 + 55504168)	55503678
LOPM5_1	LOP sensitiva de 1 pulsador + display, JST 4 patillas. (serie 0, WAGO 5 patillas: 59321390, reemplazada por 55503679 + 55504168)	55503679
LOP5_2	LOP sensitiva de 2 pulsadores, JST 4 patillas. (serie 0, WAGO 5 patillas: 59321391 reemplazada por 55503680 + 55504168)	55503680
LOPM5_2	LOP sensitiva de 2 pulsadores + display, JST 4 patillas. (serie 0, WAGO 5 patillas: 59321392 reemplazada por 55503681 + 55504168)	55503681
LOP5B_1	LOP mecánica de 1 pulsador, JST 4 patillas. (serie 0, WAGO 5 patillas: 59321418 reemplazada por 55503684 + 55504168)	55503684
LOP5B_2	LOP mecánica de 2 pulsadores, JST 4 patillas. (serie 0, WAGO 5 patillas: 59321419 reemplazada por 55503685 + 55504168)	55503685
LOP4B	LOP4B con 1 pulsador	55503950
LOP4B-DM	LOP4B con SLDM4 para DM236, Italia sólo	55503999

Circuito impreso, Objeto	Observaciones	ID
LIN5V	Indicador de piso vertical (Puede sustituirse por LIN51V o LIN52V, pero necesita el kit de cables 55504168)	59321626
Kit de cables	Kit de cables que se suministra si un LIN5V es sustituido por un LIN51V o por un LIN52V.	55504168
LIN51V	Indicador de piso vertical (con entrada y salida) (Puede sustituirse por LIN52V)	55505330
LIN52V	Indicador de piso vertical (con entrada, salida y contacto de láminas magnético para la configuración)	55506072
SLCUX1	Entradas / salidas opcionales (circuito impreso sólo). Puede sustituirse por SLCUX2	591806
SLCUX2	Entradas / salidas opcionales (circuito impreso sólo)	594212
LCUX	Entradas / salidas opcionales (unidad completa con cables)	55502521
SBBD24	Circuito impreso de conmutador dúplex	591796
GA	Gong de llegada, JST estándar de 2 polos	59321646
Braille	Conjunto de etiquetas autoadhesivas en Braille	55505112
SLCU2	Interfaz LOP Dual Brand (1 pulsador)	591821
LCU2	Interfaz LOP Dual Brand (1 pulsador) (unidad completa con cables)	55511376
SLCUM2	Interfaz LOP Dual Brand (2 (pulsadores e indicador)	591822
LCUM2	Interfaz LOP Dual Brand (2 pulsadores e indicador) (unidad completa con cables)	55511377
BIOGIO1.N	Circuito impreso de entradas y salidas generales del bus BIO	594126
BIOGIO	Unidad BIOGIO completa en caja de metal	55505302
	Variador de frecuencia ACVF	

Circuito impreso, Objeto	Observaciones	ID
Kit de cables	Kit de actualización: ACVF con placas de opciones → ACVF con circuitos de E/S integrados	59400895
ACVF Versión 2005 con placas de opciones	Biodyn 12 C BR (unidad completa) (puede ser reemplazada por 59400864 + 59400895)	(55501728)
	Biodyn 19 C BR (unidad completa) (puede ser reemplazada por 59400865 + 59400895)	(55501729)
ACVF Versión con un único circuito impreso	Biodyn 9 C BR (unidad completa, conforme con EN12015:2004)	59400933
	Biodyn 12 C BR (unidad completa) (puede ser reemplazada por 59410012)	(59400864)
	Biodyn 12 C BR (unidad completa, conforme con EN12015:2004)	59410012
	Biodyn 19 C BR (unidad completa, conforme con EN12015:2004) (puede ser reemplazada por 59400893)	(59400865)
	Biodyn 25 C BR (unidad completa, conforme con EN12015:2004)	59400893
	Biodyn 42 C BR (unidad completa, conforme con EN12015:2004)	59400868
Otras consideraciones		
ESE	Botonera de recuperación	434031
RS232	Cable RS232, PC de servicio ↔ Maniobra (SCIC.RS232_2) ("cable CADI")	59700078
RS232	Cable de conexión RS232 amarillo, PC de servicio ↔ ACVF	55502100

8 Apéndice B: Descripciones de los códigos de error

La descripción sobre cómo leer el historial de códigos de error con la ayuda de la interfaz de usuario HMI se encuentra en el capítulo 4.6.

Legenda:

- **C1, C2, C3, ...:** Causa 1, 2, 3, ... del error
- **A1, A2, A3, ...:** Acción 1, 2, 3, ... para solucionar el error



- Cualquier error mostrado durante la calibración pertenece al grupo de errores 11. (Ejemplo: er 9 = Error 1109)
- Los errores (E0..E9) mostrados durante la configuración de la LOP se describen en el capítulo 5.4.13

Código	Mensajes generales
0001	ERROR FATAL DEL ASCENSOR El ascensor está permanentemente bloqueado y no operativo. Nota: normalmente, este mensaje va después de otro error.
	C1: Diferentes causas A1: Compruebe el registro de mensajes del ascensor para ver si existen mensajes anteriores y así identificar la causa principal del problema.
0002	CIRCUITO DE SEGURIDAD DEL ASCENSOR El circuito de seguridad se ha abierto inesperadamente o no se ha cerrado como estaba previsto.
	C1: El circuito de seguridad se ha abierto inesperadamente (p.ej., mientras la cabina estaba en movimiento) A1: Compruebe si hay contactos abiertos en el circuito de seguridad. Verifique el fusible de 110V en el circuito impreso SMIC.
	C2: El circuito de seguridad no se ha cerrado cuando estaba previsto. Cuando todas las puertas están cerradas, se espera que el circuito de seguridad esté cerrado también. A2: Compruebe los contactos del circuito de seguridad en la puerta. Verifique el parámetro de puerta "tiempo de retardo entre que se cierra la puerta y se cierra el circuito de seguridad" (CF03 PA13).
0003	MODOSOBRECARGA DEL ASCENSOR

Código	Mensajes generales
	C1: Carga demasiado grande en la cabina A1: Reduzca la carga de la cabina
	C2: La señal de medición de la carga de cabina es defectuosa A2: Compruebe el cableado general del dispositivo de medición de la carga de cabina. Vuelva a realizar el calibrado en caso de que la señal esté presente pero no sea válida.
0005	MODULO FALLO DE ALIMENTACIÓN DEL ASCENSOR
0008	MODULO JRVC DEL ASCENSOR *)
0012	MODULO DE NO AUTORIZACIÓN DEL ASCENSOR El ascensor está bloqueado porque no se ha insertado una tarjeta SIM (o ésta no es válida) en el circuito impreso de la maniobra principal del ascensor.
	C1: Ausencia de tarjeta SIM o se ha introducido una tarjeta SIM no perteneciente a Schindler, una tarjeta SIM de otro ascensor o una tarjeta manipulada A1: Compruebe si la tarjeta SIM está presente o si se ha insertado una tarjeta SIM no válida. Compruebe el registro de errores para ver si existen errores de tarjeta SIM (#19xx). Consiga una tarjeta SIM adecuada.
0017	LOS NÚMEROS DE REVISIÓN DEL ASCENSOR NO COINCIDEN
	C1: La tarjeta SIM está disponible, pero el número interno COMM no coincide con el número guardado en la EEPROM del SCIC. Se ha suministrado una tarjeta SIM incorrecta o el SCIC ya se está utilizando en otro ascensor. A1: Reemplácela por una tarjeta SIM dedicada (configurada especialmente) para esta instalación. Instale una combinación de tarjetas SCIC <-> SIM específica para esta instalación.
0018	FALLO EN LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS DE LA CHIP CARD DEL ASCENSOR
	C1: Se ha podido leer la tarjeta SIM, pero los datos están corruptos (longitud de archivo incorrecta, crc, etc.) A1: Reemplace la tarjeta SIM.

Código	Mensajes generales
0019	RESET DEL WATCHDOG DEL ASCENSOR Indica que anteriormente se ha realizado un reset del watchdog (iniciado por watchdog hardware o software). La maniobra principal del ascensor acaba de arrancar.
	C1: Se ha producido un problema interno en el software de la maniobra principal A1: Actualice la maniobra principal con una nueva versión del software (Sólo si lo aconseja I+D. Póngase previamente en contacto con Locarno.)
0020	CIRCUITO DE SEGURIDAD DEL ASCENSOR PUENTEADO PERMANENTEMENTE El circuito de seguridad no se abrió en el momento en que estaba previsto (p.ej., mientras se abría la puerta)
	C1: El circuito de seguridad está puenteado (p.ej., en la puerta de cabina o de piso) A1: Compruebe si existen puentes en el circuito de seguridad (p.ej., conectores) y retírelos
0021	RESET DE LA MANIOBRA DE CABINA DEL ASCENSOR Reset de la maniobra de cabina del ascensor
0022	FALLO EN LA RENIVELACIÓN DE LA MANIOBRA DE CABINA DEL ASCENSOR
	A1: Compruebe: SUET
0023	FALLO DE ISK EN APERTURA ANTICIPADA DE PUERTAS *) Este error ya no se usa con el SW actual
0024	KNE U INTERRUPTIDO
	A1: Compruebe: KNE_U; cableado
0025	ERROR EN ISK PARA APERTURA ANTICIPADA DE PUERTAS *)
0027	ERROR FATAL EN LA RENIVELACIÓN DE LA MANIOBRA DE CABINA *)
0030	NIVEL DE USUARIO 3 DEL ASCENSOR DESHABILITADO *)

Código	Mensajes generales
	C1:El usuario ha deshabilitado el nivel de usuario 3 mediante un comando (p.ej., menú 109) A1:Ninguna posibilidad de habilitar el nivel de usuario 3 una segunda vez (p.ej., menú 109)
	C2:El ascensor llevó a cabo una desactivación automática del nivel de usuario 3 por primera vez (p.ej., si la opción "P-Care" está activa en la tarjeta SIM y se han realizado más de 10.000 viajes) A2:Posibilidad de habilitar el nivel de usuario 3 una segunda vez (p.ej., menú 109)
	C3:El ascensor llevó a cabo una desactivación automática del nivel de usuario 3 por segunda y última vez (después de la reactivación, p.ej., tras 2.000 viajes adicionales) A3:ninguna
0031	VIAJE DE APRENDIZAJE DEL ASCENSOR INTERRUPTIDO El viaje de aprendizaje ha fallado.
	C1:Manipulación incorrecta en el ascensor. P.ej., recuperación activada o pulsado algún interruptor de parada durante el viaje de aprendizaje. A1:Libere los interruptores correspondientes. Vuelva a ejecutar el viaje de aprendizaje.
	C2:Circuito de seguridad abierto A2:Verifique el motivo de la apertura del circuito de seguridad y solucione el problema. Vuelva a ejecutar el viaje de aprendizaje.
0033	ASCENSOR ARRANCADO Este mensaje se guarda en el historial de errores cada vez que el ascensor es arrancado. (Por ejemplo, después de conectar / desconectar la alimentación.)
	C1:La alimentación se desconecta y conecta de nuevo A1:Ninguna
	C2:Se presiona el botón reset A2:Ninguna

Código	Mensajes generales
	C3:Se realiza un reset del watchdog A3:Compruebe primero la alimentación (calidad) y un posible reset realizado por otro operario. Si el mensaje aparece inesperadamente, actualice la maniobra principal con una nueva versión del software. (Póngase en contacto con la Hotline de Locarno)
0037	FALTA LA SEÑAL HEARTBEAT DE LA COP DEL ASCENSOR La comunicación con el nodo de la COP y con el nodo de la interfaz de usuario de cabina, respectivamente, se ha roto
	C1:COP desconectada A1:Conecte la COP
	C2:Transmisión de datos defectuosa A2:Compruebe la conexión de la línea de datos (CAN). Compruebe que la terminación de la línea de datos sea correcta (interruptor de terminación en la ECU o LDU, terminación en el ACVF)
	C3:Discrepancia entre el software del nodo de cabina y el software de la maniobra principal del ascensor A3:Actualice el software en consecuencia
0038	FALTA LA SEÑAL HEARTBEAT DE LA ECU DEL ASCENSOR El nodo de la interfaz de usuario de cabina (COP) ha reconocido una pérdida de comunicación con la maniobra principal del ascensor. Nota: Este error se produce, principalmente, en combinación con otros errores. Compruebe primero el registro de mensajes para ver otros errores referidos.
	C1:COP desconectada A1:Conecte la COP
	C2:Transmisión de datos defectuosa A2:Compruebe la conexión de la línea de datos (CAN). Compruebe que la terminación de la línea de datos sea correcta (interruptor de terminación en la ECU o LDU, terminación en el ACVF)

Código	Mensajes generales
	C3:Discrepancia entre el software del nodo de cabina y el software de la maniobra principal del ascensor A3:Actualice el software en consecuencia
0072	CARGA INSUFICIENTE EN LA BATERÍA DE RESPALDO DE LA CABINA La carga de la batería de respaldo de la cabina (p.ej., usada para alimentar el alumbrado de emergencia de la cabina) ha caído por debajo del nivel mínimo requerido o no pudo recargarse hasta el nivel mínimo requerido tras la activación de la corriente del ascensor.
	C1:Mala conexión de la batería o conexión inexistente A1:Compruebe las conexiones de la batería
	C2:Batería defectuosa (p.ej., antigua) A2:Reemplace la batería
	C3:Problema de carga de la batería A3:Compruebe el cableado del dispositivo de carga. Compruebe el funcionamiento del dispositivo de carga (tensión de carga, fusibles).
0073	BATERÍA DE RESPALDO DE LA CABINA CON SUFICIENTE CARGA *) Durante un fallo de la batería de respaldo de la cabina, se crea este mensaje de error (informativo) para indicar que la batería de respaldo vuelve a estar operativa.
	C1: A1:No es necesaria ninguna acción
0074	SUPERADA LA TEMPERATURA DEL MEDIO DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR La temperatura del medio de tracción del ascensor (p.ej., las correas) ha superado el nivel operativo admisible
	C1:Temperatura ambiente demasiado cálida (temperatura en el hueco) A1:Espere a que la temperatura baje
	C2:La señal de retroalimentación de temperatura (p.ej., KTHS) es defectuosa A2:Compruebe el cableado general del sensor de temperatura

Código	Mensajes generales
	C3:La disipación de calor no funciona A3:Compruebe el funcionamiento del dispositivo de disipación de calor (p.ej., ventilador o ventilación forzada), si existe
0076	ALUMBRADO DE CABINA AVERIADO El alumbrado de cabina se ha averiado. Reconocido por la retroiluminación del pulsador de alarma, que está encendida de forma continua.
	C1:El alumbrado de cabina se ha averiado. A1:Sustituya la luz de cabina y verifique que la retroiluminación del pulsador de alarma de la COP, cuando exista, se desconecta adecuadamente
	C2:El sensor de alumbrado de cabina de la COP está defectuoso A2:Compruebe que el sensor de alumbrado de cabina de la COP funciona correctamente. Al aplicar luz al sensor se debe desactivar la retroiluminación del pulsador de alarma, mientras que al taparlo debe activarse.
	C3:Tras la puesta en marcha, se ha instalado un revestimiento interior de cabina oscuro o que absorbe la luz, por lo que el alumbrado disponible no es suficiente para activar el sensor. A3:Si las condiciones de luz en la cabina son adecuadas, vuelva a efectuar el viaje de aprendizaje para comprobar y registrar las nuevas condiciones de trabajo del sensor. (si el alumbrado no es suficiente, podría comunicarse el error 0077)
0077	SENSOR DE ALUMBRADO DE CABINA NO DETECTADO Sensor de alumbrado de cabina no detectado

Código	Mensajes generales
	C1:Durante el viaje de aprendizaje, el sensor de alumbrado de cabina de la COP comunica valores erráticos o que el alumbrado está apagado. A1:Verifique el correcto funcionamiento del alumbrado de cabina. Compruebe que la retroiluminación del botón de alarma de la COP se enciende cuando se cubre el sensor de luz y que se apaga cuando se ilumina éste. Si considera que el alumbrado funciona correctamente, ignore este error (la monitorización del alumbrado de cabina permanecerá deshabilitada - no se generará ningún error 0076)
0078	ALUMBRADO DE CABINA OK Cuando la maniobra advierte que el alumbrado de cabina está averiado, envía un evento de ALUMBRADO DE CABINA AVERIADO. Una vez que el alumbrado vuelve a funcionar, lo señaliza con un evento de ALUMBRADO DE CABINA OK.
	C1: A1:No es necesaria ninguna acción
0079	CABINA BLOQUEADA *) La cabina se bloqueó en bajada.
	A1:El ascensor se recupera automáticamente de este error del usuario (o recuperación) viajando en subida
0080	MAL USO DE LA SALIDA DE EMERGENCIA DE LA CABINA DETECTADO La maniobra detecta un mal uso de la trampilla de salida de emergencia.
0099	LLAMADA DE DIAGNÓSTICO *) Este mensaje de error (informativo) se genera cuando el registro de un mensaje relacionado con los diagnósticos requiere una llamada al TACC. Debe usarse con algunos dispositivos de telemonitorización antiguos para poder iniciar la llamada al TACC.
	C1: A1:No es necesaria ninguna acción

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes de la puerta de cabina
0301	CIERRE DE LA PUERTA La puerta no pudo cerrarse con éxito dentro de un límite de tiempo determinado. Se inicia una recuperación de puerta como respuesta típica (apertura y cierre repetitivos de la puerta).
	C1:La señal de retroalimentación de la posición de puerta cerrada es defectuosa A1:Compruebe el contacto de posición de puerta cerrada (p.ej., KET-S, si está presente y no emulado, en función del tipo de puerta) para ver si tiene suciedad o un mal ajuste mecánico. Verifique el cableado general del contacto de posición de puerta cerrada.
	C2:La puerta no se mueve o se mueve muy lentamente A2:Compruebe si existen obstáculos o suciedad en las hojas de puerta y en las guías. Verifique el mecanismo de la puerta (elemento de soporte de carga o acoplamiento mecánico roto, suciedad). Compruebe la alimentación del motor de la puerta (fusibles).
	C3:Parámetro de cierre de puerta ajustado incorrectamente A3:Compruebe que el ajuste del parámetro de cierre de puerta sea correcto
0302	APERTURA DE PUERTA La puerta no pudo abrirse con éxito dentro de un límite de tiempo determinado. Se inicia una recuperación de puerta como respuesta típica (cierre y apertura repetitivos de la puerta).
	C1:La señal de retroalimentación de la posición de puerta abierta es defectuosa A1:Compruebe el contacto de posición de puerta abierta (p.ej., KET-O, si está presente y no emulado, en función del tipo de puerta) para ver si tiene suciedad o un mal ajuste mecánico. Verifique el cableado general del contacto de posición de puerta abierta.
	C2:Véase 0301 A2:Véase 0301
	C3:Véase 0301 A3:Véase 0301

Código	Mensajes de la puerta de cabina
0303	TIEMPO MÁXIMO DE PUERTA ENCLAVADA La puerta estuvo en posición enclavada durante un período de tiempo demasiado largo. Nota: monitorizar el tiempo que la puerta se encuentra en posición enclavada impide que el motor se queme. Nota: este error podría producirse mientras la cabina se mueve lentamente (p.ej., durante el viaje de aprendizaje o durante el viaje de recuperación con alimentación de emergencia)
	C1:El parámetro "tiempo máximo de puerta enclavada" se ha ajustado incorrectamente A1:Compruebe el parámetro correspondiente (CF03 PA07)
0304	KSKB DE PUERTA La puerta no pudo cerrarse con éxito debido a un bloqueo mecánico. Este error se produce una vez si la puerta ha intentado cerrarse más de 50 veces y el cierre queda abortado siempre por un limitador de fuerza de cierre de puerta activado (KSKB). El ascensor se queda bloqueado si este error aparece demasiado a menudo dentro de un período de tiempo determinado (normalmente, 7 veces en 3 horas = 350 intentos/3h).
	C1:Obstáculos/barreras en la zona de puerta o en la rendija/abertura A1:Elimine el obstáculo
	C2:La señal de retroalimentación del limitador de fuerza de cierre de puerta KSKB es defectuosa A2:Compruebe si existe suciedad o un mal ajuste mecánico en el contacto KSKB. Compruebe el cableado general de KSKB.
0312	PUERTA CERRADA CON EL COMANDO INCORRECTO *)
	C1:(1) No se ha emitido el comando DOOR_CMD = DOOR_CLOSE/ DOOR_LOCK (2) La puerta no se invierte (3) KET_S se activa (4) doorState=stopped=motor off A1: – KET_S y KET_O no coinciden – La dirección del motor es incorrecta – La puerta se invierte justo antes de llegar a KET_S, pero finalmente llega a este contacto debido a la inercia – El motor puede haberse conectado invertido

Código	Mensajes de la puerta de cabina
0313	ERROR DE PUERTA DE HUECO El subsistema de puerta ha recibido un comando de apertura mientras la cabina no es detectada en el piso. El comando es rechazado.
	C1: Diferentes causas A1: Compruebe el registro de mensajes del ascensor para ver si existen mensajes anteriores y así identificar la causa principal del problema.
	C2: Fallo en la detección de zona de puerta del sistema de información del hueco A2: Compruebe la detección de zona de puerta del sistema de información del hueco (p.ej., PHSx, ajuste mecánico, sensor defectuoso, etc.)
0314	APERTURA ANTICIPADA DE PUERTAS Se produjo un fallo de activación o desactivación del dispositivo de anulación del circuito de seguridad de la puerta mientras el ascensor intentaba realizar una apertura anticipada de puertas.
	C1: Cableado del dispositivo de anulación del circuito de seguridad de la puerta defectuoso A1: Compruebe el cableado general del dispositivo de anulación del circuito de seguridad de la puerta
	C2: Detección de zona de puertas defectuosa A2: Compruebe las señales y los sensores de la zona de puertas (p.ej., PHSx, PHUETx). Verifique la posición de los indicadores de zona de desenclavamiento de puertas en el hueco (p.ej., pantallas al mismo nivel)
	C3: Fallo del dispositivo de anulación del circuito de seguridad de la puerta (KTS, KTC) A3: Sustituya el circuito impreso que contiene este mecanismo de anulación (p.ej., SUET)
0315	PUERTA NO RECUPERABLE El ascensor no pudo recuperarse de un error de apertura o cierre de puerta (normalmente, después de 20 intentos de apertura y cierre de puerta reiterados). El ascensor está bloqueado.

Código	Mensajes de la puerta de cabina
	C1:La puerta tiene un problema que causa errores de "apertura de puerta" o "cierre de puerta" repetitivos. A1:Verifique porqué la puerta no puede recuperarse. Compruebe la causa de los errores 0301 y 0302 y las acciones a adoptar.
0316	ERROR DE HEARTBEAT DE LA PUERTA La comunicación con el nodo de puerta y con el nodo de cabina (maniobra) respectivamente, se ha roto
	C1:Nodo de puerta o nodo de cabina desconectado A1:Vuelva a conectar el nodo
	C2:Alimentación defectuosa, o inexistente, del nodo de puerta o del nodo de cabina A2:Compruebe la alimentación del nodo
	C3:Transmisión de datos defectuosa A3:Compruebe la conexión general de la línea de datos. Compruebe la correcta terminación de la línea de datos (si existe) de todos los dispositivos conectados al bus de datos. Verifique el blindaje de la línea de datos (si existe). Compruebe la existencia de interferencias EMC.
	C4:Nodo de puerta o nodo de cabina defectuoso A4:Sustituya el nodo correspondiente
0317	ESTADO INESPERADO DE PUERTA
	C1:Si EC recibe una secuencia de estado de la puerta LOCKED -> CLOSED, indica que hay un error en el subsistema de la puerta. A1:Compruebe: si existe una conexión suelta en la alimentación del SDIC
	C2:Activa el servicio heartbeat de puerta y ajusta el SDIC a estado de error.
	C3:Posible incompatibilidad de las versiones de SW.
0318	ERROR DE HEARTBEAT DEL SDIC DE PUERTA
	C1:El SDIC no recibe el heartbeat del SCIC y pasa a estado de error. El SDIC envía este mensaje. A1:Compruebe el cable del bus CAN y la terminación de éste en todos los subsistemas (SCIC; SDIC; SEM; FC; COP).

Código	Mensajes de la puerta de cabina
	A2: Posible incompatibilidad de las versiones de SW.
	C3: Reset manual en SCIC / SCPU. Este error se produce cada vez que el técnico realiza con reset manual. (Durante unos segundos, el SDIC no recibe la señal del bus CAN.) A3: Ninguna
0333	INTERRUPTOR DIP DEL DOD DE PUERTA D1 INCORRECTO Este error no se aplica al Schindler 3100/3300/5300
	A1: Compruebe: Configuración de los interruptores DIP del DOD de puerta 1
0334	INTERRUPTOR DIP DEL DOD DE PUERTA D2 INCORRECTO Este error no se aplica al Schindler 3100/3300/5300
	A1: Compruebe: Configuración de los interruptores DIP del DOD de puerta 2
0335	KSPT DE PUERTA
	A1: Compruebe: KSPT
0336	SOBRETENPERATURA DE LA PUERTA
	A1: Compruebe: Motor de la puerta; Compruebe: Obstáculos en la rendija/abertura de la zona de puerta
0337	CIRCUITO IMPRESO SUET DE LA PUERTA DESCONECTADO
	A1: Compruebe: Conexión del SUET
0338	ERROR 1 DEL SUET DE LA PUERTA, ACTIVACIÓN DEL PUNTEO SIN ÉXITO
	A1: Compruebe: Circuito impreso SUET
0339	ERROR 2 DEL SUET DE LA PUERTA, PUNTEO PERDIDO El ascensor ha reconocido una desactivación inesperada del dispositivo de anulación del circuito de seguridad de la puerta. Nota: este dispositivo de anulación se activa durante la renivelación o durante la apertura avanzada de puerta (apertura anticipada)

Código	Mensajes de la puerta de cabina
	C1: Detección de zona de puertas defectuosa A1: Compruebe las señales y los sensores de la zona de puerta (p.ej., PHSx, PHUETx).
	C2: La señal de retroalimentación del dispositivo de anulación del circuito de seguridad de la puerta (p.ej., IUET, RFUET) es defectuosa A2: Compruebe el cableado general del dispositivo de anulación del circuito de seguridad de la puerta (p.ej., SUET)
	C3: La cabina ha abandonado accidentalmente la zona de puerta mientras estaba siendo anulado el circuito de seguridad de la puerta A3: Compruebe por qué la cabina ha abandonado la zona de puerta
	C4: Fallo en el dispositivo de anulación del circuito de seguridad de la puerta A4: Sustituya el dispositivo correspondiente (p.ej., SUET)
0340	ERROR 3 DEL SUET DE LA PUERTA, DESACTIVACIÓN DEL PUENTE SIN ÉXITO
	A1: Compruebe: Circuito impreso SUET
0341	SEÑAL RPHT DE PUERTA ENCLAVADA ACTIVA Este mensaje de error quedó registrado cuando el contador de errores RPHT alcanzó su valor límite (p.ej., la señal PPHT se activó mientras la puerta estaba cerrada).
	C1: Pegatina en la célula fotoeléctrica A1: Retire la pegatina
	C2: Célula fotoeléctrica defectuosa A2: Compruebe la célula fotoeléctrica y sustitúyala si es necesario
0342	SEÑAL RPHT DE PUERTA RECUPERADA PARA FUNCIONAMIENTO NORMAL La señal RPHT se ha recuperado, la señal RPHT está inactiva en el estado de puerta cerrado
0343	ERROR 4 DEL SUET DE LA PUERTA, SIN DESACTIVACIÓN DEL PUENTEO *)

Código	Mensajes de la puerta de cabina
0351	RECUPERACIÓN DE POSICIÓN DE PUERTA CON ÉXITO La puerta pudo recuperarse de un problema de posición
0355	MAL USO DEL DESENCLAVAMIENTO DE PUERTA DETECTADO Se detecta un mal uso de la puerta de piso y no se permite: el ascensor detiene cualquier actividad. Para el mercado ruso. Es necesaria una intervención manual para volver a poner en servicio el ascensor.
	C1: La monitorización del bloqueo de puerta señaliza un error A1: Compruebe si hay alguien en el hueco o en el techo de la cabina. Reactive la monitorización. Si el error aparece de nuevo, verifique el cierre correcto de cada puerta de piso.

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes del subsistema de tracción
0401	CIRCUITO DE SEGURIDAD DE LA TRACCIÓN INTERRUPTIDO Circuito de seguridad abierto inesperadamente (p.ej., durante un viaje)
	C1: Se ha disparado algún dispositivo de seguridad (circuito de seguridad abierto) A1: Compruebe el motivo de la activación y solucione el problema
	C2: Fallo en el cableado del circuito de seguridad o contactos del circuito de seguridad defectuosos o mal ajustados A2: Compruebe el cableado general de los contactos del circuito de seguridad
0402	Evento Tracción viaje demasiado largo La cabina no ha llegado al piso destino previsto dentro del plazo de tiempo establecido (normalmente, 45s). Este mecanismo protege la mecánica de la tracción en caso de que la cabina se bloquee. Por ejemplo, en el ascensor de tracción, los cables no sufren daños. Por ejemplo, en un ascensor hidráulico, el cilindro hidráulico/válvulas no sufren daños.

Código	Mensajes del subsistema de tracción
	C1: Cabina bloqueada o desplazándose muy lentamente A1: Compruebe si existe algún objeto en el hueco que esté bloqueando la cabina.Compruebe si existen obstrucciones en la cabina (excesiva fricción en las guías).
	C2: Tracción bloqueada o girando muy lentamente A2: Compruebe si el freno se abre correctamente.Verifique el parámetro de velocidad nominal en la tracción.
	C3: La(s) señal(es) de la información del hueco es/son defectuosa(s) A3: Compruebe el cableado de la información del hueco y sus señales (PHS, KS/KS1, KSE/KSE_U/KSE_D, ..)
0403	RETROALIMENTACIÓN DE LOS CONTACTORES DE LA TRACCIÓN
	C1: Una de las entradas de realimentación (1) conmutó durante el viaje, o (2) no conmutó tras el arranque, o bien (3) no conmutó tras la parada. A1: Compruebe: cableado. Comprobar: si hay un fallo en el contactor o en la entrada del circuito asociado.
	C2: ¿Parada de emergencia?
0404	ERROR EN LA DIRECCIÓN DE LA TRACCIÓN
	C1: Dirección de viaje incorrecta A1: Compruebe: cableado. Comprobar: por qué motivo la tracción no genera suficiente par
	C2: FA/bucle abierto: Retroalimentación errónea de los contactores
	C3: Bucle cerrado: tacómetro defectuoso o motor no activado, la cabina se mueve lentamente y sin equilibrio
	C4: La tracción no genera suficiente par
0405	INFORMACIÓN DEL EJE DE LA TRACCIÓN
	A1: Compruebe: cable CAN, Comprobar: Cableado CAN
0406	SOBRETENPERATURA DE LA TRACCIÓN Detectada sobretemperatura en la tracción

Código	Mensajes del subsistema de tracción
	C1:Sobrettemperatura en el motor de la tracción, en la bomba hidráulica, en el líquido hidráulico, o en el hueco debido a un exceso de viajes por unidad de tiempo, o debido a una temperatura ambiente demasiado cálida (p.ej., luz directa del sol en la claraboya del hueco) A1:Espere a que la temperatura baje
	C2:La señal de retroalimentación de sobrettemperatura de la tracción KTHMH/KTHM es defectuosa A2:Compruebe que los contactos térmicos KTHMH/KTHM funcionan bien. Compruebe el cableado general de KTHMH/KTHM.
	C3:La ventilación (ventilador integrado en el variador de frecuencia o ventilador de tiro forzado) no funciona A3:Compruebe la alimentación y los elementos mecánicos del ventilador
0407	LA TRACCIÓN NO ESTÁ LISTA DURANTE UNA PARADA La tracción (variador de frecuencia, bucle abierto) se quedó inhabilitada técnicamente mientras la cabina se encontraba detenida.
	C1:Mala conexión eléctrica entre el variador de frecuencia de la tracción y el circuito impreso de conexión de contactores del ascensor (circuito impreso MCCE) (No aplicable para Schindler 3000) A1:Compruebe los cables y conectores correspondientes (p.ej., la señal de listo de la tracción)
	C2:Problema general en el variador de frecuencia de la tracción A2:Compruebe el registro de errores local del variador de frecuencia de la tracción para ver si aparecen diagnósticos detallados. Reemplace el variador de frecuencia si es necesario.
0408	LA TRACCIÓN NO ESTÁ LISTA DURANTE UNA VIAJE La tracción (variador de frecuencia, bucle abierto) se quedó inhabilitada técnicamente mientras la cabina se encontraba en movimiento.
	C1:Véase 0407 A1:Véase 0407

Código	Mensajes del subsistema de tracción
	C2: Véase 0407 A2: Véase 0407
0409	SUPERADO EL LÍMITE DE VELOCIDAD DE LA TRACCIÓN EN STANDBY Antes de iniciar un nuevo viaje se lleva a cabo una comprobación de la señal indicadora de baja velocidad (normalmente a $v < 0,3\text{m/s}$) proveniente del variador de frecuencia de la tracción (bucle abierto). El error se produce si la señal no está activa.
	C1: Mala conexión eléctrica entre el variador de frecuencia de la tracción y el circuito impreso de conexión de contactores del ascensor (circuito impreso MCCE) (No aplicable para Schindler 3000) A1: Compruebe los cables y conectores correspondientes (p.ej., la señal de límite de velocidad de la tracción)
	C2: El parámetro 'límite de velocidad' se ha ajustado incorrectamente A2: Compruebe el parámetro 'límite de velocidad' en el variador de frecuencia de la tracción
	C3: Véase 0407 A3: Véase 0407
0410	SUPERADO EL LÍMITE DE VELOCIDAD DE LA TRACCIÓN MIENTRAS EL CIRCUITO DE SEGURIDAD ESTABA PUENTEADO Mientras la cabina está llegando a un piso, se espera que la señal indicadora de baja velocidad (normalmente a $v < 0,3\text{m/s}$) proveniente del variador de frecuencia de la tracción (bucle abierto) cambie de estado inactivo a activo. El error se produce si esta señal ha cambiado una vez a estado activo y luego cambia de nuevo a estado inactivo (significado: La velocidad de la cabina ha aumentado durante la llegada al piso). Nota: el circuito de seguridad de la puerta está puenteado en ese momento. Nota: el ascensor pueden bloquearse si este error aparece demasiadas veces dentro de un período de tiempo específico (normalmente, > 3 veces en 1 hora).
	C1: Véase 0407 A1: Véase 0407

Código	Mensajes del subsistema de tracción
	C2:El parámetro "límite de velocidad" se ha ajustado incorrectamente A2:Compruebe el parámetro 'límite de velocidad' en el variador de frecuencia de la tracción
	C3:Deslizamiento del cable A3:Compruebe la mecánica y los elementos de arrastre de la tracción
	C4:Véase 0407, C2 A4:Véase 0407, A2
0411	CONEXIÓN DE LA RESISTENCIA DEL MOTOR DE LA TRACCIÓN Al menos uno de los dispositivos de conexión de la resistencia del motor de la tracción, utilizado para un inicio de viaje suave en tracciones de dos velocidades (arranque con resistencia), no funciona como estaba previsto.
	C1:Alguna de las señales de retroalimentación del dispositivo de conexión (normalmente, del contactor, p.ej., SWAHA, SWAFA) es defectuosa A1:Compruebe el cableado general de los dispositivos de conexión de la resistencia/bobina del motor de la tracción
	C2:Alguno de los dispositivos de conexión (p.ej., SWAHA, SWAFA) es defectuoso (p.ej., contactos pegados, bobina del contactor quemada) A2:Sustituya el dispositivo de conexión correspondiente
0430	FALLO PARCIAL EN EL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE LA TRACCIÓN *) Fallo parcial detectado en el freno mecánico de la tracción
	C1:Alguna de las señales de retroalimentación de la posición del freno (p.ej., KB/KB1) es defectuosa A1:Compruebe si hay suciedad en los sensores de posición del freno (p.ej., KB/KB1). Compruebe el cableado general de los sensores de posición del freno.
	C2:El circuito de control del freno está defectuoso A2:Compruebe los contactores que controlan el freno (p.ej., SB, RB, SF). Verifique el cableado general del accionador del freno. Compruebe el módulo del freno, si existe (circuito impreso).

Código	Mensajes del subsistema de tracción
	C3: El freno sólo funciona parcialmente A3: Compruebe la tensión de alimentación del freno
	C4: El freno está mecánicamente mal ajustado A4: Consulte la información de campo disponible. Reemplace el freno si es necesario.
0431	FALLO FATAL EN EL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE LA TRACCIÓN *) Fallo fatal detectado en el freno mecánico de la tracción
	C1: Alguna de las señales de retroalimentación de la posición del freno (p.ej., KB/KB1) es defectuosa A1: Compruebe si hay suciedad en los sensores de posición del freno (p.ej., KB/KB1). Compruebe el cableado general de los sensores de posición del freno.
	C2: El circuito de control del freno está defectuoso A2: Compruebe los contactores que controlan el freno (p.ej., SB, RB, SF). Verifique el cableado general del accionador del freno. Compruebe el módulo del freno, si existe (circuito impreso).
	C3: Véase 0430 A3: Véase 0430
	C4: Véase 0430 A4: Véase 0430
0451	FALLO EN LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL FRENO DE LA TRACCIÓN El ascensor detectó un fallo en la alimentación del freno.
0452	AGOTADO TIEMPO DE ESPERA PARA CALIBRACIÓN DEL PAR DE LA TRACCIÓN *)
0499	ERROR DESCONOCIDO EN LA TRACCIÓN La maniobra detectó un error desconocido (p.ej., se detectó un error desconocido del ACVF)

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes de la célula de carga de la cabina
1101	CLC SIN FRECUENCIA Ausencia de frecuencia en el dispositivo de medición de carga de cabina
	C1: Sin conexión con el dispositivo de medición de la carga de cabina A1: Compruebe las conexiones y el cableado general del dispositivo de medición de la carga de cabina (p.ej., CLC)
	C2: Mal funcionamiento del dispositivo de medición de la carga de cabina A2: Reemplace el dispositivo de medición de la carga de cabina (p.ej., CLC)
	C3: Mal funcionamiento de la etapa receptora de la señal de carga de cabina A3: Sustituya el circuito impreso correspondiente (p.ej., SDIC)
1102	CLC, VALOR ERRÓNEO La señal del dispositivo de medición de la carga de cabina existe, pero no es válida (p.ej., señal fuera de rango)
	C1: El dispositivo de medición de la carga de cabina está mecánicamente mal ajustado A1: Compruebe la fijación mecánica del dispositivo de medición de la carga de cabina
	C2: La señal de medición de la carga de cabina es defectuosa A2: Compruebe el cableado general del dispositivo de medición de la carga de cabina. Compruebe si existen interferencias EMC
	C3: Mal funcionamiento del dispositivo de medición de la carga de cabina A3: Reemplace el dispositivo de medición de la carga de cabina (p.ej., CLC)
1103	CLC, ERROR DE CALIBRADO
	C1: Célula de carga de la cabina: se produjo un error durante el procedimiento de calibración A1: Compruebe: Cableado de la CLC. Comprobar: correcta fijación de la CLC. Comprobar: parametrización de la CLC. Repita: Calibración de la CLC. Sustituya: CLC

Código	Mensajes de la célula de carga de la cabina
1104	CLC PUENTEADA
	C1:Interruptor DIP 1 del circuito impreso SCIC en posición ON (célula de carga de la cabina desactivada) A1:Compruebe: Desactive el interruptor DIP 1 del circuito impreso SCIC Comprobar: HMI (LDU), menú 107
1105	CLC, SIN CALIBRACIÓN *) La calibración de la CLC no se ha realizado todavía.
1106	CLC, OPERACIÓN NO SOPORTADA EN EL ESTADO ACTUAL No es posible mostrar la carga de cabina actual en la interfaz de usuario (LDU) mientras se entra en los menús de configuración CF95, CF98 ó CF99.
	C1:El dispositivo de medición de la carga de cabina no está calibrado A1:Calibre el dispositivo de medición de la carga de cabina
1107	CLC, OPERACIÓN NO SOPORTADA EN ERROR_STATE No es posible mostrar la carga de cabina actual en la interfaz de usuario (LDU) mientras se entra en los menús de configuración CF95, CF98 ó CF99.
	C1:El dispositivo de medición de la carga de cabina se encuentra en estado de error (no operativo) A1:Compruebe el registro de errores para consultar errores anteriores del dispositivo de medición de la carga de cabina
1108	CLC FUERA DE RANGO La señal del dispositivo de medición de la carga de cabina existe, pero no es válida (p.ej., señal fuera de rango)
	C1:El dispositivo de medición de la carga de cabina está mecánicamente mal ajustado A1:Compruebe la fijación mecánica del dispositivo de medición de la carga de cabina
	C2:El parámetro de tipo de dispositivo de medición de la carga de cabina se ha ajustado incorrectamente y no se corresponde con el dispositivo realmente montado A2:Compruebe que el parámetro de tipo de dispositivo de medición de carga de cabina está correctamente ajustado (p.ej., CF08 PA08)

Código	Mensajes de la célula de carga de la cabina
	C3:La señal de medición de la carga de cabina es defectuosa A3:Compruebe el cableado general del dispositivo de medición de la carga de cabina. Verifique el blindaje (si existe). Compruebe la alimentación del dispositivo de medición de la carga de cabina.
	C4:Mal funcionamiento del dispositivo de medición de la carga de cabina A4:Reemplace el dispositivo de medición de la carga de cabina
1109	FRECUENCIA DE CARGA CERO DE LA CLC FUERA DE RANGO DURANTE CALIBRACIÓN La calibración de carga cero de la cabina ha fallado debido a una señal no válida (frecuencia) del sistema de medición de la carga de cabina
	C1:El dispositivo de medición de la carga de cabina está mecánicamente mal ajustado A1:Compruebe la fijación mecánica del dispositivo de medición de la carga de cabina
	C2:El parámetro de tipo de dispositivo de medición de la carga de cabina se ha ajustado incorrectamente y no se corresponde con el dispositivo realmente montado A2:Compruebe que el parámetro de tipo de dispositivo de medición de carga de cabina está correctamente ajustado (p.ej., CF08 PA08)
	C3:La señal de medición de la carga de cabina es defectuosa A3:Compruebe el cableado general del dispositivo de medición de la carga de cabina. Compruebe si existen interferencias EMC
	C4:Procedimiento de trabajo incorrecto al calibrar el dispositivo de medición de la carga de cabina A4:Compruebe que el procedimiento de trabajo sea correcto (p.ej., peso correcto en la cabina)
	C5:Mal funcionamiento del dispositivo de medición de la carga de cabina A5:Reemplace el dispositivo de medición de la carga de cabina

Código	Mensajes de la célula de carga de la cabina
1110	FRECUENCIA DE CARGA DE REFERENCIA DE LA CLC FUERA DE RANGO DURANTE CALIBRACIÓN La calibración de la carga de referencia de la cabina ha fallado debido a una señal no válida (frecuencia) del sistema de medición de la carga de cabina
	C1:El dispositivo de medición de la carga de cabina está mecánicamente mal ajustado A1:Compruebe la fijación mecánica del dispositivo de medición de la carga de cabina
	C2:La señal de medición de la carga de cabina es defectuosa A2:Compruebe el cableado general del dispositivo de medición de la carga de cabina. Compruebe si existen interferencias EMC
	C3:Procedimiento de trabajo incorrecto al calibrar el dispositivo de medición de la carga de cabina A3:Compruebe que el procedimiento de trabajo sea correcto (p.ej., peso correcto en la cabina)
	C4:Mal funcionamiento del dispositivo de medición de la carga de cabina A4:Reemplace el dispositivo de medición de la carga de cabina
1111	PESO DE CARGA DE REFERENCIA DE LA CLC FUERA DE RANGO DURANTE CALIBRACIÓN
	C1:Se introdujo un valor del peso de la carga de referencia incorrecto. A1:Compruebe: Valor del peso de la carga de referencia. Repita: Calibración / configuración de la CLC
1112	INCLINACIÓN DE LA CLC FUERA DE RANGO DURANTE LA CALIBRACIÓN
	C1:El dispositivo de medición de la carga de cabina está mecánicamente mal ajustado. A1:Compruebe la fijación mecánica del dispositivo de medición de la carga de cabina. Repita: Calibración / configuración de la CLC

Código	Mensajes de la célula de carga de la cabina
	C2: Mal funcionamiento del dispositivo de medición de la carga de cabina A2: Compruebe y sustituya el dispositivo de medición de la carga de cabina. Repita: Calibración / configuración de la CLC
1113	PESO DE LA CARGA NOMINAL DE LA CLC FUERA DE RANGO DURANTE CALIBRACIÓN
	A1: Compruebe: Archivo de configuración del peso de la carga nominal

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
1501	SOBRECORRIENTE DEL VF Se ha sobrepasado el límite de corriente máxima en una o más fases de salida del variador hacia el motor de la tracción
	C1: Cortocircuito en los cables del motor o en los bobinados del motor A1: Compruebe los cables y conectores de corriente entre el variador y el motor de la tracción. Compruebe si existen cortocircuitos en los bobinados del motor
	C2: Mecánica de la tracción inhibida o bloqueada A2: Compruebe si la mecánica de la tracción está bloqueada (p.ej., engranajes de la tracción con reductor, engrasado). Compruebe que el freno se abre correctamente.
	C3: Gran aumento de carga repentino A3: Compruebe que no exista una carga fuera de rango
	C4: Configuración de los parámetros de la tracción A4: Compruebe los parámetros de la tracción y compárelos con el tipo de motor y sus datos
	C5: Motor de tracción inadecuado A5: Compruebe el correcto dimensionamiento del motor de tracción en el sistema de ascensor
1502	SOBRETENSIÓN EN EL VF *) Detectada sobretensión en el DC link interno del variador

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C1: La deceleración es demasiado alta A1: Ajuste la deceleración (valor propuesto: 0,5m/s2)
	C2: Picos de sobretensión en la red eléctrica A2: Compruebe alteraciones y tolerancias en la tensión de red
	C3: Fallo en la electrónica del variador A3: Reemplace el variador
1503	FALLO DE TIERRA DEL VF La suma de las corrientes de fase de la salida del variador hacia el motor de la tracción no es igual a 0
	C1: Fallo de tierra A1: Compruebe los cables de alimentación (aislamiento) del motor. Compruebe si existen cortocircuitos en los bobinados del motor
	C2: Corriente superficial A2: Compruebe los cables de alimentación (aislamiento) del motor. Compruebe si existen cortocircuitos en los bobinados del motor
1504	FALLO DEL VARIADOR VF
	C1: El variador de frecuencia Vacon ha detectado un funcionamiento defectuoso en los operadores de puerta o en el puente IGBT - fallo por interferencia (EMC)- fallo del componente A1: - Elimine el fallo y reinicie de nuevo. Si el fallo aparece de nuevo, reemplace el variador de frecuencia.
1505	FC, CONTACTOR DE CARGA El variador ha detectado un fallo de funcionamiento en el DC link interno
	C1: Interferencias EMC A1: Saque el ascensor del estado de bloqueo (reset)
	C2: Componente interno del variador (p.ej., contactor de carga) defectuoso A2: Reemplace el variador
1509	FC, SUBTENSIÓN Detectada subtensión en el DC link interno del variador

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C1: Fallo de la alimentación de red A1: Compruebe alteraciones (derivaciones) y tolerancias en la tensión de red
	C2: La evacuación automática estaba en funcionamiento A2: Ninguna, comportamiento normal
	C3: Fallo en la electrónica del variador A3: Reemplace el variador
1510	VF, SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA DE ENTRADA Falta al menos una fase de la alimentación de la tracción o es insuficiente
	C1: Ausencia de alimentación A1: Compruebe el cableado general (conexiones). Verifique los fusibles.
	C2: Alimentación de corriente alterada A2: Verifique la existencia de otros consumidores de corriente (p.ej., alimentados por la misma línea) que pudieran estar reduciendo la calidad de la alimentación de la tracción
1511	VF, SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA DE SALIDA No se ha detectado corriente en una o más de las fases de salida del variador hacia el motor
	C1: Mala conexión eléctrica (o ausente) entre el variador y el motor de la tracción A1: Compruebe los cables y conectores de corriente entre el variador y el motor de la tracción.
1512	VF, SUPERVISIÓN DEL CHOPPER DEL FRENO El chopper de frenado del variador no funciona correctamente
	C1: La resistencia de frenado no está instalada correctamente A1: Compruebe la existencia de la resistencia de frenado y su cableado
	C2: La resistencia de frenado esta rota A2: Reemplace la resistencia de frenado
	C3: El chopper del freno está roto A3: Reemplace el variador (VF)
1513	VF, SUBTEMPERATURA EN EL VARIADOR

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C1: La temperatura del disipador de calor se sitúa por debajo de 10°C A1: ninguna
1514	VF, SOBRETEMPERATURA EN EL VARIADOR
	C1: La temperatura del disipador de calor se sitúa por encima de + 75°C A1: Compruebe: flujo de aire frío. Comprobar: que el disipador no esté sucio. Comprobar: temperatura ambiental. Comprobar: que la frecuencia de conmutación no sea demasiado elevada respecto a la temperatura ambiente y a la carga del motor
1515	VF, MOTOR CALADO
	La carga del motor de la tracción es demasiado alta (detectada mediante medición de corriente en la salida del variador)
	C1: Mecánica de la tracción inhibida o bloqueada A1: Compruebe si está bloqueada la mecánica de la tracción (p.ej., engranajes de la tracción con reductor, engrase). Compruebe la correcta apertura del freno.
	C2: Gran aumento de carga repentino A2: Compruebe que no exista una carga inaceptable
1516	VF, SOBRETEMPERATURA EN MOTOR
	C1: El modelo de temperatura del motor del variador de frecuencia Vacon ha detectado un sobrecalentamiento - el motor está sobrecargado A1: Compruebe el sensor THMH en el ACVF. Compruebe la conexión del cable. Verifique que el sensor es del tipo KTY. Comprobar: reducción de la carga del motor. Comprobar: los parámetros del modelo de temperatura si el motor no presenta sobrecalentamiento
1517	VF, BAJA CARGA DEL MOTOR
	La carga del motor de la tracción es demasiado baja (detectada mediante medición de corriente en la salida del variador)
	C1: Mecánica de la tracción rota A1: Compruebe si ésta rota la mecánica de la tracción (p.ej., engranajes de la tracción con reductor, cables, etc.).

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
1518	VF, FALLO EN ENTRADA ANALÓGICA
	C1: – Polaridad incorrecta de la entrada analógica – Fallo de componentes en la placa de control – Irrelevante para aplicación de bucle cerrado de Schindler A1: Compruebe: la polaridad de la entrada analógica; Compruebe: reemplace el variador de frecuencia
1519	VF, IDENTIFICACIÓN DE LA PLACA DE OPCIONES
	C1: Ha fallado la lectura de la placa de opciones del variador de frecuencia A1: Compruebe: instalación, si la instalación es correcta, sustituya el variador de frecuencia.
1520	VF, ALIMENTACIÓN DE REFERENCIA DE 10V
	C1: Derivación de la alimentación de referencia de + 10 V en la placa de control o en la placa de opciones A1: Compruebe: el cableado de la tensión de referencia + 10 V
1521	VF, ALIMENTACIÓN DE 24V
	C1: Derivación de la alimentación de referencia de + 24 V en la placa de control o en la placa de opciones A1: Compruebe: el cableado de la tensión de referencia + 24 V
1522	VF, EEPROM
	C1: Error al restaurar parámetros - fallo por interferencia - fallo de componente A1: Compruebe: Cuando se elimina el fallo, el variador de frecuencia Vacon carga automáticamente los ajustes por defecto de los parámetros.
	A2: Compruebe: todos los ajustes de los parámetros específicos del cliente después de confirmarlos y, si es necesario, cárguelos de nuevo.
	A3: Compruebe: si el fallo aparece de nuevo, reemplace el variador
1523	VF, CHECKSUM
	C1: Véase 1522 A1: Véase 1522

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	A2: Compruebe: todos los ajustes de los parámetros tras el reset.
	A3: Compruebe: si el fallo aparece de nuevo, reemplace el variador de frecuencia.
1525	VF, WATCHDOG DEL MICROPROCESADOR
	C1:- "Cuelgue" del microprocesador del VF - fallo por interferencia - fallo de componente A1: Compruebe: elimine el fallo y reinicie de nuevo. Comprobar: si el fallo aparece de nuevo, reemplace el variador de frecuencia
1526	VF, COMUNICACIÓN CON EL PANEL
	C1: La conexión entre el panel y el variador de frecuencia Vacon no funciona A1: Compruebe: el panel - cable de la interfaz del VF
1529	VF, PROTECCIÓN POR TERMISTOR
	C1:- La entrada del termistor de la placa de expansión de E/S ha detectado un aumento en la temperatura del motor - Irrelevante para la aplicación de bucle cerrado de Schindler A1: Compruebe: la refrigeración y la carga del motor. Comprobar: la conexión del termistor (si la entrada del termistor de la placa de expansión no está en uso, debe ser puenteada)
1531	VF, FALTA DE IMPULSOS DEL ENCODER
	Señal no válida del encoder del motor de la tracción
	C1: La señal del encoder es defectuosa A1: Compruebe el cableado general del encoder
	C2: La señal del encoder está llena de ruido A2: Compruebe que las señales del encoder tienen una terminación correcta (resistencia terminadora)
	C3: Etapa receptora de la señal del encoder defectuosa A3: Reemplace la electrónica (p.ej., placa de opciones o incluso el inversor de tracción completo) del dispositivo correspondiente
	C4: Encoder defectuoso A4: Sustituir el encoder

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C5: Conjunto de parámetros de la tracción incorrecto A5: Compruebe los parámetros de la tracción (p.ej., frecuencia nominal, tasa de impulsos, etc.)
	C6: El sentido de rotación indicado por el encoder (entradas diferenciales) es contrario a la secuencia de fases de la alimentación del motor de la tracción A6: Cambie el parámetro de dirección del encoder (CF 16, PA 14)
1532	VF, DIRECCIÓN DEL ENCODER *) Señal de sentido de giro del encoder del motor de la tracción incorrecta
	C1: El sentido de rotación indicado por el encoder (entradas diferenciales) es contrario a la secuencia de fases de la alimentación del motor de la tracción A1: Cambie el parámetro de dirección del encoder (CF 16, PA 14)
1533	VF, SUPERVISIÓN DE VELOCIDAD Diferencia demasiado alta entre la velocidad de referencia y la velocidad real del motor de la tracción. La velocidad real se obtiene de la información del encoder incremental.
	C1: Mecánica de la tracción inhibida o incluso bloqueada A1: Compruebe que el freno se abre correctamente. Compruebe si la mecánica de la tracción está bloqueada (p.ej., engranajes de la tracción con reductor, engrasado). Compruebe si existe un mal equilibrado del peso de la cabina y del contrapeso.
	C2: Parámetros del motor o del encoder ajustados incorrectamente o parámetro de límite de velocidad ajustado con un valor demasiado pequeño A2: Cambie el parámetro correspondiente como sea necesario. Nota: en algunas tracciones existen varios límites específicos de diferentes velocidades como: velocidad de inspección, velocidad de evacuación, etc. (p.ej., tiempo/límite de velocidad en el hueco, límite velocidad/tiempo de servicio en el hueco)

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C3: Mal funcionamiento del encoder de rotación del motor de la tracción A3: Reemplazar el encoder.
1536	VF, SUBCORRIENTE EN LA ENTRADA ANALÓGICA
	C1: La corriente en la línea de entrada analógica se sitúa por debajo de 4 mA. La fuente de la señal ha fallado. El cable de control está roto. A1: Compruebe: avería mecánica. Comprobar: Asegúrese de que el motor no está funcionando en el límite de corriente. Compruebe: Aumente el parámetro 11.8 SpeedErrorLim sin sobrepasar 1/3 de la frecuencia de salida nominal.
1541	VF, FALLO EXTERNO
	C1: El fallo se detecta mediante la entrada digital de fallos externos A1: Compruebe: el circuito o el dispositivo de fallos externos.
1542	VF, VELOCIDAD DEMASIADO ALTA O DEMASIADO BAJA EN LA PHSx DESTINO
	detectada una velocidad demasiado alta o demasiado baja cuando la cabina se acerca a un piso
	C1: mal funcionamiento de la detección de posición de cabina A1: Compruebe el sistema de información del hueco (p.ej., pantallas, PHS)
	C2: Mal equilibrado de la cabina y del contrapeso A2: Compruebe el equilibrado de acuerdo con el manual de instrucciones (TK)
	C3: Deslizamiento de la tracción demasiado alto A3: Compruebe si los medios de tracción tienen suficiente fricción
	C4: Desgaste de los medios de tracción A4: Compruebe si existe desgaste en los medios de tracción
1544	VF, SECUENCIA DE PHSx INCORRECTA

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C1:El VF ha recibido una secuencia incorrecta de señales lógicas PHSx desde el procesador de la cabina - primera PHSx en subida, falta la última PHSx en subida - se han recibido dos señales PHSx en subida o dos señales PHSx en bajada consecutivas una detrás de otra A1:Compruebe: errores en el HW / SW de la cabina. Comprobar: barrera óptica de la PHS Compruebe: alimentación de PHS 1/2. Comprobar: EMI. Comprobar: pantallas (de nivel) de piso
	C2:Error lógico en el procesador (SDIC) de la cabina A2:Compruebe: Sensores PHS y distancias hasta las pantallas de nivel de planta. Comprobar: Alimentación de 24 V. Comprobar: Cableado del SDIC. Comprobar: circuito impreso SDIC
1548	VF, SUPERVISIÓN DE CORRIENTE DEL MOTOR
	C1:Corriente del motor (en una o más fases) inferior al valor esperado A1:Compruebe: cableado entre el VF y los contactores de salida, contactos principales. Comprobar: contactores principales, contactos principales. Comprobar: cableado entre los contactores de salida y el motor. Comprobar: motor
1551	VF, REFERENCIA DE VELOCIDAD
	C1:El intento de cambiar la velocidad en el volante no es aceptado por el VF. FC inicia una parada de emergencia. A1:Compruebe: versión de software (error lógico) del SCIC (S00x)
	C2:Error lógico en la maniobra de ascensor (EC). (Nuevo nivel de velocidad = CERO, EVACUACIÓN o DESCONOCIDO)
1554	VF, SOBRETEMPERATURA EN LA RESISTENCIA DE FRENADO
	C1:Sobrettemperatura de la resistencia de frenado del VF (bucle cerrado) A1:Compruebe: temperatura de la resistencia de frenado, el cableado y/o el propio bimetálico

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
1555	VF, HEARTBEAT El nodo de la tracción ha reconocido una pérdida de comunicación con la maniobra principal del ascensor. Nota: este error se produce, principalmente, en combinación con otros errores. Compruebe primero el registro de mensajes para ver otros errores referidos.
	C1:Nodo de la tracción desconectado (p.ej., bus CAN) A1:Vuelva a conectar el nodo
	C2:Transmisión de datos defectuosa (p.ej., bus CAN) A2:Compruebe la conexión general de la línea de datos. Compruebe la correcta terminación de la línea de datos (puentes e interruptores, si existen) de todos los dispositivos (circuitos impresos) conectados al bus de datos. Verifique el blindaje de la línea de datos (si existe). Compruebe la existencia de interferencias EMC.
	C3:Alimentación deficiente (o inexistente) a la maniobra principal del ascensor A3:Compruebe la alimentación eléctrica
	C4:Maniobra principal del ascensor defectuosa A4:Sustituya el hardware correspondiente
1556	VF, ERROR PERMANENTE DEL SUPERVISOR DE CONTACTORES DE SALIDA Uno o más contactores principales de la tracción no funcionan como estaba previsto.
	C1:La señal de retroalimentación del contactor es defectuosa A1:Consulte en el menú de la interfaz de servicio (p.ej., 723 ó 30623) el estado de la señal de retroalimentación del contactor. Verifique el cableado general de la señal de retroalimentación del contactor (p.ej., a DIN1 y DIN2 de la tracción) Ejecute un procedimiento de reset manual o de reset de error fatal permanente para volver a poner el ascensor en funcionamiento.

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C2:Un contactor está defectuoso (p.ej., contactos pegados) A2:Sustituya el contactor defectuoso (p.ej., SFx, SHx, SB) Ejecute un procedimiento de reset manual o de reset de error fatal permanente para volver a poner el ascensor en funcionamiento.
	C3:La electrónica de control del contactor es defectuosa A3:Sustituya la electrónica defectuosa (circuito impreso, p.ej., MCCE). Ejecute un procedimiento de reset manual o de reset de error fatal permanente para volver a poner el ascensor en funcionamiento.
	C4:Algunos tipos de tracción no tienen una entrada lógica dedicada (HW) que refleje el estado del circuito de seguridad utilizado para determinar un fallo en uno de los contactores principales de la tracción. Estas tracciones son informadas mediante un telegrama de datos (p.ej., CAN) que le envía la maniobra principal del ascensor acerca del estado del circuito de seguridad. El circuito de seguridad se ha abierto, pero el mencionado telegrama no se transfirió. A4:Compruebe la conexión general de la línea de datos. Compruebe la correcta terminación de la línea de datos (si existe) de todos los dispositivos conectados al bus de datos. Verifique el blindaje de la línea de datos (si existe). Ejecute un procedimiento de reset manual o de reset de error fatal permanente para volver a poner el ascensor en funcionamiento.
1557	VF, SUPERVISOR DE CONTACTORES DE SALIDA Uno o más contactores principales de la tracción no funcionan como estaba previsto. Nota: este mensaje de error podría registrarse en determinados tipos de tracción después de la apertura del circuito de seguridad. En este caso, no existe un error de contactor real a menos que sea confirmado por un registro de error 1556 subsiguiente.
	C1:El circuito de seguridad se ha abierto A1:Cuando el circuito de seguridad se haya abierto inesperadamente, compruebe el registro de mensajes del ascensor para ver si existen mensajes anteriores y así identificar la causa principal del problema.

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C2:La señal de retroalimentación del contactor es defectuosa A2:Consulte en el menú de la interfaz de servicio (p.ej., 723 ó 30623) el estado de la señal de retroalimentación del contactor. Verifique el cableado general de la señal de retroalimentación del contactor (p.ej., a DIN1 y DIN2 de la tracción)
	C3:Un contactor está defectuoso (p.ej., contactos pegados) A3:Sustituya el contactor defectuoso (p.ej., SFx, SHx)
1559	VF; CORRECCIÓN DE POSICIÓN
	C1:Error de corrección de posición demasiado alta requerido por el EC. El VF inicia una parada. A1:Compruebe: el parámetro 11.2 PosCorrectLim y los parámetros de la curva s (tirones máx., aceleración máx., velocidad nominal).
	C2:Se utilizan valores de sacudida y/o aceleración demasiado altos. (Par. 1.10, 1.11, 4.2, 4.3, 4.10...4.13). A2:Compruebe: en la aplicación de bucle cerrado, los valores máx. de los parámetros 1.10, 1.11, 4.2, 4.3, 4.10...4.13); dicho límite queda impuesto por la mecánica.
	C3:Los cables de cabina patinan sobre la polea tractora A3:Compruebe: mecánica del ascensor (freno, cables, polea, etc.)
	C4: Imagen del hueco EC
1564	VF, FRENO MECÁNICO, KB/KB1 Fallo del freno, detectado en el contacto KB/KB1.
	C1:Las señales de retroalimentación de la posición del freno KB/KB1 son defectuosas A1:Compruebe si existe suciedad en los contactos KB/KB1. Compruebe el cableado general de KB/KB1.
	C2:El freno sólo se abre parcialmente A2:Compruebe la tensión de alimentación del freno
	C3:El freno está mecánicamente mal ajustado A3:Reemplace el freno
1567	VF, PARADA El variador ha detectado un movimiento del motor de la tracción cuando debería estar parado (freno en posición cerrada)

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C1: El freno de la tracción no se cierra correctamente A1: Compruebe el freno de la tracción (p.ej., temperatura demasiado alta)
	C2: La señal del encoder es defectuosa A2: Compruebe el cableado general del encoder
	C3: Etapa receptora de la señal del encoder defectuosa A3: Reemplace la electrónica (p.ej., placa de opciones o incluso el inversor de tracción completo) del dispositivo correspondiente
	C4: Encoder defectuoso A4: Sustituir el encoder
1568	VF, ERROR PERMANENTE EN EL FRENO MECÁNICO Este error se produce si la tracción ha informado de un fallo en KB/KB1 y el circuito de seguridad no se abre como consecuencia. Esta es una situación inconsistente y peligrosa que permitiría accionar la cabina con un freno defectuoso. El ascensor está bloqueado.
	C1: Instalado un software de variador de frecuencia (VF) no válido A1: Actualice el software del variador de frecuencia (VF) y el software correspondiente de la maniobra principal del ascensor (SCIC) (póngase primero en contacto con I+D Locarno o con un especialista.)
1569	FC, CURVA UF
1570	VF, FRENO MECÁNICO, KB Fallo del freno, detectado en el contacto KB.
	C1: La señal de retroalimentación de la posición del freno KB es defectuosa A1: Compruebe si existe suciedad en el contacto KB. Compruebe el cableado general de KB.
	C2: El freno sólo se abre parcialmente A2: Compruebe la tensión de alimentación del freno
	C3: El freno está mecánicamente mal ajustado A3: Reemplace el freno
1571	VF, FRENO MECÁNICO, KB1 Fallo del freno, detectado en el contacto KB1.

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C1: La señal de retroalimentación de la posición del freno KB1 es defectuosa A1: Compruebe si hay suciedad en el contacto de freno KB1. Compruebe el cableado general de KB1.
	C2: El freno sólo se abre parcialmente A2: Compruebe la tensión de alimentación del freno
	C3: El freno está mecánicamente mal ajustado A3: Reemplace el freno
1572	VF, ERROR FATAL PERMANENTE EN EL FRENO MECÁNICO, KBKB1 Se han producido demasiados fallos en el freno (KB y KB1) dentro de un determinado límite de viajes (normalmente > 3 fallos/100 viajes). El ascensor está bloqueado.
	C1: Ausencia de alimentación en el freno A1: Compruebe el cableado general del circuito de alimentación del freno
	C2: Las señales de retroalimentación de la posición del freno KB y KB1 son defectuosas A2: Consulte en el menú de la interfaz de servicio (p.ej., 724 ó 30624) los estados de las señales de retroalimentación de la posición del freno. Compruebe si hay suciedad en los contactos del freno KB y KB1. Compruebe el cableado general de KB y KB1.
	C3: El freno sólo se abre parcialmente A3: Compruebe la tensión de alimentación del freno
	C4: El freno está mecánicamente mal ajustado A4: Reemplace el freno
1573	VF, ERROR FATAL PERMANENTE EN EL FRENO MECÁNICO, KB Se han producido demasiados fallos en el freno (KB) dentro de un determinado límite de viajes (normalmente > 3 fallos/100 viajes). El ascensor está bloqueado.
	C1..C4: Véase el error 1572 (aplicado a KB) A1..A4: Véase el error 1572 (aplicado a KB)

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
1574	VF, ERROR FATAL PERMANENTE EN EL FRENO MECÁNICO, KB1 Se han producido demasiados fallos en el freno (KB1) dentro de un determinado límite de viajes (normalmente > 3 fallos/100 viajes). El ascensor está bloqueado.
	C1..C4: Véase el error 1572 (aplicado a KB1) A1..A4: Véase el error 1572 (aplicado a KB1)
1575	VF, SECUENCIA DE PHNRx INCORRECTA El variador de frecuencia de la tracción recibió una secuencia de señales de zona de renivelación inconsistentes desde el sistema de información del hueco (p.ej., se recibe dos veces un mismo borde en subida desde PHNR_U ó PHNR_D).
	C1: Mala alineación de los sensores PHNR_U/PHNR_D A1: Compruebe las posiciones de los sensores PHNR_U / PHNR_D
	C2: Suciedad en las pantallas A2: Limpie las pantallas del hueco
	C3: Señales deficientes por la luz externa A3: Compruebe la correcta protección frente a la luz externa (claraboya del hueco)
	C4: Problema de comunicación, EMC A4: Compruebe la comunicación del bus CAN (SDIC, SCIC)
1576	VF, DISTANCIA DE RENIVELACIÓN SOBREPASADA El variador de frecuencia (VF) no pudo nivelar la cabina en el piso porque se había excedido la distancia máxima de renivelación.
	C1: Parámetro 'distancia máx. de renivelación' ajustado incorrectamente A1: Compruebe el parámetro 'distancia máx. de renivelación' en el variador de frecuencia. El valor debe ser 1,3 - 1,5 veces mayor que el alargamiento máximo permitido del cable en la instalación específica.

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C2:Mala alineación/posición de los sensores PHNR_U/PHNR_D A2:Compruebe las posiciones de los sensores PHNR_U / PHNR_D Compruebe que el desplazamiento de los sensores de renivelación (PHNR_U/PHNR_D) es conforme con el esquema. Deben permanecer inactivos cuando la cabina se encuentra 15 mm por debajo o por encima del nivel de piso.
1577	FC, IDENT. DE RPM DETENIDA El procedimiento de aprendizaje del parámetro de revoluciones (RPM) del motor de la tracción fue abortado.
	C1:El montador ha cancelado el procedimiento de aprendizaje a través de la interfaz de usuario A1:Ninguna
	C2:Mala manipulación del montador. Se han iniciado dos viajes consecutivos en la misma dirección. A2:Siga las instrucciones J 42101241 (V3 o posterior) 'Biodyn XX C/P BR Commissioning' o TK.
	C3:El circuito de seguridad se ha abierto inesperadamente A3:Compruebe dónde se abrió el circuito de seguridad. Solucione el problema. Vuelva a iniciar el procedimiento de aprendizaje del parámetro de revoluciones del motor de la tracción.
1578	FC, FALLÓ LA IDENT. DE RPM El procedimiento de aprendizaje del parámetro de revoluciones (RPM) del motor no fue satisfactorio. Fue abortado después de 10 ciclos de viaje consecutivos (desplazamiento en subida y en bajada). Nota, no se sobrescribirá ningún parámetro.
	C1:Manipulación por parte del montador. Se introdujeron diferentes destinos para cada sentido de marcha durante el procedimiento de aprendizaje A1:Siga las instrucciones J 42101241 (V3 o posterior) 'Biodyn XX C/P BR Commissioning' o TK.

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C2:Ajustado un valor inicial erróneo del parámetro de revoluciones del motor de la tracción (CF16 PA38) para el procedimiento de aprendizaje. A2:Siga las instrucciones J 42101241 (V3 o posterior) 'Biodyn XX C/P BR Commissioning' o TK.
	C3:El procedimiento de aprendizaje no pudo reducir el tiempo de viaje delta (diferencia del tiempo medido en un viaje en subida y en bajada) por debajo de un límite específico. A3:Siga las instrucciones J 42101241 (V3 o posterior) 'Biodyn XX C/P BR Commissioning' o TK.
	C4:El procedimiento de aprendizaje no pudo reducir la velocidad nominal delta (diferencia de la velocidad de cabina real medida, comparada con la velocidad de cabina de referencia) por debajo de un límite específico. A4:Siga las instrucciones J 42101241 (V3 o posterior) 'Biodyn XX C/P BR Commissioning' o TK.
1579	FC, FALLO DE IDENT. POR PAR BAJO El procedimiento de aprendizaje del parámetro de revoluciones (RPM) del motor de la tracción ha fallado. Fue abortado después de un ciclo de prueba (viaje en subida y en bajada) porque el par necesario medido por el sistema no está presente. Nota, no se sobrescribirá ningún parámetro.
	C1:Equilibrado de cabina deficiente o ausencia de fricción mecánica general incorrecta (sistema con baja eficiencia) A1:Cargue la cabina con la carga nominal. Vuelva a iniciar el procedimiento de aprendizaje del parámetro de revoluciones del motor de la tracción.
1589	VF, FALTA DE ALIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD Durante un viaje (mientras los contactores del motor y del freno están activados), la tracción ha detectado un circuito de seguridad interrumpido
	C1:La señal del circuito de seguridad es defectuosa A1:Compruebe el cableado del circuito de seguridad entre la maniobra del ascensor y la tracción

Código	Mensajes de error del variador de frecuencia
	C2: El viaje se inició antes de que la puerta hubiera dejado de rebotar después de alcanzar la oposición cerrada A2: Aumente el parámetro de retardo de puesta en marcha (menú CF 03)
	C3: JEM del PEBO (SNGL, SEM) está en una posición incorrecta A3: Conmute el JEM a la posición OFF

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes del SEM
1601	ERROR GENERAL DEL SEM *)

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes de la chip card (tarjeta SIM)
1901	CHIP CARD ERRÓNEA La maniobra principal del ascensor tiene un problema interno de software al acceder a la tarjeta SIM
	C1: Error en el software interno de la maniobra principal del ascensor A1: Actualice el software de la maniobra principal del ascensor (SCIC)
1902	CHIP CARD, ARCHIVO NO ENCONTRADO La maniobra principal del ascensor espera archivos específicos en la tarjeta SIM. Falta al menos uno de los archivos esperados.
	C1: Tarjeta SIM con una versión de software errónea instalada A1: Compruebe la versión del software de la tarjeta SIM. Consiga la tarjeta SIM adecuada, insértela y realice un reset de la maniobra principal del ascensor.

Código	Mensajes de la chip card (tarjeta SIM)
1904	CHIP CARD NO FORMATEADA La tarjeta SIM insertada en la maniobra principal del ascensor no está formateada.
	C1: La tarjeta SIM no está formateada A1: Consiga la tarjeta SIM adecuada, insértela y realice una reset de la maniobra principal del ascensor.
1905	CHIP CARD, AUSENCIA DE TARJETA O NO ES UNA TARJETA SCHINDLER No se ha insertado una tarjeta SIM (o ésta no es válida) en la maniobra principal del ascensor.
	C1: No se ha insertado ninguna tarjeta SIM A1: Consiga la tarjeta SIM adecuada, insértela y realice una reset de la maniobra principal del ascensor.
	C2: La tarjeta SIM se ha insertado incorrectamente A2: Retire la tarjeta SIM, insértela correctamente y realice una reset de la maniobra principal del ascensor.
	C3: No se ha insertado una tarjeta SIM de Schindler A3: Consiga la tarjeta SIM adecuada, insértela y realice una reset de la maniobra principal del ascensor.
1906	CHIP CARD, ERROR DE LECTURA Existe un problema a la hora de leer la tarjeta SIM. Nota: normalmente, este error está relacionado con otro error de la tarjeta SIM.
	C1: Error de lectura de la tarjeta SIM A1: Compruebe el registro de errores para ver si existen otros errores de tarjeta SIM. Consulte las causas y acciones correspondientes. Si no hay constancia de otros errores, sustituya la tarjeta SIM.
1907	CHIP CARD, ERROR DE ESCRITURA Existe un problema a la hora de escribir en la tarjeta SIM. Nota: normalmente, este error está relacionado con otro error de la tarjeta SIM.

Código	Mensajes de la chip card (tarjeta SIM)
	C1: Error de escritura en la tarjeta SIM A1: Compruebe el registro de errores para ver si existen otros errores de tarjeta SIM. Consulte las causas y acciones correspondientes. Si no hay constancia de otros errores, sustituya la tarjeta SIM.
1908	CHIP CARD, VERSIÓN INCORRECTA DEL SISTEMA DE ARCHIVOS Se ha insertado una tarjeta SIM no válida en la maniobra principal del ascensor.
	C1: La tarjeta SIM tiene una versión incorrecta del sistema de archivos o un formato de datos incorrecto. Esto significa que la tarjeta SIM no contiene los datos (p.ej., parámetros del VF, estructura de datos P-Care) que espera la maniobra principal del ascensor (SCIC). A1: Consiga la tarjeta SIM adecuada, insértela y realice una reset de la maniobra principal del ascensor.

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes del gestor de viajes
2002	VIAJE DE APRENDIZAJE, FALTA Nº DE NIVELES DE PISO El número de niveles de piso contados durante el viaje de aprendizaje en subida no coincide con el número contado durante la comprobación en bajada.
	C1: Mala alineación de los sensores de piso con los imanes (KS) o con las pantallas PHS del hueco A1: Compruebe la alineación de los imanes (KS) o de las pantallas PHS. Compruebe la posición del sensor de piso. Verifique la distancia entre el imán y el sensor.
	C2: Transmisión deficiente de la señal del sensor de piso A2: Compruebe el cableado general de la señal del sensor de piso (p.ej., conexiones en KS/PHS, en SDIC, ..)
	C3: Sensores de piso defectuosos A3: Reemplace los sensores de piso

Código	Mensajes del gestor de viajes
	C4: Entrada defectuosa en la placa de interfaz (circuito impreso) del sensor de piso A4: Reemplace el circuito impreso de interfaz (SDIC)
2003	VIAJE DE APRENDIZAJE, EL NÚMERO DE NIVELES VARIA
	C1: El número de niveles de piso contados durante el viaje de aprendizaje en subida no coincide con el de los niveles contados en bajada durante la fase de comprobación. A1: Compruebe los imanes/pantallas PHS. Compruebe los sensores/cable KS/PHS
2004	VIAJE DE APRENDIZAJE, NIVELES DE PISO FUERA DE LÍMITES
	Indica que el número de pisos registrados no es válido
	C1: El número de pisos registrados sobrepasa el número máximo de pisos soportados por el sistema de ascensor A1: Compruebe el número de indicadores de zona de puerta del hueco (p.ej., imanes, pantallas)
	C2: El número de pisos registrados no se corresponde con los datos del pedido A2: Coteje el número de indicadores de zona de puerta del hueco (p.ej., imanes, pantallas) con el número de pisos permitidos según los datos del pedido
2005	POSICIÓN DE VIAJE, DESTINO NO ALCANZADO
	El ascensor ha finalizado un viaje, pero el sistema de información del hueco indica que la cabina no se encuentra en la zona de puerta
	C1: Diferentes causas A1: Compruebe el registro de mensajes del ascensor para ver si existen mensajes anteriores y así identificar la causa principal del problema.
	C2: La señal de detección de zona de puertas es defectuosa A2: Compruebe los sensores de la zona de puerta (p.ej., PHSx) y el cableado.
2006	ADVERTENCIA DE POSICIÓN DE VIAJE, DESTINO NO ALCANZADO *)

Código	Mensajes del gestor de viajes
2007	POSICIÓN DE VIAJE, MOVIMIENTO NO REALIZADO DENTRO DE LA ZONA DE PUERTA El ascensor pretendía iniciar un viaje cuando no se había detectado que la cabina se encontraba en el piso. Nota, este error sólo se produce cuando el viaje no es manual (p.ej., inspección)
	C1:Diferentes causas A1:Consulte el registro de mensajes del ascensor para ver si existen mensajes anteriores
	C2:Fallo en la detección de zona de puerta del sistema de información del hueco A2:Compruebe la detección de zona de puerta del sistema de información del hueco (p.ej., PHSx, ajuste mecánico, sensor defectuoso, etc.)
2008	VIAJE DE SINCRONIZACIÓN, ERROR DE POSICIÓN APROXIMADA
	C1:La sincronización o (en determinadas circunstancias) el viaje de servicio ha recibido una información de KSE incoherente. A1:Compruebe los imanes KSE. Compruebe el interruptor magnético KSE. Vuelva a realizar del viaje de aprendizaje.
2009	ADVERTENCIA DE VIAJE DE SINCRONIZACIÓN, ERROR DE POSICIÓN APROXIMADA *)
2010	VIAJE DE APRENDIZAJE, RECIBIDA DIRECCIÓN DESCONOCIDA
	C1:Durante el viaje de aprendizaje, la dirección del viaje pasa a ser desconocida. Esto sólo puede ocurrir si se ha producido un error grave en el sistema del ascensor. El viaje se detiene. A1:Inicie un nuevo viaje de aprendizaje
2011	VIAJE DE APRENDIZAJE, ORDEN INCORRECTO DE LOS IMANES
	C1:Fallo en la renivelación
2012	ERROR FATAL EN EL VIAJE DE RENIVELACIÓN

Código	Mensajes del gestor de viajes
	C1: Fallo en la renivelación causado por la apertura del circuito de seguridad A1: Compruebe: Circuito de seguridad; SUET
2060	VIAJE DE APRENDIZAJE, DISTANCIA DE RECORRIDO MÍNIMA
	C1: La distancia entre dos pantallas (pisos) es inferior al recorrido de viaje mínimo permitido (300mm) A1: Compruebe la distancia entre pantallas, posición de PHS
2061	VIAJE DE APRENDIZAJE, LONGITUD DE PANTALLA INACEPTABLE Detectada una zona de puerta demasiado larga o demasiado corta. Nota: este error se comunica habitualmente en el viaje de aprendizaje.
	C1: Factor taco o diámetro de la polea tractora no válido A1: Compruebe que los valores del parámetro correspondiente sean correctos
	C2: La señal de detección de zona de puertas es defectuosa A2: Compruebe los sensores de la zona de puerta (p.ej., PHS)
	C3: Longitud de pantalla fuera de rango A3: Instale las pantallas correctas
2062	VIAJE DE APRENDIZAJE, BORDE DE LA PANTALLA SUPERIOR YA AJUSTADO
	C1: La aplicación EC intentó ajustar el valor de una pantalla superior que ya se había establecido. Esto sólo puede ocurrir si no se permite sobrescribir la imagen del hueco (p.ej., durante el viaje de subida, en el que no se tendría que haber ajustado ningún valor con anterioridad). A1: Repita el viaje de aprendizaje
	C2: ¿Interferencias EMC?
2063	VIAJE DE APRENDIZAJE, BORDE DE LA PANTALLA SUPERIOR NO AJUSTADO
	C1: La aplicación EC omitió ajustar la pantalla superior de un nivel. A1: Repita el viaje de aprendizaje

Código	Mensajes del gestor de viajes
2064	VIAJE DE APRENDIZAJE, BORDE DE LA PANTALLA INFERIOR YA AJUSTADO
	C1: La aplicación EC intentó ajustar el valor de una pantalla inferior que ya se había establecido. Esto sólo puede ocurrir si no se permite sobrescribir la imagen del hueco (p.ej., durante el viaje de subida, en el que no se tendría que haber ajustado ningún valor con anterioridad). A1: Repita el viaje de aprendizaje
	C2: ¿Posibles problemas con el circuito de la información del hueco? (PHS, la barrera óptica, interruptor magnético)
	C3: ¿Interferencias EMC?
2065	VIAJE DE APRENDIZAJE, BORDE DE LA PANTALLA INFERIOR NO AJUSTADO
	C1: La aplicación EC omitió ajustar la pantalla inferior de un nivel. A1: Repita el viaje de aprendizaje
	C2: ¿Problemas con el circuito de la información del hueco? (PHS, la barrera óptica, interruptor magnético)
	C3: ¿Interferencias EMC?
2066	VIAJE DE APRENDIZAJE, LADO DE PUERTA NO VÁLIDO
	C1: La aplicación EC intentó ajustar un lado de puerta no permitido (no confundir con 'ya ajustado', se trata de un valor no válido). A1: Repita el viaje de aprendizaje
	C2: ¿Problemas con el circuito de la información del hueco? (PHS, la barrera óptica, interruptor magnético)
	C3: ¿Interferencias EMC?
2067	VIAJE DE APRENDIZAJE, LADO DE PUERTA NO AJUSTADO
	C1: La aplicación EC omitió ajustar el lado de puerta de un nivel. A1: Compruebe las pantallas; Compruebe el cable de la barrera óptica; Compruebe el encoder; Vuelva a ejecutar el viaje de aprendizaje

Código	Mensajes del gestor de viajes
2068	VIAJE DE APRENDIZAJE, LADO DE PUERTA YA AJUSTADO
	C1:La aplicación EC intentó ajustar un lado de acceso a la puerta que ya estaba establecido. A1:Compruebe las pantallas; Compruebe el cable de la barrera óptica; Compruebe el encoder; Vuelva a ejecutar el viaje de aprendizaje
2069	VIAJE DE APRENDIZAJE, BORDE DE LA PANTALLA INFERIOR NO VÁLIDO
	C1:La aplicación EC intentó ajustar la altura de un borde de la pantalla inferior de modo que sobrepasara la altura de la pantalla superior. A1:Compruebe las pantallas; Compruebe el cable de la barrera óptica; Compruebe el encoder; Vuelva a ejecutar el viaje de aprendizaje
2070	VIAJE DE APRENDIZAJE, BORDE DE LA PANTALLA SUPERIOR NO VÁLIDO
	C1:La aplicación EC intentó ajustar la altura de un borde de la pantalla inferior de modo que quedara por debajo de la altura de la pantalla inferior. A1:Compruebe las pantallas; Compruebe el cable de la barrera óptica; Compruebe el encoder; Vuelva a ejecutar el viaje de aprendizaje
2071	VIAJE DE APRENDIZAJE, BORDE DE LA PANTALLA SUPERIOR DISTINTO
	C1:La aplicación EC ajusta una altura nueva para el borde de la pantalla superior. La diferencia entre el último valor y el nuevo es superior a los parámetros admitidos. A1:Compruebe el deslizamiento del cable; Compruebe el encoder; Vuelva a realizar el viaje de aprendizaje (Advertencia: ¡No modifique la carga durante el viaje de aprendizaje!)
2072	VIAJE DE APRENDIZAJE, BORDE DE LA PANTALLA INFERIOR DISTINTO

Código	Mensajes del gestor de viajes
	C1:La aplicación EC ajusta una altura nueva para el borde de la pantalla inferior. La diferencia entre el último valor y el nuevo es superior a los parámetros admitidos. A1:Compruebe el deslizamiento del cable; Compruebe el encoder; Vuelva a realizar el viaje de aprendizaje (Advertencia: ¡No modifique la carga durante el viaje de aprendizaje!)
2073	VIAJE DE APRENDIZAJE, LADO DE PUERTA DISTINTO
	C1:La aplicación EC intentó ajustar un lado de puerta. El lado ya se había ajustado, la sobrescritura estaba permitida, pero el último valor no coincide con el nuevo. A1:Compruebe el deslizamiento del cable; Compruebe el encoder; Vuelva a realizar el viaje de aprendizaje (Advertencia: ¡No modifique la carga durante el viaje de aprendizaje!)
2074	VIAJE DE POSICIÓN, MOVIMIENTO ANIDADO
	C1:Un cliente solicita un desplazamiento en el modo de posición, pero la tracción no tuvo tiempo de confirmar el último reset de EC. A1:Reinicie EC
2075	VIAJE DE POSICIÓN, CORRECCIÓN EXCESIVA
	El primer límite de la corrección de la posición de cabina (normalmente 30mm) durante un viaje, se ha sobrepasado. Nota: esta advertencia sólo es aplicable a tracciones de bucle cerrado. El viaje actualmente en ejecución no se interrumpe.
	C1:Tracción insuficiente A1:Compruebe si existe un deslizamiento excesivo del cable
	C2:Problema mecánico con el tacómetro del motor A2:Compruebe el tacómetro de la máquina de elevación
	C3:Alargamiento excesivo del cable durante el viaje A3:Compruebe los cables (tipo y número de cables)
	C4:Problema con el sensor de piso (pantalla/célula fotoeléctrica) A4:Compruebe el correcto montaje/funcionamiento de los sensores de piso del hueco

Código	Mensajes del gestor de viajes
	C5: Transmisión retardada desde el circuito impreso de la interfaz del sensor de piso (SDIC) al variador de frecuencia de la tracción (VF) A5: Compruebe la comunicación en el bus CAN (terminación)
	C6: Entrada defectuosa en la placa de interfaz (circuito impreso) del sensor de piso A6: Reemplace el circuito impreso de interfaz (SDIC)
2076	VIAJE DE APRENDIZAJE, SOBREPASADA LONGITUD MEDIA DE PANTALLA
	C1: El cálculo de la longitud media de las pantallas, efectuado tras el ajuste del parámetro de tracción FC "PULLEY_DIAMETER", da como resultado un valor superior al límite permitido. A1: Compruebe la información del hueco. Verifique la longitud de las pantallas. Verifique el parámetro FC 11.26 "Traction Pulley Diameter DD"; Vuelva a efectuar el viaje de aprendizaje
2077	VIAJE DE APRENDIZAJE, SECUENCIA DE BORDES DE LA PANTALLA
	C1: Durante el viaje de aprendizaje se recibe el mismo flanco dos veces seguidas. P.ej., dos veces un mismo flanco de subida sin ningún flanco de bajada entremedio. A1: Verifique la barrera óptica. Verifique el circuito impreso SDIC; Compruebe el bus CAN (cable, terminación, conectores, EMC)
2078	VIAJE FINAL, NIVEL NO ENCONTRADO
	La indicación de piso terminal (superior o inferior) es defectuosa
	C1: La distancia entre la señalización del extremo del hueco y el correspondiente piso terminal (superior o inferior) está fuera de rango A1: Compruebe la posición del sensor del piso terminal (superior o inferior, p.ej., PHS); Verifique la posición del sensor del extremo del hueco (p.ej., KSEx)

Código	Mensajes del gestor de viajes
	C2:La señal que indica el extremo de hueco es defectuosa A2:Compruebe los sensores del extremo de hueco (p.ej., KSEx). Verifique el cableado general de este sensor.
	C3:La señal que indica el piso terminal de hueco es defectuosa A3:Compruebe el sensor de piso (terminal) (p.ej., PHS). Verifique el cableado general de este sensor.
2079	VIAJE, SEÑAL PHSx PUENTEADA DE FORMA PERMANENTE Durante un viaje, las señales PHS y/o PHS1 de la información del hueco no cambian su estado como estaba previsto. Están permanentemente activas (p.ej., puenteadas para test).
	C1:Puente PHS/PHS1 para test todavía montado A1:Retire el puente. Ejecute un procedimiento de reset manual o de reset de error fatal permanente para volver a poner el ascensor en funcionamiento.
	C2:Conexión con PHS ó PHS1 defectuosa A2:Compruebe el cableado de PHS/PHS1. Ejecute un procedimiento de reset manual o de reset de error fatal permanente para volver a poner el ascensor en funcionamiento.
	C3:Sensor PHS ó PHS1 defectuoso A3:Reemplace el sensor correspondiente. Ejecute un procedimiento de reset manual o de reset de error fatal permanente para volver a poner el ascensor en funcionamiento.
2080	VIAJE, SEÑAL PHNR INCONSISTENTE Después de cada parada de la cabina en un piso, se realiza una comprobación de consistencia de la señales de la información del hueco, PHNR_U y PHNR_D, para renivelación. Este error se produce si ambas señales están inactivas en ese momento.
	C1:Posición equivocada de los sensores PHNR_U/PHNR_D A1:Verifique la alineación de estos sensores

Código	Mensajes del gestor de viajes
	C2: Las señales PHNR_U/PHNR_D de la información del hueco son defectuosas A2: Compruebe si hay suciedad o defectos en los sensores PHNR_U/PHNR_D. Compruebe el cableado general de PHNR_U/PHNR_D.

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes del hueco
2101	HUECO, NO DEFINIDO
	C1: El hueco está todavía sin definir. A1: Lleve acabo: Reset manual del sistema en el circuito impreso del microprocesador
2102	HUECO, FALTAN NIVELES
	C1: La información del hueco contiene niveles omitidos. A1: Compruebe la información del hueco
2103	HUECO, EL NÚMERO DE NIVELES VARÍA
	C1: El número total de niveles guardados en la EEPROM difiere del número de niveles medidos en realidad. A1: Vuelva a realizar: viaje de aprendizaje
2104	HUECO, NIVEL FUERA DE LOS LÍMITES DE LA MATRIZ
	C1: Demasiados pisos. Mientras se ajusta la imagen del hueco en la RAM durante el inicio de la aplicación, un nivel se direcciona fuera de los límites de la matriz. [Nivel < 0 o nivel > 15] A1: Compruebe: número de imanes/pantallas. Repita: viaje de aprendizaje
2110	HUECO, IMAGEN EN ESTADO DE ERROR
	C1: El objeto de la imagen del hueco se encuentra en un estado de "error" debido a un fallo durante el inicio de la aplicación. A1: La gestión de errores del sistema efectúa automáticamente un "viaje de sincronización".
2111	HUECO, POSICIÓN APROXIMADA NO VÁLIDA

Código	Mensajes del hueco
	C1: Este error puede tener su origen en una señal no válida o incompleta, procedente de los cambios en el indicador KSE. A1: Véase 2110.
2112	HUECO, NIVEL DEL HUECO NO VÁLIDO
	C1: Este error puede tener su origen en una señal no válida o incompleta de los cambios del indicador PHS ó KS. A1: Véase 2110.
2113	HUECO, NIVEL ACTUAL NO VALIDO
	C1: Este error puede tener su origen en una señal no válida o incompleta de los cambios del indicador PHS ó KS. A1: Véase 2110.
2114	HUECO, POSICIÓN PERDIDA MIENTRAS LA CABINA ESTABA DETENIDA El sistema de información de hueco ha indicado que la cabina está fuera de la zona de puerta (no se encuentra en el piso) cuando debería estar detenida en el piso.
	C1: Fallo en la detección de zona de puerta del sistema de información del hueco A1: Compruebe la detección de zona de puerta del sistema de información del hueco (p.ej., PHSx, ajuste mecánico, sensor defectuoso, etc.)
	C2: La cabina ha abandonado la zona de puerta A2: Compruebe los medios de suspensión (p.ej., excesivo alargamiento de los cables). Compruebe el freno de la tracción
2115	HUECO, POSICIÓN PERDIDA MIENTRAS LA CABINA ESTABA ESTABILIZÁNDOSE
	c1: Se indica un cambio en KSE o en un indicador de nivel mientras la cabina se encuentra en proceso de estabilización. Este período de estabilización se define en 2 segundos. A1: Véase 2110.
2116	HUECO, INDICADORES DE NIVEL INCONSTANTES
	C1: Este error puede tener su origen en una señal no válida o incompleta de los cambios del indicador PHS ó KS. A1: Véase 2110.

Código	Mensajes del hueco
2118	HUECO, MODO DE VIAJE NO VALIDO
	A1: La gestión de errores del sistema efectúa automáticamente un "viaje de sincronización".
2119	HUECO, INDICADORES KSE INCONSTANTES
	A1: La gestión de errores del sistema efectúa automáticamente un "viaje de sincronización".
2125	HUECO, MEDIO DE ACCESO PERMANENTE
	C1: No se ha podido escribir en la EEPROM. A1: Lleve acabo: Reemplace el circuito impreso SCIC (necesaria una EEPROM mayor). O reduzca el número de niveles.
2126	HUECO, TRANSICIÓN DE IMANES INCORRECTA
	C1: secuencia de N->N o S->S A1: Compruebe: Posición de KS Realice: viaje de aprendizaje
2127	HUECO, NO ES POSIBLE LA DETECCIÓN DE KS1
	A1: Compruebe: Presencia de KS/ KS1
2128	HUECO, INFORMACIÓN DE TRANSICIÓN DE IMANES INCORRECTA
	C1: igual que 2126, pero clasificado como recuperable en lugar de fatal A1: igual que 2126
2129	HUECO, INCONGRUENCIA DE POSICIÓN APROXIMADA
	A1: Compruebe: información del hueco, longitud de las pantallas. Realice: Viaje de aprendizaje
2130	HUECO, INICIALIZACIÓN INCORRECTA
	C1: Imagen del hueco: inicialización errónea A1: Lleve acabo: Viaje de aprendizaje
2131	HUECO, KS/KS1 LUET INCONSISTENTE
	A1: Compruebe: Presencia y posición de KS/ KS1. Realice: Viaje de aprendizaje
2132	HUECO, ESTADO DE KSE D U INCONSISTENTE La señal que indica el extremo del hueco no es válida (p.ej., inconsistente). Fallo en la información del hueco.

Código	Mensajes del hueco
	C1:Falta un indicador de posición del extremo de hueco (p.ej., KSE, KSE_U, KSE_D) o no se encuentra en la posición correcta. A1:Compruebe la correcta posición del indicador correspondiente (p.ej., imán y su polaridad, pantalla)
	C2:Un sensor de posición del extremo del hueco es defectuoso. A2:Compruebe la funcionalidad del sensor correspondiente. Reemplácelo si es necesario.
	C3:El cableado del sensor de posición del extremo del hueco es defectuoso. A3:Compruebe el cableado del sensor correspondiente.
2133	HUECO, MEZCLA DE SEÑALES KSE Y KSE D U la maniobra del ascensor recibió señales del sistema de información de hueco que no son del tipo esperado.
	C1:El cableado del sensor de posición del extremo del hueco es defectuoso. A1:Compruebe el cableado y la correcta conexión del sensor correspondiente (KSE, KSE_U, KSE_D).
2134	HUECO, OPCIÓN KSE Y TSD
2135	HUECO, CAMBIO EN LA SEÑAL TSD El ascensor ha detectado un cambio inesperado de la señal TSD (estado de la presencia del dispositivo de seguridad temporal)
	C1:El cableado de la señal TSD es defectuoso A1:Compruebe el cableado general
	C2:Se cambió el circuito impreso de la maniobra principal del ascensor por un circuito impreso de otro ascensor A2:Efectúe el viaje de aprendizaje. Si no tiene éxito, sustituya el circuito impreso de la maniobra principal del ascensor (p.ej., SCIC, SCPU) por uno nuevo de fábrica.
2136	HUECO, INCONGRUENCIA EN POSICIÓN APROXIMADA SUPERIOR Fallo en la detección del extremo superior del hueco
	C1:El cableado del sensor de posición del extremo superior del hueco es defectuoso. A1:Compruebe el cableado del sensor correspondiente.

Código	Mensajes del hueco
	C2:El sensor de posición del extremo superior del hueco es defectuoso. A2:Compruebe la funcionalidad del sensor correspondiente. Reemplázelo si es necesario.
2137	HUECO, CAMBIO DE VELOCIDAD DE SUPERVISIÓN EN LA POS. APROX. La cabina no deceleraba (todavía viajaba a velocidad normal) mientras se acercaba el final del hueco (en KSE) porque se hizo un recuento de pisos erróneo. Fallo en el sistema de información del hueco.
	C1:Mala alineación de los sensores de piso (KS/KS1) con los imanes del hueco A1:Compruebe la alineación de los imanes. Compruebe la posición de los sensores de piso. Compruebe si faltan imanes. Verifique la distancia entre el imán y los sensores.
	C2:Transmisión deficiente de la señal del sensor de piso A2:Compruebe el cableado general de la señal del sensor de piso (p.ej., conexiones en KS/KS1, en SDIC, ..)
	C3:Sensores de piso (KS/KS1) defectuosos A3:Reemplace el sensor de piso correspondiente
	C4:Entrada defectuosa en la placa de interfaz (circuito impreso) del sensor de piso A4:Reemplace el circuito impreso de interfaz (SDIC)
	C5:Uno o más imanes de la indicación de piso del sistema de información del hueco está/están montado(s) con una orientación magnética equivocada A5:Compruebe que la orientación magnética (N, S) de estos imanes sea correcta en todo el hueco
2138	SEÑAL DE ZONA DE RENIVELACIÓN DEL HUECO NO VÁLIDA La señal que indica la zona de renivelación de cabina no es válida (p.ej., inconsistente). Fallo en la información del hueco.
	C1:Falta un indicador de zona de renivelación de cabina o no se encuentra en la posición correcta A1:Compruebe la correcta posición de los indicadores correspondientes (p.ej., alineación de los imanes, pantallas)

Código	Mensajes del hueco
	C2:Un sensor de zona de renivelación de cabina está defectuoso A2:Compruebe el funcionamiento del sensor correspondiente (p.ej., PHS, PHNR_U, PHNR_D). Reemplácelo si es necesario.
	C3:La señal de un sensor de zona de renivelación de cabina es defectuosa A3:Compruebe el cableado general de los sensores correspondientes (p.ej., PHNR_U, PHNR_D). Compruebe si hay suciedad en las pantallas de los sensores ópticos (p.ej., PHS, PHNR_U, PHNR_D) y en los propios sensores, y si están correctamente protegidos de la luz del sol (p.ej., en un hueco con claraboya).
	C4:Mala transmisión de datos A4:Algunos sistemas de información del hueco transfieren sus datos a través del bus de datos. Compruebe que la transmisión es correcta (p.ej., blindaje incorrecto del cable de datos) en el el bus de datos (p.ej., CAN).
2160	HUECO, DISTANCIA DE RECORRIDO MÍNIMA
	C1:Mientras se valida la imagen del hueco en la RAM durante el inicio de la aplicación, se detecta una distancia de viaje demasiado corta (< 300 mm) entre los distintos niveles. A1:Vuelva a realizar: Viaje de aprendizaje
2161	HUECO, LONGITUD DE PANTALLA INACEPTABLE
	C1:Al inicio de la aplicación (reset): Mientras se cargan los niveles en la imagen del hueco de la RAM, se detecta una longitud de pantalla no permitida. A1:Compruebe: el deslizamiento del cable. Comprobar: encoder. Repita: viaje de aprendizaje. Advertencia: no cambie la carga durante el aprendizaje
2162	HUECO, BORDE DE LA PANTALLA SUPERIOR YA AJUSTADO

Código	Mensajes del hueco
	C1: Mientras se carga la imagen del hueco en la RAM durante el inicio de la aplicación, se está a punto de establecer la posición del borde de la pantalla superior repetidas veces. A1: Compruebe: deslizamiento del cable. Comprobar: encoder. Comprobar: posición de la pantalla. Repita: viaje de aprendizaje
	C2: Problemas con el circuito de la información del hueco (PHS, barrera óptica, interruptor magnético)
	C3: Interferencias EMC
2163	HUECO, BORDE DE LA PANTALLA SUPERIOR NO AJUSTADO
	C1: Mientras se carga la imagen del hueco en la RAM durante el inicio de la aplicación, se detecta que falta la posición del borde de la pantalla superior. A1: Borre manualmente el archivo con la imagen del hueco en el soporte de datos físico y ejecute el viaje de sincronización.
2164	HUECO, BORDE DE LA PANTALLA INFERIOR YA AJUSTADO
	C1: Mientras se carga la imagen del hueco en la RAM durante el inicio de la aplicación, se está a punto de establecer la posición del borde de la pantalla inferior repetidas veces. P.ej., debido a que se alcance la conmutación del borde de la pantalla en demasiadas ocasiones. A1: Vuelva a realizar: viaje de aprendizaje
	C2: Interferencias EMC
	C3: Problemas con el circuito de la información del hueco (PHS, barrera óptica, interruptor magnético)
2165	HUECO, BORDE DE LA PANTALLA INFERIOR NO AJUSTADO
	C1: Mientras se carga la imagen del hueco en la RAM durante el inicio de la aplicación, se detecta que falta la posición del borde de la pantalla inferior. A1: Vuelva a realizar: viaje de aprendizaje

Código	Mensajes del hueco
	C2: Problemas con el circuito de la información del hueco (PHS, barrera óptica, interruptor magnético)
	C3: Interferencias EMC
2166	HUECO, LADO DE PUERTA NO VÁLIDO
	C1: Mientras se carga la imagen del hueco en la RAM durante el inicio de la aplicación, se detecta un lado de acceso de puerta que no es válido. A1: Vuelva a realizar: viaje de aprendizaje
	C2: Véase 2165
	C3: Véase 2165
2167	HUECO, LADO DE PUERTA NO AJUSTADO
	C1: Mientras se carga la imagen del hueco en la RAM durante el inicio de la aplicación, se detecta un lado de acceso de puerta omitido. A1: Vuelva a realizar: viaje de aprendizaje
	C2: Problemas con el circuito de la información del hueco (PHS, PHUET, barrera óptica, interruptor magnético)
	C3: Interferencias EMC
2168	HUECO, LADO DE PUERTA YA AJUSTADO
	C1: Mientras se carga la imagen del hueco en la RAM durante el inicio de la aplicación, se está a punto de establecer repetidas veces el mismo lado de acceso de puerta de un nivel. A1: Vuelva a realizar: viaje de aprendizaje
	C2: Problemas con el circuito de la información del hueco (PHS, PHUET, barrera óptica, interruptor magnético)
	C3: Interferencias EMC
2169	HUECO, BORDE DE LA PANTALLA INFERIOR NO VÁLIDO
	C1: Mientras se carga la imagen del hueco en la RAM durante el inicio de la aplicación, se detecta una posición del borde de la pantalla inferior no válida. A1: Vuelva a realizar: viaje de aprendizaje
	C2: Véase 2165

Código	Mensajes del hueco
	C3: Véase 2165
2170	HUECO, BORDE DE LA PANTALLA SUPERIOR NO VÁLIDO
	C1: Mientras se carga la imagen del hueco en la RAM durante el inicio de la aplicación, se detecta una posición del borde de la pantalla superior no válida. A1: Vuelva a realizar: viaje de aprendizaje
	C2: Véase 2165
	C3: Véase 2165

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes de la tracción FA
2200 a 2205	Errores de la tracción FA (sistemas de 2 velocidades) No usado en el Schindler 3100/3300/5300 Si se produce alguno de estos errores, póngase en contacto con la hotline de Locarno o con algún especialista.

Código	Mensajes de alarma del variador de frecuencia
2315	ALARMA DEL VF, MOTOR CALADO
	C1: VF (bucle cerrado) Motor calado A1: Compruebe el motor. Verifique el freno electromecánico MGB
	C2: La protección de pérdida del motor se ha disparado, por ejemplo, porque el freno electromecánico (MGB) no se ha abierto. Nota: Usted puede programar si está condición genera A15 ó F15, o nada.
2316	ALARMA DEL VF, SOBRETENPERATURA DEL MOTOR La máquina de elevación de la cabina ha sobrepasado su temperatura operativa
	C1: La disipación de calor no funciona A1: Compruebe el funcionamiento del dispositivo de disipación de calor (p.ej., ventilador o ventilación forzada), si existe

Código	Mensajes de alarma del variador de frecuencia
	C2: Temperatura ambiente demasiado cálida (p.ej., luz directa del sol en la claraboya del hueco) A2: Espere a que la temperatura baje
	C3: La señal de retroalimentación de temperatura es defectuosa A3: Compruebe el cableado general del sensor de temperatura. Compruebe el funcionamiento del sensor.
	C4: Funcionamiento demasiado intensivo (p.ej., demasiados viajes por unidad de tiempo) A4: Espere a que la temperatura baje
2317	ALARMA DEL VF, BAJA CARGA DEL MOTOR
	C1: VF (bucle cerrado) Motor con baja carga A1: Compruebe el reductor
2324	ALARMA DEL VF, EL HISTORIAL PUEDE HABERSE PERDIDO
	C1: Los valores del historial de fallos, de los contadores MWh o de los contadores de día/hora de funcionamiento podrían haber cambiado en una interrupción anterior de la corriente. A1: No se necesita ninguna acción. Adopte una actitud crítica frente a estos valores
2328	ALARMA DEL VF, FALLÓ CAMBIO DE APLICACIÓN
	C1: Falló el cambio de aplicación A1: Seleccione de nuevo la aplicación y pulse "Enter"
2330	ALARMA DEL VF, CORRIENTES NO EQUILIBRADAS
	C1: Fallo de corriente no equilibrada, la carga no es igual en todos los segmentos. A1: Reemplace el variador de frecuencia
2342	ALARMA DEL VF, VELOCIDAD DEMASIADO ALTA O DEMASIADO BAJA EN LA PHS DESTINO
	C1: VF (bucle cerrado) Velocidad errónea en destino (último borde en aumento de PHSx) A1: Compruebe la posición de las pantallas Compruebe los sensores PHS1/2. Repita el viaje de aprendizaje
2345	ALARMA DEL VF, SOBRETENPERATURA EN EL VARIADOR

Código	Mensajes de alarma del variador de frecuencia
	C1: Temperatura del disipador de calor por encima del valor de temperatura programable (p.ej., +40°C) A1: Compruebe el flujo de aire de refrigeración y la temperatura ambiente
2349	ALARMA DEL VF, SUPERVISIÓN ESTADO DE LA MÁQUINA
	C1: VF (bucle cerrado) Error lógico interno A1: Compruebe los estados del VF. Si el error aparece repetidamente sustituir el VF
2354	ALARMA DEL VF, SOBRETENPERATURA EN LA RESISTENCIA DE FRENADO
	C1: Interruptor térmico bimetalico de la resistencia de frenado. Se ha abierto el circuito de vigilancia de la temperatura de la resistencia de frenado. Si el ascensor está ejecutando un viaje, éste se puede finalizar. No se puede iniciar un nuevo viaje hasta que el interruptor térmico bimetalico se cierre de nuevo (5 min.) A1: Compruebe la temperatura de las resistencias de frenado. Compruebe el cableado y/o el propio interruptor térmico bimetalico
2357	ALARMA DEL VF, SUPERVISOR DE CONTACTORES DE SALIDA
	C1: VF (bucle cerrado) Fallo de los contactores de salida en parada A1: Compruebe las entradas de retroalimentación de los contactores de salida SH1_STATE y SH1_STATE (DIA1, DIA2) y/o los correspondientes contactos auxiliares n.c. SH/SH1. Compruebe también la posición y el cableado de los puentes configurables (externos) de prueba XTSH y XTSH1 (módulo de tracción)
2358	ALARMA DEL VF, ESTADO INCORRECTO DE LA ENTRADA PWM_ENABLE
	C1: VF (bucle cerrado) Estado incorrecto de la entrada PWM A1: Compruebe la entrada PWM_ENABLE (DIB4) y/o el correspondiente contacto auxiliar SH1 n.o.
2364	ALARMA DEL VF, FRENO MECÁNICO KBKB1

Código	Mensajes de alarma del variador de frecuencia
	C1: VF (bucle cerrado) Problema en el contactor de freno mecánico KBKB1 A1: Compruebe el freno y sus contactos
2370	ALARMA DEL VF, FRENO MECÁNICO, KB
	C1: VF (bucle cerrado) Problema en el contactor de freno mecánico KB A1: Compruebe el freno y sus contactos
2371	ALARMA DEL VF, FRENO MECÁNICO, KB1
	C1: VF (bucle cerrado) Problema en el contactor de freno mecánico KB1 A1: Compruebe el freno y sus contactos

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes de advertencia del variador de frecuencia
2401	VF, ADVERTENCIA DE PROXI NO USADO
2402	VF, TIEMPO DE ESPERA DE HEARTBEAT La comunicación con el nodo de la tracción (maniobra) se ha roto
	C1: Nodo de la tracción desconectado (p.ej., bus CAN) A1: Vuelva a conectar el nodo
	C2: Alimentación defectuosa, o inexistente, del nodo de la tracción A2: Compruebe la alimentación del nodo
	C3: Transmisión de datos defectuosa (p.ej., bus CAN) A3: Compruebe la conexión de la línea de datos. Compruebe la correcta terminación de la línea de datos (puentes e interruptores, si existen) de todos los dispositivos (circuitos impresos) conectados al bus de datos. Verifique el blindaje de la línea de datos (si existe). Compruebe la existencia de interferencias EMC.
	C4: Nodo de la tracción defectuoso A4: Sustituya el nodo correspondiente

Código	Mensajes de advertencia del variador de frecuencia
2403	VF, TIEMPO DE ESPERA PARA INICIO REAL La maniobra principal del ascensor no recibe de la tracción el telegrama de datos esperado con la confirmación de la aceleración dentro del tiempo previsto (p.ej., 2,5 seg.), tras el comando de inicio.
	C1: Diferentes causas A1: Compruebe el registro de mensajes del ascensor para ver si existen mensajes anteriores y así identificar la causa principal del problema.
	C2: Véase 2402, C3 A2: Véase 2402, A3
	C3: La maniobra principal del ascensor y la tracción no están sincronizadas. A3: Realice un reset de todo el sistema
2404	VF, ERROR EN TIEMPO DE ESPERA PARA COMANDO DE MOVIMIENTO La maniobra principal del ascensor no recibe los datos esperados del nodo de la tracción dentro del tiempo previsto tras una solicitud.
	C1: Diferentes causas A1: Compruebe el registro de mensajes del ascensor para ver si existen mensajes anteriores y así identificar la causa principal del problema.
	C2: La maniobra principal del ascensor y la tracción no están sincronizadas. A2: Realice un reset de todo el sistema
2405	VF, FASE DE LA TRACCIÓN
	C1: La tracción (VF) comunica una fase inconsistente A1: Compruebe el cable CAN. Compruebe la terminación del cable CAN
	C2: La fase del VF (estado) no es consistente con la anterior. (P.ej., si se envía deceleración tras una parada). Se ha perdido un mensaje o el software del VF tiene un error. No tiene nada que ver con las conexiones de la fase del motor eléctrico.

Código	Mensajes de advertencia del variador de frecuencia
2406	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, SOLICITUD DE MOVIMIENTO CON DISTANCIA CERO
	C1: El VF ha recibido una solicitud de movimiento con distancia cero. Éste es un error (interno) de la aplicación EC.
2407	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, SOLICITUD DE MOVIMIENTO SIN DIRECCIÓN
	C1: El VF ha recibido una solicitud de movimiento sin dirección. Éste es un error (interno) de la aplicación EC.
2408	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, SOLICITUD DE MOVIMIENTO CON INVERSIÓN DE DIRECCIÓN
	C1: Error (interno) de la aplicación EC. En caso de que dentro de un viaje de una solicitud de movimiento a otra, la dirección cambia.
2409	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, SOLICITUD DE MOVIMIENTO AL NIVEL CERO
	C1: El VF ha recibido una solicitud de desplazamiento al nivel cero. Éste es un error (interno) de la aplicación EC.
2410	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, SOLICITUD DE MOVIMIENTO ANIDADO
	C1: Error (interno) de la aplicación EC. Si un comando de movimiento intenta anular otro.
2411	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, SOLICITUD DE MOVIMIENTO DURANTE PARADA
	C1: Error (interno) de la aplicación EC. El EC no respeta los tiempos de espera predeterminados.
2412	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, SOLICITUD DE MOVIMIENTO CUANDO LA CABINA NO ESTÁ DISPONIBLE
	C1: Error (interno) de la aplicación EC. El EC no respeta los tiempos de espera predeterminados.
2413	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, SOLICITUD DE MOVIMIENTO CON MODO VF INCORRECTO
	C1: Error (interno) de la aplicación EC. Después del arranque, el retardo de activación es demasiado largo.

Código	Mensajes de advertencia del variador de frecuencia
2414	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, SOLICITUD DE RECUPERACIÓN TRAS ERROR FATAL
	C1: Error (interno) de la aplicación EC. El EC intentó recuperarse de un error fatal.
2415	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, DESACTIVACIÓN DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD
	C1: El circuito de seguridad se desactivará (mediante el relé RH1) debido a un error del VF.
2416	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, ERROR LÓGICO GENÉRICO
	C1: Error (interno) de la aplicación EC. Recoge el resto de errores no mencionados.
2417	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, DESEQUILIBRIO CON CARGA ALTA
	C1: Error (interno) de la aplicación EC.
2418	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, TRACCIÓN NO DISPONIBLE
	C1: La tracción (VF) pasó a estar no disponible (p.ej, se produjo pérdida de comunicación u otro error) A1: Compruebe los parámetros del VF. Reinicie el sistema y restaure los errores del VF. Cambie el VF
2419	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, FASE DE LA TRACCIÓN DESCONOCIDA
	C1: La inconsistencia en la transición del estado de la tracción (VF) o la pérdida de comunicación provocan que la "Fase de la tracción" pase a ser desconocida. A1: Compruebe el bus CAN.
2420	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, RECIBIDO ERROR VF DESCONOCIDO
	C1: Recibido error VF desconocido A1: ¿Compatibilidad de la versión?
2421	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, RECIBIDA ALARMA VF DESCONOCIDA

Código	Mensajes de advertencia del variador de frecuencia
	C1: Recibida alarma VF desconocida. A1: ¿Compatibilidad de la versión?
2422	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, RECUPERACIÓN DE ERROR LÓGICO
	C1: Error (interno) de la aplicación EC.
2423	VF, TIEMPO DE ESPERA PARA COMANDO DE PARADA
	C1: La tracción (VF) no confirma la petición de parada. A1: Compruebe el cable CAN. Compruebe la terminación del cable CAN
	C2: El EC envía un comando de desplazamiento al VF, pero éste no responde. A2: Compruebe que el VF está funcionando
2424	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, SOLICITUD DE MOVIMIENTO ESTÁTICO CUANDO LA TRACCIÓN NO ESTÁ EN STAND BY
	C1: El EC solicitó un desplazamiento cuando la tracción no estaba en standby. A1: Reinicie el EC. Informe de nuevas incidencias.
2425	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, SOLICITUD DE MOVIMIENTO DINÁMICO MIENTRAS SE DECELERABA
	C1: El EC solicitó un desplazamiento dinámico cuando la tracción estaba decelerando. A1: Reinicie EC. Informe de nuevas incidencias.
2426	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, SOLICITUD DE MOVIMIENTO DINÁMICO CUANDO LA TRACCIÓN ESTABA EN STAND BY
	C1: El EC solicitó un desplazamiento dinámico cuando la tracción estaba en standby (=no dinámico). A1: Reinicie EC. Informe de nuevas incidencias.
2427	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, VERSIÓN DE SW DEL VF TODAVÍA DESCONOCIDA
2428	ADVERTENCIA DEL PROXY DEL VF, VERSIÓN DE HW DEL VF TODAVÍA DESCONOCIDA

Código	Mensajes de advertencia del variador de frecuencia
2429	PROXY DEL VF, FALLÓ LA DESCARGA DE PARÁMETROS
	C1: La tracción (VF) comunica un fallo en la descarga de parámetros A1: Compruebe los valores de los parámetros del VF
2430	PROXY DEL VF, FALLÓ LA COMPARACIÓN DE PARÁMETROS
	C1: La tracción (VF) comunica un valor de parámetro inconsistente A1: Compruebe los valores de los parámetros del VF
2431	PROXY DEL VF, DATOS DEL VF NO PRESENTES
	C1: Datos del VF no presentes
2432	PROXY DEL VF, CONJUNTO DE PARÁMETROS NO COMPATIBLES
	C1: Datos del VF no compatibles
2433	PROXY DEL VF, VERSIÓN INCORRECTA DEL SW DEL VF
	C1: Versión incorrecta del SW del VF
2434	PROXY DEL VF, ÚLTIMO

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes de la EEPROM
2601	EEPROM, ESPACIO INSUFICIENTE
	C1: Espacio insuficiente A1: Lleve acabo: procedimiento de eliminación de error fatal permanente
2602	EEPROM, FALLO EN LA RECUPERACIÓN DE DATOS
	C1: Fallo en la recuperación de datos A1: Lleve acabo: procedimiento de eliminación de error fatal permanente
2603	EEPROM, ERROR DE RANGO

Código	Mensajes de la EEPROM
	C1: Error de rango A1: Lleve acabo: procedimiento de eliminación de error fatal permanente
2604	EEPROM, ACCESO A UN ARCHIVO DESCONOCIDO *)
	C1: EEPROM defectuosa A1: Si el fallo persiste, reemplace el circuito impreso de la maniobra del ascensor
2606	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO RV_NR *) C1/A1: Véase 2604
2607	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE REGISTRO *) C1/A1: Véase 2604
2608	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE ESTADÍSTICAS *) C1/A1: Véase 2604
2609	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE TRACCIÓN *) C1/A1: Véase 2604
2610	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE MODERNIZACIÓN *) C1/A1: Véase 2604
2611	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE BASE NORMAL *) C1/A1: Véase 2604
2612	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE CONTRASEÑA *) C1/A1: Véase 2604
2613	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE CONTROL DE TRÁFICO *) C1/A1: Véase 2604
2614	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE LOP *) C1/A1: Véase 2604
2615	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE COP *) C1/A1: Véase 2604
2616	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE BASE SEGURA *) C1/A1: Véase 2604
2617	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE EXT. NORMAL *) C1/A1: Véase 2604
2618	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE EXT. SEGURA *) C1/A1: Véase 2604

Código	Mensajes de la EEPROM
2619	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE PUERTA *) C1/A1: Véase 2604
2620	EEPROM, ERROR EN EL ARCHIVO RM INCRUSTADO Datos corruptos en la memoria permanente (EEPROM) de la maniobra del ascensor (error de CRC en el archivo de monitorización remota)
2621	EEPROM, ERROR EN ARCHIVO DE FECHA Y HORA Datos corruptos en la memoria permanente (EEPROM) de la maniobra del ascensor (error de CRC en el archivo de fecha y hora)
	C1: EEPROM defectuosa A1: Si el fallo persiste, reemplace el circuito impreso de la maniobra del ascensor

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes del sistema hidráulico
2701 a 2 10	Errores de la hidráulica. No usado en Schindler 3100/3300/53003 Si se produce uno de estos errores: Póngase en contacto con un especialista o con la hotline de Locarno.

Código	Mensajes de los tests de aceptación automáticos
3101 - 3173	Errores de los Tests de aceptación automáticos (AAT) Para consultar su descripción y soluciones, consulte la documentación Directrices sobre los tests de aceptación automáticos (J 139452 ó J 41140148)
3101 a3109	SGC "Paracaídas de cabina", errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
3110 a 3114	AOS "Protección frente a sobrevelocidad de cabina en subida", errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
3115 a 3119	HBU "Capacidad de medio frenado en subida", errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)

Código	Mensajes de los tests de aceptación automáticos
3120 a 3124	HBD "Capacidad de medio frenado en bajada" , errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
3125 a 3128	RTL "Límite de tiempo de viaje" , errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
3129 a 3133	FBU "Capacidad de frenado completo en subida" , errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
3134 a 3138	FBD "Capacidad de frenado completo en bajada" , errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
3139 a 3144	CWB "Equilibrado del contrapeso" , errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
3145 a 3146	SMDO "Velocidad de apertura de puerta" , errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
3147 a 3153	SGCE "Paracaídas con cabina vacía" , errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
3154 a 3157	KNU "KNE superior" , errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
3158 a 3161	KND "KNE inferior" , errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
3162 a 3165	CIB "Impacto de la cabina sobre el amortiguador" , errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
3166 a 3169	CWIB "Impacto del contrapeso sobre el amortiguador" , errores relacionados (véase J 139452 ó J 41140148)
31	70 Altura de hueco insuficiente para medio frenado en bajada
31	71 Altura de hueco insuficiente para medio frenado en subida
31	72 Parada inesperada en el test de paracaídas de cabina
31	73 Parada inesperada en el test de paracaídas con cabina vacía
31	74 AAT, MONITORIZACIÓN DEL STM: LA CABINA NO SE ENCUENTRA EN EL PISO DE LA LDU
31	75 AAT, MONITORIZACIÓN DEL STM CANCELADA
31	76 AAT, MONITORIZACIÓN DEL STM ABORTADA

Código	Mensajes del circuito impreso CANIO
3201 a 3216	Errores del circuito impreso CANIO. No usado en Schindler 3100/3300/53003 Si se produce uno de estos errores: Póngase en contacto con un especialista o con la hotline de Locarno.

Código	Mensajes del TSD
3301	N-KNET EN SISTEMA SIN TSD El ascensor ha detectado un cambio en la señal KNET (estado de la llave triangular en la puerta de piso), que sólo se usa en combinación con el TSD (dispositivo de seguridad temporal), pero no se ha detectado la presencia del TSD.
	C1: El cableado de la señal KNET es defectuoso A1: Compruebe el cableado general
3302	JREC EN TSD El ascensor ha detectado un cambio en la señal JREC (estado del interruptor de inspección situado en la botonera de inspección de la parte superior de la cabina), que sólo se usa en combinación con una botonera de inspección estándar, pero no se ha detectado la presencia de ésta última. En su lugar se ha detectado la presencia del TSD (dispositivo de seguridad temporal).
	C1: El cableado de la señal JREC es defectuoso A1: Compruebe el cableado general
	C2: Se cambió el circuito impreso de la maniobra principal del ascensor por un circuito impreso de otro ascensor A2: Efectúe el viaje de aprendizaje. Si no tiene éxito, sustituya el circuito impreso de la maniobra principal del ascensor (p.ej., SCIC, SCPU) por uno nuevo de fábrica.
3303	KSR-A EN SISTEMA SIN TSD El ascensor ha detectado un cambio en la señal KSR_A (estado de la palanca del TSD), que sólo se usa en combinación con el TSD (dispositivo de seguridad temporal), pero no se ha detectado la presencia del TSD.
	C1: El cableado de la señal KSR_A es defectuoso A1: Compruebe el cableado general

Código	Mensajes del TSD
	C2:Se cambió el circuito impreso de la maniobra principal del ascensor por un circuito impreso de otro ascensor A2:Efectúe el viaje de aprendizaje. Si no tiene éxito, sustituya el circuito impreso de la maniobra principal del ascensor (p.ej., SCIC, SCPU) por uno nuevo de fábrica.
3304	ACCIÓN PROHIBIDA EN EL TECHO DE LA CABINA O EN EL TSD Se detectó una acción prohibida en el techo de la cabina relacionada con el TSD (dispositivo de seguridad temporal). Esto provoca una situación potencialmente peligrosa para el técnico de servicio.
	C1:Se pulsó un botón de la botonera de inspección (Parada, Subida, Bajada) o el técnico de servicio activó la palanca del TSD en el techo de la cabina mientras ésta no se encontraba en modo inspección. A1:Salga del techo de la cabina. ¡Realice un reset de la maniobra principal del ascensor y active el TSD correctamente!
	C2:Conexión defectuosa entre la botonera de inspección y el circuito impreso de interfaz de E/S de la cabina (SDIC) A2:Compruebe el conector y el cableado de la botonera de inspección de la parte superior de la cabina
	C3:La señal de la entrada KNET no funciona A3:Compruebe el funcionamiento de la señal de la entrada KNET del circuito impreso de la maniobra principal del ascensor
	C4:Interruptor KNET defectuoso en una puerta de piso A4:Compruebe el funcionamiento de los interruptores KNET

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes de la HMI
3401	HMI, VALOR FUERA DEL LÍMITE INFERIOR *)
3402	HMI, VALOR FUERA DEL LÍMITE SUPERIOR *)

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes del circuito de seguridad (SIAP)
3501	ACTIVACIÓN DEL PUENTE DEL CONTACTO DEL FOSO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD El puenteo de los contactos del circuito de seguridad del foso (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea), ha fallado.
	C1: Relés de puenteo defectuosos A1: Compruebe el funcionamiento de los relés RUESG, RUESG1 y RSG_A
	C2: Cableado defectuoso desde/a los relés de puenteo A2: Compruebe el cableado de los relés RUESG, RUESG1 y RSG_A
	C3: Problema de comunicación en el bus de campo (compruebe la existencia de errores anteriores en el registro de errores) A3: Consulte el error 3603 para conocer causas y acciones
3502	PERDIDO EL PUENTE DEL CONTACTO DEL FOSO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD El puenteo de los contactos del circuito de seguridad del foso (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea) se perdió.
	C1: Relés de puenteo defectuosos A1: Compruebe el funcionamiento de los relés RUESG, RUESG1 y RSG_A
	C2: Cableado defectuoso desde/a los relés de puenteo A2: Compruebe el cableado de los relés RUESG, RUESG1 y RSG_A
	C3: Problema de comunicación en el bus de campo (compruebe la existencia de errores anteriores en el registro de errores) A3: Consulte el error 3603 para conocer causas y acciones
3503	DESACTIVACIÓN DEL PUENTE DEL CONTACTO DEL FOSO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD La cancelación del puenteo de los contactos del circuito de seguridad del foso (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea) ha fallado.

Código	Mensajes del circuito de seguridad (SIAP)
	C1: Relés de puenteo defectuosos A1: Compruebe el funcionamiento de los relés RUESG, RUESG1 y RSG_A
	C2: Cableado defectuoso desde/a los relés de puenteo A2: Compruebe el cableado de los relés RUESG, RUESG1 y RSG_A
	C3: Problema de comunicación en el bus de campo (compruebe la existencia de errores anteriores en el registro de errores) A3: Consulte el error 3603 para conocer causas y acciones
3504	PUENTE INESPERADO DEL CONTACTO DEL FOSO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD Se ha producido un puenteo inesperado de los contactos del circuito de seguridad del foso.
	C1: Relés de puenteo defectuosos A1: Compruebe el funcionamiento de los relés RUESG, RUESG1 y RSG_A
	C2: Cableado defectuoso desde/a los relés de puenteo A2: Compruebe el cableado de los relés RUESG, RUESG1 y RSG_A
	C3: Problema de comunicación en el bus de campo (compruebe la existencia de errores anteriores en el registro de errores) A3: Consulte el error 3603 para conocer causas y acciones
3505	ACTIVACIÓN DEL PUENTE DEL CONTACTO KNA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD El puenteo del contacto del circuito de seguridad en la salida de emergencia de la cabina (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea) ha fallado.
	C1: Defecto en el circuito impreso SIAP (p.ej., relés que simulan la zona de puerta (PHS/PHS1) defectuosos) A1: Reemplace el circuito impreso SIAP

Código	Mensajes del circuito de seguridad (SIAP)
3506	PERDIDO EL PUENTE DEL CONTACTO KNA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD El puenteo del contacto del circuito de seguridad en la salida de emergencia de la cabina (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea) se ha perdido. C1: Defecto en el circuito impreso SIAP (p.ej., relés que simulan la zona de puerta (PHS/PHS1) defectuosos) A1: Reemplace el circuito impreso SIAP
3507	DESACTIVACIÓN DEL PUENTE DEL CONTACTO KNA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD La cancelación del puenteo del contacto del circuito de seguridad en la salida de emergencia de la cabina (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea) ha fallado. C1: Defecto en el circuito impreso SIAP (p.ej., relés que simulan la zona de puerta (PHS/PHS1) defectuosos) A1: Reemplace el circuito impreso SIAP
3508	PUENTE INESPERADO DEL CONTACTO KNA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD Se ha producido un puenteo inesperado del contacto del circuito de seguridad en la salida de emergencia de la cabina. C1: Defecto en el circuito impreso SIAP (p.ej., relés que simulan la zona de puerta (PHS/PHS1) defectuosos) A1: Reemplace el circuito impreso SIAP
3509	ACTIVACIÓN SIN ÉXITO DEL PUENTE DEL CONTACTO DE SIMULACIÓN DE ZONA DE PUERTA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD El puenteo de los contactos del circuito de seguridad de la puerta que permite que ésta viaje con las puertas abiertas (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea) ha fallado. C1: Cableado incorrecto de la simulación de zona de puertas A1: Compruebe las conexiones entre el circuito impreso SUET y el SIAP C2: Defecto en el circuito impreso SIAP (p.ej., relés que simulan la zona de puerta (PHS/PHS1) defectuosos) A2: Sustituya el circuito impreso SIAP

Código	Mensajes del circuito de seguridad (SIAP)
	C3: Falló el puenteo del circuito de seguridad de la puerta A3: Consulte el error 0338 para conocer causas y acciones
3510	PERDIDO EL PUENTE DE CONTACTO DE SIMULACIÓN DE ZONA DE PUERTA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD El puenteo de los contactos del circuito de seguridad de la puerta que permite que ésta viaje con las puertas abiertas (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea) se perdió.
	C1: Cableado incorrecto de la simulación de zona de puertas A1: Compruebe las conexiones entre el circuito impreso SUET y el SIAP
	C2: Defecto en el circuito impreso SIAP (p.ej., relés que simulan la zona de puerta (PHS/PHS1) defectuosos) A2: Sustituya el circuito impreso SIAP
	C3: Se perdió el puenteo del circuito de seguridad de la puerta A3: Consulte el error 0339 para conocer causas y acciones
3511	DESACTIVACIÓN SIN ÉXITO DEL PUENTE DE CONTACTO DE SIMULACIÓN DE ZONA DE PUERTA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD La cancelación del puenteo de los contactos del circuito de seguridad de la puerta que permite que ésta viaje con las puertas abiertas (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea) ha fallado.
	C1: Falló la cancelación del puenteo del circuito de seguridad de la puerta A1: Consulte el error 0340 para conocer causas y acciones
3512	PUENTE INESPERADO DEL CONTACTO DE SIMULACIÓN DE ZONA DE PUERTA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD *)
3513	ERROR NO RECUPERABLE EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD El ascensor no pudo recuperarse de un error de circuito de seguridad abierto (normalmente, después de 20 intentos de cierre de puerta reiterados). El ascensor está bloqueado.

Código	Mensajes del circuito de seguridad (SIAP)
	C1:El circuito de seguridad está abierto permanentemente A1:Compruebe si el circuito de seguridad está abierto y porqué no se cierra
3514	COMPROBACIÓN SIN ÉXITO DE LA ACTIVACIÓN DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD DEL FOSO La verificación periódica, en caso de que el puenteo de los contactos del circuito de seguridad del foso esté activo (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea), ha fallado.
	C1:Relés de puenteo defectuosos A1:Compruebe el funcionamiento de los relés RUESG, RUESG1 y RSG_A
	C2:Cableado defectuoso desde/a los relés de puenteo A2:Compruebe el cableado de los relés RUESG, RUESG1 y RSG_A
	C3:Problema de comunicación en el bus de campo (compruebe la existencia de errores anteriores en el registro de errores) A3:Consulte el error 3603 para conocer causas y acciones
3515	COMPROBACIÓN SIN ÉXITO DE LA DESACTIVACIÓN DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD DEL FOSO La verificación periódica, en caso de que la cancelación del puenteo de los contactos del circuito de seguridad del foso esté activa (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea), ha fallado.
	C1:Relés de puenteo defectuosos A1:Compruebe el funcionamiento de los relés RUESG, RUESG1 y RSG_A
	C2:Cableado defectuoso desde/a los relés de puenteo A2:Compruebe el cableado de los relés RUESG, RUESG1 y RSG_A
	C3:Problema de comunicación en el bus de campo (compruebe la existencia de errores anteriores en el registro de errores) A3:Consulte el error 3603 para conocer causas y acciones

Código	Mensajes del circuito de seguridad (SIAP)
3516	COMPROBACIÓN SIN ÉXITO DE LA ACTIVACIÓN DEL CONTACTO KNA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD La verificación periódica, en caso de que el puenteo de los contactos del circuito de seguridad de la salida de emergencia de la cabina esté activo (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea), ha fallado.
	C1: Defecto en el circuito impreso SIAP (p.ej., relés que simulan la zona de puerta (PHS/PHS1) defectuosos) A1: Reemplace el circuito impreso SIAP
3517	COMPROBACIÓN SIN ÉXITO DE LA DESACTIVACIÓN DEL CONTACTO KNA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD La verificación periódica, en caso de que la cancelación del puenteo de los contactos del circuito de seguridad de la salida de emergencia de la cabina esté activa (p.ej., usado en la maniobra de incendios para Corea), ha fallado.
	C1: Defecto en el circuito impreso SIAP (p.ej., relés que simulan la zona de puerta (PHS/PHS1) defectuosos) A1: Reemplace el circuito impreso SIAP
3550	CIRCUITO DE SEGURIDAD NO CERRADO EN ISK El circuito de seguridad no se cerró en "ISK" cuando estaba previsto (p.ej., antes de iniciar un viaje)
	C1: Al menos una puerta de cabina no se ha cerrado (p.ej., KTC abierto) A1: Compruebe por qué no se ha cerrado la puerta correspondiente
	C2: Fallo en el cableado del circuito de seguridad o contactos del circuito de seguridad defectuosos o mal ajustados A2: Compruebe el cableado general del circuito de seguridad y los contactos del mismo en la sección correspondiente
3553	CIRCUITO DE SEGURIDAD NO CERRADO EN IRTS El circuito de seguridad no se cerró en "IRTS" cuando estaba previsto (p.ej., antes de iniciar un viaje)
	C1: Al menos una puerta de piso no se ha cerrado (p.ej., KTS abierto) A1: Compruebe por qué no se ha cerrado la puerta correspondiente

Código	Mensajes del circuito de seguridad (SIAP)
	C2:Fallo en el cableado del circuito de seguridad o contactos del circuito de seguridad defectuosos o mal ajustados A2:Compruebe el cableado general del circuito de seguridad y los contactos del mismo en la sección correspondiente
3560	CIRCUITO DE SEGURIDAD NO ABIERTO EN ISK El circuito de seguridad no se abrió en "ISK" cuando estaba previsto (p.ej., mientras se abría la puerta)
	C1:El circuito de seguridad de la puerta de cabina está puenteado o el contacto de seguridad de la puerta está defectuoso (p.ej., KTC pegado) A1:Compruebe si existen puentes en el circuito de seguridad (p.ej., conectores) y si funcionan correctamente los contactos del circuito de seguridad de la puerta correspondiente
3562	CIRCUITO DE SEGURIDAD NO ABIERTO EN IRTS El circuito de seguridad no se abrió en "IRTS" cuando estaba previsto (p.ej., mientras se abría la puerta)
	C1:En la maniobra Bionic: El circuito de seguridad de la puerta de piso está puenteado o el contacto de seguridad de la puerta está defectuoso (p.ej., KTS pegado) A1:Compruebe si existen puentes en el circuito de seguridad (p.ej., conectores) y si funcionan correctamente los contactos del circuito de seguridad de la puerta correspondiente
3570	CIRCUITO DE SEGURIDAD ABIERTO EN ISK Circuito de seguridad abierto inesperadamente (p.ej., durante un viaje) en 'ISK'
	C1:La cabina ha superado el límite del extremo del hueco (p.ej., KNE, KNE_U, KNE_D) A1:Compruebe por qué la cabina ha superado el límite del extremo del hueco. Consulte el registro de errores para ver si existen mensajes anteriores Saque el ascensor del estado de bloqueo (ejecute el procedimiento de reset).

Código	Mensajes del circuito de seguridad (SIAP)
	C2:La cabina ha superado el límite de velocidad máxima (p.ej., KBV) A2:Compruebe porqué la cabina ha superado la velocidad máxima (sobrevelocidad en subida o bajada) Consulte el registro de errores para ver si existen mensajes anteriores Saque el ascensor del estado de bloqueo (ejecute el procedimiento de reset).
	C3:El paracaídas de cabina está acuñado (p.ej., KF) A3:Libere la cabina del paracaídas acuñado (ejecute un procedimiento de reset)
	C4:La puerta de salida de emergencia de la cabina no está bloqueada (p.ej., KNA) A4:Cierre y bloquee la puerta de salida de emergencia de la cabina
	C5:Fallo en el cableado del circuito de seguridad o contactos del circuito de seguridad defectuosos o mal ajustados A5:Compruebe el cableado general del circuito de seguridad y los contactos del mismo en la sección correspondiente
3571	CIRCUITO DE SEGURIDAD ABIERTO EN ISPT Circuito de seguridad abierto inesperadamente (p.ej., durante un viaje) en 'ISPT'
	C1:La tensión del cable del limitador de velocidad de cabina es muy baja (p.ej., KSSBV) A1:Compruebe por qué la tensión del cable del limitador de velocidad de cabina es demasiado baja.
	C2:La escalera del foso no está retraída A2:Repliegue la escalera del foso
	C3:Fallo en el cableado del circuito de seguridad o contactos del circuito de seguridad defectuosos o mal ajustados A3:Compruebe el cableado general del circuito de seguridad y los contactos del mismo en la sección correspondiente
3573	CIRCUITO DE SEGURIDAD ABIERTO EN IRTS Circuito de seguridad abierto inesperadamente (p.ej., durante un viaje) en 'IRTS'
	C1:Al menos una puerta de piso se ha abierto (p.ej., KTS) A1:Compruebe por qué se ha abierto la puerta correspondiente

Código	Mensajes del circuito de seguridad (SIAP)
	C2: Fallo en el cableado del circuito de seguridad o contactos del circuito de seguridad defectuosos o mal ajustados A2: Compruebe el cableado general del circuito de seguridad y los contactos del mismo en la sección correspondiente
3575	CIRCUITO DE SEGURIDAD ABIERTO EN IUSK Circuito de seguridad abierto inesperadamente (p.ej., durante un viaje) en 'IUSK'
	C1: La alimentación del circuito de seguridad es defectuosa A1: Compruebe el funcionamiento de la alimentación (p.ej., fusibles, corriente de entrada, etc.)
	C2: Fallo de tierra A2: Compruebe si el circuito de seguridad tiene una derivación a tierra
3596	RECUPERACIÓN DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CON ÉXITO *)
3597	RECUPERACIÓN DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD SIN ÉXITO *)
3598	RECUPERACIÓN DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD DE PUERTA CON ÉXITO *)
3599	RECUPERACIÓN DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD DE PUERTA SIN ÉXITO *)

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes de comunicación
3601	FALLÓ LA EXPLORACIÓN DEL BUS (BUS CAN) En el arranque, la maniobra comprueba si todos los nodos del bus (p.ej., botoneras de piso) se comunican con la maniobra principal. Este error se produce si la comprobación falla. Nota: este error no se produce si existe un nodo adicional conectado al bus.

Código	Mensajes de comunicación
	C1: Conexión deficiente con algún nodo del bus (p.ej., botonera de piso) A1: Compruebe el cableado general del bus. Compruebe el conector del bus en el circuito impreso de la maniobra y en todos los nodos del bus.
	C2: Alimentación deficiente del bus A2: Compruebe si existe inestabilidad en la tensión de alimentación del bus
	C3: Problemas de EMC A3: Compruebe todo el bus para ver si existen interferencias
3602	FALLÓ EL REGISTRO DE LA LOP Después de la configuración de los nodos del bus (p.ej., botoneras de piso), se lleva a cabo una comprobación de todas las direcciones de nodo posibles y se lee la asignación de funciones E/S correspondientes. Este error se produce si existe un problema de comunicación con algún nodo del bus durante esta fase.
	C1: Conexión deficiente con algún nodo del bus (p.ej., botonera de piso) A1: Compruebe el cableado general del bus. Compruebe el conector del bus en el circuito impreso de la maniobra y en todos los nodos del bus. Vuelva a realizar el registro de la LOP (CF00, LE00).
	C2: Alimentación deficiente del bus A2: Compruebe si existe inestabilidad en la tensión de alimentación del bus. Vuelva a realizar el registro de la LOP (CF00, LE00).
	C3: Problemas de EMC A3: Compruebe todo el bus para ver si existen interferencias. Vuelva a realizar el registro de la LOP (CF00, LE00).
3603	NODO DEL BUS BIO INACTIVO Durante el funcionamiento ha fallado la comunicación con un nodo del bus (p.ej., botonera de piso). Nota: este error se produce cada vez que se pierde la comunicación con un nodo individual del bus.

Código	Mensajes de comunicación
	C1: Conexión deficiente con algún nodo del bus (p.ej., botonera de piso) A1: Compruebe el cableado general del bus. Compruebe el conector del bus en el circuito impreso de la maniobra y en todos los nodos del bus.
	C2: Alimentación deficiente del bus A2: Compruebe si existe inestabilidad en la tensión de alimentación del bus
	C3: Problemas de EMC A3: Compruebe todo el bus para ver si existen interferencias

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes de la maniobra overlay
4701	FALTA LA SEÑAL HEARTBEAT DE LA MANIOBRA OVERLAY Falta la señal heartbeat de la maniobra overlay. La maniobra principal perdió durante algún tiempo la conexión con el circuito impreso overlay. En caso de que se detecte este error, la maniobra Bionic se sale del grupo y continúa atendiendo todas las llamadas en modo simplex. Si la conexión con el overlay se recupera, la información "SEÑAL HEARTBEAT DE LA MANIOBRA OVERLAY RECUPERADA" también se guardará en el registro.
	C1: Existe un problema con el cableado. A1: Compruebe que el cableado de la caja de maniobra overlay es correcto.
	C2: El circuito impreso overlay tiene un problema A2:
	C3: El circuito impreso overlay ejecutó un reset A3:

Código	Mensajes de la maniobra overlay
4703	SEÑAL HEARTBEAT DE LA MANIOBRA OVERLAY RECUPERADA La maniobra del ascensor comienza a recibir la señal heartbeat desde el overlay.
	C1: Esta información se guarda en el registro de eventos en caso de que se recupere ahora una conexión con el circuito impreso overlay previamente perdida. A1: ninguna
4705	FALTA MANIOBRA OVERLAY EN EL GRUPO DE ASCENSORES Faltan componentes overlay en el grupo.
	C1: Este error se introduce en el registro si una o más maniobras ya no forman parte del grupo. Es posible que el error sea detectado sólo por algunos ascensores del grupo. A1: Para entender mejor qué causa el problema, es recomendable comprobar el menú de monitorización de maniobra overlay (menú 30 > 309 de la HMI), ya que los valores que allí figuran pueden ser de cierta ayuda a la hora de señalar en qué lugar del grupo puede estar el problema.
4706	TODOS LOS ASCENSORES CON MANIOBRA OVERLAY ESTÁN EN EL GRUPO Todos los componentes overlay están presentes
	C1: Se ha recuperado un error "FALTA MANIOBRA OVERLAY EN EL GRUPO DE ASCENSORES" previamente comunicado. A1: ninguna

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes de la telemonitorización
5002	RM, NO EXISTE CONEXIÓN DE DATOS FÍSICA CON EL CC La conexión de datos entre el ascensor (dispositivo de comunicación de datos para monitorización remota, p.ej, módem) y el centro de control no se ha establecido físicamente o se vio interrumpida

Código	Mensajes de la telemonitorización
	C1: Conexión físicamente interrumpida o deficiente A1: Compruebe la conexión de datos (p.ej., línea telefónica)
	C2: Falló la negociación de la velocidad de transmisión de datos (p.ej., en el módem) A2: Compruebe la configuración (p.ej., código de país)
5003	RM, LÍNEA DE DATOS CON EL CC OCUPADA La conexión de datos entre el ascensor (dispositivo de comunicación de datos para monitorización remota, p.ej., módem) y el centro de control no se ha establecido físicamente porque la línea estaba ocupada
	C1: El centro de control no puede contestar la llamada del ascensor (p.ej., demasiado ocupado) A1: No haga nada. Espere al siguiente intento de llamada.
5004	RM, NO EXISTE CONEXIÓN LÓGICA DE DATOS CON EL CC La conexión de datos entre el ascensor (dispositivo de comunicación de datos para monitorización remota, p.ej., módem) y el centro de control no se ha establecido lógicamente o se vio interrumpida
	C1: Fallo de autenticación A1: Compruebe la parametrización de la monitorización remota (p.ej., contraseña)
5005	RM, EXCEDIDO EL NÚMERO MÁXIMO DE INTENTOS DE CONEXIÓN DE DATOS CON EL CC La maniobra del ascensor realizó varios intentos fallidos (normalmente 5) para establecer la conexión de datos con el centro de control. No se realizarán nuevos intentos en las próximas 24 horas. Consulte los errores anteriores registrados para conocer el motivo del problema.
5006	RM, EXCEDIDO EL TIEMPO MÁXIMO DE CONEXIÓN DE DATOS CON EL CC El tiempo máximo de conexión entre el ascensor (dispositivo de comunicación de datos para monitorización remota, p.ej., módem) y el centro de control ha sido sobrepasado. La conexión queda abortada.

Código	Mensajes de la telemonitorización
	C1: Transmisión de datos demasiado lenta debido a una mala conexión de la señal A1: Compruebe la calidad de la conexión de datos
5007	RM, DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN DE DATOS INACTIVO La comunicación entre la maniobra del ascensor y el dispositivo de comunicación de datos para monitorización remota (p.ej., módem) ha fallado
	C1: La conexión entre el circuito impreso de la maniobra del ascensor y el dispositivo de comunicación de datos para monitorización remota (p.ej., módem) es defectuosa A1: Compruebe la conexión de datos
	C2: Dispositivo de comunicación de datos para monitorización remota (p.ej., módem) defectuoso A2: Sustituya el dispositivo de comunicación de datos para monitorización remota
5008	RM, DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN DE DATOS ACTIVO La comunicación entre la maniobra del ascensor y el dispositivo de comunicación de datos para monitorización remota (p.ej., módem) se ha restablecido
5009	RM, FALLO DEL CLSD El dispositivo de compartición de línea de comunicación ha detectado un fallo de su electrónica interna. Nota: el dispositivo de telealarma sigue estando operativo, pero las llamadas desde el centro de control al dispositivo de telealarma o telemonitorización ya no son posibles.
	C1: Fallo interno del dispositivo A1: Sustituya el circuito impreso CLSD

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

Código	Mensajes de la alarma de cabina
8001	PULSADOR DE ALARMA DE CABINA PULSADO Registro de los estados del pulsador de alarma para diagnóstico mejorado (mal uso)
8002	PULSADOR DE ALARMA DE CABINA LIBERADO Registro de los estados del pulsador de alarma para diagnóstico mejorado (mal uso)
8003	RELÉ DE ALARMA DE CABINA ACTIVADO Registro de los estados del relé de alarma para diagnóstico mejorado (mal uso)
8004	RELÉ DE ALARMA DE CABINA DESACTIVADO Registro de los estados del relé de alarma para diagnóstico mejorado (mal uso)
8005	DETECTADA ALARMA DE CABINA NO VÁLIDA Se recibió una señal de pulsador de alarma pulsado o relé activado durante el tiempo de filtrado habitual
8006	ALARMA DE CABINA FILTRADA Se recibió una alarma en modo normal, pero con la puerta no abierta totalmente o con la cabina detenida
8007	DETECTADA ALARMA DE CABINA VÁLIDA Se recibió una alarma durante el tiempo en que el discriminador del circuito de alarma no está activo.
8008	ALARMA DE CABINA ENVIADA Se recibió una alarma mientras el discriminador estaba activo. El sistema intentó liberar al pasajero a tiempo pero falló, y por eso envió la alarma automáticamente.
8009	DISPOSITIVO DE ALARMA DE CABINA DESCOLGADO El dispositivo de alarma está en línea para una llamada de alarma.
8010	DISPOSITIVO DE ALARMA DE CABINA COLGADO El dispositivo de alarma ya no está en línea para una llamada de alarma.

Código	Mensajes de la alarma de cabina
8011	ALARMA DE PRUEBA DE CABINA HABILITADA Se ha ejecutado una secuencia válida de botones de alarma en la COP o se ha activado el menú correspondiente (134). El ascensor informó al dispositivo de telealarma que la siguiente alarma sería una alarma de prueba.
8012	ALARMA DE PRUEBA DE CABINA INICIADA Se ha detectado la pulsación de un botón de alarma y ésta es de prueba.
8013	ALARMA DE PRUEBA DE CABINA FINALIZADA Se ha detectado la pulsación de un botón de alarma y ésta es de prueba.
8014	ALARMA DE PRUEBA DE CABINA DESHABILITADA Este mensaje significa que no se ha ejecutado ninguna alarma de prueba en el teclado de la COP. Este evento se produce tras una ventana temporal predefinida (normalmente 30 seg.) en la que el técnico de mantenimiento puede ejecutar una alarma de prueba.

*) Las descripciones de error marcadas con un *) no han sido publicadas oficialmente por I+D. Para más información, póngase en contacto con su especialista ó con la Hotline de Locarno.

9 Apéndice C: Abreviaturas y cambios en la revisión

9.1 Abreviaturas

Esta lista contiene las abreviaturas más importantes. Para obtener información adicional, consulte:

- El "Índice de IDs de dispositivos" del esquema (últimas páginas del esquema)
- Documento K 602044 "Designaciones de funcionamiento de los controles"
- Documento K 602400 "Símbolos utilizados en las fórmulas de los ascensores"

Abrev.	Significado	Explicación
AAT	Automatic Acceptance Test	Test de aceptación automático (o asistido)
ACVF	Alternating Current Drive with Variable Frequency	Variador de frecuencia
AN1	Anti Nuisance Type 1	Funcionamiento antivandálico, Tipo 1
ASMTL	Approach Speed Monitoring at Terminal Landing	Monitorización de la velocidad de aproximación en el piso terminal (CF=19)
BAT	Battery	Batería
BIOGIO	BIObus General Input Output	Circuito impreso BIOGIO utilizado para la monitorización del edificio
BMK	Betriebsmittelkennzeichnung	Código de función empleado para configurar entradas y salidas
BR	Brake Resistor	Resistencia de frenado
BR1	Brandfall 1	Maniobra de incendios 1
CAN	Controlled Area Network	Bus CAN
CCU	Car Control Unit	OKR en el techo de la cabina

Abrev.	Significado	Explicación
CLC	Car Load Cell	Célula de carga de la cabina, Digisens
CLSD	Communication Line Sharing Device	Dispositivo de conmutación de la línea de comunicación para telemonitorización y alarma (Rel. ≥ 4)
COP	Car Operating Panel	Botonera de cabina
CPIF	Car Position Indicator Floor	Indicador de posición de cabina en la planta principal
CPIAF	Car Position Indicator All Floor	Indicador de posición de cabina en todas las plantas
CRC	Card Reader Car	Interfaz del lector de tarjetas paralelo SCOPMH
CSC	Car Safety Circuit	Circuito de seguridad de la cabina
DA1/2	Druckknopf Alarm	Pulsador de alarma
DBV	Druckknopf Begrenzer Vitesse	Pulsador del limitador de velocidad
DFM–U/D	Druckknopf Fahrt Manuell Up Down	Pulsador de inicio de viaje manual subida/bajada (botón OK en la HMI)
Inter-ruptor DIP	Dual In-line Package	Interruptor encapsulado con doble fila de patillas. Microinterruptor (Por ejemplo, en el SCIC o Fermator)
DM236	Decreto Ministeriale No 236	Dispositivo de alarma para Italia
DREC–D/U	Druckknopf Revision Control Down and Up	Pulsador SUBIDA/BAJADA – Maniobra de inspección
EC	Elevator Control	Maniobra del ascensor
EBR1	Etage Brandfall Typ 1	Piso por debajo del incendio

Abrev.	Significado	Explicación
ESE	Evakuat ion S chacht E nde	Evacuación en extremos del hueco, maniobra de recuperación
ESF	Enhanced Service Functions	Funciones de servicio mejoradas. LEDs y funciones de la interfaz de usuario HMI que aportan soporte adicional para la configuración y diagnósticos. Véase la descripción del capítulo 1.4.
ETM	Embedded Telemonitoring	Sistema de telemonitorización integrada (Rel. ≥ 4) con circuito impreso CLSD
ETMA	Embedded Telemonitoring Alarm	Sistema de telemonitorización y alarma integrado (Rel.6)
FC	F requency C onverter	Variador de frecuencia
FLC	F loor L ight C ontrol	Control de iluminación de planta
FU	F requenz U mrichter	Variador de frecuencia
GBP	G eschwindigkeits- b egrenzer P endulum	Limitador de velocidad
GTM	G erät T ele m onitoring	Dispositivo de telemonitorización
GNT	G erät N ottelefon	Dispositivo de telealarma
GS	G äste S teuerung	Control de visitantes
GSA	G erät S prach a nsage	Sintetizador de voz
GSV	G erät S prach v erbindung	Dispositivo de comunicación por voz
HCU	H oistway C ontrol U nit	Unidad de evacuación automática en el hueco
HMI	H uman M achine I nterface	Interfaz de usuario HMI

Abrev.	Significado	Explicación
IG	Inkremental Geber	Encoder incremental
INT	Interface	Interfaz
IRTS	Infomation Relais Tür Sicherheitskreis	Indicación del circuito de seguridad, puertas del hueco
ISK	Information Sicherheitskreis	Indicador del circuito de seguridad
ISPT	Information Sperrung Tür	Indicador del circuito de seguridad, bloqueo de puerta
IUSK	Information Ursprung Sicherheitskreis	Indicador del circuito de seguridad, origen
JAB	Switch Ausser Betrieb	Interruptor fuera de servicio
JBf	Switch Brandfall	Interruptor de maniobra de incendios
JDC	Switch Druckknopf Car	Interruptor de llamada de cabina
JEM	Switch Evakuatión Manuell	Interruptor de evacuación manual (SNGl)
JFIH	FI Hauptschalter	Interruptor diferencial de potencia
JFIHL	FI Hauptschalter - Licht	Interruptor diferencial del alumbrado principal
JNFF	Switch Notfahrt Feuerwehr	Interruptor servicio de bomberos
JHSG	Switch Halt Schachtgrube	Interruptor de parada en foso
JREC	Switch Revision Car	Interruptor para inspección de cabina
JRH	Switch Rückholsteuerung	Interruptor de la maniobra de recuperación
JRVC	Switch Reservation Car	Interruptor para viaje de reservación de la cabina (maniobra independiente)
JTH	Switch Thermo	Interruptor térmico

Abrev.	Significado	Explicación
JTHA	Switch T hermo A ntrieb	Interruptor térmico de la tracción
JTHS	Switch, T hermo S teuerung	Interruptor térmico de la maniobra del ascensor Maniobra
KBF	Kontakt B randfall	Contacto de incendio (detector de incendios)
KBV	Kontakt B egrenzer V itesse (v)	Contacto del limitador de velocidad
KCBS	Kontakt C ar B locking S ystem	Bloqueo de la cabina en la parte superior del hueco
KF	Kontakt F ang	Contacto del paracaídas
KLSG	Kontakt L eiter S chachtgrube	Contacto de la escalera del foso del hueco
KL-V	Kontakt L ast v oll	Contacto de plena carga
KPH	Kontakt P hasen	Contacto del control de fases
KNET	Kontakt N otentriegelung T ür	Contacto de desenclavamiento de puerta de piso
KNE	Kontakt N otend	Contacto del final de recorrido
KSKB	Kontakt S chliesskraft- B egrenzer	Contacto del limitador de fuerza de cierre
KSS	Kontakt S chlaffseil	Contacto del aflojamiento cables
KSSBV	Kontakt S chlaffseil B egrenzer V itesse	Contacto del aflojamiento cables del limitador de velocidad
KTHM	Kontakt T hermo M aschinenraum	Sensor térmico en el cuarto de máquinas
KTC	Kontakt T ür C ar	Contacto de la puerta de cabina
KTS	Kontakt T ür S chacht	Contacto de la puerta de hueco

Abrev.	Significado	Explicación
KTZ	Kontakt Türzone	Contacto para lado de acceso de la puerta
LAGC	Lampe Alarm Gedächtnis Car	Lámpara de alarma de cabina memorizada. "Confirmación de alarma"
LARC	Lampe Alarm Registriert Car	Lámpara de alarma de cabina registrada. "Ayuda en camino"
LC	Lamp Car	Lámpara de cabina
LCUX	Landing Call Unit Extension	Extensión de las botoneras/indicadores de piso, entradas/salidas adicionales
LDU	Landing Door Unit	Unidad de puerta de piso, armario de maniobra en el marco de la puerta
LEFC	Lamp Evacuation Travel Car	Lámpara de viaje de evacuación en la cabina
LIN	Landing Indication	Indicador de planta / indicador del sentido de marcha
LIFD	Long Interfloor Distance	Distancia grande entre dos pisos
LMG	Lastmessgerät	Unidad de medición de carga, Digisens
LMS	Lastmesssensor	Sensor de medición de carga, Digisens
LNC	Lampe Notfall Car	Lámpara del alumbrado de emergencia de la cabina
LOP	Landing Operation Panel	Botonera de piso
LUET	Lampe Ueberbrückung Tür	Lámpara de puenteo de puerta
MGB	Magnetic Brake	Electroimán de freno

Abrev.	Significado	Explicación
NC	Normally Closed	Contacto normalmente cerrado
NO	Normally Open	Contacto normalmente abierto
NS21	Notstrom Steuerung Typ 21	Funcionamiento con alimentación de emergencia, Tipo 21
PA1	Parking Type 1	Aparcamiento tipo 1 (retorno al aparcamiento de la planta principal)
PABX	Private Automatic Branch Exchange	Centralita automática privada, centralita telefónica
P-CARE	Portfolio Care	Portfolio care. Opción en la tarjeta SIM para deshabilitar las ESF. Véase el capítulo 1,4.
PHS	Photozelle Stockwerk	Célula fotoeléctrica para nivel de piso
PHT	Photozelle Tür	Célula fotoeléctrica de puerta
PHUET	Photozelle Ueberbrückung Tür	Célula fotoeléctrica para puenteo de la puerta
PPP	Point to Point Protocol	Protocolo punto a punto, empleado para la transmisión de datos
R01	Relay 01	Relé de VACON "preparado"
RBE	Relay Brake Evacuation	Relé de freno de evacuación
RCD	Residual Current Detection	Interruptor de protección frente a corriente residual (interruptor FI)
R&D	Research & Development	Departamento de investigación y desarrollo
RLC-A	Relais Lampe Car Aus	Relé de alumbrado de cabina - desconexión (automática)

Abrev.	Significado	Explicación
RMCC	Remote Monitoring Control Center	Centro de control de monitorización remota, empleado para la telemonitorización
RM	Remote Monitoring	Dispositivo de monitorización, como Servitel TM4, ETM, ETMA
RTS	Relais Tür Schacht	Indicación del circuito de seguridad, puertas del hueco
SAB	Servitel Ausser Betrieb	"Servitel fuera de servicio". Pone el ascensor fuera de servicio de forma remota con la ayuda del sistema de telemonitorización.
SBBD	S Project Bio Bus Duplex	Circuito impreso SBBD para conexión dúplex (si sólo hay disponible 1 LOP por piso)
SCIC	S Project Cabinet Interface Controller	Circuito impreso de la CPU
SCOP	S Project Car Operating Panel	Circuito impreso principal de la COP
SDIC	S Project Door Interface Car	Circuito impreso principal de la CCU
SDM 236	S Project Decreto Ministeriale No 236	Circuito impreso de la indicación de alarma, opción sólo para Italia
SEM	S Project Evacuation Module	Circuito impreso para evacuación (Rel.4)
SEM	SEMat	Puerta Sematic
SF	Schütz Fahrt	Contactador de viaje
SI	Schacht Information	Información del hueco
SIM	Subscriber Identity Module	Chip card en el SCIC ó SMIC
SKA		Distancia de parada
SLIN	S Project Landing Indication	Circuito impreso LIN

Abrev.	Significado	Explicación
SMIC	S Project Main Interface Connection	Circuito impreso principal de la LDU
SNGL	S Project Netz Gerät Lift	Circuito impreso de la evacuación manual y de la alimentación de emergencia
SPECI	Schindler Personal Elevator Communication Interface	Aplicación PDA para comunicarse con la maniobra del ascensor
SOA	Sonnerie Alarm	Bocina de alarma
SSL	Secure Socket Layer	Secure socket layer (Capa de conexión segura), protocolo de comunicación
SUET	S Project Ueberbrückung Tür	Circuito impreso para puenteo de la puerta
SW	Software	Software
TA	Tele Alarm	Telealarma
TACC	Tele Alarm Control Center	Centro de control de telealarma, empleado para alarmas (TAM2, ETMA)
TAM2	Tele Alarm Module 2nd generation	Dispositivo de telealarma (Servitel 10)
TDIF	Travel direction indicator floor	Indicador del sentido de marcha, flechas en el LOP
TELA	Telealarm	Telealarma
TM4	Tele Monitoring 4th generation	Sistema de telemonitorización
TS	Transformator Steuerung	Transformador de la maniobra del ascensor
VCA	Voice Control Announcement	Sintetizador de voz
VEC	Ventilator Car	Ventilador de la cabina
ZB1	Zutritts Beschränkung Typ 1	Acceso restringido tipo 1

9.2 Cambios en la revisión

C1 a C7: Cambios de la **versión 01 a 08:** Véanse las versiones anteriores de K 608208

C8 y C9: Cambios más importantes de la **versión 08 a la 10** (además de numerosas correcciones menores)

Cambios de maquetación:

- La información más utilizada ha sido trasladada a las últimas páginas del documento.

Cambios generales:

- Añadido **Bionic 5 Rel.5 con SW V9.56 y Rel.6 con SW V9.73.**
 - Filtrado y monitorización de alarmas: Véase CF=09, CF22, CF=24
 - Procedimiento de alarma de prueba: Menú 10 > 134. Véase el capítulo 6
 - CF=17 traspasado a CF=41, PA=03
 - Configuración del LIN sin cable XCF: Véase el capítulo 5.4.9
 - Indicación de errores durante la configuración de la LOP: Véase el capítulo 5.4.13
 - Diagnóstico: Posición aproximada de la cabina en el hueco. Véase el capítulo 3.1.1
 - Información estadística: Menú 60. Véase el capítulo 10.5
- También se pueden encontrar explicaciones adicionales en el material de formación T180 y C180. (Visitar el sitio web de material de aprendizaje CLD.)

Funcionamiento con puertas independientes (ZZ2 y ZZ3)

- Configuración: Véase el capítulo 5.4.26 y CF=30
- CF=40, CF=41: Añadidos lados de acceso S1 y S2

Sistema triplex con maniobra overlay

- Configuración: Véase el capítulo 5.4.25
- Hardware: Véase el capítulo 7.19
- Diagnóstico: Menú 30 > 309. (Véanse los capítulos 4.11 y 10.4)
- Códigos de error: 4701 - 4706

ETMA

- Configuración: Véase el capítulo 5.4.28 y CF=21
- Hardware: Véase el capítulo 7.20

Dúplex asimétrico


- Configuración: Véase el capítulo 5.4.16 y CF=86

10 Apéndice D: Información usada con frecuencia

10.1 Estructura del menú principal

Menú	Función del menú	Capítulo descriptivo
[10_ _ _]	Comandos especiales como Reset, Viaje en bucle abierto, Viaje de aprendizaje, Llamadas de cabina, ...	Véase 4.10 y 10.2
[20_ _ _]	Tests de aceptación automáticos (asistidos)	Véase 10.3
[30_ _ _]	Info del sistema	Véase 10.4
[40_ _ _]	Configuración	Véase 5.3
[50_ _ _]	Diagnóstico, historial de errores	Véase 4.6 y 8
[60_ _ _]	Estadísticas	Véase 10.5
[70_ _ _]	Monitorización de ACVF	Véase 4.8

10.2 Comandos (Menú 10)

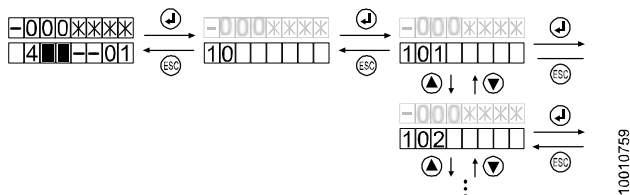

[32328: 11.11.2009]



En el capítulo 4.10 puede encontrarse una descripción detallada del uso de algunos comandos

Comandos especiales del menú 10	
101	Reset de errores fatales de la maniobra y del ACVF (Véase el capítulo 4.9.3)
102	Activación del modo bucle abierto del ACVF. Para viajar en modo viaje de inspección en caso de IG, KB ó KTHM defectuosos. (Consulte el capítulo 4.10.3)
103	Modo reset del GBP. Para resetear el contacto de seguridad KBV en modo viaje de inspección. (viaje más allá del punto KSE-U) (Consulte el capítulo 4.10.4)
104	Modo viaje hasta el cuarto de máquinas - KFM (En Rel.2, igual que SCIC.DIP 7) (Véase el capítulo 4.10.6)
105	Modo viaje de montaje (En Rel.2, igual que SCIC.DIP 8) Observación: Tras la desactivación es necesario un reset para volver al modo normal. Para usar el modo viaje de montaje para la resolución de averías: Consulte el capítulo 4.10.9

Comandos especiales del menú 10	
106	Protocolo en el conector SCIC.XTELE ó SMIC.XTELE (En Rel.2 igual que SCIC.DIP 3) – 0 = XTELE para telemonitorización (predefinido) – 1 = XTELE para ordenador de servicio (¡TM4 y ETM(A) no funcionan!) XTELE no debe utilizarse para la conexión del ordenador de servicio. ¡Utilice RS232 y CADI-GC V2.92!
107	Desactivación del dispositivo de medición de la carga de cabina (Digisens) (En Rel.2 igual que SCIC.DIP 1) (Por defecto = 0: Digisens activo)
108	Activación de JAB (Fuera de servicio)
109	Habilitar funciones de servicio mejoradas ESF (posible sólo una vez. Véase capítulo 1.4)
110	Llamada de cabina
111	Llamada de piso
112	Comando de apertura de la puerta. (Debe utilizarse 113 para cerrar la puerta posteriormente.)
113	Comando de cierre de la puerta.
114	Desactivación de SAB. El centro de control de telealarmas puede dejar el ascensor fuera de servicio de forma remota. Se usa el comando 114 para volver a poner el ascensor en servicio.
115	Desactivación de EB "Terremoto" 1)
116	Viaje de aprendizaje (véase el capítulo 4.10.2) 2)
117	Visita de mantenimiento ON/OFF (deshabilitar / habilitar telemonitorización) – 0 = Telemonitorización habilitada (por defecto) – 1 = Telemonitorización suspendida. Debe ajustarse a 1 durante la visita de servicio, antes de iniciar los trabajos de mantenimiento. (El sistema la ajustará a 0 de nuevo automáticamente después de 1 hora o después de ajustar el tiempo en CF=02, PA=17 (SW ≥ V9.7 sólo))

Comandos especiales del menú 10		
123	Calibración del par previo del ACVF (véase el capítulo 4.10.10)	
124	Desactivación de SR ('Recup. rociador')	1)
125	Reset remoto del GBP	3)
126	TM4 y ETM(A) "Siguiendo llamada" (Los datos de monitorización guardados en el sistema serán enviados al RMCC)	2)
128	Detección del módem (Rel. ≥ 4 sólo) A utilizar después de la instalación de un CLSD o ETMA. El resultado puede encontrarse en CF=21, PA=08.	2)
129	Detección de la COP A utilizar después de la instalación de una nueva COP.	2)
130	Detección de la LOP (como CF=00, LE=00, registro de la LOP) (Visualización durante el registro de la LOP: [1301 _])	2)
133	Para confirmar que el LMS montado es del tipo conmutador. Esta confirmación sólo es necesaria si se ha montado un LMS de tipo conmutador. 11=conmutador confirmado, 01=conmutador no confirmado. No usado en Schindler 3100/3300/5300	3)
134	Desactivación temporal del filtro de alarma. Usado para las alarmas de prueba. Si está activado, la alarma no se filtra aunque la cabina esté en movimiento o las puertas estén abiertas. 134 se ajustará de nuevo a "0" automáticamente transcurrido 30 segundos.	3)
135	Detener la actividad de la telealarma. Utilizado para resetear una alarma pendiente. (Indicación de alarma en la COP.)	3)
136	Detección de maniobra Overlay. (Triplex, Cuádruplex) Debe realizarse al final de la puesta en marcha del grupo de ascensores. Debe repetirse en caso de que se retire una maniobra Overlay del sistema. Indicación [136 _ _ _ 1] = Detección correcta Indicación [136 _ _ _ 0] = Detección no correcta	4)

Comandos especiales del menú 10	
137	Reset de la maniobra Overlay. Resetea la caja de maniobra overlay. La misma función que el botón de reset de la caja de maniobra overlay. ?? Debe realizarse después de la configuración CF=04, PA=01.

- 1) = No disponible todavía
 2) = Disponible con SW $\geq$ V9.34 sólo
 3) = Disponible con SW $\geq$ V9.53 sólo
 4) = Disponible con SW $\geq$ V9.7x sólo

10.3 Tests de aceptación automáticos (Menú 20)

Tests de aceptación automáticos (asistidos)


Los tests de aceptación automáticos (asistidos) forman parte del test de aceptación general, y se describen en el documento J 139452 "Guía del inspector".

Algunos de los tests se pueden realizar durante el mantenimiento preventivo periódico. Estos test se describen en la Guía de referencia rápida K 609755 "Schindler 3100/300/5300, Mantenimiento preventivo".

20	Test de aceptación automáticos (asistidos)		
	Para una descripción, véase J 139452 y J 41140148		
	--	Viaje de prueba	
	[__/__/14]	Capacidad de frenado en bajada	
	[__/__/15]	Capacidad de frenado en subida	
	[__/__/26]	Velocidad de cabina para la apertura anticipada de puertas	
	[__/__/32]	Impacto de la cabina sobre el amortiguador	1)
	[__/__/35]	Paracaídas de cabina	
	[__/__/37]	Límite de tiempo de viaje	
	[__/__/42]	Equilibrado del contrapeso	
	[__/__/44]	Protección frente a sobrevelocidad de la cabina en subida	
	[__/__/48]	Monitorización de correas	
	[__/__/62]	Impacto del contrapeso sobre el amortiguador	1)
	[__/__/64]	Medio frenado en bajada	
	[__/__/65]	Medio frenado en subida	
	[__/__/75]	Paracaídas de la cabina (cabina vacía)	
	[__/__/88]	KNE superior	
	[__/__/89]	KNE inferior	

1) Utilizado para los amortiguadores hidráulicos solamente

10.4 Información del sistema (menú 30)

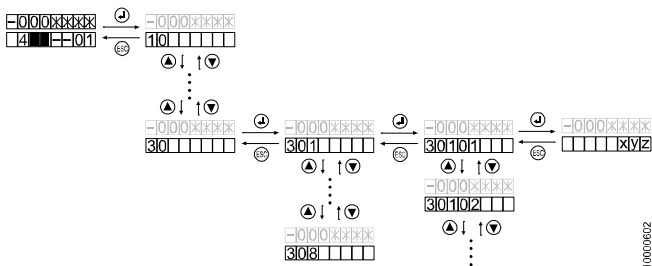

[25787; 08.02.2008]

10000602

Descripción general

301	Versiones de software de los componentes
302	Versiones de hardware de los componentes
303	Tipos de puertas
306	Monitorización del ACVF, véase también el capítulo 4.8.
308	Telemonitorización integrada ETM(A)
309	Información de la maniobra overlay, véase también el capítulo 4.11.
320	Telemonitorización y alarma integrada (ETMA)

Descripciones detalladas

301	Versión del software - [301-01] SCIC / SCPU (ejemplo: 92 = V9.2) - [301-02] SDIC - [301-03] ACVF - [301-04] SEM (no usado, ¡no es un circuito impreso SEM!) - [301-05] COP #1 (ejemplo: 33 = V3.3) - [301-06] COP #2 - [301-08] CLSD (ejemplo: 1205 = V1.2.05) - [301-09] CPLD (SMIC61) (ejemplo: 108 = V1.08) - [301-10] Versión del Overlay (xx.xx.xx = "release"."release"."subrelease") - [301-11] COP #3 - [301-12] COP #4
302	Versión de hardware - [302-01] SCIC / SCPU - [302-02] SDIC (51..58=SDIC5; 60,63=SDIC51; 61,64=SDIC52; 62,65=SDIC53) - [302-03] ACVF - [302-04] SEM (no usado, ¡no es un circuito impreso SEM!) - [302-05] COP #1 - Ver tabla de abajo - [302-06] COP #2 - Ver tabla de abajo - [302-07] MMCx (no usado) - [302-08] CLSD o ETMA (65..69 = CLSD, 49 = ETMA) - [302-09] SMIC (5 = SMIC5, 6 = SMIC6) - [302-10] Overlay - [302-11] COP #3 - Ver tabla de abajo - [302-12] COP #4 - Ver tabla de abajo

0	Hardware desconocido	10 .. 40	COPs antiguas, no válido para Schindler 3100/3300/5300
51	COP5_N	52	COP5_10
53	COP5B_10 o COP5B_N	54	COP4_B (5 pisos)
55	COP5 AP (cualquiera)	56	COP5_N ZLA

57	COP5_10 ZLA	58	COP5B_10 ZLA
59	Hardware de COP5 desconocido	80	SCOPH3
81	SCOPHM3	82	SCOPHMH3
83	SCOPMXB3	90	COP5B_10 AU
93	COP5 AP con botoneras/indicadores para la UE	94	COP4_B_EU_8 (8 pisos)
95	COP4_B_EU_12 (12 pisos)	96	FIGS (cualquiera)
99	POP1.Q		

Valores para 302-05, -06, -11, -12

303	Tipo de Puerta – [303 -1] Tipo de puerta, lado 1 – [303 -2] Tipo de puerta, lado 2
306	Monitorización de ACVF La misma estructura de menú que el menú 70 (701..734). Descripción detallada, véase el capítulo 4.8 [306-01] Velocidad real del ascensor [306-02] Velocidad lineal nominal [306-03] Velocidad del encoder [306-33] Estado de ID de rpm [306-34] Corriente media del motor

308 ETM(A) Telemonitorización (Alarma) integrada ($\geq$ Rel.4.0 sólo)

[308-1] Estado de la configuración de ETM(A)

- 0 = ETM(A) no configurada
- 1 = ETM(A) configurada

[308-2] Estado de ETM(A)

- 0 = Sin definir
- 1 = Tráfico normal
- 2 = ETM(A) temporalmente deshabilitada (visita de mantenimiento)
- 3 = ETM(A) temporalmente deshabilitada durante más de 24 horas
- 4 = Avería de la ETM(A), primer fallo. Se ha detectado por primera vez un fallo.
- 5 = Avería de la ETM(A), más fallos. Se ha informado de más de una avería.
- 6 = Estado de avería de ETM(A) activo desde hace más de 24 horas

[308-3] Estado de comunicación de ETM(A)

- 0 = Sin definir
- 1 = Inicializando módem (estado temporal)
- 2 = Inactivo (módem inicializado y listo)
- 3 = Módem sonando y conectando (estado temporal)
- 4 = Conectado (negociación completada, estado temporal)
- 5 = Módem perdido (no responde a la llamada de comprobación "¿Activo?")
- 6 = Puerto serie del módem desactivado (no usado actualmente)
- 7 = Módem propiedad de PPP (transferencia de datos en curso)
- 8 = RMCC conectado: las comunicaciones PPP y SSL se han establecido con éxito

[308-4] Estado de la línea telefónica de ETM(A)


- 0 = Sin definir
- 1 = No operativa, conectada a PSTN
- 2 = Operativa, conectada a PSTN
- 3 = Operativa, conectada a GSM
- 4 = Dispositivo TA descolgado

[308-5] Tensión de la línea telefónica de ETM(A) (0..255, 1 = 1 voltio)

309	Información de la maniobra overlay (SW $\geq$ 9.7x sólo) (véase también el capítulo 4.11, Diagnósticos de la maniobra overlay) [309-1] Disponibilidad de la maniobra overlay 1 = El almacenamiento permanente muestra que la maniobra overlay fue detectada una vez como disponible. El valor puede actualizarse (p.ej., borrarse) usando el comando 10 > 136 de la HMI, en caso de que no haya ninguna maniobra overlay disponible. [309-2] Señal heartbeat de la maniobra overlay 1 = El circuito impreso overlay se está comunicando correctamente con la maniobra Bionic y es visto como disponible. El circuito impreso overlay conectado a la maniobra parece funcionar adecuadamente. (El cableado entre el overlay y la maniobra es correcto) [309-3] Componentes de la maniobra overlay Número = Cantidad de circuitos impresos overlay que son "visibles" desde la maniobra Bionic. Si el número de componentes de la maniobra overlay es igual al número de ascensores del grupo: comunicación Ethernet entre los circuitos impresos overlay es correcta. [309-4] Ascensores visibles Número = Cantidad de ascensores que son "visibles" desde la maniobra Bionic. Si el número de ascensores visibles es igual al número de ascensores del grupo: la comunicación Ethernet entre los circuitos impresos overlay funciona adecuadamente y la conexión Overlay $\Leftrightarrow$ Control es correcta. El número sólo puede ser inferior o igual al número que aparece en [309-3]. [309-5] Ascensores disponibles Número = Cantidad de ascensores disponibles para atender las llamadas del grupo. El número sólo puede ser inferior o igual al número que aparece en [309-4]. [309-6] N° máximo de ascensores visibles Número = Número máximo de ascensores disponibles desde el arranque del sistema. Se usa para verificar el valor anterior y activar un error en caso de que el número se sitúe por debajo del número máximo.
-----	--

320 ETMA

- [320-1] Número del equipo
- [320-2] ID. Servitel

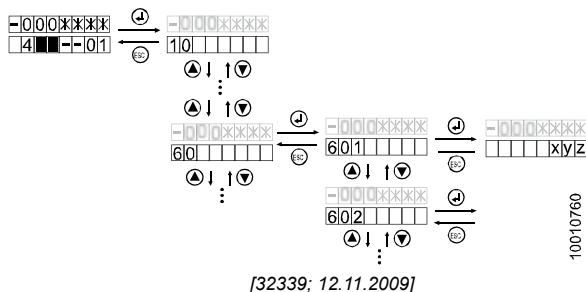10.5 Estadísticas (menú 60)

	Descripción	
601	Contador de viajes (1 = 100 viajes)	
602	Horas de servicio (1 = 1 hora)	
603	Contador de ciclos de puerta, lado 1 (1 = 1 ciclo)	2)
604	Contador de ciclos de puerta, lado 2 (1 = 1 ciclo)	2)
605	Tiempo acumulado de movimiento de puerta, lado 1 (1 = 1 hora)	2)
606	Tiempo acumulado de movimiento de puerta, lado 2 (1 = 1 hora)	2)
610	Contador de ciclos de puerta, lado 1 (1 = 1 ciclo)	3)
611	Contador de ciclos de puerta, lado 2 (1 = 1 ciclo)	3)
612	Tiempo acumulado de movimiento de puerta, lado 1 (1 = 1 hora)	3)
613	Tiempo acumulado de movimiento de puerta, lado 2 (1 = 1 hora)	3)


	Descripción	
614	Ciclos acumulados del KSKB de puerta, lado 1 (1 = 1 ciclo)	3)
615	Ciclos acumulados del KSKB de puerta, lado 2 (1 = 1 ciclo)	3)
616	Ciclos acumulados del PHT de puerta, lado 1 (1 = 1 ciclo)	3)
617	Ciclos acumulados del PHT de puerta, lado 2 (1 = 1 ciclo)	3)
619	Borrar datos estadísticos de puerta (610..617)	3)
620	Alumbrado de cabina: Tiempo total de activación (1 = 1 hora)	3)
621	Interruptor de alumbrado de cabina: Contador de ciclos de activación totales (1 = 1 ciclo)	3)
622	Alumbrado de cabina: Tiempo máximo de activación (1 = 1 hora)	3)
623	Alumbrado de cabina: Tiempo mínimo de activación (1 = 1 hora)	3)
624	Alumbrado de cabina: Tiempo medio de activación (1 = 1 hora)	3)
629	Borrar estadísticas del alumbrado de cabina (620..624)	3)

1) no implementada todavía

2) válido para SW < V9.6 sólo

3) Disponible si SW ≥ V9.7 y COP5 SW ≥ V3.0 ó COP5-AP SW ≥ V1.5)

10.6 Estado del sistema

Rel.2 SW ≥ V9.53 	Rel.≥4  10010754	El estado del sistema muestra el estado o modo de control actual (servicio actual en ejecución).
--	--	---

	Descripción
00	Funcionamiento en modo fuera de servicio El ascensor está fuera de servicio (SAB o JAB). – Compruebe si JAB está activado (LCUX, BIOGIO o LOP). – Compruebe el menú 10 > 108 – Para restaurar el SAB (JAB remoto vía Servitel), use el menú 10 > 114
01	El ascensor funciona en modo normal (funcionamiento en modo viaje de pasajeros)
02	Funcionamiento independiente, maniobra de reserva El ascensor está funcionando en modo servicio independiente (reserva, por ejemplo JRVC)
03	Maniobra de incendios El ascensor está en modo maniobra de incendios (por ejemplo JBF)
04*	Maniobra de bomberos El ascensor está funcionando en modo maniobra de bomberos
05	Funcionamiento con alimentación de emergencia y sin monitorización de carga El ascensor funciona con alimentación de emergencia y con el pesacargas desactivado.
06	Maniobra de terremoto La maniobra de terremoto se ha activado después de detectarse una situación de terremoto.

	Descripción
07*	Servicio médico de emergencia El ascensor está funcionando en modo servicio médico. Este modo operativo lo utiliza la ambulancia para sacar del edificio a una persona que necesita ayuda de una forma eficaz (funcionamiento independiente).
08	Funcionamiento en modo aspersor El servicio de aspersor se ha activado después de la activación del sistema de aspersores.
09*	Funcionamiento en modo "foso con agua" El ascensor se encuentra en modo recuperación debido a la existencia de agua en el foso
10	Funcionamiento en modo viaje de pasajeros con ascensorista El servicio de ascensorista ha sido activado: El funcionamiento del ascensor es controlado por el ascensorista dentro de la cabina.
11	Funcionamiento en modo viaje de pasajeros sin monitorización de carga El ascensor funciona normalmente (funcionamiento normal) pero con el pesacargas deshabilitado.
12 *	Funcionamiento en modo viaje de liberación de pasajeros Debido a un defecto técnico inofensivo, el ascensor funciona en modo reducido y libera a todos los pasajeros antes de cambiar a estado de avería.
37	Sin funcionamiento debido a un comando de parada de la cabina El ascensor se bloquea después de una parada de emergencia iniciada por la acción de un pasajero en la cabina.
38 *	Sin funcionamiento debido a un comando de parada en la maniobra de bomberos El ascensor se detiene debido a que se ha pulsado el interruptor de parada de bomberos de la cabina. Nota: cuando se encuentra en modo maniobra de bomberos, el interruptor de parada estándar (si existe) actúa también como interruptor de parada de bomberos.

	Descripción
39	Sin funcionamiento debido a sobrecarga de la cabina La cabina se bloquea después de una condición de sobrecarga que dura más de 30 segundos.
40	Sin funcionamiento debido a datos de configuración no válidos El ascensor se bloquea porque la maniobra del ascensor detectó datos de configuración no válidos, por ejemplo, tarjeta SIM ausente o defectuosa.
41 *	Sin funcionamiento debido a una imagen del hueco no válida El ascensor está bloqueado porque la necesaria imagen del hueco no existe (p.ej., no se ha realizado el viaje de aprendizaje)
42 *	Sin funcionamiento debido a una configuración del LMS no válida El ascensor está bloqueado porque la configuración de la medición de carga no es válida o no existe (p.ej., dispositivo de medición de la carga de cabina no calibrado).
43 *	Sin funcionamiento debido a una configuración de la tracción no válida El ascensor se bloquea porque los datos de configuración de la tracción necesarios no son válidos o no existen.
50 *	Visita del técnico de servicio El ascensor está funcionando en modo servicio. Hay alguien (p.ej., un técnico de servicio) trabajando en el emplazamiento realizando tareas de mantenimiento. El ascensor no está disponible para el público.
51	Viaje de montaje El ascensor funciona en modo Viaje de montaje, también conocido como Montagefahrt (activación mediante comando especial en la HMI)
52	Modo configuración El ascensor funciona en modo Configuración (activación mediante el uso de la HMI).

	Descripción
53	Inspección en cuarto de máquinas El ascensor funciona en modo Viaje de recuperación, controlado por una persona que se encuentra en el cuarto de máquinas o frente a la LDU.
54	Inspección en la parte superior de la cabina El ascensor funciona en modo Viaje de inspección, controlado por una persona situada en el techo de la cabina. (Puede quedar indicado durante el arranque del ascensor.)
55 *	Inspección en la cabina El ascensor se encuentra en modo inspección dentro de la cabina.
56 *	Control de acceso al hueco El ascensor se encuentra en modo control de acceso al hueco (inspección en el piso terminal)
57	Viaje de prueba El ascensor funciona en modo Viaje de prueba, también conocido como KFM (activación mediante el uso de la HMI).
58	Modo Test de aceptación El ascensor funciona en modo "test de aceptación automático"
59	Viaje de aprendizaje El ascensor funciona en modo Viaje de aprendizaje.
60	Viaje de preparación de inspección Se lleva a cabo un posicionamiento automático de la cabina para facilitar el acceso al techo.
61	Viaje de reset del limitador de velocidad El ascensor se encuentra en un modo específico de viaje de reset del limitador de velocidad que permite restaurar manualmente el limitador de velocidad de cabina activado.
63 *	Funcionamiento con la monitorización de la carga de cabina deshabilitada
70	Recuperación del ascensor Se produce una recuperación del ascensor después de un error recuperable. (O el ascensor intenta la recuperación.)

	Descripción
71	Recuperación del ascensor por temperatura Se produce una recuperación del ascensor después de una condición de sobret temperatura (motor de elevación, motor de la puerta).
72	Recuperación del ascensor por posición de cabina Se produce una recuperación del ascensor después de un error de posición de la cabina (sincronización, ASMTL, etc.) (Si la cabina no se mueve, compruebe el error probable. Por ejemplo, conexiones del bus CAN defectuosas.)
73	Recuperación del ascensor por posición de puerta Se produce una recuperación del ascensor después de un error de puerta o de un error de la señal heartbeat de la puerta.
74 *	Recuperación del ascensor por fallo en la alimentación de respaldo El ascensor se está recuperando de un fallo en la alimentación de respaldo (normalmente batería baja). Para más información, consulte el registro de mensajes (errores registrados con anterioridad).
75	Sin funcionamiento debido a la apertura de la línea de seguridad en ISPT El ascensor se bloquea debido a la interrupción de la línea de seguridad en ISPT.
80	Interruptor de parada El ascensor se bloquea después de una parada de emergencia iniciada por la pulsación de cualquier interruptor de parada.
81 *	Interruptor de parada pulsado en la parte superior de la cabina
82 *	Interruptor de parada en el cuarto de máquinas Interruptor de parada pulsado en el cuarto de máquinas
85 *	Interruptor de parada pulsado en la parte superior del hueco
86 *	Interruptor de parada pulsado en el foso

	Descripción
89 *	Sin funcionamiento debido a la desactivación del monitor El ascensor no funciona debido a la anulación de la detección de fallos
90 *	Estado desconocido del ascensor
91	Arranque del ascensor El ascensor (maniobra principal) arranca (p.ej., después de la reanudación del suministro eléctrico)
95 *	Sin funcionamiento debido a un corte de corriente
97	Funcionamiento limitado por avería persistente en el ascensor
98	Avería del ascensor El ascensor se bloquea después de un error fatal.
99	Avería persistente en el ascensor (SW $\geq$ V9.72)

** = definido, pero no disponible todavía*

10.7 Páginas utilizadas con frecuencia

En esta página, usted puede añadir los números de página donde se encuentra la información que utiliza con más frecuencia y que, en cambio, no resulta fácil encontrar en esta guía de referencia rápida.

Información	Capítulo	Página
Repuestos	7.25	
Descripción del menú principal (10, 20, 30, ...)	10.1	
Configuración: Tabla de parámetros	5.3.2, 5.3.3	
Configuración: Códigos de función BMK	5.3.4	
Configuración: Descripción detallada	5.4	
Diagnóstico: Procedimiento general, vista general	4	
Diagnóstico: Indicación LED	4.3	
Diagnóstico: Estado del sistema	10.6	
Diagnóstico: Monitorización del ACVF, menú 70	4.8	
Diagnóstico: Procedimientos de reset	4.9	
Diagnóstico: Modos especiales, menú 10	4.10, 10.2	
Diagnóstico: Información del sistema (menú 30)	10.4	
Consejos y trucos para las sustituciones	4.16	
Mantenimiento preventivo	6	

Notas personales:

Notas:

Schindler Management Ltd.
Corporate Learning and Development

Zugerstrasse 13
6030 Ebikon, Switzerland
Phone +41 41 445 32 32
Fax +41 41 445 39 33
trainingcenterebikon@ch.schindler.com
www.schindler.com