

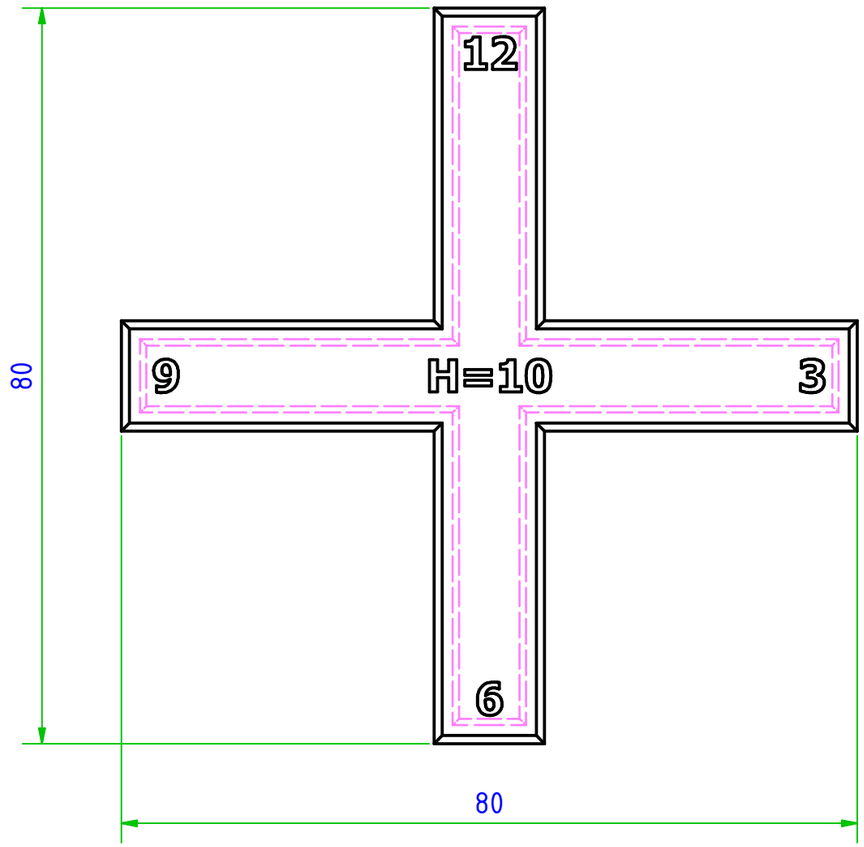




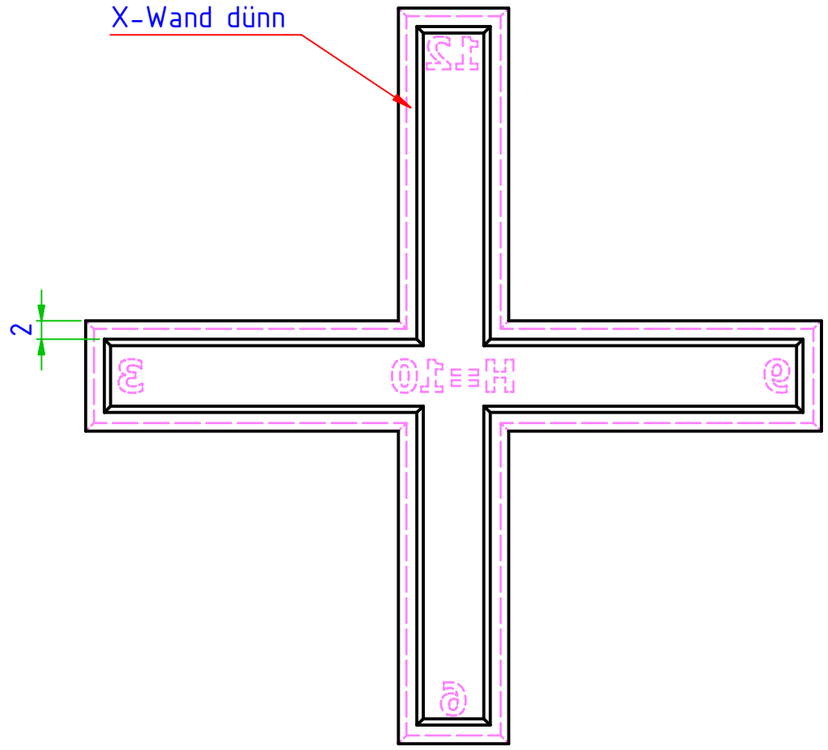

A-Fehler 12 zu dick
Nullpunkt G54+G55 gleicher POSITIVER Wert.
Fehler ausrechnen

B-Fehler
Kann nicht korrigiert werden.

X-Fehler Wand links zu dünn
G54+G55 POSITVER Wert oder nach rechts fahren
und dort den ABS.Wert NULLEN.
Gemessener Fehler geteilt durch 4.

Z-Fehler
Höhe vom Testkreuz messen SOLL=10mm
Wenn Testkreuz zu hoch dann auf Variable WZ-LängenOffset
Fehler / 2 zu addieren.
In HMI BACK/Maschinenparameter und dann auf "Übertragen in SPS"

Blatt 1/1

HEDmill

	Änderung:	Datum:
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Bauteil-Farbe:		
Material:	Hersteller - Kunststoff	
ERP-Nummer:		
Zeichnungs-Nr.:	Testkreuz	
Bezeichnung:		
	Name	Datum
Gezeichnet	Heine	27.08.2025

Nur mit schriftlicher Genehmigung des Eigentümers ist die Weitergabe, Vervielfältigung gestattet.

Baugruppen-Eigenschaften: n/a