

ОКП 225400

Группа Л27

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЗАО «Химтраст»

Еганов Р.В.

28 07 2015r.

Система компонентов «Химтраст СКД-1000»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 2254-037-27903090-2015

Дата введения

без ограничения срока действия

Инженер-технолог

ЗАО «Химтраст»

Распопова Н.С.

Начальник производства

ЗАО «Химтраст»

Паксялин С.П.



Настоящие технические условия распространяются на систему марки «Химтраст СКД-1000» (двухкомпонентная не вспенивающаяся система для получения монолитного полиуретана)

1. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТА

- 1.1 Система «Химтраст СКД-1000» представляет собой двухкомпонентную систему:
- полиольный компонент (компонент A марки «Химтраст КАД-1000»): готовый к использованию полиольный компонент.
- изоцианатный компонент полимерный дифенилметандиизоцианат (компонент Б, марок: «Lupranat M 20 S», «Millionate MR 200», «Wannate PM 200», «Desmodur VKS 20 F»)

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Система «Химтраст СКД-1000» применяется для изготовления декоративных элементов мебели, скульптурных изделий и др.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 «Химтраст СКД-1000» должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и производиться по технической документации разработанной и утвержденной в установленном порядке.

3.2 Свойства компонентов

3.2.1 По физико-химическим показателям компоненты системы «Химтраст СКД-1000» должны соответствовать требованиям и нормам, указанные в Таблице №1:

Hamsayanayya	Значе			
Наименование показателя	Компонент А («Химтраст КАД-1000»)	Компонент Б	Метод испытания	
1. Внешний вид	Прозрачная не расслаивающаяся жидкость от желтого до коричневого цвета	Однородная жидкость темно-коричневого цвета	По ГОСТ 25336-82 и по п. 7.1. настоящих ТУ	
2. Вязкость динамическая при температуре 25 °C мПа•с в пределах	500 – 900	150 – 250	По ОСТ 6-05-422-76	
3. Плотность компонента, г/см3	1 – 1,1	1,2 – 1,25	По ГОСТ 18995.1-73	
4. Массовая доля NCO – групп, %, в пределах	_	30 – 32	По ТУ 113-03-413	



ТУ 2254-037-27903090-2015

3.2.2 По технологическим свойствам система «Химтраст СКД-1000» должна соответствовать требованиям и нормам указанным в Таблице № 2:

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Технологическая проба		
(свободное вспенивание)		
время гелеобразования, сек	105 – 115	По п.7.5 настоящих ТУ
кажущаяся плотность, кг/м3	1000-1200	
температура компонента, °С	20 – 25	По ГОСТ 409-77 и по п. 7.5 настоящих ТУ

3.2.3 Правила переработки:

- 1) Соотношение компонентов А к Б по массе для компонентов 100:60;
- 2) Температура формы 20-30 °C;
- 3) Температура компонентов 20-25 °C;
- 4) Температура окружающей среды 20-25 °C;
- 5) Выдержка готового изделия при температуре 20-30 °C не менее 48 часов;
- 6) Компонент А перед использованием тщательно перемешать.

3.3 Упаковка

- 3.3.1 Компонент A «Химтраст КАД-1000» заливают в стальные бочки вместимостью 216,5л. По ГОСТ 6247, ГОСТ 13950-91, ГОСТ 26155.
- 3.3.2 Бочка должна быть снаружи и внутри чистой и сухой. Перед наливом компонента внутреннюю поверхность бочки осматривают на чистоту (отсутствие окалины, ржавчины, пыли, мусора и остатков других материалов).
- 3.3.3 После заполнения бочки компонентом, бочку герметично закрывают и пломбируют. Степень заполнения бочки не должна превышать 90%.
- 3.3.4 Компонент Б упаковывают в чистые, сухие, герметично закрывающиеся стальные бочки по ГОСТ 13950-91 вместимостью 216,5 л.
- 3.3.5 Допускается использование для упаковки тары из под толуилендиизоцианата или полиизоционата без предварительной очистки.
- 3.3.6 После заполнения бочки компонентом Б, бочку герметично закрывают и пломбируют. Степень заполнения бочки не должна превышать 90%.

3.4 Маркировка

- 3.4.1 Маркировку транспортной тары производят по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «Беречь от нагрева», «Герметичная упаковка».
- 3.4.2 К каждому тарному месту на крышку наклеивают этикетку с нанесением следующих данных:
- наименование предприятия изготовителя, контактные данные и его товарный знак;
- наименование продукта;



- номер партии;
- масса нетто;
- дата изготовления;
- номер настоящих технических условий;
- выдержка из ТУ с правилами переработки.

Дату изготовления, номер партии и массу нетто, допускается наносить шариковой ручкой или маркером (синего, черного или фиолетового цвета).

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Компонент А (Полиольный компонент)

- 4.1.1 Компонент A по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.
 - 4.1.2 Компонент А горючая жидкость. Температура вспышки: >150°C.
 - 4.1.3 Меры, принимаемые при тушении пожара:
 - применять пригодные для тушения пожара средства: воду, сухие огнегасительные средства, пену, двуокись углерода
 - использовать защитное снаряжение: противогаз
 - 4.1.4 Опасные составляющие полиольного компонента:
 - простой полиэфир малоопасное вещество, обладающее резорбтивными свойствами при контакте с кожей. При длительном воздействии возможно появление раздражения кожи и слизистых оболочек
 - третичный амин (содержание > 0,25 < 2,4% вес.) при контакте с кожей вызывает ожоги, опасен при попадании внутрь организма (ЛД при введении в желудок 316-464 мг/кг), II класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
 - 4.1.5 Меры по оказанию первой помощи:
 - снять загрязненную одежду
 - после вдыхания паров/аэрозолей: покой, свежий воздух, медицинская помощь
 - при контакте с кожей: тщательно смыть продукт с кожи водой с мылом
 - после контакта с глазами: немедленно в течение 15 минут тщательно промыть глаза с раскрытыми веками в проточной воде, дальнейший осмотр врача-окулиста
 - после проглатывания: немедленно прополоскать рот и выпить большое количество воды, избежать рвоты, дальнейшая помощь врача.
 - 4.1.6 Меры, принимаемые при случайном растекании продукта:
 - меры предосторожности, касающиеся персонала: использовать защитные очки, перчатки
 - следует немедленно собрать растекшийся продукт
 - способ очистки-удаления: малый объем собрать с помощью адсорбирующего материала (например: песок, опилки, универсальные связующие, кизельгур) и удалить. Большой объем, оградить и насосами перекачать в емкость; остаток собрать с помощью адсорбирующего материала и удалить в соответствии с предписаниями.
 - 4.1.7 Обращение с продуктом:
 - защищать от влажности, емкости держать плотно закрытыми
 - держать вдали от источников возгорания
 - 4.1.8 Защитное снаряжение персонала:

ТУ 2254-037-27903090-2015


5



- защита дыхания: при розливе или пожаре изолирующий противогаз, противогаз марки БКФ по ГОСТ 12.4.121-83
- защита глаз: защитные очки с боковыми накладками по ГОСТ12.4.013-97;
- защита рук: резиновые перчатки по ГОСТ 20010-93
- защита тела: работающие с полиольным компонентом должны быть обеспечены спецодеждой по ГОСТ 12.4.111-82 и ГОСТ 12.4.112-82 и спецобувью по ГОСТ 12.4.137-84.
- 4.1.9 Общие меры защиты и гигиены:
- избегать контакта с кожей, глазами, одеждой
- при переработке не принимать пищу, не пить и не курить
- перед перерывами или окончанием работы вымыть руки и лицо
- после работы очистить кожу и принять меры по уходу за ней.

4.2 Изоцианатный компонент

- 4.2.1 Физические и химические свойства:
- форма: жидкость
- цвет: коричневый
- запах: земельно-затхлый
- температура кипения: >200°C
- давление пара: < 0,01 Па (25°C)
- плотность: $> 1.23 \text{ г/см}^3 (25^{\circ}\text{C})$
- растворимость в воде: реагирует с водой на границе раздела фаз с выделением CO_2 и образованием нерастворимой тугоплавкой мочевины.
- 4.2.2 Изоцианатный компонент горючая жидкость, температура воспламенения >200°C. перегревании материала (230 °С) могут сильном газообразные продукты разложения: существует опасность разрыва емкостей. При пожаре могут выделяться: изоцианаты, окись углерода, двуокись углерода, окислы азота, цианистый водород.
 - 4.2.3 Меры, принимаемые для тушения пожара:
 - применять пригодные для тушения пожара средства: сухие огнегасительные средства, двуокись углерода. Допускается применение воды, но при этом воду следует употреблять в очень больших количествах, поскольку реакция между водой и горящим изоцианатом может быть очень бурной. При горении продукта в емкости тушение проводить только воздушно-механической пеной.
 - использовать средства индивидуальной защиты: изолирующий противогаз, противогаз марки БКФ или В, защитный химический костюм.
- 4.2.4 По токсичности изоцианатный компонент относится к 2 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Пары изоцианата вызывают кашель, затрудненность дыхания, чувство стеснения в груди, временные, похожие на грипп симптомы. В зависимости от концентрации продукт может приводить к сильному раздражению глаз и дыхательных путей.
 - 4.2.5 Меры по оказанию первой помощи:
 - после контакта с кожей: немедленно снять загрязненную одежду, тщательно смыть водой и мылом или полипропиленгликолем
 - после вдыхания: покой, свежий воздух, в случае необходимости кислородное дыхание, медицинская помощь
 - после контакта с глазами: немедленно в течение 15 минут тщательно промыть глаза с раскрытыми веками в проточной воде, дальнейший осмотр врача-окулиста



6



- после проглатывания: немедленно прополоскать рот и выпить большое количество воды, избежать рвоты, дальнейшая помощь врача.
- рекомендации для врача: симптоматическое лечение, т.к. могут быть затронуты жизненно важные функций, специальное противоядие не известно, для профилактики отека легких: кортикостероид в аэрозольной упаковке с дозатором.
- 4.2.6 Меры, принимаемые при случайном растекании продукта
- 4.2.6.1 Меры предосторожности, касающиеся персонала:
- закрытая рабочая одежда, плотно закрытые защитные очки, непроницаемые перчатки из синтетической резины, полибутадиена, полиакрилонитрила или неопрена
- запрещается использовать перчатки из ПВХ и полиэтилена
- необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, при появлении паров защита дыхания (противогаз марки БКФ или В)
- держать продукт вдали от источников возгорания.
- 4.2.6.2 Способ очистки-удаления:
- малый объем: собрать при помощи адсорбирующего материала (например: песок, опилки, универсальные связующие, кизельгур) и удалить
- большой объем: оградить и насосами перекачать в емкость; остаток собрать с помощью адсорбирующего материала и утилизировать
- ёмкости не закрывать герметично, если емкость, вздувшаяся и теплая на ощупь, следует освободить пространство и вызвать пожарных. Рекомендуемое средство очистки, состав:
- 5-10 вес.% карбонат натрия
- 0,2-2 об.% смачиватель (напр. моющее или чистящее средство)
- до 100 об.% вода.
- 4.2.7 Обращение с продуктом:
- защищать от влажности, т.к. на границе раздела фаз медленно реагирует с водой с выделением CO_2 и образованием нерастворимой и высокоплавкой полимочевины, которая может привести к неисправностям трубопроводов и очистных сооружений
- бочки держать герметично закрытыми в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте
- запрещается хранить вместе с кислотами, щелочами, спиртами, медью и ее сплавами, аминами или аминосодержащими продуктами, веществами, которые содержат группы с активным водородом
- размещать, хранить, грузить продукт следует отдельно от продуктов питания, кормов и вкусовых добавок.
- 4.2.8 Защитное снаряжение персонала:
- защита дыхания: при розливе или пожаре изолирующий противогаз, противогаз марки БКФ или В по ГОСТ 12.4.121-83
- защита глаз: защитные очки с боковыми накладками по ГОСТ12.4.013-97
- защита рук: непроницаемые перчатки из синтетической резины по ГОСТ 20010-93. Запрещается использовать перчатки из ПВХ и полиэтилена
- защита тела: работающие с полиольным компонентом должны быть обеспечены спецодеждой по ГОСТ 12.4.111-82 и ГОСТ 12.4.112-82 и спецобувь по ГОСТ 12.4.137-84.
- 4.2.9 Общие меры защиты и гигиены:
- избегать контакта с кожей, глазами, одеждой



- при переработке не принимать пищу, не пить и не курить
- перед перерывами или окончанием работы вымыть руки и лицо
- после работы очистить кожу и принять меры по уходу за ней.

4.3 Общие меры безопасности

- 4.3.1 Производственные помещения, организация санитарно-лабораторного контроля, санитарно-бытовое обеспечение работающих, вентиляция, требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям «Санитарных правил для производства синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке» № 4783-88.
- 4.3.2 Помещения, где проводятся работы с компонентами системы «Химтраст СКД-1000», должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, рабочие места местными отсосами и средствами пожаротушения.
- 4.3.3 Технологические процессы и оборудование при производстве и применении системы «Химтраст СКД-1000» должны быть максимально герметизированы, механизированы и соответствовать требованиям «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию» N = 1042-73 от 4 апреля 1973 г.
- 4.3.4 Работающие с системой «Химтраст СКД-1000» должны проходить предварительный, при поступлении на работу, и периодический медицинский осмотр в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 5.1 Производство системы «Химтраст СКД-1000» не имеет отходов и сточных вод.
- 5.2 При хранении, транспортировке и использовании компонентов должны применяться меры, исключающие их разлив, а также попадания на почву, растительность, водоемы, в связи с чем и должна быть использована герметичная тара.
 - 5.3 При случайном растекании продукта:
- малый объем собрать с помощью адсорбирующего материала (песок, опилки, универсальные связующие) и удалить;
- большой объем оградить и насосами перекачать в емкость, остаток собрать с помощью адсорбирующего материала и удалить в соответствии с предписаниями;
- допускается утилизация путем сжигания на специализированных установках.

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 6.1 Правила приемки и отбор проб должны соответствовать требованиям ГОСТ 5445.
- 6.2 За партию принимают однородное по качеству количество компонента A и компонента Б, полученного от одной или нескольких технологических операций, сопровождаемое одним документом.
 - 6.3 Каждая партия сопровождается паспортом качества, содержащим:
- наименование предприятия-изготовителя;

ЗАО «Химтраст», 423570, г. Нижнекамск, промзона ОАО «НКНХ» тел./факс +7 (8555) 49-80-15, 49-80-16



- наименование продукта;
- массу нетто;
- номер партии;
- дату изготовления;
- результаты проведенных испытаний;
- номер настоящих технических условий;
- штамп и подпись изготовителя.
- 6.4 Для проверки качества системы «Химтраст СКД-1000» пробы отбирают раздельно компонент А и компонент Б от 10% мест каждой партии или от каждого места, если их менее трех. Перед отбором проб компонент должен быть перемешан путем перекатывания бочки или любым механическим приспособлением. Температура компонента при отборе должна быть не ниже 18°С. Отобранные пробы компонента А соединяют вместе, перемешивают и отбирают среднюю пробу массой не менее 200гр, аналогично отбирают среднюю пробу для компонента Б.
- 6.5 При неудовлетворительных результатах испытаний по какому-либо показателю проводят повторное испытание по этому показателю. В случае получения отрицательных результатов повторных испытаний, партия подлежит разбраковке по бочкам для повторного предъявления.
- 6.6 Потребитель должен проводить входной контроль, включающий проведение испытания по методике, приведенной в разделе «Методы контроля»

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- 7.1 Внешний вид определяют путем визуального осмотра в проходящем свете пробы компонента, имеющего температуру не менее 20°C, в пробирке или стакане из прозрачного бесцветного стекла (ГОСТ 25336-82). Высота заполнения должна быть не менее 50мм.
 - 7.2 Определение вязкости производят при температуре от 20 до 25°C.
- Берем вискозиметр марки ВЗ 246 с диаметром отверстия 4 мм.
- Ставим вискозиметр на подставку, готовим секундомер.








- Пальцем зажимаем отверстие вискозиметра, наливаем в него компонент с горкой, отпускаем палец, как только компонент сравняется с краями воронки включаем секундомер.
- Следим за струей, как только она прервется (появляются отрывистые капли) останавливаем секундомер.




- С помощью таблицы вязкости определяем показатель.

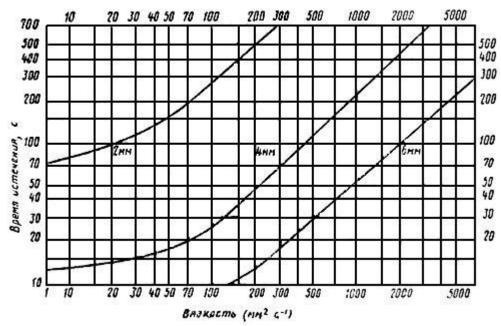

7.3 Испытание по технологической пробе производят следующим образом: - для испытания используется лабораторная мешалка с 1400 об/мин. следующего вида;




Перемешивающее устройство

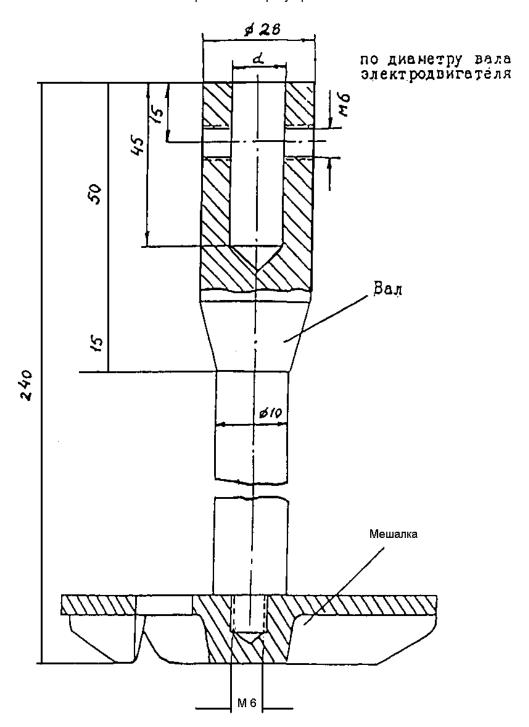



Мешалка

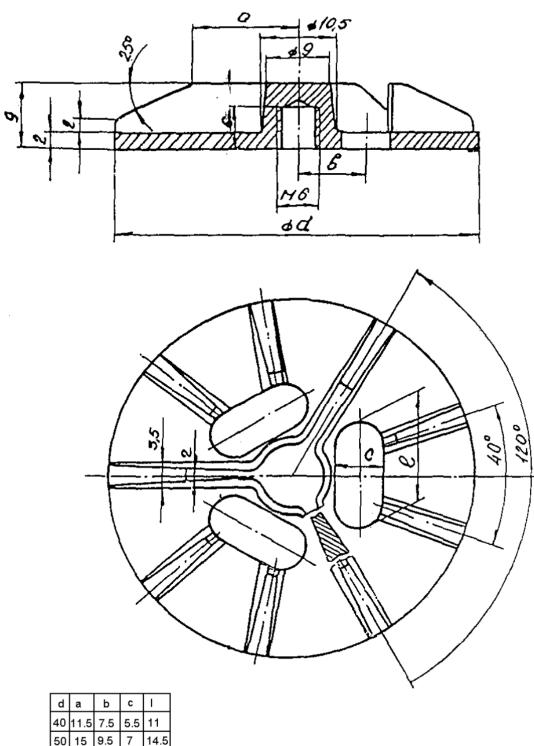

٠.	~	~	-	
40	11.5	7.5	5.5	11
50	15	9.5	7	14.5
60	17.5	11	8	17
90	26	16.5	15	25





- для взвешивания используют лабораторные весы общего назначения по ГОСТ 24104 с пределом взвешивания не более 2-х кг любого класса точности;
- навески компонента составляют: компонент A 100гр., компонент B 60гр. B качестве компонента B используют полиизоцианат марок: Wannate PM 200, Lupranat M 20 S, Millionate MR 200, Desmodur VKS 20 F и др;
- смешивание производят в предварительно взвешенном пластиковом стакане объемом 0.5 ± 0.6 л при следующем соотношении компонентов: компонент A «КАД-1000» 100.0 ± 0.2 гр., компонент Б 60.0 ± 0.3 гр.;





- температура компонентов перед смешением должна быть 20 ± 1 °C. Для ее определения используется инфракрасный термометр марки Testo 830-T1




- время замеряют с помощью электронного секундомера Torneo A-945

14





- смесь перемешивают 10 секунд с помощью лабораторной мешалки и определяют временные параметры вспенивания (время гелеобразования). Вспенивание производят 3 раза, временные параметры вычисляют по среднему значению;
- для определения кажущейся плотности полученный в стакане образец пенополиуретана (ППУ) выдерживают при температуре не ниже $+20^{\circ}$ C в течение часа, поле чего срезают с помощью ножа выступающую над краями стаканчика часть ППУ.









www.himtrust.ru





Кажущаяся плотность (у) в кг/м3 определяют по формуле:

$$\gamma = m2 - m1 / V * 1000$$

где: m1 - масса стаканчика в гр.;

m2 - масса срезанного образца ППУ вместе со стаканчиком в гр.;

V – объем стаканчика в см3.

В случае получения неудовлетворительного результата хотя бы по одному из показателей, проводят дополнительно два вспенивания, результаты испытаний при этом должны находиться в пределах установленных норм.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 8.1 «Химтраст СКД-1000» перевозится железнодорожным транспортом в крытых вагонах повагонными отправками и универсальных контейнерах в соответствии с Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам, с учетом требований ГОСТ 22235-76 и Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.
- 8.2 Автомобильным транспортом, система «Химтраст СКД-1000» транспортируется в соответствии с Правилами перевозки грузов автотранспортными средствами.
- 8.3 «Химтраст СКД-1000» должен храниться в крытых складских помещениях «грузополучателя» и «грузоотправителя» при температуре от -60° С до $+50^{\circ}$ С. Допускается хранение продукта под навесом или на спланированной площадке, защищенной от воздействия атмосферных осадков, загрязняющих веществ и механических повреждений.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ЗАО «Химтраст», 423570, г. Нижнекамск, промзона ОАО «НКНХ» тел./факс +7 (8555) 49-80-15, 49-80-16



ТУ 2254-037-27903090-2015

- 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества системы «Химтраст СКД-1000» требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем установленных правил транспортировки, хранения и переработки.
- 9.2 Гарантийный срок хранения, при соблюдении правил настоящих ТУ, шесть месяцев со дня изготовления. По истечении указанного срока хранения продукт анализируют перед каждым применением на соответствие требованиям настоящих технических условий, и при условии соответствия, продукт может быть использован потребителем по назначению.



Приложение № 1

СЕРТИФИКАТ - КАЧЕСТВА N_{2} _____ на компонент «Химтраст КАД-1000»

Номер партии		
Дата изготовления		
Масса нетто		

СВОЙСТВА

<u>No</u>	Наименование		Результат	Метод
			испытаний	
пп	показателей	Значения	Hendramin	испытания
		0	(приведен	
			` -	
			для примера)	
1	2	3	4	5
1	2	3	4	3
1.	Вязкость динамическая при			
1.	температуре 25°С мПа•с,			
		500 000	750	H OCT (05 422 76
	в пределах	500 – 900	750	По ОСТ 6-05-422-76
	плотность компонента, г/см3	1 - 1,1	1,08	По ГОСТ 18995.1-73
2.	Технологическая проба			
	(свободное вспенивание)			
	(=====,, ==============================			
				По п.7.5 ТУ 2254-037-
		105 115	110	
	время гелеобразования, сек	105 – 115	110	27903090-2015
	, _			
	кажущаяся плотность, кг/м3	1000-1200	1050	
				По ГОСТ 409-77 и по п. 7.5
	температура компонента, °С	20 - 25	25	ТУ 2254-037-27903090-2015

	r							
ш	ın	и	М	eτ	เล	H	и	е.

- 1) Соотношение компонента А к ПИЦ 100:60 по массе;
- 2) Компонент А перед использованием тщательно перемешать;
- 3) Неопасный груз.

Инженер-технолог _	 /	/
МΠ		





ПЕРЕЧЕНЬ нормативной и технической документации, на которую даны ссылки в настоящих технических условиях.

Обозначение нормативного	Наименование нормативного
документа	документа
ГОСТ 12.1.044-89	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
ГОСТ 409-77	Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности
ГОСТ 20010-93	Перчатки резиновые технические
ГОСТ 20869-75	Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения водопоглощения.
ГОСТ 23206-78	Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на сжатие.
ГОСТ 27574-87	Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
ГОСТ 27575-87	Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
ГОСТ 7076-87	Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.038-85	ССБТ Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
СаННиП 3184-85	Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.
OCT 6-05-484-85	Пластмассы ячеистые жесткие. Методы определения объемного содержания закрытых и открытых пор.
ГОСТ 12.4.121-83	ССБТ Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.
ГОСТ 12.4.013-97	ССБТ Очки защитные. Общие технические условия.
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные, стеклянные, типы, основные параметры и размеры.



ТУ 2254-037-27903090-2015

ГОСТ 25261-82	Полиэфиры простые и сложные для полиуретанов. Метод определения гидроксильного числа.
OCT 6-05-422-76	Метод определения динамической вязкости.
ГОСТ 14870-77	Определение влаги по Фишеру.
ТУ 6-55-32-84	Метод определения технологической пробы.
ГОСТ 13950-91	Бочки стальные сварные и закатанные с гофрами на корпусе.
ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 12.4.137	Ботинки кожаные.
ГОСТ 12.4.010	Рукавицы комбинированные.
ГОСТ 5445	Правила приемки и отбор проб.
ГОСТ 24104-88	Весы лабораторные общего назначения и образцовые.