



XJC-608T-F 常用功能操作说明
按键说明

显示窗口状态指示灯与比较指示灯，显示值状态指示灯，在测量状态下，按 DISP 键切换显示值

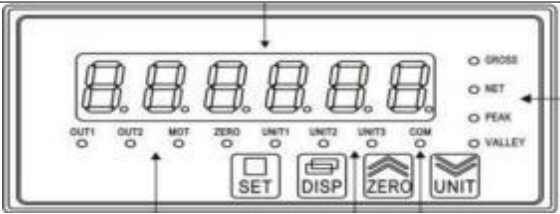

序号	名称		说明
1	显示窗		在测量状态下，显示测量值 在设置状态下，显示参数符号，参数数值
2	状态指示灯	GROSS	当前显示值状态指示灯。在测量状态下，按 DISP 键切换显示： 显示总值：GROSS 灯亮
		NET	显示净值：NET 灯亮显示峰值：PEAK 灯亮
		PEAK	显示峰值：PEAK 灯亮 显示谷值：VALLEY 灯亮
		VALLEY	显示峰-谷值：PEAK 和 VALLEY 灯亮 显示峰值过程量：GROSS和PEAK 灯亮 显示谷值过程量：GROSS和VALLEY 灯亮
3	比较输出及变动指示灯	OUT1 OUT2	比较输出点的状态指示
		MOT	亮时表示力值在变动中
		ZERO	亮时表示总值为零
4	 SET 键	在测量状态下，按住 2 秒以上不松开进入设置状态 在设置状态下，显示参数符号时：按住 2 秒以上不松开进入下一组参数 在设置状态下，显示参数符号时：切换到下一个参数 修改参数值时：存入修改好的参数值	
5	 DISP 键	在测量状态下，切换显示（详见上面状态指示灯的描述） 在测量状态下长按 2 秒，实现报警代码清除 在设置状态下，显示参数符号时：调出原参数值 修改参数值时：移动修改位	
6	 ZERO 键	在测量状态下，清零、清除谷值 在设置状态下，显示参数符号时：切换到上一个参数 修改参数值时：增加参数的数值	
7	 UNIT 键	在测量状态下，切换显示单位 在测量状态下，长按 2 秒，实现峰/谷值清零 在设置状态下，显示参数符号时：切换到下一个参数 修改参数值时：减小参数的数值	
8	单位指示灯	UNIT	显示单位切换指示灯
9	通讯指示灯	COM	闪烁代表正在进行有效通讯

接线定义

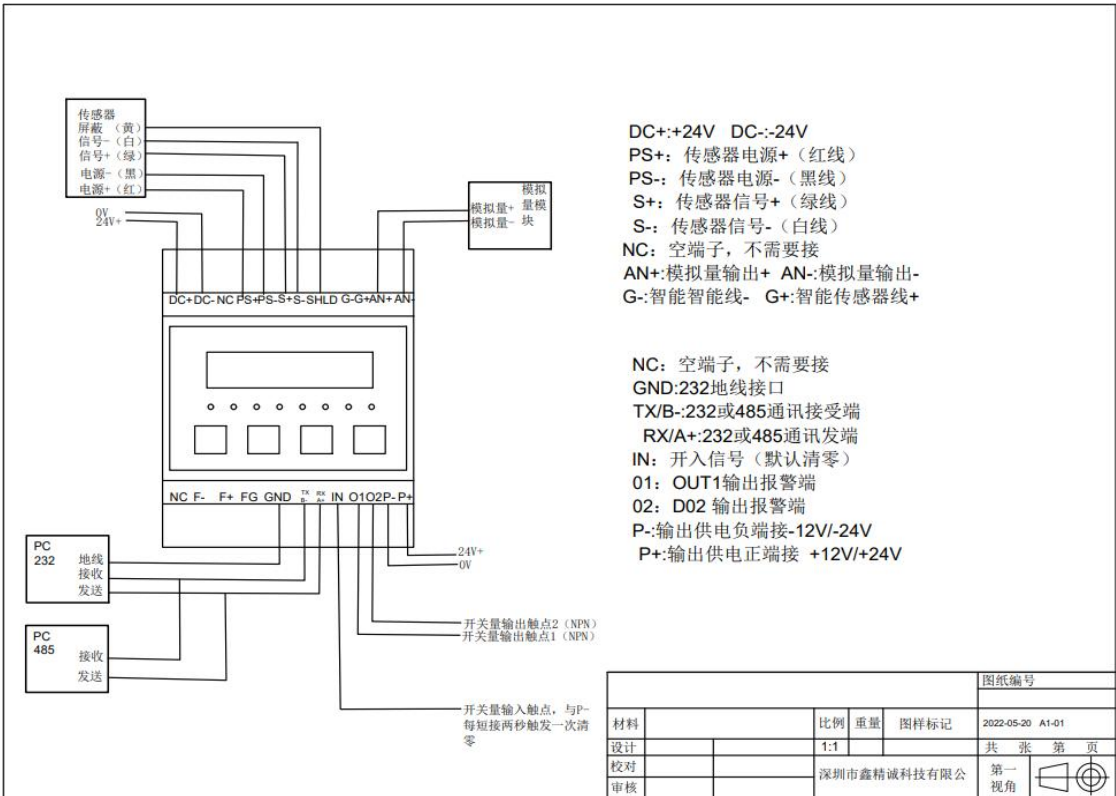

仪表报错说明

- (1) ERROR1: 清零操作时, 当前重量显示不稳定或超过清零范围参数设定值, 清零操作失败。
- (2) ERROR2: 表示增增益标定时的增益 mV 值 $CALF \leq$ 零点标定时的零点 mV 值 $CAL0$ 。
- (3) ERROR3: 仪表最大量程 Fr 设置不合适, $(Fr / Fd) < 100$ 或 $(Fr / Fd) > 200000$ 。
- (4) ERROR4: 增益过低导致显示不稳定或者误差, 或灵敏度过低。
- (5) ERROR5: 折线参数不符合要求。

仪表参数设置目录

第一章.仪表进入 1111 密码第一组参数功能及设置 (01-20)

- 1.1 设置小数点位置
- 1.2 设置零点跟踪范围和时间
- 1.3 设置清零范围
- 1.4 设置数字滤波常数及变动检测阈值
- 1.5 设置测量修正判断门限及测量修正数值
- 1.6 测量速率选择
- 1.7 峰谷值检测设置
- 1.8 开关量输入功能及上电清零功能选择

第二章.仪表进入 1111 密码第二组参数模拟量输出设置 (30-34)

- 2.1 模拟量输出设置

第三章.仪表进入 1111 密码第三组参数通讯设置(40-48)

- 3.1.仪表通讯设置

第四章.仪表进入 1111 密码第四组参数折线修正设置 (50-71)

- 4.1.折线修正参数设置

第五章.仪表进入 1111 密码第四组参数标定参数 (80-90)

- 5.1 灵敏度标定
- 5.2 砝码标定

第六章.开关量输出设置

- 6.1.开关量输出设置

第七章.仪表进入密码 2027 用户备份参数, 恢复用户备份参数, 恢复出厂设置

- 7.1 用户备份参数
- 7.2 恢复用户备份参数
- 7.3 恢复出厂设置

第一章 基本参数设置

1.1 设置小数点位置

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01iN-d。
				
按一下 DISP键进入，显示 000000。	按 ZERO 键切换小数点位置（如 2 位小数点）。	如图显示两位小数点，按一下 SET 键保存。	如图显示，操作完成，长按 SET 键退出。	

备注： 如在原有的基础上改变小数点位置，若仪表为 0-10V（±10V）模拟量输出，则模拟量输出上下限的数值也需对应修改。若仪表为 4-20MA 模拟量输出，则修改模拟量输出上限的数值（参照第二章说明操作），85cAlp,89Fr 的数值也需对应修改。（参照第五章说明操作。砵码标定时，勿进入 84CALF 参数）。

1.2 设置零点跟踪范围和时间（详见说明书 7.1.2）

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01iN-d。
				
按 UNIT 键切换参数。	如图显示，按一下 DISP 键进入，显示 000。	零点跟踪值可设定范围;仪表显示最大量程后 3 位。	如设定 010，按一下 SET 键保存。	如图显示，按一下 DISP 键进入。

				
零点跟踪时间，如图设置 01.0 秒，按一下 SET 键保存。	如图示，操作完成，长按 SET 键退出。			

总结： 当仪表显示当前压力值为零点跟踪设定值范围内，在零点跟踪时间内清零。如图设置零点跟踪范围为 10，当仪表显示 10 以内，仪表在 1.0 秒清零。

目的： 为了克服机台结构对传感器的零点跳动。

备注： 零点跟踪设定值，可根据现场压力值跳动作为参考。

零点跟踪时间最大可设置 10.0 秒。（可根据实况，设置时间）

1.3 设置清零范围（详见说明书 7.1.2）

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。
				
按 UNIT 键切换参数。	如图所示，按一下 DISP 键进入	最大可设 99，按一下 SET 键保存。	如图示，操作完成，长按 SET 键退出。	

备注： 清零范围的设定值（单位： 百分比） 根据仪表的显示最大量程的百分比设置。

1.4 设置数字滤波常数及变动检测阈值（详见说明书 7.1.3）

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。

				
按 UNIT 键切换参数。	如图所示，按一下 DISP 键进入，显示 01。	最大可设置20，按一下 SET 键保存，显示 07notn	按一下 DISP 键进入，显示 021	最大可设置200，按一下 SET 键保存。
				
如图显示，按一下 DISP 键进入。显示 01	最大可设置 10，按一下 SET 键保存。	如图所示，操作成功，长按 SET 键退出。		

备注： 06FLtr 参数取值可根据传感器受力时的振动选择适当的数值（默认为 01），使仪表显示稳定。

07notn 参数取值默认为 021（单位： 分度） 1 秒内（设置为 0 时，不进行变动判定）

08ArmA 参数取值默认为 01（可配合 06FLtr 参数使用）

目的： 06FLtr 参数为了克服传感器受力时在外界的影响下产生跳动，使仪表显示稳定。

07notn 参数为力克服操作失误时清零。（当测量值变化超过该参数的设定值时，为测量值变动中，此时不进行清零及零点跟踪功能）

08ArmA 参数优点对于周期性干扰有良好的抑制，平滑度高。

1.5 设置测量修正判断门限及测量修正数值（详见说明书 7.1.3）

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒） 显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字） 改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。
				
按 UNIT 键切换参数。	如图所示，按一下 DISP 键进入，显示 000000	取值范围 -199999~999999 按一下 SET 键保存	如图所示，按一下 DISP 键进入，显示 000000	取值范围 -199999~999999 按一下 SET 键保存

				
如图所示，操作成功，长按 SET 键退出。				

备注： 当测量值大于或等于 09Moth 设定值时，则仪表显示值=测量值+10Mov(设定值)。
 (取值范围根据实况设定)

目的： 为了克服机构产生的硬力。

1.6 测量速率选择 (详见说明书 7.1.3)

				
压力值显示界面，长按 SET 键 (约 2 秒) 显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键 (切换位置) 和 ZERO 键 (加数字) 改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。
				
按 UNIT 键切换参数。	如图所示，按一下 DISP 键进入，显示 960	默认 960，按一下 SET 键保存。	如图所示，操作成功，长按 SET 键退出。	

备注： 仪表输出采样速率 12SPS 参数取值范围 15、120、240、480、960、1920
 (单位： 次/秒)

1.7 峰谷值检测设置 (详见说明书 7.1.4)

				
压力值显示界面，长按 SET 键 (约 2 秒) 显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键 (切换位置) 和 ZERO 键 (加数字) 改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。

				
按 UNIT 键切换参数。	如图所示，按一下 DISP 键进入，显示-199999	取值范围 -199999~999999 按一下 SET 键保存	如图所示，按一下 DISP 键进入，显示 000000	取值范围 0~999999 按一下 SET 键保存
				
如图所示，按一下 DISP 键进入，显示 999999	取值范围 -199999~999999 按一下 SET 键保存	如图所示，按一下 DISP 键进入，显示 000000	取值范围 0~999999 按一下 SET 键保存	如图所示，操作成功，长按 SET 键退出。

备注： 13mAt 峰值阈值： 显示值超过峰值阈值设置值后，启动峰值检测。

14mAb 峰值回差： 显示值回落到峰值回差设置值后，停止峰值检测。

15mint 谷值阈值： 显示值低于谷值阈值设置值后，启动谷值检测。

16minb 谷值回差： 显示值恢复到谷值回差设置值后，停止谷值检测。

（取值范围根据实况设定）

1.8 开关量输入功能及上电清零功能选择（详见说明书 7.1.4）

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。
				
按 UNIT 键切换参数。	如图所示，按一下 DISP 键进入	如图所示，按一下 DISP 键进入	按 UNIT 键切换参数，显示 19POC	按一下 DISP 键进入

				
默认为 On,按一下 SET 键保存	如图所示,操作成功,长按 SET 键退出。			

备注: 19POC 参数为 On 时,仪表上电自动清零,为 OFF 时,仪表上电不自动清零。

第二章 模拟量输出参数设置


2.1 模拟量输出参数设置 (30-33) 举例 0-10V ($\pm 10V$) 输出仪表 (详见说明书 7.3)

				
压力值显示界面,长按 SET 键(约 2 秒) 显示 ALO1。	按一下 ZERO 键,显示 99oA。	按一下 DISP 键,显示 0000。	用 DISP 键(切换位置)和 ZERO 键(加数字) 改为 1111。	按一下 SET 键,显示 01in-d。
				
长按 SET 键,显示 30AoS	按一下 DISP 键进入,显示GroSS	按一下 SET 键保存,显示 31Aot	按一下 DISP 键进入,显示 Pn-U($\pm 10V$)	按一下 SET 键保存,显示 32AotH
				
按一下 DISP 键进入	输入上限(如 200),按一下 SET 键保存,显示 33AotL	按一下 DISP 键进入	输入下限(负 200)按一下 SET 键保存,再长按 SET 键退出	

备注: 模拟量输出上下限一般情况下对应传感器的量程,也可根据需求改动。

如仪表输出 4-20MA,31Aot 参数改为 4-20, 32AotH 输入传感器的量程(如+200),33AotL 改为 0.

仪表输出功能以出厂标签为准:

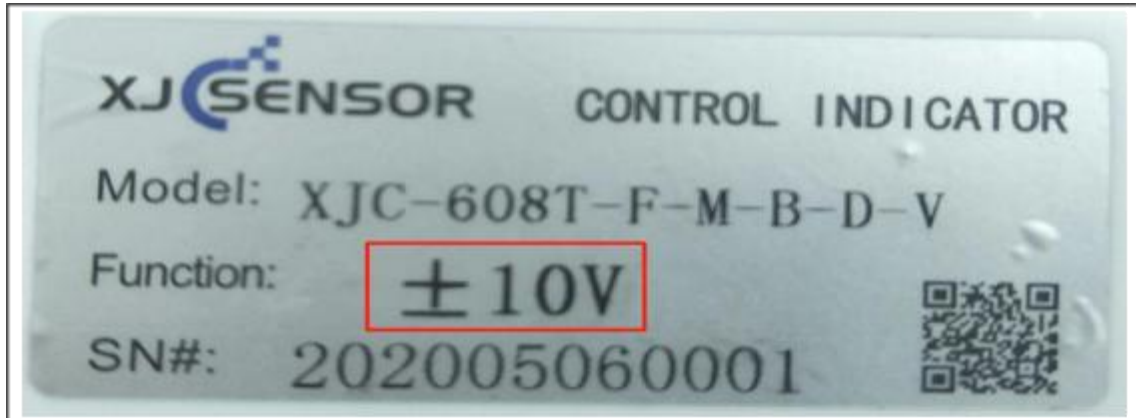

第三章 通讯参数设置

3.1 通讯参数设置 (40-48) (详见说明书 7.4)

压力值显示界面，长按 SET 键 (约 2 秒) 显示 AL01。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键 (切换位置) 和 ZERO 键 (加数字) 改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。
长按 SET 键，显示 40Add	按一下 DISP 键进入设置仪表的地址位	按一下 SET 键保存，显示 41bAUd	按一下 DISP 键进入，设置波特率	按一下 SET 键保存，显示 42oES
按一下 DISP 键进入设置校验位	默认 n (无校验)，按一下 SET 键保存，按 UNIT 键切换显示 45Pro	按一下 DISP 键进入设置通讯协议	1.MODBUS-RTU 2.TC ASCII 选 1 时，按 SET 键保存	如图所示，操作完成，长按 SET 键退出

				
选 2 时，按一下 SET 键保存，显示 46Act	按一下 DISP 键进入设置发送模式	1.命令模式 按一下 SET 键保存，再长按 SET 键退出	2.主动模式 按一下 SET 键保存，再长按 SET 键退出	

备注： 波特率取值范围： 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200
通讯命令请查看说明书

第四章 折线修正参数设置

4.1 折线修正参数设置（详见说明书 7.5）

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 99OA。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。
				
长按 SET 键，显示 50FNUM	按一下 DISP 键进入设置折线点数	默认 03	最多可设 10，按一下 SET 键保存，显示 51-F1	按一下 DISP 键进入设置第 1 点测量值
				
默认为 0	如： 设置 90，按一下 SET 键保存，显示 52-S1	按一下 DISP 键进入设置第 1 点标准值	默认为 0	如： 设置 100，按一下 SET 键保存，显示 53-F2
				

以此类推	按一下 DISP 键 进入设置第 10 点测量值	默认为 0	如： 设置 190， 按一下 SET 键保 存，显示 70-S10	按一下 DISP 键 进入设置第 10 点标准值
				
默认为 0	如： 设置 200， 按一下 SET 键保 存，显示 71FmV	按一下 DISP 键 进入折线物理量 选择	默认 OFF,按 ZERO 键切换为 On	按一下 SET 键保 存，再长按 SET 键退出

备注： 折线修正点数可设范围 3-10 个点，测量值为机台仪表的显示值，标准值为对压仪表的显示值，记录需要的几组数据（如 50FNUM 选 5 个点，则记录 5 组数据），对应输入。（51-F1 和 52S1 为一个修正点，以此类推，69-F10 和 70S10 为一个修正点）。

如上所述： 第 1 点折线修正前显示 90，折线修正后显示 100

第 10 点折线修正前显示 190，折线修正后显示 200

如报 Error5 错误码，则表示折线错误。

目的： 克服机构对传感器线性影响问题。

第 5 组参数： 折线修正参数			受密码 1111 保护，未设置密码时不能进入			
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
50	FNUM	Fnum	折线修正段数选择	4FH	0~10	7.5
51	F1	F1	第 1 点测量值	50H	-199999~999999	7.5
52	S1	S1	第 1 点标准值	51H	-199999~999999	7.5
53	F2	F2	第 2 点测量值	52H	-199999~999999	7.5
54	S2	S2	第 2 点标准值	53H	-199999~999999	7.5
55	F3	F3	第 3 点测量值	54H	-199999~999999	7.5
56	S3	S3	第 3 点标准值	55H	-199999~999999	7.5
57	F4	F4	第 4 点测量值	56H	-199999~999999	7.5
58	S4	S4	第 4 点标准值	57H	-199999~999999	7.5
59	F5	F5	第 5 点测量值	58H	-199999~999999	7.5
60	S5	S5	第 5 点标准值	59H	-199999~999999	7.5
61	F6	F6	第 6 点测量值	5AH	-199999~999999	7.5
62	S6	S6	第 6 点标准值	5BH	-199999~999999	7.5
63	F7	F7	第 7 点测量值	5CH	-199999~999999	7.5
64	S7	S7	第 7 点标准值	5DH	-199999~999999	7.5
65	F8	F8	第 8 点测量值	5EH	-199999~999999	7.5
66	S8	S8	第 8 点标准值	5FH	-199999~999999	7.5
67	F9	F9	第 9 点测量值	60H	-199999~999999	7.5
68	S9	S9	第 9 点标准值	61H	-199999~999999	7.5
69	F10	F10	第 10 点测量值	62H	-199999~999999	7.5
70	S10	S10	第 10 点标准值	63H	-199999~999999	7.5
71	FmV	FmV	折线物理量选择	80H	0: oFF / 1: on	7.5

第五章 标定参数设置

5.1 灵敏度标定（详见说明书 6.3）



压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。
				
长按 SET 键，显示 80CALM	按一下 DISP键进入，上下键切换，选择 TEMP	按一下 SET 键保存，显示 81CALC	按 UNIT 键切换参数，显示 82MV-V	按一下 DISP 键进入
				
输入传感器灵敏度（如 1.98493），按一下 SET 键保存，显示 83CALO	按一下 DISP键进入	零点标定，有数值显示，压传感器数值正方向变动即可，稳定后按一下 SET 键保存，显示 85CALP	按一下 DISP键进入	输入传感器量程（如 50.0），按一下 SET 键保存，显示 86in-A
				
按 UNIT 键切换参数，显示 89Fr	按一下 DISP键进入	输入传感器量程（如 50.0），按一下 SET 键保存，再长按退出，标定完成。		

备注： 传感器灵敏度及量程按出厂标签为准



当传感器装机，压力值有差异时，可换算出新的灵敏度，换算公式如下：

机台仪表的显示值 ÷ 已知的标准值（测力计显示的值或砝码重量） × 82MV-V 参数值（如上图： 1.98493）得到的新数值再输入 82MV-V 参数保存即可。

5.2 砝码标定（详见说明书 6.3）

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 AL01。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。
				
长按 SET 键，显示 80CALM	按一下 DISP键进入，上下键切换选择 norm	按一下 SET 键保存，显示 81CALC 按一下 UNIT 键切换参数，显示 83cAL0	按一下 DISP键进入	零点标定，有数值显示，压传感器数值正方向变动即可，稳定后按一下 SET 键保存，显示 84CALF
				
按一下 DISP键进入	传感器受力时，数值随之变化	待稳定，按 SET 键保存，显示 85cALP	按一下 DISP键进入	输入传感器受力重量，（如图：2.0KG 的砝码）则输入 2.0，按一下 SET 键保存，显示 88Fd
				
按 UNIT 键切换参数，显示 89Fr	按一下 DISP键进入	输入传感器量程（如 50.0），按一下 SET 键保存，再长按退出，标定完成。		

备注： 增益标定时，传感器受力范围在最大量程的 50%到 80%（可根据现场使用情况而定）
 仪表显示错误代码： ERROR2 增益标定时（传感器受力重量） calf<（零点标定） calo

ERROR3 仪表最大量程 (89fr) 设置不合适

ERROR4 增益过低 (传感器受力重量) 或灵敏度过低

如有上述错误码显示, 从新标定即可。

第六章 开关量输出参数设置

6.1 开关量输出参数设置 (详见说明书 7.2)

				
压力值显示界面, 长按 SET 键 (约 2 秒) 显示 ALO1。	按一下 DISP 键进入, 比较方式选择	-HH-为上限输出, 按一下 SET 键保存, 显示 OUT1	按一下 DISP 进入, 设置比较值	如设置为 20.0, 按一下 SET 键保存, 显示 HYA1
				
按 UNIT 键切换参数, 显示 ALS1, 比较数据源选择	按一下 DISP 进入, 默认为 GroSS (实时值)	按一下 SET 键保存, 显示 ALO2	按一下 DISP 键进入, 比较方式选择	-LL-为下限输出, 按一下 SET 键保存, 显示 OUT2
				
按一下 DISP 进入, 设置比较值	如设置为-5.0, 按一下 SET 键保存, 显示 HYA2	按 UNIT 键切换参数, 显示 ALS2, 比较数据源选择	按一下 DISP 进入, 默认为 GroSS (实时值)	按一下 SET 键保存, 再长按退出, 设置完成

备注: 开关量输出接线方式及使用: PD+ 供电 24+ PD-供电 24-

PD+和 D01 为一个输出信号 (当显示压力大于或等于 OUT1 设定值时, OUT1 灯亮, 输出 24V 高电平电压信号)。

PD+和 D02 为一个输出信号 (当显示压力大于或等于 OUT2 设定值时, OUT2 灯亮, 输出 24V 高电平电压信号)。

IO 输入清零接线方式: PD+ 供电 24+ PD-供电 24-

PD-和 DI 短接, 触发清零信号 (低电平)

第七章 用户备份参数, 恢复用户备份参数, 恢复出厂设置

7.1 用户备份参数(详见说明书 7.6)

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 2027	按一下 SET 键，显示 UEr
				
按 UNIT 键，显示 91SAUE	按一下 DISP 键进入，显示 OFF	按一下 ZERO 键，改为 on	按一下 SET 键保存，等待约 2 秒再长按 SET 键退出，操作完成。	

备注： 标定完成后，可保存标定参数

7.2 恢复用户备份参数(详见说明书 7.6)

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 2027	按一下 SET 键，显示 UEr
				
按 UNIT 键，切换显示 92Lode	按一下 DISP 键进入，显示 OFF	按一下 ZERO 键，改为 on	按一下 SET 键保存，等待约 2 秒再长按 SET 键退出，操作完成。	

备注： 操作失误时，可恢复备份参数

7.3 恢复出厂设置(详见说明书 7.6)

				
压力值显示界面，长按 SET 键 (约 2 秒) 显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 2027	按一下 SET 键，显示 UEr
				
按 UNIT 键，切换显示 93dEF	按一下 DISP键进入，显示 OFF	按一下 ZERO 键，改为 on	按一下 SET 键保存，等待约 2 秒再长按 SET 键退出，操作完成。	

备注： 正常操作时，不建议使用恢复出厂参数