

鑫精诚力显示器参数修改简易说明

1、设置小数点位置

便于方便直观查看压力数据，建议将显示单位调整为 g，需要将小数点位数调整为 0 位，操作如下。

1.1 设置小数点位置

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01In-d。
				
按一下 DISP 键进入，显示 000000。	按 ZERO 键切换小数点位置（如 2 位小数点）。	如图显示两位小数点，按一下 SET 键保存。	如图显示，操作完成，长按 SET 键退出。	

备注：如在原有的基础上改变小数点位置，若仪表为 0-10V（±10V）模拟量输出，则模拟量输出上下限的数值也需对应修改。若仪表为 4-20MA 模拟量输出，则修改模拟量输出上限的数值（参照第二章说明操作），85cAlp,89Fr 的数值也需对应修改。（参照第五章说明操作。砝码标定时，勿进入 84CALF 参数）。

小数修改结果如下图：



小数位数为 0 位

2、砵码标定

在步骤 1 的前提下，进行砵码标定，标定过程是将量程最大值和最小值写入，操作如下。


					
压力值显示界面，长按 SET 键 (约 2 秒) 显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键 (切换位置) 和 ZERO 键 (加数字) 改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。	
					
长按 SET 键，显示 80CALM	按一下 DISP 键进入，上下键切换选择 norm	按一下 SET 键保存，显示 81CALC 按一下 UNIT 键切换参数，显示 83cALO	按一下 DISP 键进入	零点标定，有数值显示，压传感器数值正方向变动即可，稳定后按一下 SET 键保存，显示 84CALF	

				
按一下 DISP 键进入	传感器受力时，数值随之变化	待稳定，按 SET 键保存，显示 85cALP	按一下 DISP 键进入	输入传感器受力重量，（如图：2.0KG 的砝码）则输入 2.0，按一下 SET 键保存，显示 88Fd
				
按 UNIT 键切换参数，显示 89Fr	按一下 DISP 键进入	输入传感器量程（如 50.0），按一下 SET 键保存，再长按退出，标定完成。		

备注：增益标定时，传感器受力范围在最大量程的 50%到 80%（可根据现场使用情况而定）
 仪表显示错误代码：ERROR2 增益标定时（传感器受力重量）calf<（零点标定）calo

注意 1：因为步骤 1 修改了小数点位，若放入 1KG 重量进行标定，稳定时需要输入 1000 数值，确定后按一下 SET 键进行保存。

注意 2：现场的力矩传感器为 2KG 量程，故这里输入 2000 的数值。
 标定后数值显示如下：

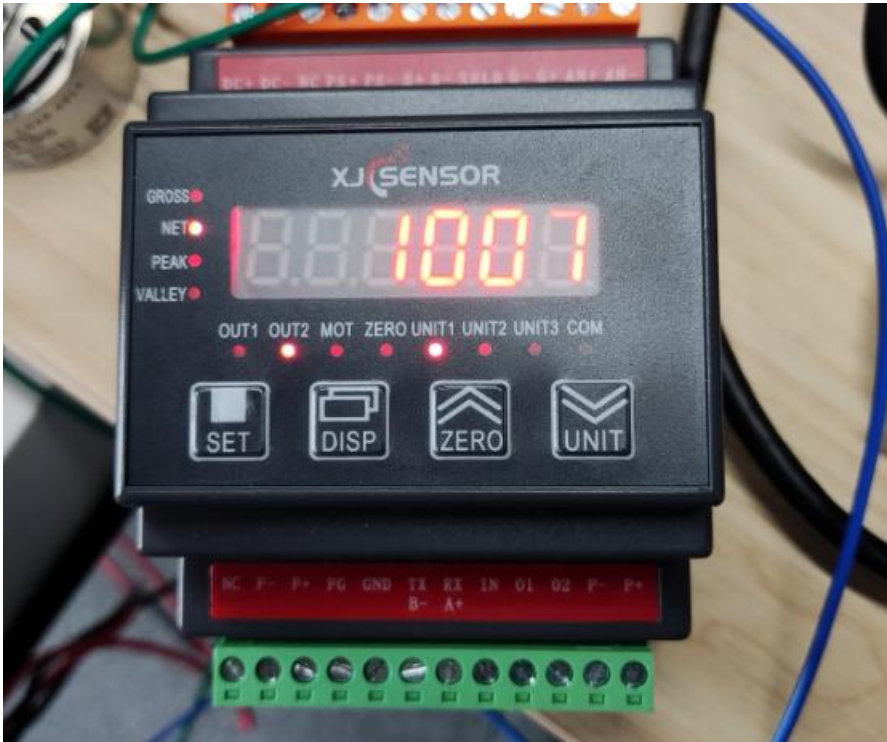

显示数值表示 1001g

3、模拟量传输出参数设置

力矩传感器模拟量输出为±10，调整力矩输入的上下限，关系对应为输出 10V 电压时压力显示 2kg（现场的压力传感器最大量程），**输出 1V 表示 200g 压力。**

2.1 模拟量输出参数设置（30-33）举例 0-10V（±10V）输出仪表（详见说明书 7.3）

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。
				
长按 SET 键，显示 30AoS	按一下 DISP 键进入，显示 GroSS	按一下 SET 键保存，显示 31AoT	按一下 DISP 键进入，显示 Pn-U(±10V)	按一下 SET 键保存，显示 32AoH
				
按一下 DISP 键进入	输入上限(如 200)，按一下 SET 键保存，显示 33AoTL	按一下 DISP 键进入	输入下限（负 200）按一下 SET 键保存，再长按 SET 键退出	

备注：模拟量输出上下限一般情况下对应传感器的量程，也可根据需求改动。
如仪表输出 4-20mA,31AoT 参数改为 4-20,32AoH 输入传感器的量程(如+200),33AoTL 改为 0。
仪表输出功能以出厂标签为准：

输入上限：002000；
输入下限：-020000。
上限设置：



下限设置



压力数值和电压输出显示



1000g 电压显示



323g 电压显示

4、测量速率选择

将测量速率提高后数值跳动速率更快。

1.6 测量速率选择（详见说明书 7.1.3）

				
压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。
				
按 UNIT 键切换参数。	如图所示，按一下 DISP 键进入，显示 960	默认 960，按一下 SET 键保存。	如图所示，操作成功，长按 SET 键退出。	

备注：仪表输出采样速率 12SPS 参数取值范围 15、120、240、480、960、1920（单位：次/秒）

2、分辨率标定

5.1 灵敏度标定（详见说明书 6.3）

				
---	---	---	---	---

深圳市鑫精诚科技有限公司
 Shenzhen XJC Technology Co., Ltd.
 Tel:0755-27887290 Fax:0755-23324806

压力值显示界面，长按 SET 键（约 2 秒）显示 ALO1。	按一下 ZERO 键，显示 990A。	按一下 DISP 键，显示 0000。	用 DISP 键（切换位置）和 ZERO 键（加数字）改为 1111。	按一下 SET 键，显示 01in-d。
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------	----------------------

AL01。				
				
长按 SET 键，显示 80CALM	按一下 DISP键进入，上下键切换，选择 TEMP	按一下 SET 键保存，显示 81CALC	按 UNIT 键切换参数，显示 82MV-V	按一下 DISP 键进入
				
输入传感器灵敏度（如 1.98493），按一下 SET 键保存，显示 83CALO	按一下 DISP键进入	零点标定，有数值显示，压传感器数值正方向变动即可，稳定后按一下 SET 键保存，显示 85CALP	按一下 DISP键进入	输入传感器量程（如 50.0），按一下 SET 键保存，显示 86in-A
				
按 UNIT 键切换参数，显示 89Fr	按一下 DISP键进入	输入传感器量程（如 50.0），按一下 SET 键保存，再长按退出，标定完成。		

备注： 传感器灵敏度及量程按出厂标签为准



当传感器装机，压力值有差异时，可换算出新的灵敏度，换算公式如下：
 机台仪表的显示值÷已知的标准值（测力计显示的值或砝码重量） ×82MV-V 参数值（如上图： 1.98493）得到的新数值再输入 82MV-V 参数保存即可。