


0015 W Défaut Buss

Concerne les compresseurs qui sont équipés d'un kit ProfiBuss

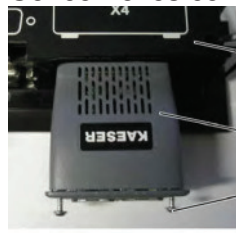

7 Reconnaître les défauts et les éliminer

7.1 Dépister et éliminer les défauts

En cas de défaut de communication du bus, la LED rouge « Communication » et la LED jaune d'avertissement clignotent sur le SIGMA CONTROL 2. L'avertissement suivant s'affiche sur l'écran :

Signalisation	Causes possibles	Mesure
0015 W Défaut bus	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
	Module de communication incorrect ou défectueux.	Contrôler le module de communication, voir ci-dessous.

Tab. 9 Avertissement défaut du bus

En plus de l'avertissement *0015 W Défaut bus*, le système affiche les informations suivantes pour faciliter le dépistage des défauts :

1. affichages sur le module de communication, voir chapitre 6
Si l'une des deux ou les deux LED s'allument rouge ou clignotent rouge, contacter le SAV KAESER ou un distributeur agréé.
2. Affichages du menu < Communication → Com-Module >.
Dans le menu 8.2 (1) < Communication → Com-Module → (Profibus) >, les défauts de communication sont affichés sous forme de texte sous la ligne < État > ou sous forme de numéro après le mot < Erreur >.

N°	Texte d'erreur	Causes possibles	Mesure
1	Défaut Com-Module.	Module défectueux.	Contacteur le SAV KAESER ou un distributeur autorisé.
2	Défaut de communication	La liaison du bus par le module de communication est coupée.	Contrôler le câblage et les connecteurs du bus.
		Adresse Slave du module incorrecte.	Définir l'adresse Slave sur le SIGMA CONTROL 2 telle qu'elle est paramétrée sur le contrôleur de bus. Réglage, voir chapitre 5.
3	Défaut micrologiciel.	Module défectueux.	Contacteur le SAV KAESER ou un distributeur autorisé.
4	Com-Module désactivé.	Le module n'est pas activé.	Lancer la communication, voir chapitre 5.
5	Com-Module pas reconnu.	Le module de communication n'est pas un module KAESER.	Utiliser un module KAESER d'origine.
90	Défaut de la surveillance du bus.	Le contrôleur de bus ne renvoie pas le bit inverseur dans le laps de temps imparti.	■ Contrôler le logiciel du contrôleur de bus ■ Contrôler la temporisation, voir chapitre 5. ■ Désactiver la surveillance si celle-ci a été activée par inadvertance. Voir chapitre 5.

Tab. 10 Signalisations de défauts du menu Communication – Com-Module

Résultat La communication du bus se rétablit automatiquement lorsque la cause du défaut du bus est éliminée.