

0042 Contre-pression arrêt

Description

Le compresseur est protégé par un pressostat de sécurité de 1.2B au niveau de la tête d'aspiration contre les mauvais sens de rotation. Si le compresseur démarre dans le mauvais sens de rotation, une pression se forme dans la tête d'aspiration. Le pressostat de sens de rotation arrête la machine et génère le défaut sur le SC2.

De plus l'état des courroies/de l'accouplement est surveillé: en cas de rupture au niveau de l'entraînement entre le moteur et le bloc vis, le compresseur s'arrête. La pression présente dans la cuve séparatrice se détend dans la tête d'aspiration et provoque la réaction du pressostat.

Ces paramètres de surveillance se trouvent dans le menu 5.4.3.

Remèdes

- ☐ Contrôler le pressostat / le remplacer si besoin.
- ☐ Contrôler le capteur de pression interne et le remplacer si la lecture à l'affichage du SC 2 est différent de la pression réelle.
- ☐ Contrôler/refaire la connectique entre le pressostat et l'IOM (W104) : absence de mauvais contact etc... Remplacer le câble si nécessaire.
- ☐ Vérifier la vanne de pression minimum, suivant IT 12-19.
- ☐ Vérifier la vanne auxiliaire de décharge, suivant IT 12-19.
- ☐ Ouvrir le robinet de purge.

Catégorie	Classification de produits	Mots-clés
Dépistage de défauts	Commandes SIGMA CONTROL SIGMA CONTROL BASIC	Information technique « Contre-pression stop » « Signalisation 3 »

Signalisation de défaut « Contre-pression stop » / « Signalisation 3 »

Commande	Signalisation
SIGMA CONTROL	Contre-pression stop
SIGMA CONTROL BASIC	Signalisation 3

Ces signalisations de défauts peuvent être provoquées par des dysfonctionnements des composants suivants :

Vanne auxiliaire de purge

La vanne auxiliaire de purge ne s'ouvre pas lorsque le compresseur permute en MARCHE À VIDE puis s'arrête. Le réservoir séparateur d'huile reste sous pression. Après une brève temporisation, la signalisation ci-dessus s'affiche, le compresseur ne démarre pas.

Causes possibles	Remède
Le piston de la vanne auxiliaire de purge ne ferme pas.	◀ Monter l'électrovanne portant le numéro de référence 7.5453.10030. Le haut du piston de cette vanne est conique et ferme mieux.
Le caoutchouc de la membrane s'est détaché de son support textile. De ce fait, l'orifice de purge est bloqué et la vanne auxiliaire n'effectue pas la mise à vide.	◀ Remplacer la membrane (utiliser le kit d'entretien).




- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| ① | Piston | ④ | Couple de serrage 1,0 Nm |
| ② | Membrane | ⑤ | Couple de serrage 12 Nm |
| ③ | Couple de serrage maxi 2,8 Nm | | |

Auteur (nom/service)	Visa	Date
Preusse/Service Support	Preusse	04.12.2012

Clapet antiretour à pression minimale

Causes possibles	Remède
La tête du clapet est bloquée et ne ferme pas (fonction antiretour).	◀ Nettoyer et huiler légèrement le guidage de la tête du clapet, ne pas utiliser de graisse.

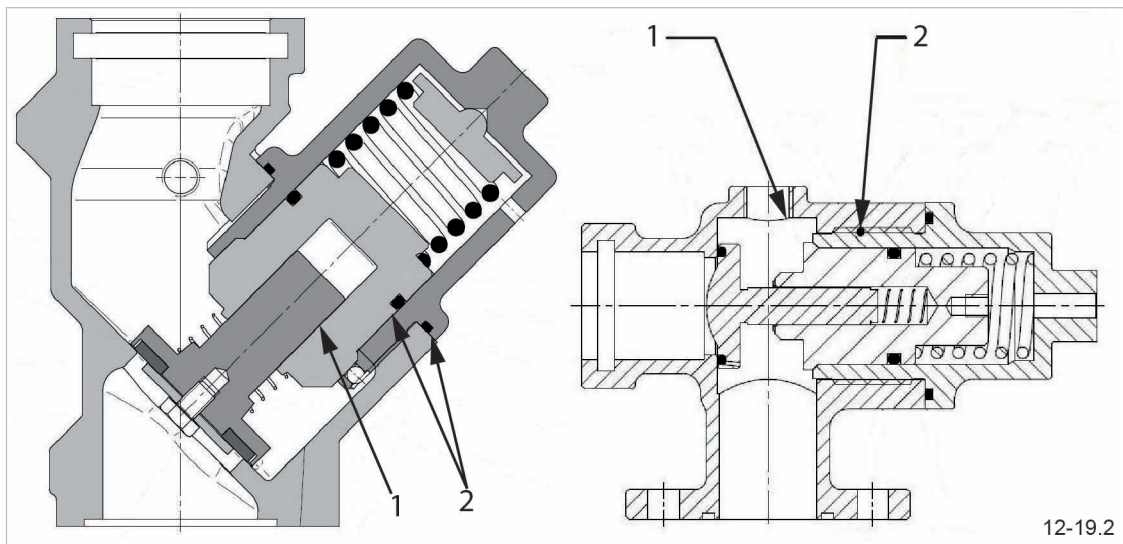

- ① Pas de graisse, lubrifier uniquement à l'huile. Risque de collage.
- ② Graisser le piston et la surface du cylindre (graisse réf. 9.3913.0)

Contacteur des compresseurs équipés du SIGMA CONTROL BASIC

Pour les compresseurs équipés de la commande SIGMA CONTROL BASIC, il faut contrôler l'état du contacteur. La surveillance du contacteur par le logiciel contrôle l'état réel du contacteur par rapport à l'état nominal et déclenche la signalisation 3 en cas de défaut. La commande génère également cette signalisation en cas de chutes de tension répétées.

Auteur (nom/service)	Visa	Date
Preusse/Service Support	Preusse	04.12.2012