


0062 Défaut pression gaz sur Sécheur P †

Causes

La pression du gaz du sécheur est trop élevée et que le commutateur de pression de sécurité éteint le sécheur.

Remèdes

- ☐ vérifier la température ambiante
 - ☐ vérifier température d'entrée d'air
 - ☐ vérifier / nettoyer le condenseur
 - ☐ vérifier si le ventilateur du condenseur fonctionne
 - ☐ vérifier l'interrupteur de pression de sécurité
 - ☐ vérifier les paramètres de dérivation et les valeurs de gaz chaud le circuit de réfrigérant
- ☐ Si le sécheur se met en défaut chaque nuit ou après un week-end :
- Vérifier/corriger la quantité de fluide frigorigène
 - Vérifier/rajouter un coude de raccordement (**A**) en haut à l'entrée du liquéfacteur
 - Vérifier/rajouter le collecteur (**B**)
 - Remplacer le filtre déshydrateur (**C**)

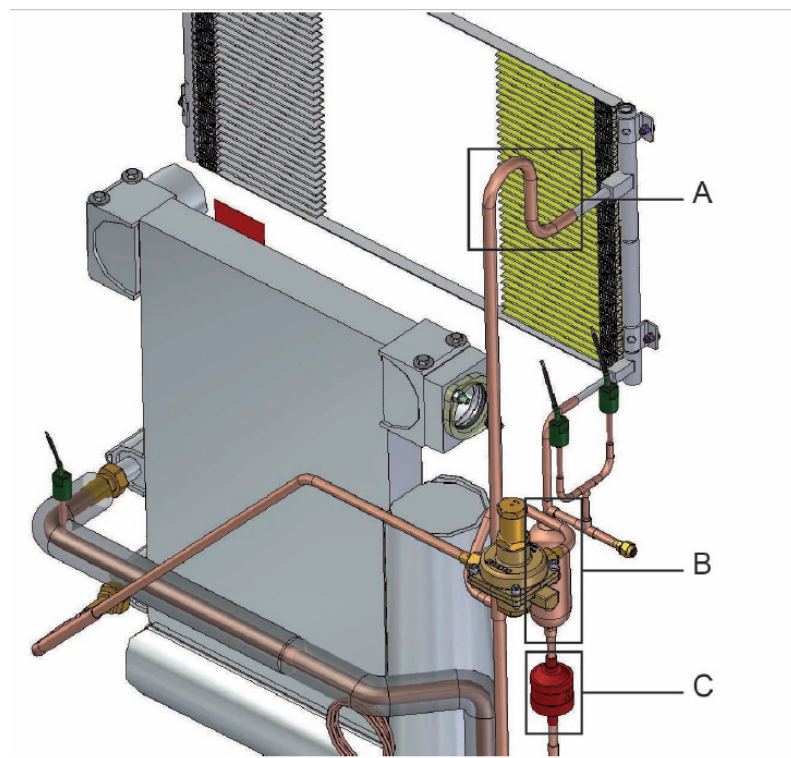

A – Coude référence 212952.0

B – Collecteur référence 9.8456.0

C – Déshydrateur référence 9.4406.0