

0200 compresseur moteur USS -1


Descriptif

Uniquement sur les compresseur équipés d'un variateur "SFC USS Masterdrive".


Le variateur Masterdrive communique par une interface série avec le Sigma Control 2. Ils utilisent une communication dite USS. S'il y a un problème avec le transfert de donnée, le Sigma Control 2 affiche ce message d'erreur.

Remèdes

- ☐ Vérifiez le câble de communication USS entre le variateur et le SIGMA CONTROL 2 (mauvais contact).
 - ☐ Dans les convertisseurs de fréquence MASTERDRIVE (30kW ou 37kW (ASD et BSD)) le courant élevée peut créer des influences électromagnétiques et produire ce type de message.
- Il vous faut installer un "anneau de ferrite pour SFC de 18,5kW à 37kW" (référence 7.3140.01960) sur le câble moteur (ce qui signifie entre la sortie du convertisseur de fréquence et le moteur), comme illustré ci-dessous.

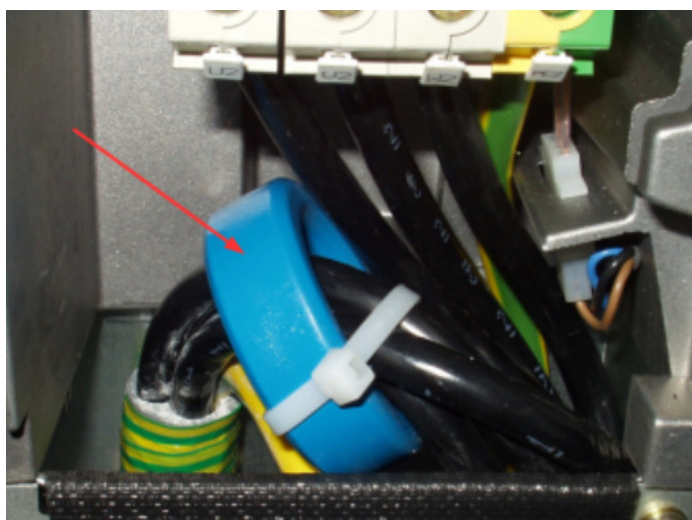

- ☐ Vérifiez tous les antiparasites (contacteurs, électrovannes)
- ☐ Updater le Sigma Control 2
- ☐ Vérifiez le réglage du type de variateur dans le menu du SC2 (10.1.1)

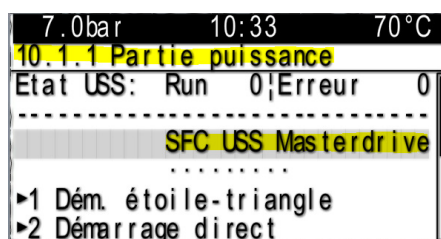

- ☐ Si la panne ne peut être réinitialisée, s'il vous plaît vérifier la communication avec un nouveau câble USS.
- ☐ Si la panne ne peut être réinitialisée, s'il vous plaît vérifier la communication avec un nouveau Sigma Control 2
- ☐ Si la panne ne peut être réinitialisée, s'il vous plaît vérifier la communication avec une nouvelle carte mère CUVS sur le Masterdrive.