


Catégorie	Classification de produits	Mots-clés
Modification de pièce	Commandes SIGMA CONTROL 2	Information de service Défaut de communication USS SINAMICS

Défaut de communication USS SINAMICS - SC2

En cas de défauts de communication USS sporadiques entre le SINAMICS et le SC2, prendre les mesures suivantes :

1) Monter des embouts de câblage sur le connecteur USS du convertisseur de fréquence SINAMICS

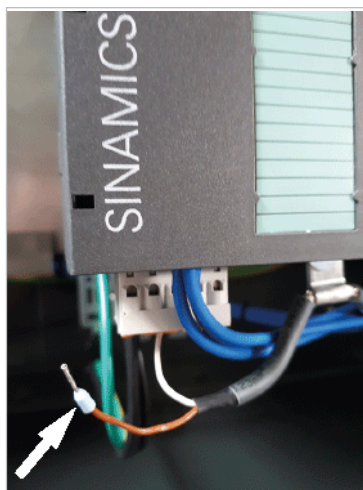

18-48_1

L'analyse des interventions de service a montré qu'une grande partie des défauts de communication USS sporadiques était due à des problèmes de contact au niveau du connecteur USS.

Ce n'est pas la connexion qui est à l'origine du problème mais le contact dans la borne à ressort du connecteur. Si le conducteur, un fil fin de 0,25 mm², est serré dans la borne à ressort sans embout, la déformation qu'il subit par la force du ressort peut créer des problèmes de contact.

C'est la raison pour laquelle il faut monter des embouts de câblage. Utiliser de préférence des embouts à collerette car celle-ci empêche d'insérer le conducteur trop loin dans la borne. Cela évite les problèmes de contact qui peuvent survenir si l'isolation du conducteur est prise dans la borne.

Les machines ci-dessous fabriquées avant octobre 2018 présentent un risque accru de défaut de communication USS car les embouts de câblage n'ont été **mis en place en usine qu'à partir d'octobre 2018** :

- SM SFC – CSD SFC avec entraînement principal SINAMICS
- CSDX – HSD avec entraînement ventilateur SINAMICS
- CSG SCF avec entraînement principal et auxiliaire SINAMICS

Créée par (nom/service)	Validée par	Date d'émission
Hartmann/Service Support	Dreilich	23.11.2018

Sur les machines suivantes, les embouts de câblage sont montés en standard depuis plusieurs années. Une vérification est toutefois indispensable en cas de défaut :

- Surpresseurs à pistons rotatifs et à vis avec entraînement SINAMICS
- CSDX SFC – HSD SFC avec entraînement principal et ventilateur SINAMICS
- DSG SFC – FSG SFC avec entraînement principal SINAMICS

2) Adapter les paramètres du convertisseur de fréquence (en option)

Paramètre	Ancienne valeur	Nouvelle valeur	Signification/ Résultat
P2040	1000 ms	0 ms	Durée de surveillance de l'interface du bus de terrain / désactivation de la surveillance du bus de terrain
P2119 [indice 0]	2 (A – alarme)	3 (N – aucune signalisation)	Modifier le type de message/ Si un événement survient, aucune alarme (avertissement) ne sera déclenchée sur l'unité de commande (CU).



Si tous les paramètres (en lecture) sont affichés avec un « r », la protection en écriture est activée. Pour pouvoir effectuer des modifications, il faut mettre P7761 sur « 0 ».

- Après avoir modifié les paramètres, exécuter la fonction « RAM → ROM » sur le BOP pour enregistrer durablement les paramètres.

Jusqu'à présent, en cas de problème USS, une alarme (avertissement) était déclenchée sur l'unité de commande (CU), ce qui n'avait aucune répercussion directe sur le fonctionnement de la machine. Ces alarmes (avertissements) restent actives jusqu'au rebootage de l'unité de commande. Cela peut parfois durer jusqu'à la mise hors tension de la machine dans le cadre d'un entretien.

Pour éviter que ces alarmes (avertissements) ne provoquent un problème interne dans l'unité de commande, il est possible de désactiver complètement la surveillance USS de l'unité de commande en modifiant les paramètres.

Depuis le 10 octobre 2018, ceci est le réglage standard KAESER pour les compresseurs à vis à vitesse variable. Par conséquent, seul le SIGMA CONTROL 2 surveille la communication USS.



- Sauvegarder le fichier USER avec le jeu de paramètres actuel au moyen de la carte MMC et l'enregistrer dans l'historique de l'équipement.

Créée par (nom/service)	Validée par	Date d'émission
Hartmann/Service Support	Dreilich	23.11.2018