

fluid 0450 (A) Oil-/air cooler fan Modbus

Description

Remède


- Vérifiez le câblage Modbus entre Sigma Control 2 et le moteur du ventilateur
- Vérifiez les bornes/connexions de la fiche dans la boîte à bornes du moteur du ventilateur



- Vérifier l'alimentation du moteur du ventilateur dans la boîte à bornes



- Vérifier la prise Modbus sur le SC2-MCS - borne X3
- Vérifier le voyant d'état sur le boîtier du moteur du ventilateur
 - La LED est allumée en vert en permanence en fonctionnement normal (image de gauche). Si la LED reste éteinte en permanence alors que le ventilateur est sous tension (image de droite), il y a une forte probabilité que l'électronique soit endommagée.

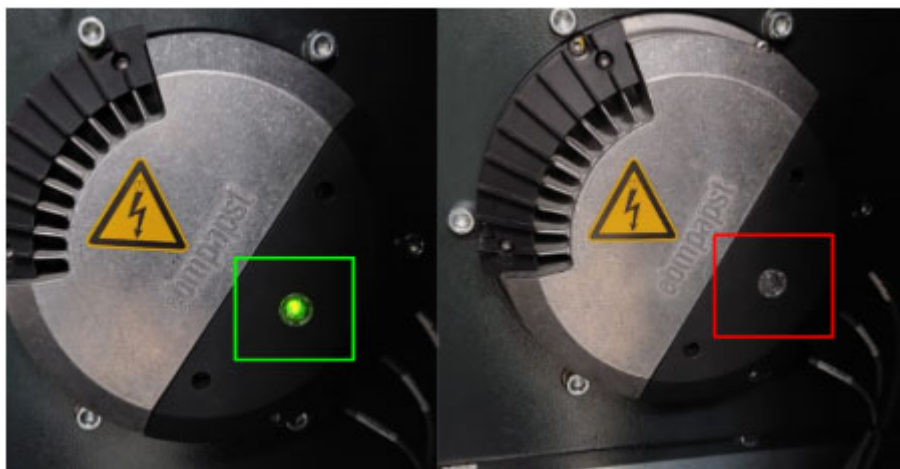

- En cas d'indication d'un défaut dans l'électronique de puissance, la carte de commande du moteur du ventilateur peut être remplacée.
- Une instruction pour l'échange peut être trouvée sous [MA 00-25-01 Control unit replacement for EBM-Papst fan](#).