

0850 IOSlot1 - bus error
 1018 IOSlot2 - bus error
 1186 IOSlot3 - bus error
 1354 IOSlot4 - bus error
 1522 IOSlot5 - bus error
 1690 IOSlot6 - bus error

Description :


La communication entre le SC 2 et l'OIM est interrompue.

Cette alarme provoquera en plus les messages 0008 alarme de groupe de diagnostic et dans certains cas 0027 Power OFF -> ON

Un court-circuit à l'une des entrées ou sorties peut provoquer l'effondrement de la tension dans l'IOM.

Par conséquent, le SC 2 et l'OIM ne peuvent plus communiquer.

Une interruption de la communication avec le 1er OIM entraînera également une interruption des 2e et 3e OIM. De plus, un défaut sur le 2ème IOM interrompra la connexion au 3ème IOM.

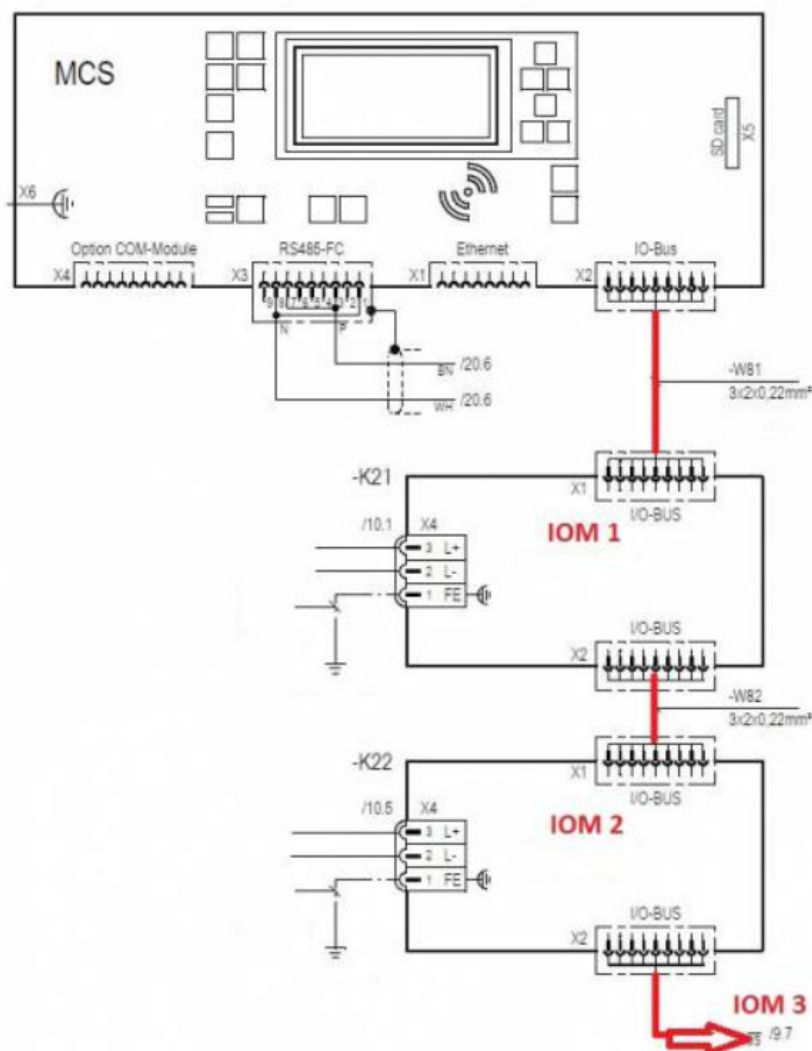

Vérifiez l'historique des messages d'erreur qui sont apparus en même temps. Surtout les messages de diagnostic.

Remèdes :

□ Des messages de diagnostic tels que surcharge, surintensité ou mise à la terre accidentelle indiquent un défaut à une entrée ou aux sorties. (Numérique, analogique ou transistor) Veuillez vérifier les entrée/sortie qui se trouvent dans le message d'erreur mentionné.

Les défauts de circuit ouvert sont des erreurs consécutives, ils disparaissent lorsque la cause première est éliminée.

□ Si les messages de diagnostic n'aident pas, l'erreur peut être trouvée avec la méthode d'élimination. Débranchez les câbles un par un de l'IOM, après chaque câble essayez de vérifier le défaut de communication.

Dès que le défaut de communication a disparu, vous avez identifié le composant ou le câble défectueux.


Si l'erreur ne se produit que sporadiquement ou lors de certaines opérations de commutation, veuillez observer les étapes suivantes :

□ Suivant l'IT 14-34 pour des compresseur équipé de contacteur Siemens S0. Il faut remplacer les antiparasites sur le ou les contacteurs de type S0, prendre la référence 7.2812.1 (antiparasite).



□ Faire un update du logiciel du SC 2.

□ Les pointes de tension à l'arrêt du ventilateur de l'armoire électrique peuvent provoquer le message d'erreur 0850 (erreur de bus IOM1) au niveau du module E/S. Pour les compresseurs dans lesquels un ventilateur d'armoire électrique équipé d'un moteur à bague de déphasage (LV200, LV300 et LV400) est commandé directement par une sortie relais du module E/S (voir extrait du schéma électrique) et dans lesquels le message d'erreur 0850 apparaît, il faut monter une varistance (réf. 7.8067.0) sur les bornes de connexion du ventilateur. La varistance supprime les pointes de tension qui se produisent lors de l'arrêt du ventilateur de l'armoire électrique. La varistance peut être utilisée à 230 V / 50 Hz et 115 V / 60 Hz.

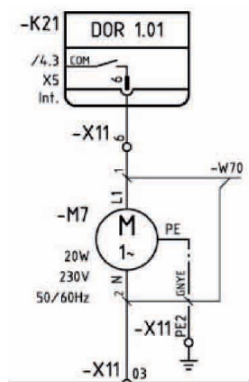

□ Vérifier le fonctionnement et les connexions de toutes les unités possédant une bobine magnétique dans le compresseurs (solénoïdes, contacteurs, etc...).

□ Vérifier les sorties utilisables libres pour l'utilisation par le client à l'IOM. Déconnectez toutes les connexions clients pour les tests

□ Vérifier ou remplacer le câble de communication entre le Sigma Control 2 et le(s) IOM.

□ Vérifier la tension de sortie de l'alimentation 24V, remplacer si-nécessaire le transformateur 220V / 24 V.