



0902 AIR 1.02 – Court-circuit à la masse

Description

L'IOM a détecté un court-circuit à la terre à l'entrée analogique AIR 1.02 (schéma de circuit AIR1.02 = PT100, selon le type et la conception du système, par ex. mesure de la température d'entrée).

Recours

- Vérifier/remplacer le capteur B43 + câble de mesure W150 référence 7.8653E00050

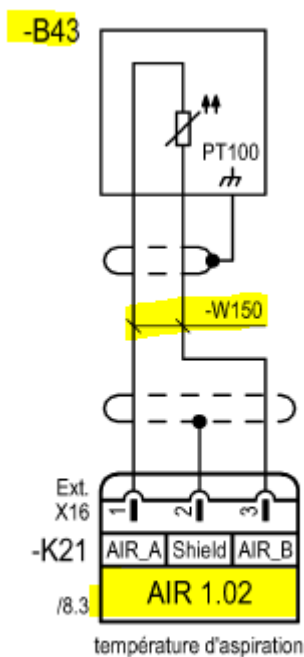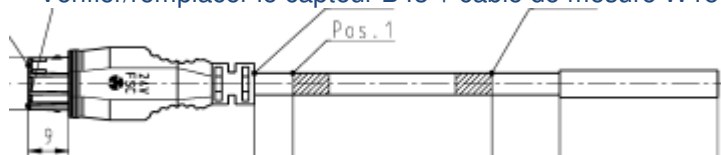

- TI 15-19 SIGMA CONTROL 2 : Procédure en cas de messages de température incorrects :

Les connecteurs doivent être insérés dans le module E/S de sorte que le joint ne soit plus visible (voir fig. 3)

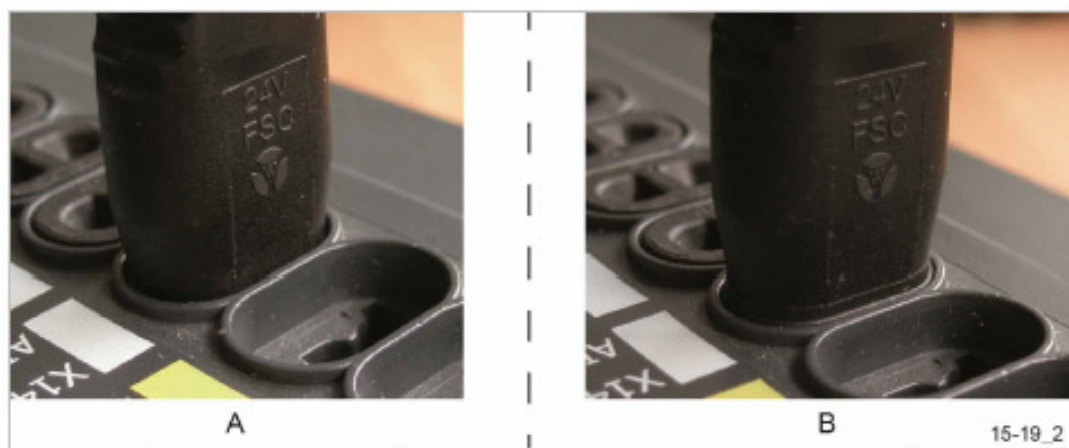


Fig. 3 Connecteur de module E/S

- (A) Insertion correcte, le bord du joint n'est plus visible
- (B) Insertion incorrecte, le bord du joint est encore visible

Le fabricant a modifié les connecteurs pour éviter les faux-contacts. Les nouveaux connecteurs possèdent un guidage conique visant à garantir le placement précis des connecteurs.



Il existe encore des stocks de l'ancien modèle de connecteur.

En cas d'erreur d'indication de température, il faut dans tous les cas utiliser le nouveau modèle de câble.

Le nouveau modèle se reconnaît à l'étiquette jaune posée près du connecteur et portant la référence.

Sur l'ancien modèle, cette étiquette est blanche.

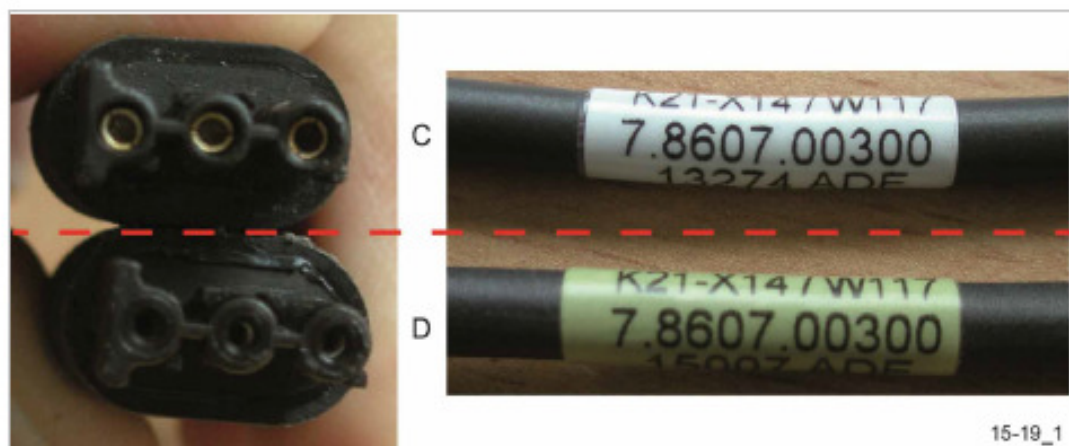


Fig. 4 Ancien et nouveau modèles de connecteur pour module E/S

- (C) Ancien modèle, étiquette blanche
- (D) Nouveau modèle, étiquette jaune

Câbles non tendus

Lors du montage, veiller à ce que les connecteurs soient déchargés de toute traction ou forces de levier.

- Attention, les défauts d'autres capteurs du même IOM peuvent entraîner l'affichage du message. C'est pourquoi tous les capteurs de l'OIM et les lignes de connexion doivent être vérifiés et remplacés si nécessaire. Il ne suffit pas de désactiver les entrées du logiciel.
- Mise à jour du logiciel le plus récent
- Vérifier/remplacer l'OIM.