

Fluide 0002 (A) Température moteur ⚡

Description

Le moteur du compresseur est trop chaud. Le menu 10.1.2 permet d'activer/désactiver la surveillance de la température du moteur.

Le menu 10.1.2.2 permet de régler la surveillance de la température du moteur par sonde PT100.

La température actuelle du moteur est consultable dans le menu 2.2.

Causes

Mauvaise alimentation/évacuation d'air

Résistance électrique élevée dans le bornier du moteur

Roulements moteur défectueux

Sous-tension

Roue du ventilateur sur l'arbre moteur desserrée ou cassée

Câble reliant la sonde PT 100 à l'IOM défectueux ou défectueux

Sonde PT 100 du moteur du compresseur défectueuse

Remèdes

Vérifier l'alimentation/évacuation d'air

Vérifier la bonne connexion du câble moteur

Vérifier les roulements du moteur, les remplacer si nécessaire

Comparer la consommation électrique (courant et tension) aux valeurs nominales du moteur


Vérifier la roue du ventilateur du moteur du compresseur

Vérifier le câble PT100 du moteur (fiche, vis de câble)

Vérifier les valeurs mesurées de la sonde PT100 avec Kaeser Connect pour détecter d'éventuelles augmentations brusques

Pour plus d'informations et une assistance en cas de problème, veuillez consulter l'information de service SI 11-21-03_FR Dépannage de la surveillance de la température des enroulements du moteur

ASD-CSDX

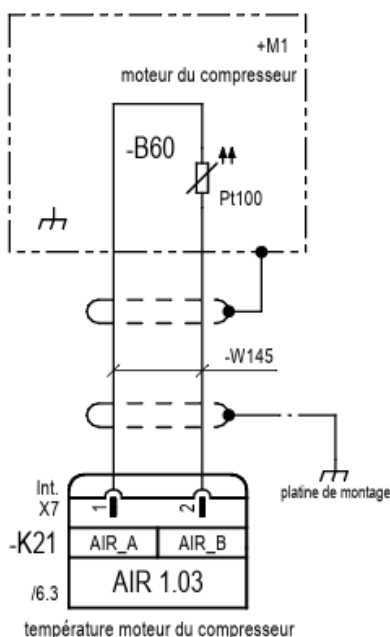

DSD-FSD

