


Fluide 0410 (A) Moteur du Compresseur Erreur 161

Description

Le Sigma Control n'a pas réussi à établir une connexion Modbus avec le moteur d'entraînement. La connexion est interrompue de façon permanente ou sporadique.

Remèdes

La connexion Modbus est acheminée du Sigma Control au moteur d'entraînement via le connecteur CON 2 du ventilateur du refroidisseur huile/air.

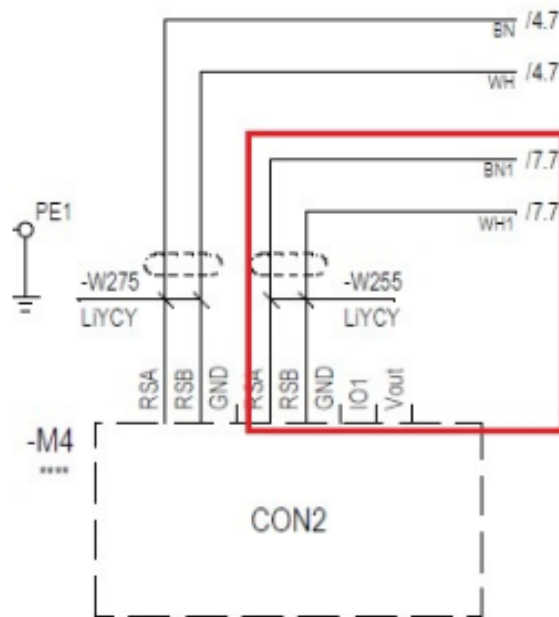

Vérifier le câblage Modbus entre le Sigma Control 2 et le moteur du ventilateur


Vérifier les points de serrage/les connexions des fiches dans la boîte à bornes du moteur du ventilateur

Vérifier le câblage Modbus entre le moteur du ventilateur et le moteur d'entraînement (du compresseur)



Vérifier les connecteurs Modbus sur le connecteur X3 du SC2-MCS

Vérifier le câblage Modbus entre le moteur du ventilateur et le moteur d'entraînement (du compresseur)

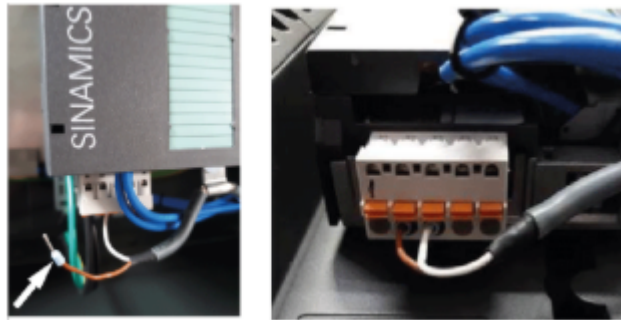

En cas d'erreurs sporadiques, vérifiez que les résistances de terminaison de bus sur l'unité de commande sont réglées correctement conformément au schéma électrique.

