

RepairCafé 9.01.2022

Karaoke Anlage HAISER MIDOX

Problem: Ging nicht an.



Ursache: Der Blei Gel Akku war zu sehr entladen, so dass das Netzteil auch nicht mehr funktionierte.



Reparatur: Der Akku wurde einen Tag vorsichtig mit 100 mA geladen, danach war er wieder einigermaßen OK.

Infrarot Bewegungsmelder

Problem: Er schaltetet sich immer wieder von selbst an.



Fehlersuche: Die Versorgungsspannung überprüft, die Spannung brach beim Einschalten immer ein.

Ursache: Der Kondensator des Kondensatornetzteils hatte seine Kapazität verloren.



Reparatur: Den Kondensator ersetzt.

RepairCafé 15.01.2022

Miele S381 Staubsauger

Problem: Er lief gar nicht mehr.



Fehlersuche: Auseinandergebaut, und festgestellt, dass am Eingang keine 230 Volt waren => Kabelbruch.



Reparatur: Das Kabel gekürzt und an die alten Flachsteckhülsen angelötet.

Update 19.11.2022: Ein weiteres Gerät hatte einen Kabelbruch an der Stelle die aus dem Gehäuse kommt, wenn das Kabel ganz heraus gezogen ist, also 5 cm weiter Richtung Stecker.

iMac Netzteil

Problem: Kabelbruch



Auseinandernehmen: Die Verklebung an den Steckerenden mit großer Gewalt (Zange andersrum) auseinanderdrücken, sie platzt dann gut auf 😊



Reparatur: Kabel abgeschnitten, nachgelötet und Zugentlastung mit Schrumpfschlauch und Heisskleber nachgebaut. Das Gehäuse nicht mehr geklebt, sondern mit Kabelbindern fixiert.




SilverCrest Backofen

Problem: Die Oberhitze tat es nicht mehr.



Ursache: Es war nichts durchgebrannt, sondern der Kabel-Verbinder war im Lauf der Zeit weich geworden und beim Umzug vom Kabelschuh abgefallen.

Auseinandernehmen: Tausend Schrauben an der Rückseite lösen -☺.

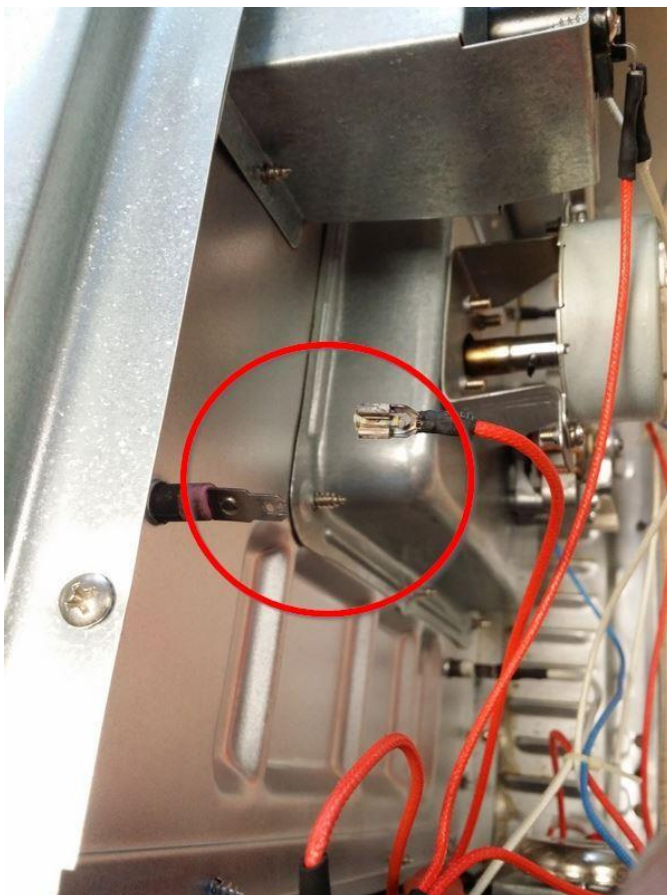

Reparatur: Den Verbinder etwas zusammengedrückt und wieder draufgeschoben, was gar nicht so einfach war, da er immer wieder abging, weil das Metall so weich war.

Sensor Lampenfassung

Problem: Sensordimmer funktionierte nicht mehr.



Fehlersuche: Die Versorgungsspannung der Schaltung gemessen, sie war fast nicht vorhanden.

Ursache: Der 0,15 Microfarad Kondensator des Kondensatornetzteils hatte seine Kapazität verloren.




Reparatur: Den zu großen Ersatzkondensator auf der Rückseite montiert und dann 30 Minuten für das Zusammenbauen benötigt ☹️.

Kurbeltaschenlampe

Problem: Leuchtete nicht mehr.



Fehlersuche: An dem eingebauten Akku war auch nach dem Aufladen mit einem Netzteil keine Spannung -> Akku defekt.

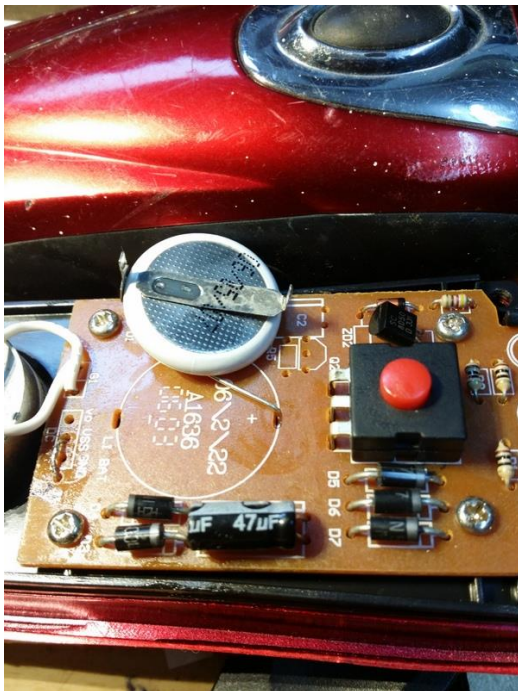


Reparatur: Akku entfernt, jetzt leuchtet sie wenigstens, solange man kurbelt.

Hannspre Fernseher

Problem: Antennenbuchse war defekt




Reparatur: Ein Antennenkabel wurde direkt an den Tuner Eingang gelötet.

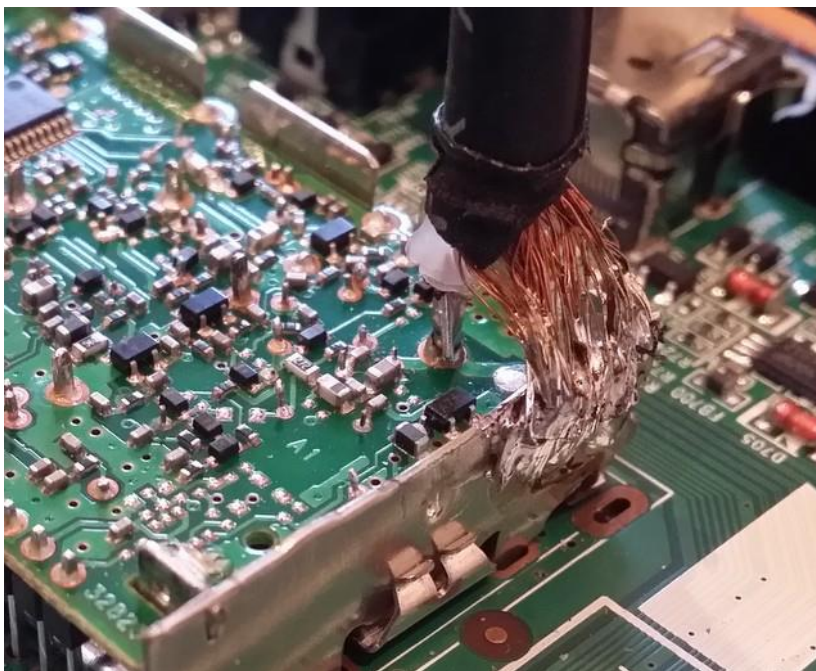

LG 32LH3010 Fernseher von 2009

Problem: Bild ging nicht mehr

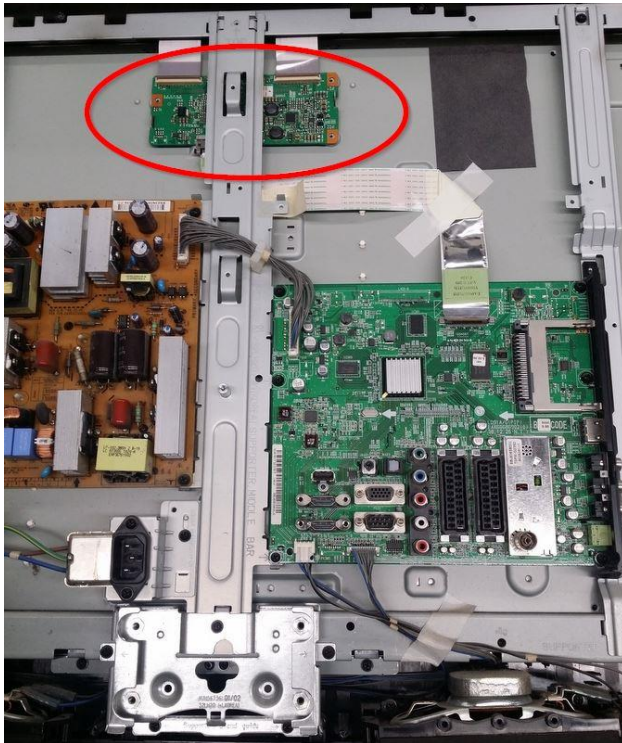

Fehlersuche: Nach Aufschrauben konnte man das Backlight rausschimmern sehen, auch die 5 Volt vom Netzteil waren da. An der Platine, die das Display ansteuerte, war keine Versorgungsspannung messbar, da war die Sicherung durch. Ein Versuch mit einer Glassicherung hat auch diese durchbrennen lassen.



Reparatur: Ein Ersatzkauf der Platine (ca. 10€) hat das Problem gelöst.

Bosch Keo Astsäge

Problem: Sie ließ sich nicht mehr laden



Fehlersuche: An einem Bauteil, das schon ein bisschen mitgenommen aussah, waren die Eingangsspannung und die Diode, die zur Batterie führte, angeschlossen. Es irritierte nur, dass es 6 Pins hatte. Nach einigem Nachdenken, wurde es als P-Mos Fet für den Ladestrom identifiziert.



Reparatur: Ein Ersatz durch ein P-Mos Fet war erfolgreich.

RepairCafé 13.03.2022

Philips Sonicare Zahnbürste

Problem: Der Kopf wackelte



Auseinandernehmen: Das Bodenteil musste gegen die Gummidichtung rausgezogen / gehobelt werden. Dann waren noch 2 Clipse reinzudrücken, bis ein Druck auf den Kopf das Innenleben rausschieben konnte.



Reparatur: Das mitgebrachte Kopfteil wurde eingebaut und die Boden- Gummidichtung sicherheitshalber erneuert.

Krups Kaffeemühle

Problem: Schalter war abgebrochen




Reparatur: Ein alter Druckschalter passte, und die schwarze Plastikmanschette wurde mangels Heisskleber mit Klebeband und Kabelbinder gegen rausrutschen gesichert.

Studio Küchenmaschine KM2010

Problem: Sie ging nicht an.



Fehlersuche: Die Maschine war seit Jahren an 230 Volt angeschlossen gewesen. Der kapazitive Vorwiderstand / X2 Serienkondensator im Kondensatornetzteil wurde ausgemessen und hatte nur noch 6,3 nF statt 470 nF.

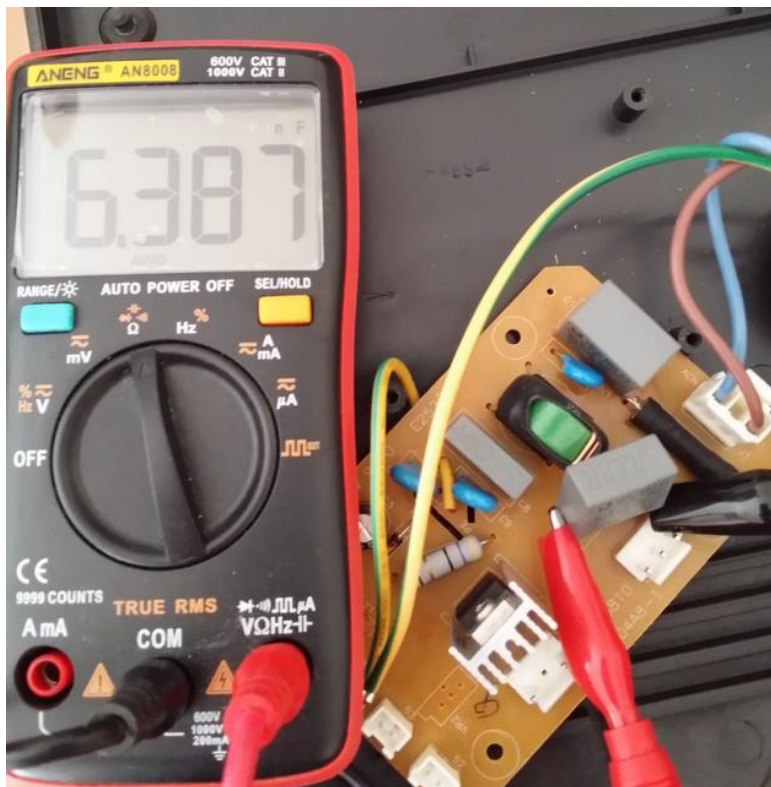


Reparatur: Ersatz durch einen grösseren und robusteren 470 nF X2 Kondensator.

Heckenschere Gardena EasyCut 420/45

Problem: Sie lief nach 2 ½ Jahren Gebrauch nicht mehr an.



Ursache: Eine Kohle war runtergebrannt und die andere defekt.

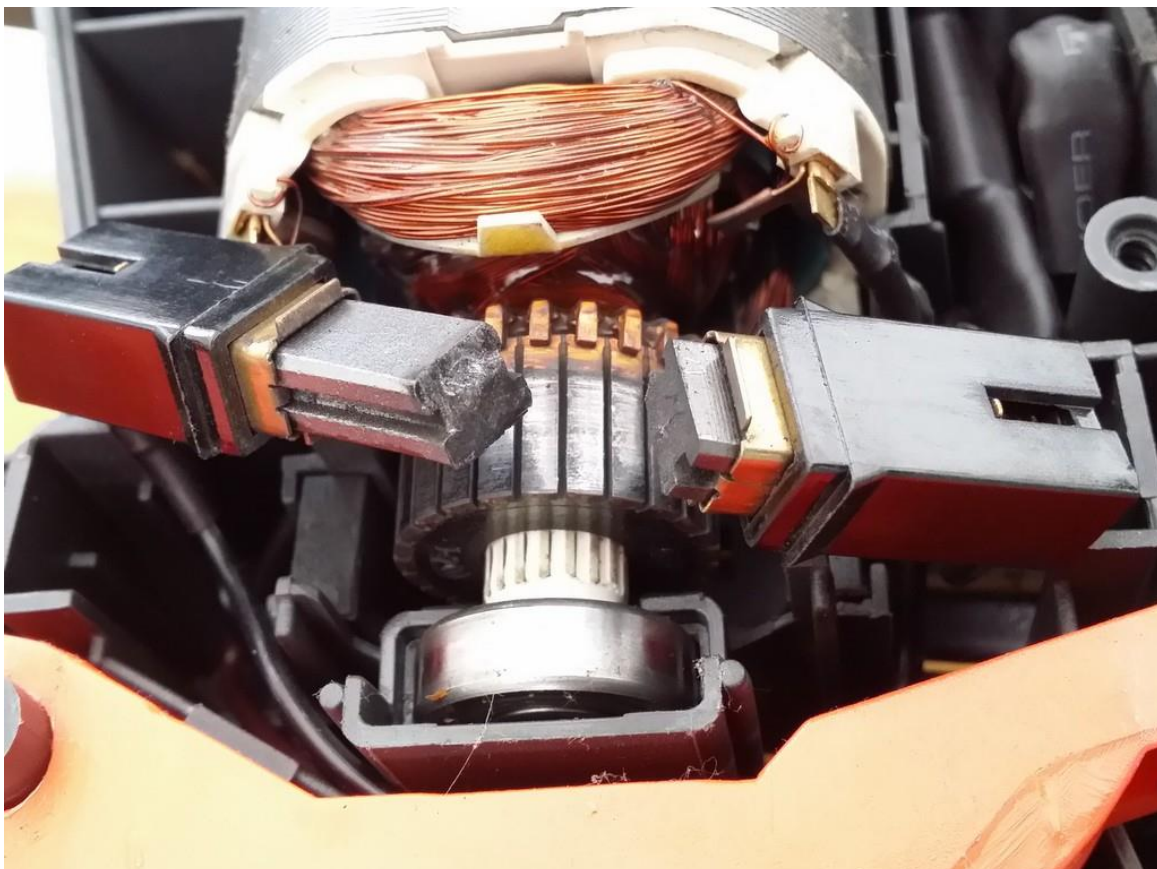


Sony CFD-S07CP Radio CD Kassettenrecorder

Problem: Ließ sich nicht mehr bedienen



Fehlersuche: I2C Protokoll belauscht und bemerkt, dass von einem angesprochenen Chip nichts kam. Der Chip hatte auch keine Versorgungsspannung, was an einem Elko lag, der 0 Ohm hatte. Hier [sony icf-2001d 2010 serv man.pdf](#) gab es Schaltpläne, die einigermaßen stimmten. Dann durch Auftrennen den Fehler eingekreist und mit dem Ohmmeter die anderen beiden defekten Kondensatoren gefunden.


Ursache: 3 Kondensatoren hatten 0 Ohm! (nicht 0,2Ohm, sondern echt 0,0 Ohm)

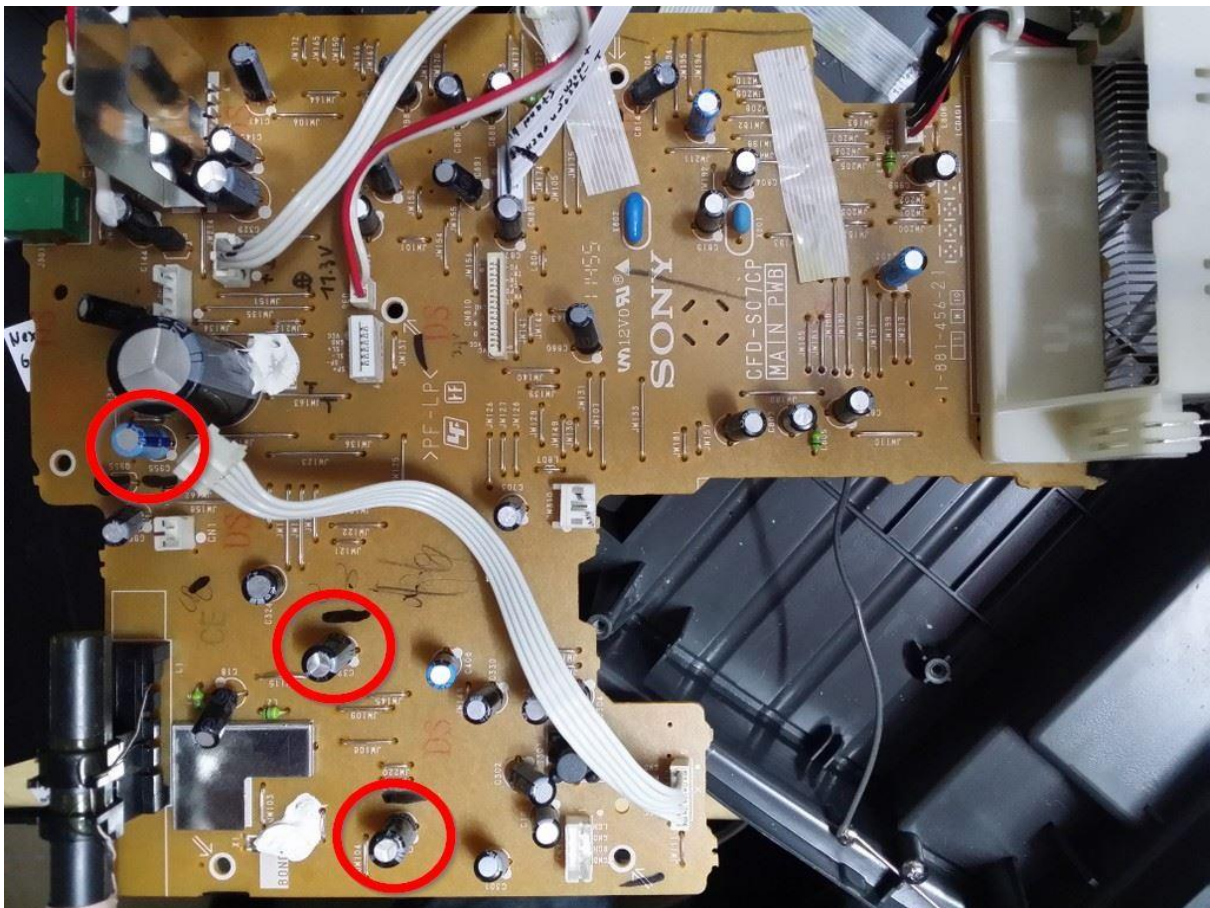

Reparatur: 3 Kondensatoren ersetzt.

No-Name Induktionskochfeld mit 2 Platten

Problem: Eine Platte war ausgefallen.

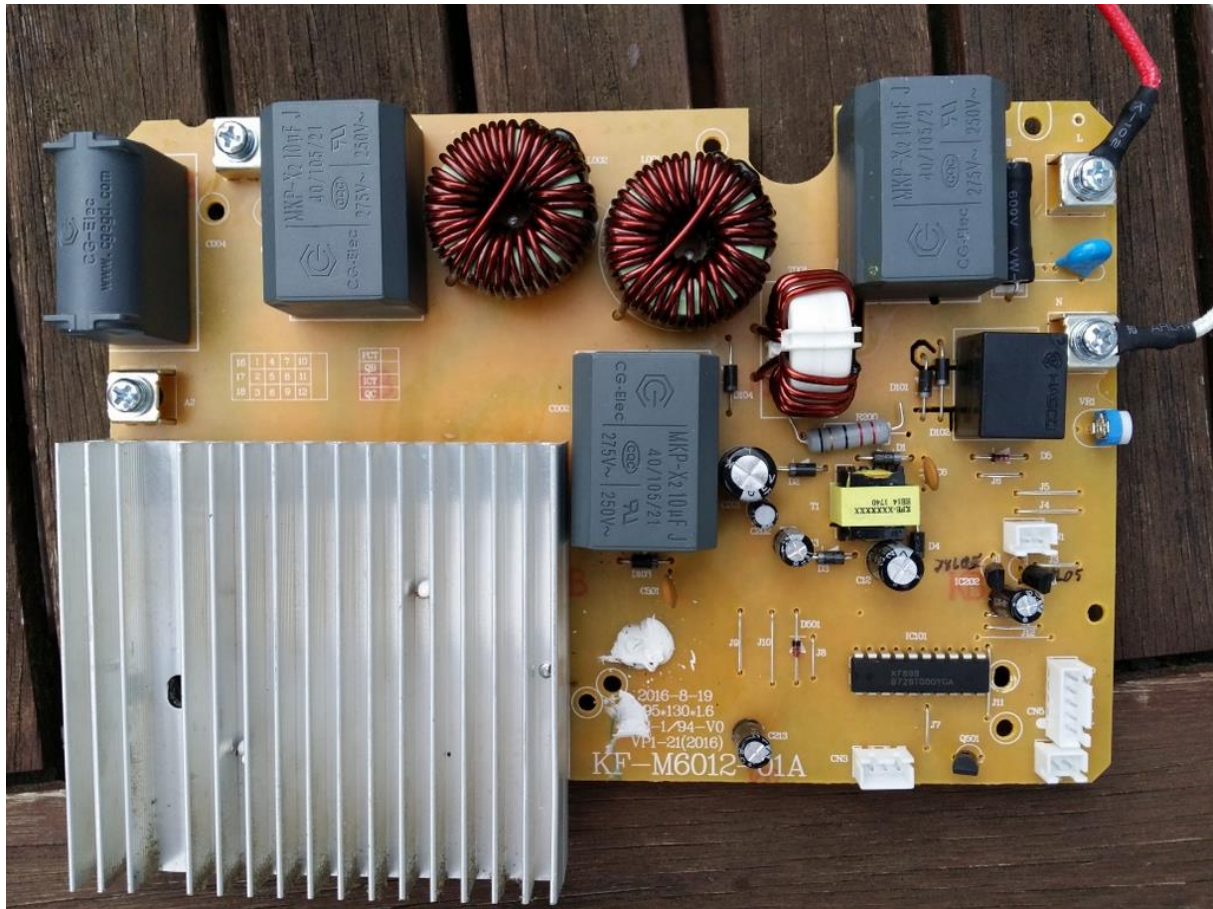


Fehlersuche: Betriebsspannung gemessen, war nicht vorhanden.

Ursache: Zum Glück war nicht das Schaltregler IC, sondern nur der 22 Ohm 3 Watt Vorwiderstand durchgebrannt, aber so, dass man nichts erkennen konnte!

Reparatur: Ersetzt durch 25 Ohm 3 Watt.

Canon Pixma Drucker

Problem: Er weigerte sich zu drucken, da angeblich der Rest-Tintenauffangbehälter endgültig voll war.

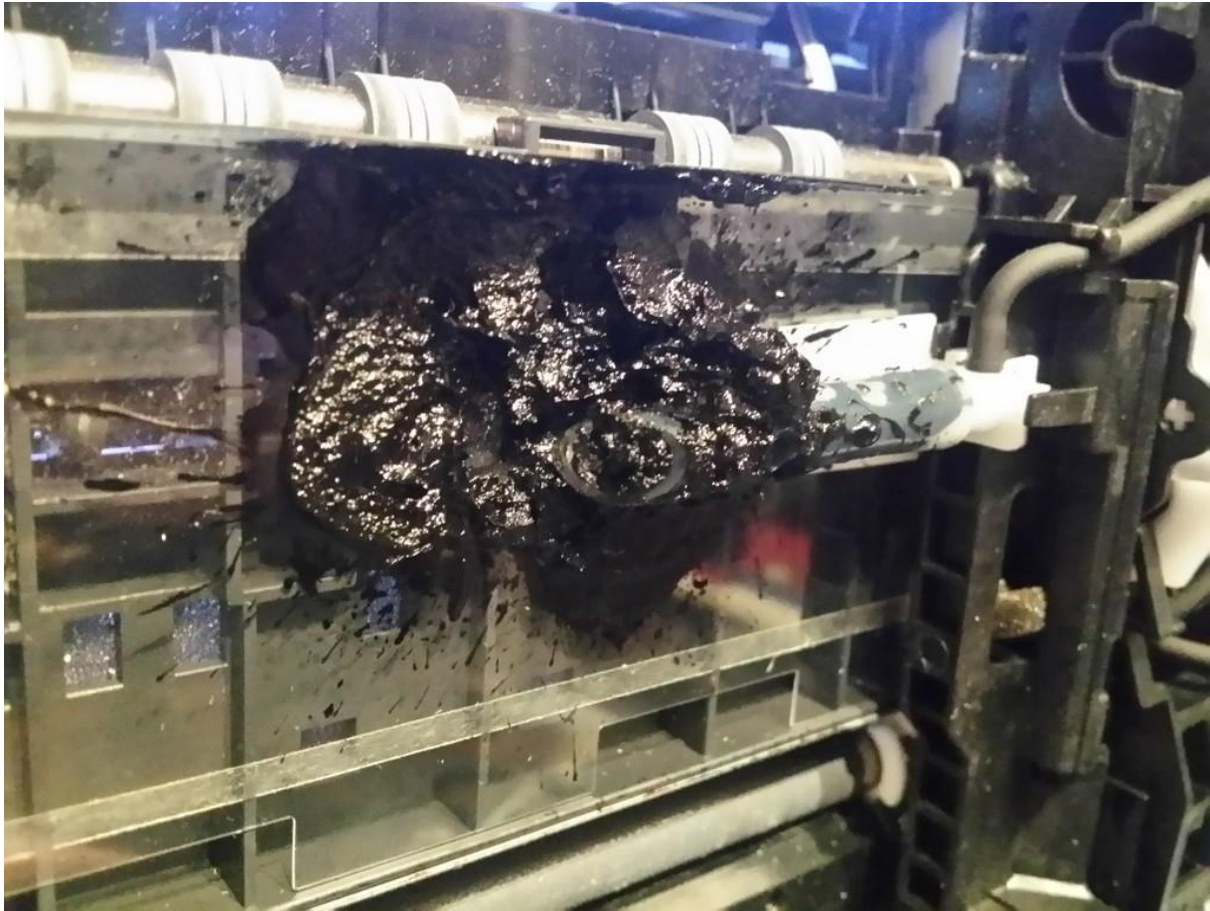

Ursache: Der Drucker hatte sowas von Recht, es quoll schon oben raus!

Auseinandernehmen: Nach Youtube Video

Reparatur: Alles ausgewaschen und mit heruntergeladenem Wartungs Tool zurückgesetzt. Da auch noch der Schlitten verklemmt war, ging das Zurücksetzen erst wegen Mehrfachfehler nicht, erst ein manuelles Bewegen des Schlittens hat dann geholfen. Hat alles in allem ca. 8 Stunden gedauert und schwarze Hände beschert.

RepairCafé 10.07.2022

Bose SoundLink Bluetooth Speaker 414255

Problem: Es ging gar nichts mehr.



Fehlersuche: Auseinandergenommen. Nach dem Rausnehmen und wieder Einsetzen des Akkus lief alles wieder, er hatte sich wohl aufgehängt.


BlueRay Player Philips BDP2385/12

Problem: Die Schublade kam nicht raus.



Fehlersuche: Erste Vermutung war, dass der Antiebsriemen zu schlapp war, aber er sah noch echt gut aus. Nach Diversen anderen Messungen z.B. der Motorspannung von 2.5 Volt, sah man, wenn man vorne den Schlitz aufhielt, dass der Motor doch kräftig genug war und es am Riemen lag.

Ursache: Wenn keine CD eingelegt war, war die Anziehung des Magneten, der die CD festhält, so stark, dass die Riemenkraft nicht mehr ausreichte, den Magneten von metallischen Gegenpol zu trennen

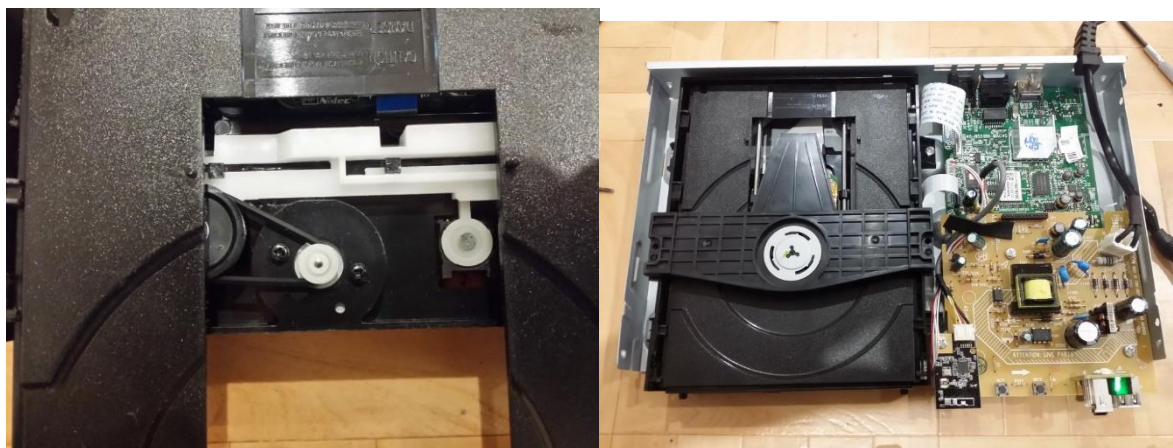

Reparatur: Da kein gleich dicker Ersatzriemen zur Verfügung stand, wurde empfohlen, immer eine CD eingelegt zu haben, um die maximale Anziehung zu reduzieren. Als letztes kann immer noch der schmalere Ersatzriemen versucht werden.

RepairCafé 16.07.2022

Nähmaschine Necchi 270

Problem: Der Unterfaden wurde nicht mehr aufgenommen.



Ursache: Die Nadel ging nicht weit genug runter.



Reparatur: Den Nadelträger 2 mm nach unten versetzt.

Sony CD Radio Cassette-Corder

Problem: Die CD wurde nicht erkannt.



Reparatur: Nach dem Reinigen der Linse war das Problem behoben 😊.

TomTom Navi

Problem: Es ließ sich nicht mehr aufladen.



Ursache: Die micro USB Buchse war hoffnungslos rausgewackelt und die Leiterbahnanschlüsse kaputt.



Reparatur: Eine externe USB Buchse wurde mit Kabeln angeschlossen und am Gehäuse festgeschraubt.


RepairCafé 9.10.2022

Mia Wasserkocher

Problem: Er ließ sich nicht mehr anschalten.



Ursache: Nach dem Auseinandernehmen sah man, dass der Plastikmitnehmer für den Einschalthebel auf einer Seite abgebrochen war.

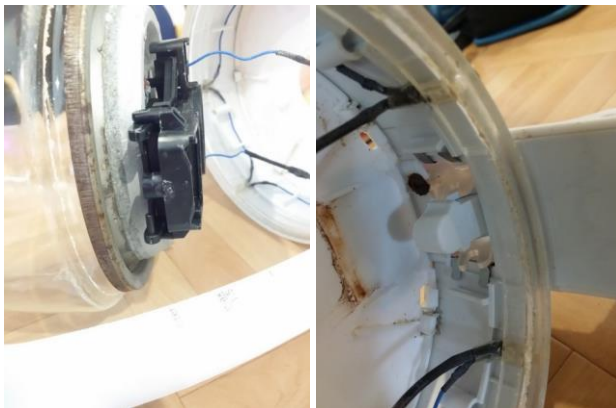

Reparatur: Es wurde ein 2mm Loch gebohrt und eine Schraube eingeschraubt. Die Schraube wurde vor dem Einschrauben mit einem Feuerzeug erwärmt, so ließ sie sich leicht und formschlüssig einschrauben.

RepairCafé 15.10.2022

Krups Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer

Problem: Der Milchaufschäumer drehte nicht mehr.



Fehlersuche: Wenn der Aufschäumer nicht angekoppelt war, lief der Motor gut und relativ kräftig, eingekoppelt blieb er aber stehen, obwohl sich der Aufschäumer selber auch recht leicht bewegen ließ.

Ursache: Die Motorwelle war verbogen, so dass der Motor versuchte, exzentrisch zu drehen, was der Aufschäumer aber nicht zuließ und dadurch dann alles stehenblieb.



Reparatur: Ein vorsichtiges zweimaliges Zurückbiegen der Welle am weissen Kupplungsteil brachte die Lösung.


RepairCafé 15.10.2022

Grundig Yacht boy 207

Problem: Sender ließ sich nicht mehr verstellen.



Ursache: Die Befestigung für die Spannfeder des Skalentriebs war gebrochen.

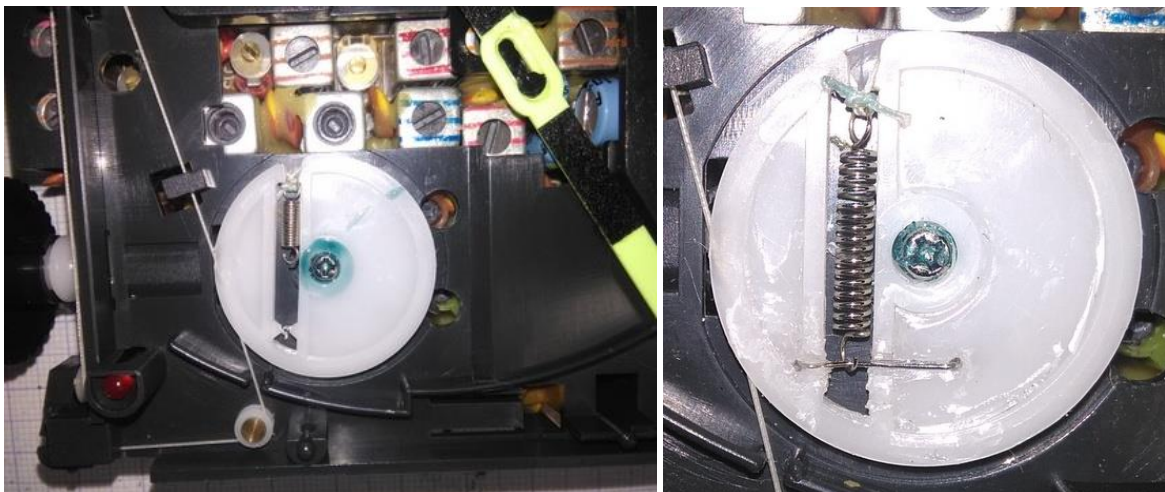

Reparatur: Als Ersatz wurde ein Draht durch zwei 0,6mm Löcher geführt und verklebt.


RepairCafé 19.11.2022

AnyBook Reader, Tiptoy Reader (ohne Bild)

Problem: Der Lautsprecher tats nicht mehr, mit Kopfhörer hörte man was.



Ursache: Der Lautsprecher war defekt, es konnte kein Spulenwiderstand mehr gemessen werden.

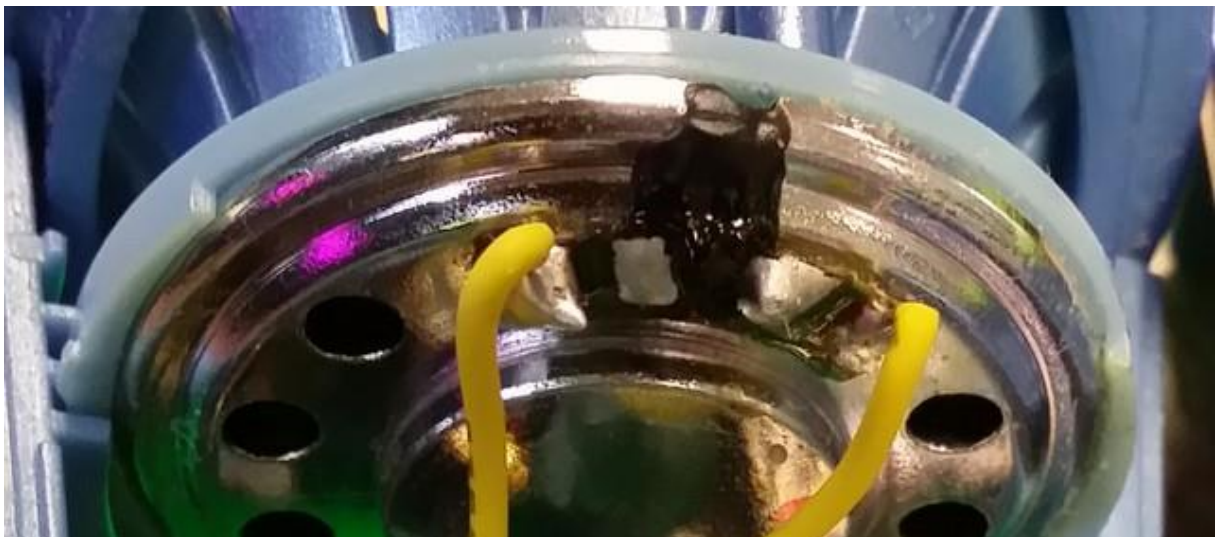

Reparatur: Nachlöten aller 4 verzinnten Flächen direkt am Lautsprecher behob bei beiden Geräten das Problem. Keine Ahnung wie und warum.


Sonos Play 3



Problem: Kein Strom

Ursache: Alle 3 33 Mikروفarad / 400 Volt Kondensatoren auf der Primärseite waren ausgelaufen.

Auseinandernehmen: Der Lautsprechergrill muss mit leichter Gewalt, am Besten an den Ecken, rausgehoben und von den Klebepads abgezogen werden.

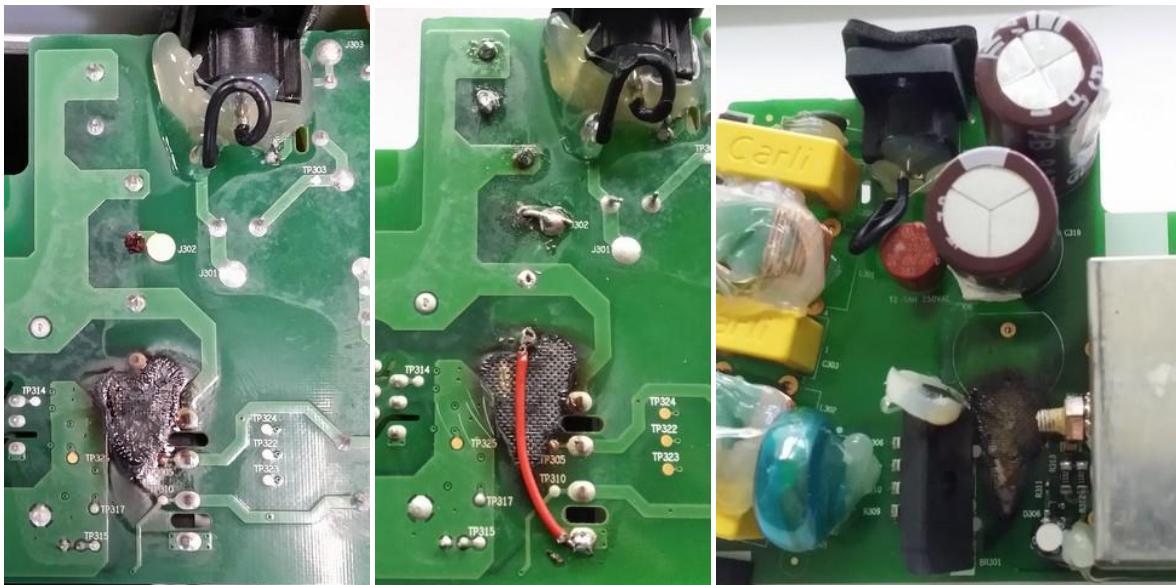

Reparatur: Es wurden 2 neue 47 Mikروفarad Kondensatoren (110 °C) eingebaut und eine Leiterbahn auf der Rückseite mit einem Kabel geflickt.