


电机与拖动课件之六

# 异步电机拖动



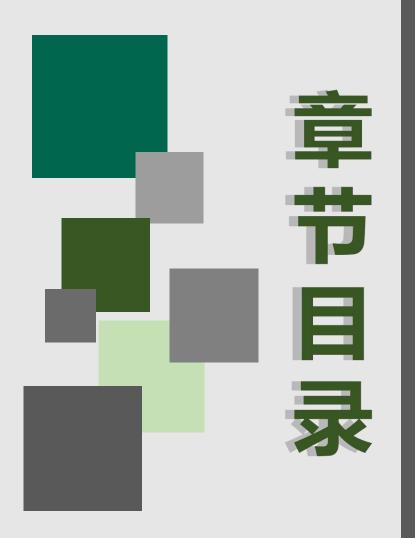

5.1 三相异步电动机的机械特性

# 5.2 三相异步电动机的起动

5.3 三相异步电动机的制动

5.4 三相异步电动机的调速

有.有功公

▶ 起动指电动机接通电源后由静止状态加速到稳定运行状态的过程。对电动机的起动性能要求二: 起

动电流小,起动转矩大。

# 1、起动电流大的原因

#### 2、起动转矩不大的原因

从下述公式分析  $T_{st} = T_{em} = C_T \Phi_0 I_2' \cos \varphi_2$ 

是 起动时,s=1,远大于运行时的 s ,转子漏抗  $X_{2s}=sX_2$  很大,  $\cos \varphi_2$  很低,尽管  $I_2$  很大,但  $I_2\cos \varphi_2$  并不大。

由于起动电流大, 定子漏阻抗压降大, 使定子感应电动势减小, 对应的气隙磁通减小。

由上述两个原因使得起动转矩不大。



# 5.2 三相异步电动机的起动

# 5.2.1 三相笼型异步电动机的起动



#### 一、直接起动

异步电动机的功率低于7.5kW时允许直接起动。如果功率大于7.5kW,而电源总容量较大,符合 下式要求者,电动机也可允许直接起动。

#### 降压起动

#### 1、定子串电阻或串电抗降压起动

设电动机在全压起动时的起动电流为 $I_{st}$ , 起动转矩为 $T_{st}$ ,


当电动机定子串入电阻后,  $U_1=KU_N(K<1)$ ,起动电流 $I_{stR}$ 和起动转矩 $T_{stR}$ 为:

$$I_{\text{stR}} = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

$$= \frac{KU_N}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}} = KI_{\text{st}}$$

$$I_{\text{stR}} = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}} \qquad T_{\text{stR}} = \frac{3pU_1^2 R_2'}{2\pi f_1 [(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2]}$$

$$= \frac{KU_N}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}} = KI_{\text{st}} \qquad = \frac{3p(KU_N)^2 R_2'}{2\pi f_1 [(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2]} = K^2 T_{\text{st}}$$

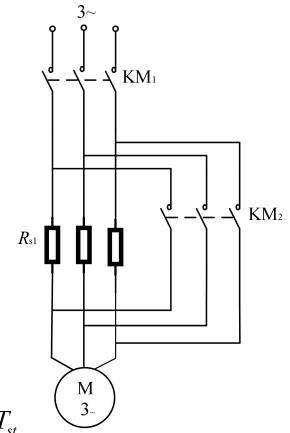

(电抗) 起动时,起动电流下降到 $KI_{
m st}$ 起动转矩下降到了 $K^2T_{
m st}$ ,该方法适用于**轻载起动**。







#### 二、降压起动

**2、Y—∆起动** 适用场台

适用场合: 正常运行时定子绕组为三角形联结的异步电动机。


- (1) 起动时,接触器触点KM1和KM3闭合, KM2断开,电动机定子绕组接成Y。
- (2) 待转速升高到一定程度后,接触器触点 $KM_3$ 断开, $KM_2$ 闭合,定子绕组改接成 $\Delta$ ,电动机进入正常运行状态。

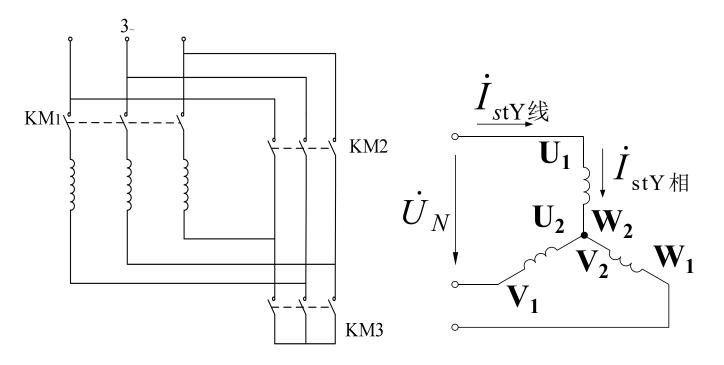

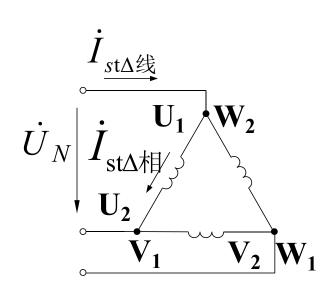



### 降压起动

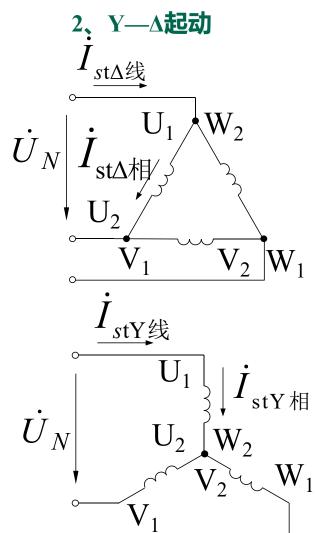

$$\dot{I}_{st} = \frac{\dot{U}_1}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$

$$\frac{I_{\text{stYH}}}{I_{\text{stAH}}} = \frac{U_N / \sqrt{3}}{U_N} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{T_{\text{stY}}}{T_{\text{st\Delta}}} = \left(\frac{U_{\text{YM}}}{U_{\text{\DeltaMB}}}\right)^2 = \left(\frac{U_{\text{N}}/\sqrt{3}}{U_{\text{N}}}\right)^2 = \frac{1}{3}$$

$$\dot{I}_{st} = \frac{\dot{U}_1}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}} \qquad T_{st} = \frac{3pU_1^2 R_2'}{2\pi f_1[(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2]}$$

$$\frac{I_{\text{stY相}}}{I_{\text{stΔ相}}} = \frac{U_N / \sqrt{3}}{U_N} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{I_{\text{stY$4}}}{I_{\text{stΔ$4}}} = \frac{I_{\text{stY$4}}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3}$$

优点

起动起动电流小、设备简单、体积小、重量轻、价格便宜、维修方便。

适用场景

起动转矩减小为直接起动转矩的1/3, 所以只适用于空载或轻载起动。

电机要求

正常运行时, 定子绕组为 Δ联结; 定子绕组必须引出六个出线端。






# 5.2 三相异步电动机的起动

# 5.2.1 三相笼型异步电动机的起动



### 二、降压起动

#### 3、自耦变压器降压起动

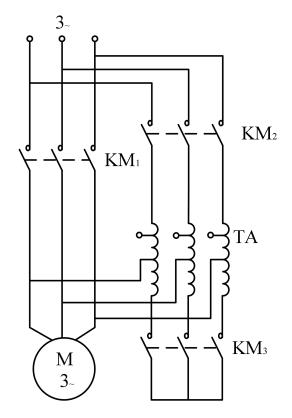

#### 自耦变压器降压起动接线原理图

$$\dot{I}_{st} = \frac{\dot{U}_1}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}} \qquad T_{st} = \frac{3pU_1^2R_2'}{2\pi f_1[(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2]}$$

- (1) 起动时, KM<sub>2</sub>、KM<sub>3</sub>闭合, KM1断开。

自耦变压器一次电流 $I'_{st1}$ 与二次电流 $\dot{I}_{st2}$ 之比为:  $\frac{I'_{st1}}{I_{st2}} = \frac{N_2}{N_1} = K$ 

降压起动时,起动电流 $I_{\text{st2}}$ 与直接起动电流 $I_{\text{st1}}$ 之比为:  $\frac{I_{\text{st2}}}{I_{\text{ct1}}} = \frac{U_2'}{U_{\text{N}}} = \frac{KU_{\text{N}}}{U_{\text{N}}} = K$ 

对电源的冲击电流  $I_{st1}$ 与直接起动时对电源的冲击电流 $I'_{st1}$  之比为:

$$\frac{I'_{\text{st1}}}{I_{\text{st1}}} = \frac{I'_{\text{st1}}}{I_{\text{st2}}} \cdot \frac{I_{\text{st2}}}{I_{\text{st1}}} = K \cdot K = K^2$$

降压起动时, 电动机起动转矩 $T_{st1}$ 与直接起动转矩 $T_{st1}$ 之比为:

$$\frac{T_{\text{st1}}'}{T_{\text{st1}}} = \left(\frac{U_2'}{U_{\text{N}}}\right)^2 = \left(\frac{KU_{\text{N}}}{U_{\text{N}}}\right)^2 = K^2$$





#### 二、降压起动

#### 3、自耦变压器降压起动

优点

有几种电压可供选择(有可供选择的K值,如QJ2型,QJ3型),比较灵活,在起动次数少,容量较大的笼型异步电动机上应用较为广泛。

缺点

体积大、价格高、维修麻烦、且不允许频繁起动。

适用场景

减小了起动电流,但同时也降低了起动转矩,只适合空载或轻载起动。





【例】一台笼型三相异步电动机:  $P_N = 100 \mathrm{kW}$ ,  $U_{1N} = 380 \mathrm{V}$ ,  $n_N = 1450 \mathrm{r/min}$ , 定子 $\Delta$ 联结, 定子额定电流 $I_{1N} = 184.6 \mathrm{A}$ ,起动电流倍数 $K_I = 6.5$ ,起动转矩倍数 $K_T = 1.2$ ,带50%额定负载起动, 其电源变压器要求最大电流不得大于800A,请选择一种最佳起动方案。(自耦变压器为 $\mathrm{QJ}_3$ 系列)

解: (1)直接起动,一般在7.5kW以下的异步电动机中采用:  $I_{1st} = K_I I_{1N} = 6.5 \times 184.6 A = 1200 A > 800 A$ 

(2)定子串电阻(或电抗): 设起动电流需要降低的倍数为 $\alpha$ ,则  $\alpha = \frac{I_{1st}}{800} = \frac{1200}{800} = 1.5$ 

$$T_{\text{st}} = K_T T_{\text{N}} = 1.2 \times 9550 \frac{P_{\text{N}}}{n_{\text{N}}} = 1.2 \times 9550 \times \frac{100}{1450} \text{ N.m} = 790 \text{ N.m}$$
  $T_{\text{st}}' = \frac{T_{\text{st}}}{\alpha^2} = \frac{790}{1.5^2} = 351 \text{ N.m}$ 

带 $T_L$ 负载时需要的起动转矩为:  $T_{Lst} = K_T T_L = 1.2 \times 329 \text{N.m} = 395 \text{N.m}$   $T'_{st} < T_{Lst}$  所以不能用该起动方法

- (3)Y-Δ起动:  $T'_{st} = \frac{1}{3}T_{st} = \frac{1}{3} \times 790$ N.m=263N.m< $T_{Lst}$  故不能用Y-Δ起动
- (4)自耦变压器起动:

 $QJ_3$ 系列抽头电压为40%、60%、80%,当抽头为60%时,K=0.6,限流倍数 $\alpha=1/K^2=2.78>1.5$ ,达到要求

$$T'_{st} = T_{st}K^2 = 790 \times 0.36 = 284.4$$
N.m< $T_{Lst}$  无法起动

当抽头为80%时,K=0.8,限流倍数 $\alpha$ =1/K<sup>2</sup>=1.56>1.5,达到要求  $T'_{st} = T_{st}K^2 = 790 \times 0.64 = 505.6$ N.m> $T_{Lst}$ 

可以起动。综上,最佳起动方案为自耦变压器降压起动,选用抽头80%。







### 三、高起动转矩笼型异步电动机

$$T_{\rm st} = \frac{3pU_1^2 R_2'}{2\pi f_1 [(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2]}$$


通过<mark>改变</mark>笼型异步电动机的**转子结构**,结构简单、运行可靠、维修方便、价格低廉,<mark>高起动转矩</mark>和低起动电流

#### 1、高转差率笼型异步电动机

**转子导体由高电阻率的锰、铝或硅铝合金铸成**,有较小的截面,因此转子电阻大。


#### 2、深槽式异步电动机

利用转子槽漏磁通所引起的电流趋肤效应(集肤效应)。结构特点:转子槽做得又深又窄。

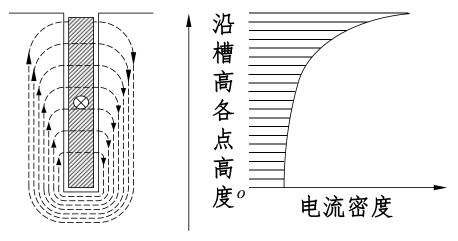

转子槽型及漏磁通分布

导条内电流密度分布

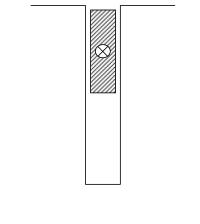

导条的有效截面

#### 趋肤效应跟频率有关

当电动机达到额定转速稳定运行时,转子电流频率 f<sub>2</sub>很小, 大约为0.5~3Hz,趋肤效应就很小,此时电流将均匀分布。







#### 3、双笼型异步电动机

上、下笼导条的横截面积、材料不同,在起动及运行过程中所起的作用不同,分别具有不同的机械特性,以合

成总的、所需的机械特性。

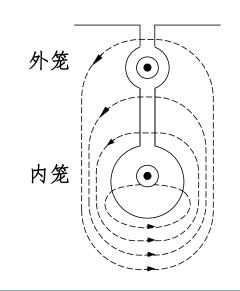

双笼型电动机转子槽型

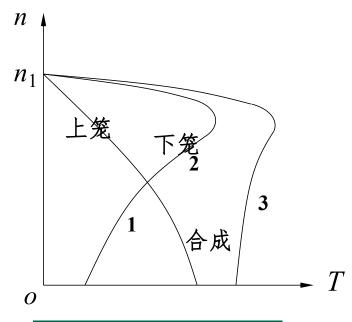

双笼型电动机机械特性

和普通笼型电动机比较,双笼型电动机的功率因数很低。在构造上,双笼型电动机比较复杂,价格昂贵。





在转子回路中串联适当的电阻,既能限制起动电流,又能增大起动转矩。

- 1、原理图: 开始起动时:  $KM1\sim KM3$ 均断开, QS闭合, 然后逐级切除 $R\Omega3$ ,  $R\Omega2$ ,  $R\Omega1$ .
- 2、优点:可以增大起动转矩,减少起动电流,起动性能良好。

$$T_{st} = \frac{3pU_1^2R_2'}{2\pi f_1[(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2]} \qquad I_2' = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}} \qquad R_2' \uparrow \rightarrow \begin{cases} T_{st} \uparrow \\ I_2' \downarrow \frac{I_1 = I_0 + (-I_2')}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}} \end{cases}$$

$$I_{2}' = \frac{U_{1}}{\sqrt{(R_{1} + R_{2}')^{2} + (X_{1} + X_{2}')^{2}}}$$

$$R_{2}^{'} \uparrow \rightarrow \begin{cases} T_{st} \uparrow \\ I_{2}^{'} \downarrow \xrightarrow{\dot{I}_{1} = \dot{I}_{0} + (-\dot{I}_{2}^{'})} \rightarrow I_{1} \end{cases}$$


#### 3、异步电机的机械特性

$$S_{\mathrm{m}} = \frac{R'_{2}}{\sqrt{R_{1}^{2} + (X_{1} + X'_{2})^{2}}} \xrightarrow{\text{忽略}R_{1}} S_{\mathrm{m}} = \frac{R'_{2}}{(X_{1} + X'_{2})}$$

$$T_{m} = \frac{3pU_{1}^{2}}{4\pi f_{1}[R_{1} + \sqrt{R_{1}^{2} + (X_{1} + X'_{2})^{2}}]} \xrightarrow{\text{忽略}R_{1}} T_{m} = \frac{3pU_{1}^{2}}{4\pi f_{1}(X_{1} + X'_{2})}$$

$$T = \frac{3pU_{1}^{2}R'_{2}/s}{2\pi f_{1}R'_{2}} \xrightarrow{\text{帶负载在额定}} T \approx \frac{2T_{\mathrm{m}}}{s_{m}} s$$
**近似为一条直线**

$$\Rightarrow T \approx \frac{3pU_1^2}{2\pi f_1 R_2} s$$

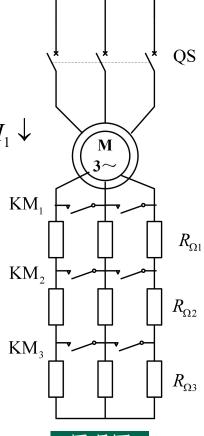

原理图







#### 4、起动过程

①初始状态: $KM1\sim KM3$ 均断开,QS闭合。转子回路总电阻  $R30=R2+R\Omega3+R\Omega2+R\Omega1$ 

$$T \approx \frac{3pU_1^2}{2\pi f_1 R_{30}'} s \rightarrow$$
特性直线Aa 工作点由a点  $\rightarrow$  b点


②b点:闭合KM3 ,转子总电阻R20=R2+RΩ2 +RΩ1

③ b点:闭合KM2,转子总电阻R10=R2+RΩ1

$$T \approx \frac{3pU_1^2}{2\pi f_1 R_0} s \rightarrow$$
特性直线Ae 由d点  $\rightarrow$  e点  $\rightarrow$  f点

④ b点:闭合KM1,转子回路总电阻R10=R2

$$T \approx \frac{3pU_1^2}{2\pi f_1 R_2} s \rightarrow$$
特性直线Ag 由f点  $\rightarrow$  g点  $\rightarrow$  h点

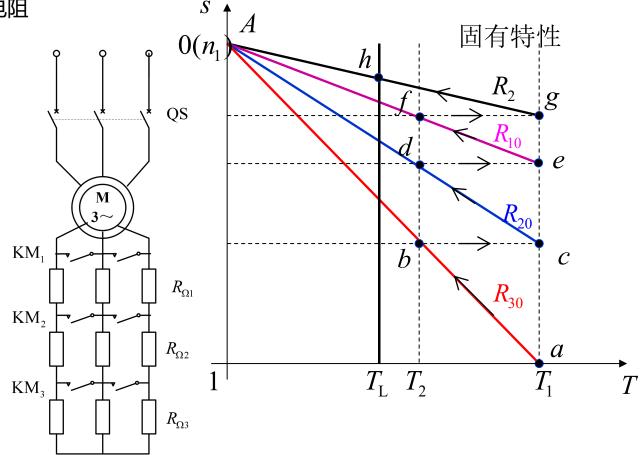



#### 5、各级起动电阻的计算

为加快起动过程,需将串入的起动电阻逐段切除,保证整个起动过程中,电动机转矩在最大起动转矩 $T_1$ 和切换转矩 $T_2$ 之间变化,不至于过小,从而保证一定大小的加速度,使电动机以较短的时间达到固有特性上的稳定运行点。一般有:

$$T_1 = (1.5 \sim 2)T_N$$

$$T_2 \ge (1.1 \sim 1.2)T_{\rm L}$$

T<sub>2</sub>的大小与起动转矩的级数有关,级数越少, T<sub>2</sub>也就越小。





#### 5、各级起动电阻的计算

已知条件: 电动机的型号, 额定功率 $P_N$ , 额定电压 $U_N$ , 额定转速 $n_N$ , 转子额定电 动势 $E_{2N}$ ,转子额定相电流 $I_{2N}$ 。

由异步电动机机械特性的简化实用表达式:  $T = \frac{2T_m}{s}$  s

$$\nabla s_{m} = \frac{R'_{2} + R'_{\Omega}}{X_{1} + X'_{2}} , \quad \text{iff} \quad T = \frac{2T_{m}(X_{1} + X'_{2})}{R'_{2} + R'_{\Omega}} s$$

曲
$$s_b = s_c$$
得:  $\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_c}{T_b} = \frac{R'_{30}}{R'_{20}} = \frac{R_{30}}{R_{20}}$  同理有:  $\frac{R_{30}}{R_{20}} = \frac{R_{20}}{R_{10}} = \frac{R_{10}}{R_2} = \frac{T_1}{T_2} = \beta$ 


同理有: 
$$\frac{R_{30}}{R_{20}} = \frac{R_{20}}{R_{10}} = \frac{R_{10}}{R_2} = \frac{T_1}{T_2} = \beta$$

*β*称为起动转矩比

则各级起动电阻为:  $R_{10} = \beta R_2$ ,  $R_{20} = \beta^2 R_2$ ,  $\dots$ ,  $R_{m0} = \beta^m R_2$ .

起动电阻各分段电阻值为:  $R_{O1} = (\beta - 1)R_2$ ,  $R_{O2} = \beta R_{O1}$ ,  $R_{O3} = \beta R_{O2}$ ...

在额定状态下: 
$$P_{\text{Cu2}} = s_{\text{N}} P_{\text{M}} \approx s_{\text{N}} \sqrt{3} E_{2\text{N}} I_{2\text{N}} = 3 R_2 I_{2\text{N}}^2$$
, 则:  $R_2 = \frac{s_{\text{N}} E_{2\text{N}}}{\sqrt{3} I_{2\text{N}}}$ 

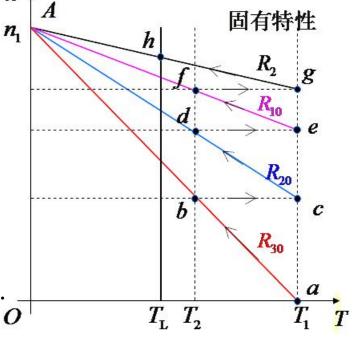



#### 5、各级起动电阻的计算

起动级数m和起动转矩比β的关系:

$$\therefore R_{m0} = \beta^m R_2 \Longrightarrow \beta = \left(\frac{R_{m0}}{R_2}\right)^{\frac{1}{m}}$$


对于
$$h$$
点:  $T_N = \frac{2T_{\rm m}(X_1 + X_2')}{R_2'} s_N \rightarrow R_2' = \frac{2T_{\rm m}(X_1 + X_2')s_N}{T_N}$ 

对于a点: 
$$T_1 = \frac{2T_{\rm m}(X_1 + X_2')}{R_{m0}'} s_{\rm a} \xrightarrow{s_a=1} R_{m0}' = \frac{2T_{\rm m}(X_1 + X_2')}{T_1}$$

$$\therefore \frac{R_{m0}}{R_2} = \frac{R'_{m0}}{R'_2} = \frac{1/T_1}{s_N/T_N} = \frac{T_N}{s_N T_1}$$

$$\therefore \boldsymbol{\beta} = \left(\frac{R_{m0}}{R_2}\right)^{\frac{1}{m}} = \left(\frac{T_N}{S_N T_1}\right)^{\frac{1}{m}}$$

$$\lg \beta = \frac{1}{m} \lg(\frac{T_N}{s_N T_1}) \Rightarrow \mathbf{m} = \frac{\lg(\frac{T_N}{s_N T_1})}{\lg \beta}$$

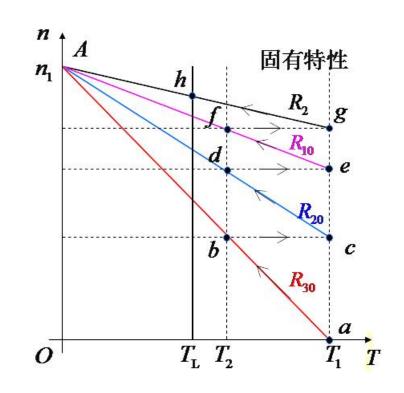



#### 5、各级起动电阻的计算

起动电阻的计算步骤为:

#### 已知起动级数m:

- a. 计算 $R_2$   $R_2 = \frac{\mathbf{s}_N E_{2N}}{\sqrt{3}I_{2N}}$
- b. 求出 $T_{\rm N}$  =9.55 $\frac{P_{\rm N}}{n_{\rm N}}$
- c. 选取 $T_1$ 和 $T_2$   $T_1 = (1.5 \sim 2.0)I_N, T_2 \geq (1.1 \sim 1.2)I_N$
- d. 求起动转矩比 $\beta$   $\beta = \frac{T_1}{T_2}$
- e. 求起动电阻中各分段电阻值 $R_{\Omega 1}$ ,  $R_{\Omega 2}$ ...,  $R_{\Omega m}$

$$R_{\text{O1}} = (\beta - 1)R_2, R_{\text{O2}} = \beta R_{\text{O1}}, \dots, R_{\text{Om}} = \beta R_{\text{Om-1}}$$

#### 起动级数m未知时,起动电阻的计算步骤为:

- a. 计算 $R_2$   $R_2 = \frac{\mathbf{s}_N E_{2N}}{\sqrt{3}I_{2N}}$
- b. 求出 $T_{\rm N}$   $T_{\rm N}$ =9.55 $\frac{P_{\rm N}}{n_{\rm N}}$
- c. 选取 $T_1$ 和 $T_2$   $T_1 = (1.5 \sim 2.0)I_N, T_2 \geq (1.1 \sim 1.2)I_N$
- d. 求起动转矩比 $\beta'$   $\beta' = \frac{T_1}{T_2}$
- e. 计算m m'=lg( $T_N/s_NT_1$ )/lg $\beta$ , m=[m'] 取较大的整数,将m代入  $\beta=\sqrt[m]{\frac{T_N}{T_1s_N}}$  计算修正后的 $\beta$

校核 
$$T_2 = \frac{T_1}{\beta} \ge (1.1 \sim 1.2)T_L$$

若不满足要求,重新修正 $\beta$ 和 $T_2$ ,直到满足要求。

f. 求各分段电阻值 $R_{\Omega 1}$ ,  $R_{\Omega 2}$ ...,  $R_{\Omega m}$   $R_{\Omega 1} = (\beta - 1)R_2$ ;  $R_{\Omega 2} = \beta R_{\Omega 1}$ ; ...  $R_{\Omega m} = \beta R_{\Omega m-1}$ 



【例】一台三相绕线转子异步电动机: $P_{\rm N}=15{\rm kW}$ ,  $n_{\rm N}=730{\rm r/min}$ , 转子三相绕组Y联结,其额定电压 $E_{\rm 2N}=165{\rm V}$ ,额定电流 $I_{\rm 2N}=48{\rm A}$ ,已知负载转矩 $T_{\rm L}=110{\rm N.m}$ ,要求最大起动转矩等于额定转矩的2倍。求:起动分级数及每级起动电阻值。

解: 
$$S_N = \frac{750 - 730}{750} = 0.027$$

$$R_2 = \frac{S_N E_{2N}}{\sqrt{3} I_{2N}} = \frac{0.027 \times 165}{\sqrt{3} \times 48} \Omega = 0.054 \Omega$$

$$T_1 = 2T_N = 2 \times 9550 \times \frac{15}{730} N.m = 392.5 N.m$$

选
$$T_2 = 1.2T_L = 1.2 \times 110N.m = 132N.m$$
,得:

$$\beta' = \frac{T_1}{T_2} = \frac{392.5}{132} = 2.97$$

则:  $m'=\lg(T_N/s_NT_1)/\lg\beta'=2.68$ ,

$$m=[m']$$
,取较大的整数,取 $m=3$ 

将m代入
$$\beta = \sqrt[m]{\frac{T_N}{T_1 s_N}} = \sqrt[3]{\frac{T_N}{0.027 \times 2T_N}} = 2.6457$$
,

校核: 
$$T_2 = T_1/\beta = 392.5_1/2.6457 = 148.354N.m > 1.2T_L$$
m=3符合要求

$$R_{\Omega 1} = (\beta - 1)R_2 = (2.6457 - 1) \times 0.054\Omega = 0.0889\Omega$$

$$R_{\Omega 2} = \beta R_{\Omega 1} = 0.235 \Omega$$

$$R_{\Omega 3} = \beta R_{\Omega 2} = 0.62$$








#### 二、转子串频敏变阻器起动

频敏变阻器是一铁损很大的三相电抗器。

起动时, S2断开, 转子串入频敏变阻器, S1闭合, 电机通电开始起动。

- ightharpoonup 起动时, $f_2 = f_1$ ,频敏变阻器铁损大,反映铁损耗的等效电阻  $R_m$ 大,相当于转子回路串入一个较大电阻。
- ightharpoonup 随着n上升, $f_2$  减小,铁损减少,等效电阻  $R_m$  减小,相当于逐渐切除  $R_m$  。
- ▶ 起动结束, S2闭合, 切除频敏变阻器, 转子电路直接短路。

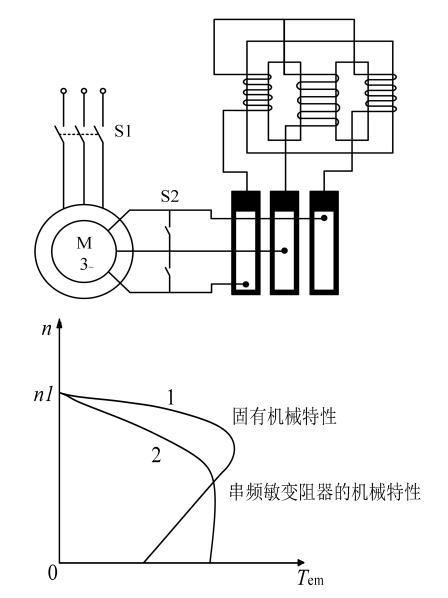





# 小结

#### 1、起动电流大的原因

起动时, n=0, s=1, 定子旋转磁场与转子相对切割速度很大, 转子频率大, 转 子感应电动势大, 使转子电流大, 根据磁动势平衡关系, 定子电流必然增大,

**2、起动转矩不大的原因** 从下述公式分析  $T_{st} = T_{em} = C_T \Phi_0 I_2' \cos \varphi_2$ 

 $\triangleright$  起动时, s=1 , 远大于运行时的 s , 转子漏抗,  $X_{s}=sX_{s}$  很大,  $\cos \varphi_{s}$  很低, 尽管 $I_{s}$ 很大,但  $I_2 \cos \varphi_2$  并不大.

邑动电流大,定子漏阻抗压降大,使定子感应电动势减小,对应的气隙磁通减小

直接起动 
$$K_1 = \frac{I_{st}}{I_N} \le \frac{1}{4} \left[ 3 + \frac{\text{电源总容量 } (\text{kV} \cdot \text{A})}{\text{起动电动机容量 } (\text{kV} \cdot \text{A})} \right]$$

 $I_{\text{stR}} = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}} \qquad T_{\text{stR}} = \frac{3pU_1^2 R_2'}{2\pi f_1 [(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2]}$ 定子串电阻或串电抗降压起动  $= \frac{KU_N}{\sqrt{(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2}} = KI_{st} = \frac{3p(KU_N)^2 R_2'}{2\pi f_*[(R_1 + R_2')^2 + (X_1 + X_2')^2]} = K^2 T_{st}$ 

| 定子串电阻(电抗)起动时,起动电流下降到 $KI_{
m st}$ ,起动转矩下降到了 $K^2T_{
m st}$ ,该方法适用于轻载起动

起动

降压起动  $\begin{cases} Y - \Delta$ 起动  $\dot{I}_{\text{st}} = \frac{\dot{U}_{1}}{\sqrt{(R_{1} + R_{2}^{\prime})^{2} + (X_{1} + X_{2}^{\prime})^{2}}} & T_{\text{st}} = \frac{3pU_{1}^{2}R_{2}^{\prime}}{2\pi f_{1}[(R_{1} + R_{2}^{\prime})^{2} + (X_{1} + X_{2}^{\prime})^{2}]} & \frac{I_{\text{styd}}}{I_{\text{total}}} = \frac{I}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3} & \frac{T_{\text{sty}}}{T_{\text{stA}}} = \left(\frac{U_{\text{YM}}}{U_{\text{NM}}}\right)^{2} = \left(\frac{U_{\text{N}}/\sqrt{3}}{U_{\text{N}}}\right)^{2} = \frac{1}{3}$ 

适用场合: 正常运行时定子绕组为三角形联结的异步电动机。

自耦变压器降压起动 
$$\dot{I}_{\mathrm{st}} = \frac{\dot{U}_{1}}{\sqrt{(R_{1} + R_{2}^{\prime})^{2} + (X_{1} + X_{2}^{\prime})^{2}}}$$
  $T_{\mathrm{st}} = \frac{3pU_{1}^{2}R_{2}^{\prime}}{2\pi f_{1}[(R_{1} + R_{2}^{\prime})^{2} + (X_{1} + X_{2}^{\prime})^{2}]}$   $\frac{I_{\mathrm{stl}}^{\prime}}{I_{\mathrm{stl}}} = \frac{I_{\mathrm{stl}}^{\prime}}{I_{\mathrm{stl}}} \cdot \frac{I_{\mathrm{st2}}}{I_{\mathrm{stl}}} = K \cdot K = K^{2} \frac{T_{\mathrm{stl}}^{\prime}}{T_{\mathrm{stl}}} = \left(\frac{U_{2}^{\prime}}{U_{\mathrm{N}}}\right)^{2} = \left(\frac{KU_{\mathrm{N}}}{U_{\mathrm{N}}}\right)^{2} = K^{2}$ 

高起动转矩笼型异步电动机 1、高转差率笼型异步电动机 2、深槽式异步电动机 3、双笼型异步电动机

绕线型异步电动机  $T_{st} = \frac{3pU_1^2R_2'}{2\pi f_1[(R_1+R_2')^2+(X_1+X_2')^2]}$   $I_2' = \frac{U_1}{\sqrt{(R_1+R_2')^2+(X_1+X_2')^2}}$   $R_2' \uparrow \rightarrow \begin{cases} T_{st} \uparrow \\ I_2 \downarrow \frac{I_1=I_0+(-I_2')}{2\pi f_1[(R_1+R_2')^2+(X_1+X_2')^2]} \end{cases}$