MACCHINE ELETTRICHE

- Macchine Asincrone -

Stefano Pastore



Dipartimento di Ingegneria e Architettura Corso di Elettrotecnica (IN 043) a.a. 2012-13


Introduzione

- Sono dette Macchine ad Induzione (trifase)
- Rotore a gabbia o rotore avvolto
- Statore e rotore sono formati entrambi da pacchi di lamierini isolati tra loro
- Nelle cave di statore e di rotore trovano posto gli avvolgimenti
- Fra statore e rotore esiste un traferro di ampiezza costante


Esempi di rotore e statore



 $Rotore\,a\,gabbia\,in\,al luminio\,pressofuso$

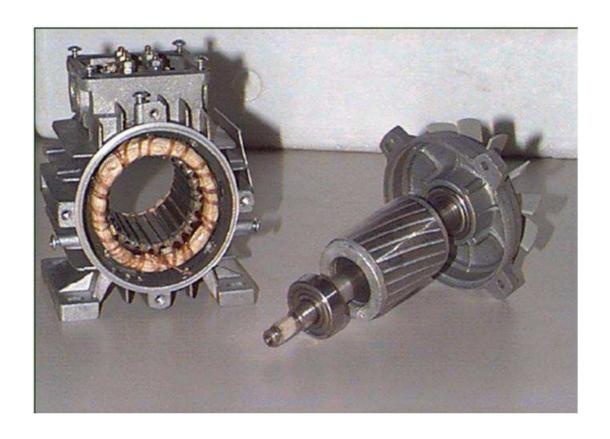

Macchina asincrona

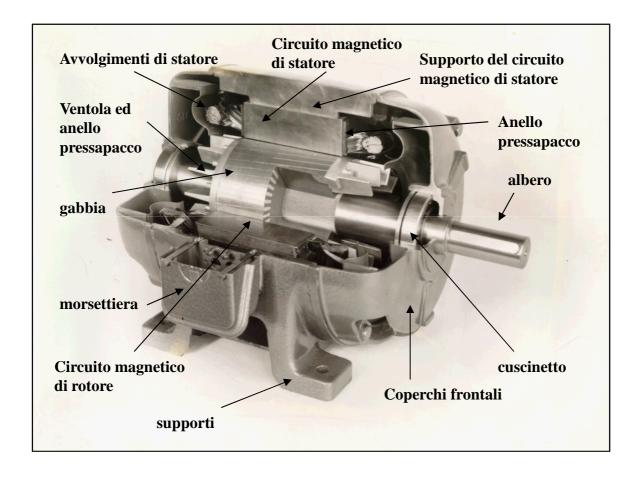

Parametri della macchina

- m=3: numero di fasi
- p: numero di coppie polari
- n: numero di conduttori per cava
- q: numero di cave per polo e per fase
- $N_c = 2 p q m$ (numero totale di cave)
- N = 2 p q n (numero tot. di cond. per fase)
- $N_s = \frac{1}{2} N$ (numero totale di spire per fase)
- $N_{\rm m} = p \ q$ (numero di matasse per fase)
- ω_c: velocità angolare del campo di statore
 > dove: ω_c = ω/p
- ω_r : velocità angolare meccanica del rotore
- sω_c: velocità angolare del campo di rotore rispetto al rotore
- s (scorrimento): $s = (\omega_c \omega_r) / \omega_c$ • $\omega_r = (1-s) \omega_c, \omega_r + s\omega_c = \omega_c$
- $0 < s < 1 \rightarrow \omega_{\rm r} < \omega_{\rm c}$, $s < 0 \rightarrow \omega_{\rm r} > \omega_{\rm c}$

Funzionamento intuitivo

- Macchina in equilibrio con rotore che gira a velocità angolare costante ω_r :
- 1) Correnti statoriche I_s producono campo rotante B_s con velocità ω_c
- 2) Questo genera un sistema simmetrico di f.e.m. E_s (statore) a pulsazione ω e E_r (rotore) a pulsazione $s\omega$
- 3) sistema E_r genera correnti equilibrate I_r con pulsazione $s\omega$
- 4) I_r producono campo rotante B_r con velocità di rotazione rispetto al rotore di $s\omega_c$ e allo statore di $\omega_r + s\omega_c = \omega_c$
- 5) B_s e B_r si compongono in B che genera le tensioni simmetriche complessive E_{Ts} e E_{Tr}
- 6) Sommando a E_{Ts} le cadute \mathbf{zI}_{s} sullo statore si ottengono le tensioni di alimentazione V_{s}

Velocità angolari

- La velocità angolare del campo di statore rispetto al rotore è $\omega_c \omega_r$
- La pulsazione della tensione (corrente) di rotore è:


$$\omega_{\text{er}} = p(\omega_{\text{c}} - \omega_{\text{r}}) \rightarrow$$

$$\omega_{\text{er}} = p(s\omega_{\text{c}}) = s(p\omega_{\text{c}}) = s\omega$$

• Ricordando che $\omega_c = \omega/p$ e $s\omega_c = (\omega_c - \omega_r)$

Schema della macchina ed equazioni interne

- Fasi dello statore collegate principalmente a stella (possono essere anche a triangolo)
- $V'_B V'_A = 0 V$ (fasi del rotore in corto-circuito)
- Tensioni di alimentazione equilibrate o simmetrice

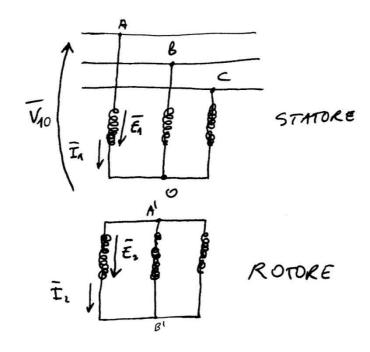

$$\begin{cases} \mathbf{V}_{10} + \mathbf{E}_1 = (R_1 + jX_{d1})\mathbf{I}_1 \\ \mathbf{E'}_2 = (R_2 + jsX_{d2})\mathbf{I'}_2 \\ \mathbf{A}\mathbf{s}_1 + \mathbf{A}\mathbf{s}_2 = \mathcal{R}_t \mathbf{\Phi} \end{cases}$$

Fattori delle equazioni interne

- $K_{a1}(2)$: fattore di avvolg. dello statore (rotore)
- Φ: flusso concatenato con la spira centrale (ideale) dello statore a pulsazione ω
- Φ ': flusso concatenato con la spira centrale (ideale) del rotore a pulsazione $s\omega$
- Flussi di dispersione che si concatenano solo con l'avvolgimento statorico o solo con il rotorico \rightarrow reattanze di dispersione X_{d1} e X_{d2}
- \Re_{t} : riluttanza al traferro

$$\mathcal{R}_{t} = \frac{\pi}{2} \frac{\delta}{\mu_{0} l \tau}$$

$$\mathbf{\Phi} = \frac{2}{\pi} l \tau \mathbf{B}$$

$$\mathbf{E}_{1} = -j \frac{\omega}{2} k_{a1} N_{1} \mathbf{\Phi}$$

$$\mathbf{E}'_{2} = -j \frac{s\omega}{2} k_{a2} N_{2} \mathbf{\Phi}'$$

$$As = \delta H = \frac{3}{\pi} k_{a} qn I$$

Equazioni interne non iso-frequenziali

- Non sono considerate le perdite nel ferro
- Sistema di equazioni non iso-frequenziali, a pulsazione ω per lo statore e $s\omega$ per il rotore
- Nella terza equazione le amperspire dipendono sia dalle correnti di statore che di rotore generate però da correnti non isofrequenziali
- Questo sistema di equazioni non è risolvibile!

$$\begin{cases} \mathbf{V}_{10} = (R_1 + jX_{d1})\mathbf{I}_1 + j\frac{\omega}{2}k_{a1}N_1\mathbf{\Phi} \\ 0 = (R_2 + jsX_{d2})\mathbf{I'}_2 + j\frac{s\omega}{2}k_{a2}N_2\mathbf{\Phi'} \\ \mathbf{As}_1 + \mathbf{As}_2 = \mathcal{R}_t\mathbf{\Phi} \end{cases}$$

Rotore bloccato


- s=1
- La macchina si comporta da trasformatore con rapporto di trasformazione *t* :

$$\begin{cases} \mathbf{E}_1 = -j\frac{\omega}{2}k_{a1}N_1\mathbf{\Phi} \\ \mathbf{E}_2 = -j\frac{\omega}{2}k_{a2}N_2\mathbf{\Phi} \end{cases}$$

$$t = \frac{E_1}{E_2} = \frac{k_{a1}N_1}{k_{a2}N_2}$$

Teorema di equivalenza

• Consideriamo la stessa macchina asincrona di prima, ma con il rotore bloccato (s = 1) e con l'avvolgimento rotorico chiuso su una stella equilibrata di resistenze pari a $R_2(1 - s)/s$.

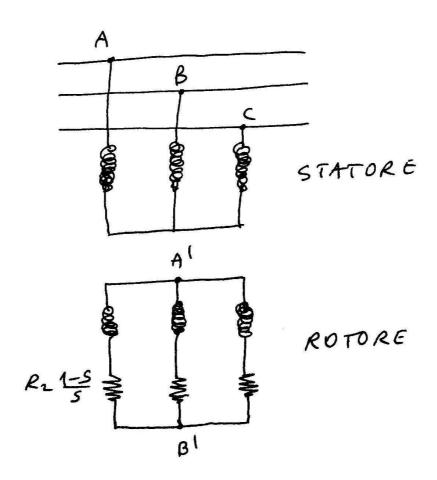

Teorema di equivalenza (2)

Una macchina asincrona funzionante ad una generica velocità (s) equivale, sotto il profilo del funzionamento elettrico, alla stessa macchina mantenuta a rotore bloccato e con le fasi del rotore stesso che alimentano, ciascuna, una resistenza pari a $R_2(1-s)/s$

- La reazione magnetica rotorica è la stessa nei due casi; il rotore è sede delle stesse correnti e il campo magnetico rotante ha la stessa ampiezza e la stessa posizione.
- Sotto il profilo energetico si mantiene l'equivalenza
- La potenza meccanica $P_{\rm m}$ erogata all'albero motore della macchina reale si ritrova nella macchina equivalente come potenza dissipata per effetto Joule dalle resistenze fittizie $R_2(1-s)/s$. La coppia meccanica C dal rapporto tra la potenza $P_{\rm m}$ e la pulsazione angolare $\omega_{\rm r}$:

$$P_m = 3R_2 \frac{1-s}{s} I_2^2$$
, $C = \frac{P_m}{\omega_r} = 3 \frac{R_2}{s \omega_c} I_2^2$

Equazioni interne ed esterne

• Sistema interno di 3 equazioni complesse (6 reali) in 4 variabili complesse iso-frequenziali e una reale (8 variabili).

$$\begin{cases} \mathbf{V}_{10} = (R_1 + jX_{d1})\mathbf{I}_1 + j\frac{\omega}{2}k_{a1}N_1\mathbf{\Phi} \\ 0 = (R_2 + R_2\frac{1-s}{s} + jX_{d2})\mathbf{I}_2 + j\frac{\omega}{2}k_{a2}N_2\mathbf{\Phi} \\ \frac{3}{\pi}k_{a1}q_1n_1\mathbf{I}_1 + \frac{3}{\pi}k_{a2}q_2n_2\mathbf{I}_2 = \Re_t\mathbf{\Phi} \end{cases}$$

• Le 2 condizioni che mancano sono costituite dalle equazioni esterne:

$$\begin{cases} V_{10} = \cos t \\ C(s) = 3 \frac{R_2}{s \omega_c} I_2^2 \end{cases}$$

• dove C(s) (ovvero dipendente dalla pulsazione ω_r) è ricavata dalla macchina collegata a quella asincrona


Circuito equivalente

• Chiamiamo I_0 la corrente equilibrata di magnetizzazione nelle fasi dello statore:

$$3k_{a1}N_1 \mathbf{I}_1 + 3k_{a2}N_2 \mathbf{I}_2 = \Re \mathbf{\Phi} \quad \text{con} : \Re = 2p\pi \Re_t$$

 $\Rightarrow k_{a1}N_1 \mathbf{I}_1 + k_{a2}N_2 \mathbf{I}_2 = k_{a1}N_1 \mathbf{I}_0$

• Si ottiene il seguente circuito

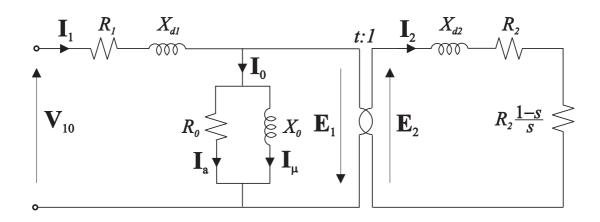


Circuito equivalente modificato

• Eliminando il trasformatore ideale

$$\mathbf{I}_{12} = \mathbf{I}_2 / t, R_{12} = t^2 R_2, X_{d12} = t^2 X_{d2}$$

Si ottiene infine

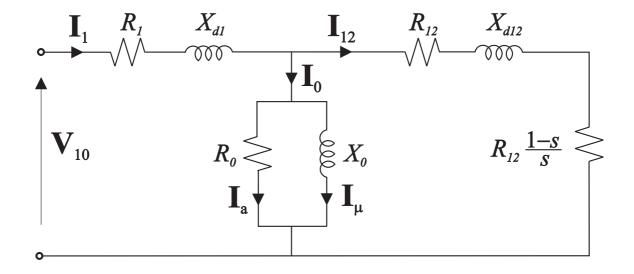


• Quando s = 1 (rotore bloccato)

$$\rightarrow R_{12}(1-s)/s = 0$$

• si ha il funzionamento equivalente al corto circuito

Circuito equivalente semplificato

• La corrente I_{μ} non è percentualmente piccola a causa del traferro, tuttavia si può utilizzare in prima approssimazione il circuito semplificato, dove unisco le perdite nel rame e i flussi dispersi dello statore e del rotore

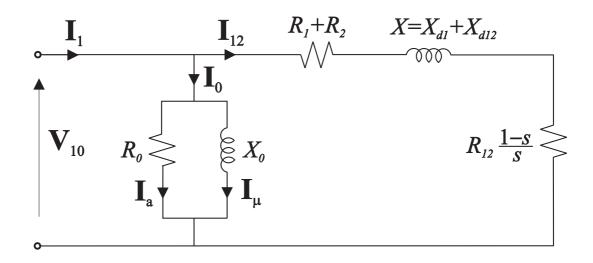

Potenza di una macchina asincrona

- Le perdite della macchina sono costituite dalle perdite nel rame di statore e rotore, dalle perdite nel ferro dello statore e dalle perdite meccaniche.
- $\bullet \quad P_{\rm a} = P_{\rm d} + P_{\rm m}$
- Utilizziamo il circuito semplificato senza considerare le perdite nel ferro e ponendo: $V_1 = \sqrt{3} V_{10}$

$$P_{a} = 3\left(R_{1} + \frac{R_{12}}{s}\right)I_{12}^{2} = \left(R_{1} + \frac{R_{12}}{s}\right)\frac{V_{1}^{2}}{\left(R_{1} + \frac{R_{12}}{s}\right)^{2} + X^{2}}$$

$$R_{1} = 2\left(R_{1} + R_{2}\right)I_{2}^{2} - \left(R_{1} + R_{2}\right)\frac{V_{1}^{2}}{s} - \frac{V_{1}^{2}}{s}$$

$$P_d = 3(R_1 + R_{12})I_{12}^2 = (R_1 + R_{12}) \frac{V_1^2}{\left(R_1 + \frac{R_{12}}{s}\right)^2 + X^2} =$$

$$=\frac{R_1+R_{12}}{sR_1+R_{12}}sP_a$$

$$P_{m} = 3R_{12} \frac{1-s}{s} I_{12}^{2} = R_{12} \frac{1-s}{s} \frac{V_{1}^{2}}{\left(R_{1} + \frac{R_{12}}{s}\right)^{2} + X^{2}}$$

Coppia di una macchina asincrona

• La coppia dalla potenza meccanica è:

$$C = \frac{P_m}{\omega_r} = \frac{P_m}{\omega_c (1 - s)} = 3 \frac{R_{12}}{s \omega_c} I_{12}^2 =$$

$$= \frac{R_{12}}{\omega_c s} \frac{V_1^2}{\left(R_1 + \frac{R_{12}}{s}\right)^2 + X^2} =$$

$$= \frac{V_1^2}{\omega_c z \left(\frac{z s}{R_{12}} + \frac{R_{12}}{z s} + 2 \frac{R_1}{z}\right)}$$

$$dove: z = \sqrt{R_1^2 + X^2}$$

 Si può anche ottenere dallo studio dell'interazione tra i due campi rotanti di statore e di rotore, applicando il principio dei lavori virtuali (bilancio energetico)

Funzionamento della macchina

• Per $\omega_r = 0$ (s = 1) il rotore è fermo:

$$(P_{\rm a} = P_{\rm d} > 0, P_{\rm m} = 0)$$

$$C_{a} = \frac{V_{1}^{2}}{\omega_{c} z \left(\frac{z}{R_{12}} + \frac{R_{12}}{z} + 2\frac{R_{1}}{z}\right)} \approx \frac{V_{1}^{2}}{\omega_{c} z^{2}} R_{12}$$

per: R_{12} , $R_1 << z$

• Per $0 \le \omega_r \le \omega_c$ (0 < s < 1) il rotore è in moto e la macchina funziona come motore ($P_a > 0$, $P_m > 0$). La coppia massima si ottiene per $s = R_{12}/z$:

$$C_M = \frac{V_1^2}{2\omega_c z \left(1 + \frac{R_1}{z}\right)} \approx \frac{V_1^2}{2\omega_c z} \propto \frac{V_1^2}{f_c^2}$$

• Per $\omega_{\rm r} = \omega_{\rm c}$ (s=0) la macchina non assorbe né eroga potenza ($P_{\rm a} > 0$, $P_{\rm m} = 0$) e la coppia è nulla

Funzionamento della macchina (2)


• Per $\omega_{\rm r} > \omega_{\rm c}$ ($-R_{12}/R_1 < s < 0$) la macchina funziona da generatore ($P_{\rm a} < 0$, $P_{\rm m} < 0$) e la potenza meccanica necessaria a portare il rotore a velocità superiore a quella di sincronismo viene trasformata in potenza elettrica. La frequenza della tensione in uscita è f indipendentemente dal numero di giri del rotore. La coppia massima si ottiene per $s = -R_{12}/z$

$$C'_{M} = \frac{V_{1}^{2}}{2\omega_{c}z\left(1 - \frac{R_{1}}{z}\right)} \approx \frac{V_{1}^{2}}{2\omega_{c}z} \propto \frac{V_{1}^{2}}{f_{c}^{2}}$$

• Per $\omega_{\rm r} < 0$ (s > 1) e $\omega_{\rm r} > \omega'_{\rm r}$ $(s < -R_{12}/R_1)$ $(\omega'_{\rm r}$ è tale che $s = -R_{12}/R_1$) la macchina funziona da freno $(P_{\rm a} > 0, P_{\rm m} < 0)$


Curve caratteristiche

 Valori normali dello scorrimento sono tra 1% e 5%. La macchina funziona praticamente a velocità costante e di poco diversa da quella del campo rotante.

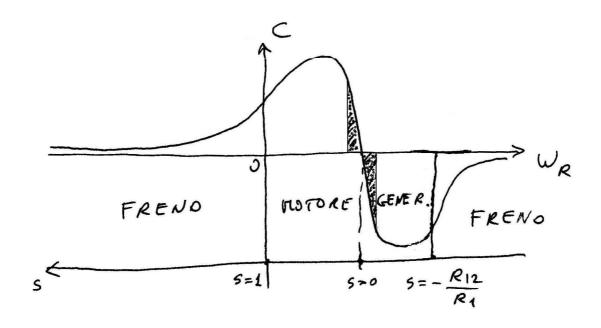

Curve caratteristiche (2)

 grafico della coppia in funzione del numero di giri

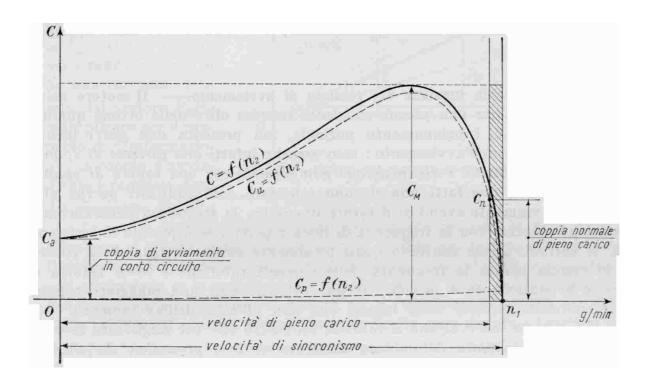


Curve caratteristiche (3)

• Il punto di funzionamento è stabile se:

$$\frac{dC}{ds} > \frac{dC_R}{ds} \Rightarrow \frac{d(C - C_R)}{ds} > 0$$

 Se s aumenta (cala la velocità), la coppia motrice diventa maggiore della coppia resistente e si ripristina l'equilibrio.
 Analogamente se s diminuisce.

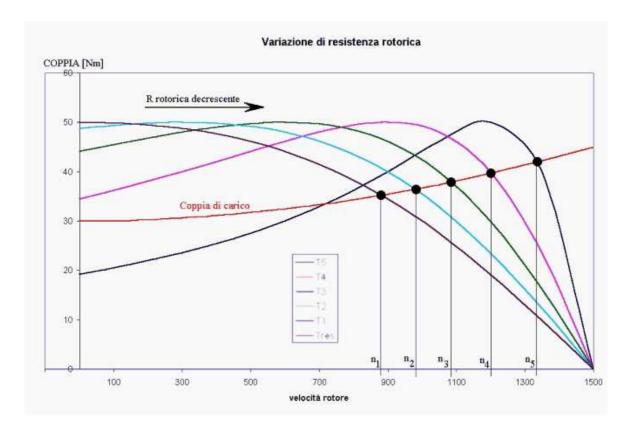

Avviamento


- All'avviamento (s = 1) i motori asincroni presentano due problemi:
- 1) Coppia di spunto bassa
- 2) Correnti di spunto al rotore e allo statore alte
- Il primo punto è un problema se il motore deve partire già sotto carico, ovvero con una coppia resistente piuttosto alta
- Il secondo è da tenere presente perché valori eccessivi di corrente possono danneggiare il motore
- Per ridurre le correnti si può avviare il motore con una tensione ridotta, però questo riduce anche la coppia. Perciò si attua solo con motori che partono a vuoto

Avviamento (2)

• Coppia all'avviamento:

$$C_a \approx \frac{V_1^2}{\omega_c z^2} R_{12}$$

• Per superare entrambi i problemi, per aumentare C_a e ridurre le correnti, si usa mettere dei reostati in serie al circuito di rotore aumentando R_{12}

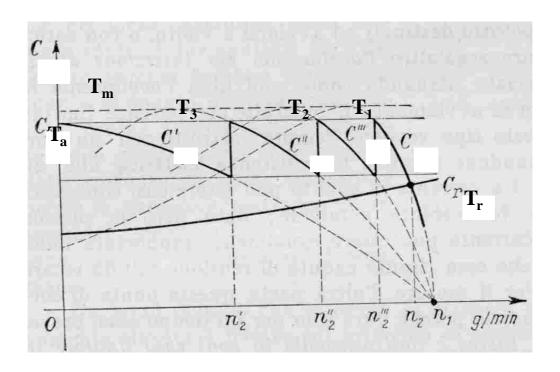

Avviamento (3)

- Ulteriore metodo consiste nel avviare il motore con le fasi dello statore poste a stella, per poi commutare le stesse a triangolo.
 Questo metodo riduce la tensione di alimentazione nominale, però riduce anche la coppia.
- Motori a doppia gabbia o a gabbia unica a sbarre profonde (motori a gabbia fino a pochi kW, a doppia gabbia fino a qualche centinaio di kW). La gabbia interna è formata da sbarre più grosse per diminuire la resistenza, quella esterna da sbarre di sezione più piccola. Le reattanze di dispersione si comportano inversamente.

Azionamenti

- Insieme di componenti elettro-meccanici che consente la trasformazione dell'energia elettrica, fornita dalla rete, in energia meccanica con coppia e velocità controllabili all'asse di un motore.
- Un azionamento è costituito da:
- a) Il motore elettrico
- b) Il convertitore statico
- c) Il dispositivo di controllo (circuiti di tipo analogico, digitale, a microprocessore)

Regolazione di velocità

• Il numero di giri di una macchina asincrona è pari a:

$$n = \frac{60f}{p} = \frac{60}{2\pi} \frac{\omega}{p} = \frac{60}{2\pi} \omega_c$$

- ➤ Variazione del numero di poli, ottenuta commutando opportunamente le bobine (di solito si possono ottenere due velocità)
- ➤ Variazione della tensione di alimentazione (la coppia è proporzionale al quadrato della tensione di alimentazione metodo usato per i piccoli motori a gabbia per i ventilatori)
- Variazione della resistenza rotorica (nei motori a rotore avvolto)
 - Perdita di energia (potenza dissipata proporzionale a s)
 - ➤ Forte variare del numero di giri al variare della coppia resistente
 - ➤ Velocità sempre prossima a quella di sincronismo quando la copia resistente si riduce a valori molto bassi
- Controllo della tensione e della frequenza di alimentazione per non ridurre la coppia $\left(C_{M} \propto \frac{V_{1}^{2}}{f^{2}}\right)$ massima