AUTOVISTORIA PREDIAL

LTVP-2026-JDF-015



Aos Cuidados do Síndico CONDOMINIO JARDIM FLORES Endereço: Rua João Lira, 15 Leblon – Rio de Janeiro - RJ

Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2026.

©TIME DESIGNER 2019
Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio mecânico ou eletrônico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da TIME DESIGNER.

TIME DESIGNER
Rua Marechal Floriano, 38, sala 610
20080-007 - Rio de Janeiro – RJ
Fone / Fax: (21) 2223-1617

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA PREDIAL (LTVP)

AUTOVISTORIA — Lei Estadual nº 6.400/2013	**Lei Complementar nº 126/2013**	**Decreto nº 37.426/2013**	

1. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

Campo	Dados
Endereço	Rua João Lira, nº 15 — Leblon, Rio de Janeiro/RJ
Tipo	Edificação residencial multifamiliar
Composição	Subsolo + Garagem + Térreo + PUC + 4 pavimentos tipo, Cobertura
Idade estimada	A confirmar documentalmente
Fachada	Revestimento em Pedra natural
Localização	Próximo à orla marítima — classe de agressividade III/IV (NBR 6118)
Data da vistoria	Outubro de 2026

2. OBJETIVO

Realizar inspeção predial conforme ABNT NBR 16747:2020, atendendo à obrigatoriedade de autovistoria periódica (quinquenal) estabelecida pela legislação estadual e municipal do Rio de Janeiro, avaliando as condições de conservação, estabilidade e segurança da edificação.

3. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS

3.1 Legislação

- Lei Estadual nº 6.400/2013
- Lei Complementar Municipal nº 126/2013
- Decreto Municipal nº 37.426/2013
- Decreto Municipal nº 24.519/2004 (conservação de fachadas)
- Lei Complementar nº 198/2019 (Código de Obras do Rio de Janeiro)
- Lei Municipal nº 2.743/1999 (elevadores)
- Código Civil, Art. 937 (responsabilidade do proprietário por ruína)
- COSCIP — Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do RJ

3.2 Normas Técnicas (ABNT)

- NBR 16747:2020 — Inspeção predial
- NBR 5674:2012 — Manutenção de edificações
- NBR 6118 — Estruturas de concreto armado
- NBR 6122 — Fundações
- NBR 9575 — Impermeabilização
- NBR 14718 — Guarda-corpos
- NBR 15846:2010 — Fachadas de pedras com fixação mecânica
- NBR 13755:2017 — Revestimento de fachadas
- NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão
- NBR 5419 — SPDA / aterramento
- NBR 15526 — Instalações de gás
- NBR 13714 — Hidrantes e mangotinhos
- NBR 12693 — Extintores de incêndio
- NBR 9077 — Saídas de emergência
- NBR 13434 — Sinalização de emergência
- NBR 9050 — Acessibilidade
- NBR 16083 — Manutenção de elevadores
- NT 2-02 CBMERJ (Hidrantes) | NT 2-08 CBMERJ (Saídas de emergência)

---

4. METODOLOGIA

Inspeção visual e sensorial (nível 1 conforme NBR 16747), com registro fotográfico de 210 imagens. O percurso partiu da cobertura descendo até a garagem, abrangendo: apartamento de cobertura (duplex), casas de máquinas, prisma de ventilação, escada de incêndio, fachada e pavimentos tipo.

Classificação de Prioridade (NBR 16747):

- Prioridade 1 (CRÍTICO) 🔴 — Risco iminente à saúde/segurança. Ação imediata.

- Prioridade 2 (REGULAR) 🟠 — Perda de desempenho, planejamento de curto prazo.

- Prioridade 3 (MÍNIMO) 🟡 — Falhas menores, médio/longo prazo.

---

5. SISTEMAS INSPECIONADOS E ANOMALIAS IDENTIFICADAS

5.1 COBERTURA

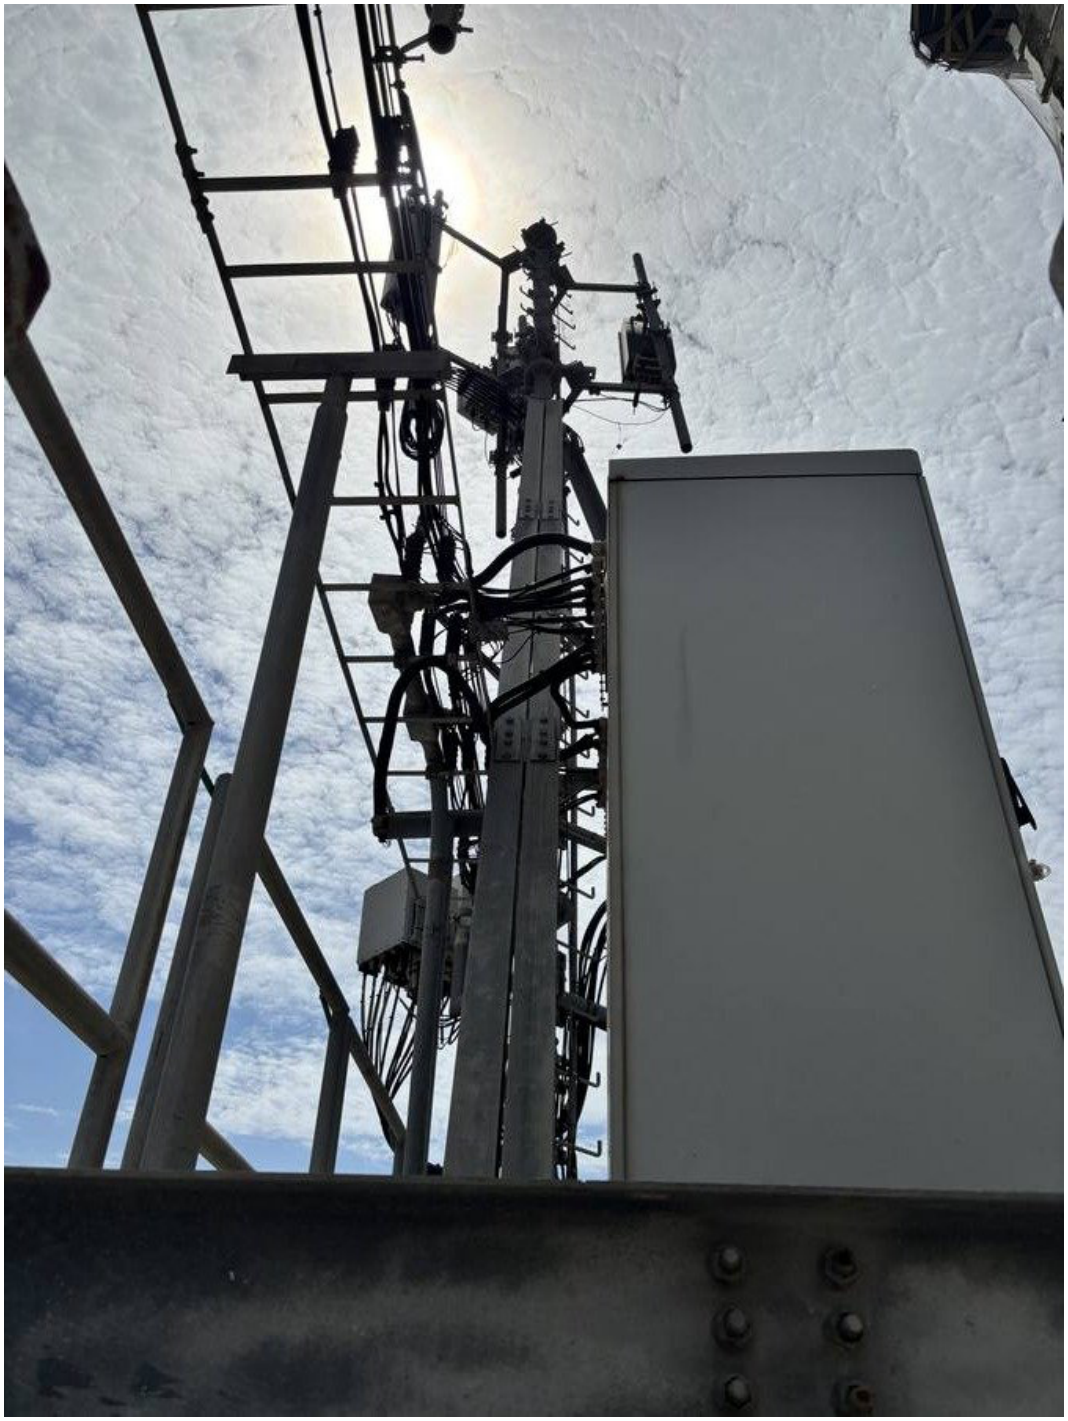


Foto: Vista geral da cobertura

5.1.1 Guarda-corpo — Madeira podre com risco imediato de queda



Foto: Guarda-corpo — madeira apodrecida (risco imediato)

- Guarda-corpo executado em madeira — material inadequado para ambiente marinho
- No momento da vistoria encontrava-se solto e em estado avançado de apodrecimento
- Diversas seções já colapsaram, com ausência total de proteção nesses trechos
- Durante a vistoria, o estado do guarda-corpo quase causou queda do engenheiro vistoriante
- Acesso à cobertura realizado por escada de marinheiro — fora de norma, vão estreito

Diagnóstico: Proteção coletiva contra queda completamente comprometida. A ausência de guarda-corpo contínuo e resistente configura risco iminente de queda de pessoas do topo da edificação. A escada de marinheiro não atende aos requisitos de acesso seguro à cobertura.

Normas: NBR 14718 | NBR 9077 | NT 2-08 CBMERJ

Prioridade: 1 — CRÍTICO 🔴

5.1.2 Piscina da cobertura — Infiltração estrutural e rachaduras generalizadas

- Piscina na cobertura escoando água da chuva para dentro das estruturas do prédio
- Danos confirmados na cobertura e no apartamento imediatamente abaixo (4º andar)
- Rachaduras generalizadas no imóvel decorrentes de ciclos de esvaziamento e preenchimento da piscina
- Movimentação de carga cíclica causando deslocamentos nas estruturas

Diagnóstico: A piscina na cobertura configura fonte ativa de patologia estrutural e de infiltração. Os ciclos de carga e descarga introduzem esforços variáveis nas estruturas, incompatíveis com o comportamento previsto em projeto. As rachaduras observadas são indicativo de dano estrutural acumulado que requer investigação especializada urgente.

Normas: NBR 6118 | NBR 9575 | NBR 6122

Prioridade: 1 — CRÍTICO 🔴

5.1.3 Revestimento da varanda da cobertura — Infiltração no pavimento inferior

- Revestimento de piso da varanda da cobertura mal aplicado
- Junção varanda/edificação sem estanqueidade adequada — infiltração ativa para o apartamento abaixo
- Piso na junção ao apartamento infiltrando água de forma contínua

Diagnóstico: Falha de impermeabilização e aplicação inadequada do revestimento geram infiltração contínua no 4º andar.

Normas: NBR 9575 | NBR 13755

Prioridade: 2 — REGULAR 🟠

5.1.4 Janelas da cobertura — Infiltração generalizada

- Todas as janelas da cobertura com problemas de manutenção
- Infiltração ativa e revestimento se soltando em todas as unidades inspecionadas
- Problema identificado como restrito ao pavimento de cobertura nesta vistoria

Diagnóstico: Deterioração generalizada das esquadrias e vedações da cobertura. Requer substituição ou recuperação completa das vedações e revestimentos adjacentes.

Normas: NBR 16747 | NBR 5674

Prioridade: 2 — REGULAR 🟠

5.1.5 Antenas de telefonia — Laudo complementar necessário

- Presença de antenas de telefonia na cobertura
- Documentação do operador, projeto estrutural de suportes, carga de vento e regularidade não verificados

Diagnóstico: Instalações de antenas em cobertura requerem laudo complementar específico contemplando cargas estruturais, ancoragens, interferência na impermeabilização, aterramento e regularidade perante operadora e legislação municipal.

Normas: NBR 6123 | Série NBR 5419 | Legislação de telecomunicações aplicável

Prioridade: 2 — REGULAR 🟠 ***(requer laudo complementar específico)***

5.1.6 Estrutura do telhado

- Estrutura inspecionada visualmente — aparentemente em boas condições no momento da vistoria.

Prioridade: 3 — MÍNIMO 🟡 ***(monitoramento periódico recomendado)***

5.2 APARTAMENTO DE COBERTURA (DUPLEX)

5.2.1 Infiltração, mofo generalizado e condições de habitabilidade

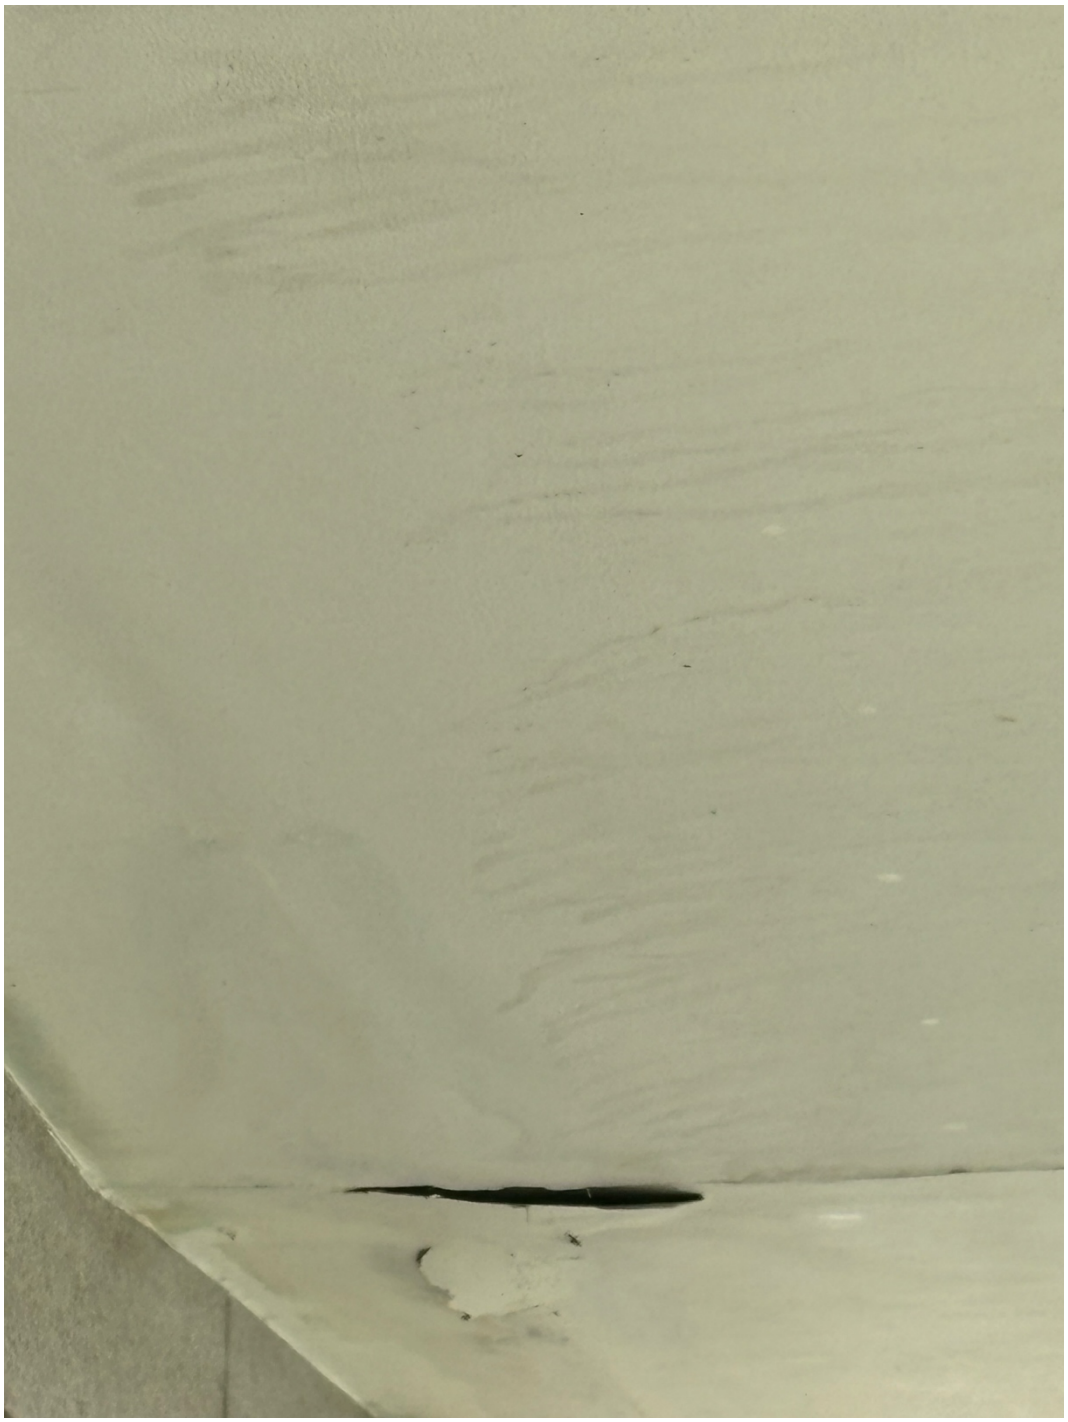


Foto: Infiltração — varanda da cobertura

- Múltiplos pontos de infiltração relatados pelos moradores e visualizados durante a vistoria
- Mofo generalizado por todo o apartamento, com concentração nos guarda-roupas
- Guarda-roupas executados em madeira convencional — material inadequado para ambiente marinho com alta umidade
- No momento da vistoria o ar-condicionado central estava desligado

Diagnóstico: A combinação de infiltrações externas (piscina, varanda, janelas) com a desativação do ar-condicionado central cria condição crônica de umidade excessiva. Em imóveis próximos ao mar com sistema de ventilação mecânica centralizada, o ar-condicionado é componente necessário para a habitabilidade — seu desligamento prolongado é causa direta de proliferação de mofo e deterioração de materiais.

> *Recomendação específica: O ar-condicionado central deste apartamento não deve ser desligado. Seu funcionamento contínuo é condição necessária para a correta habitabilidade do imóvel em ambiente marinho.*

Normas: NBR 16747 | NBR 5674 | NBR 9575

Prioridade: 2 — REGULAR 🟠

5.3 FACHADA



Foto: Fachada — pedras sem fixação mecânica

5.3.1 Pedras sem fixação mecânica — Risco de queda sobre pedestres

- Diversas pedras da fachada sem fixação mecânica adequada em toda a extensão
- Todas as pedras da fachada na região das varandas encontram-se soltas
- Risco iminente de desprendimento e queda sobre pedestres, moradores e veículos

Diagnóstico: A ausência de fixação mecânica nas pedras de revestimento de fachada — especialmente na região das varandas, sujeita a maior movimentação estrutural — configura risco crítico e imediato. O desprendimento de placas de pedra em altura é causa recorrente de acidentes graves. A situação exige interdição imediata da calçada no perímetro da edificação e inspeção especializada de toda a fachada antes de qualquer liberação de uso.

Normas: NBR 15846:2010 | NBR 13755 | Decreto Municipal nº 24.519/2004

Prioridade: 1 — CRÍTICO 🔴

5.4 PRISMA DE VENTILAÇÃO



Foto: Prisma de ventilação — pastilhas soltas

5.4.1 Pastilhas em má conservação — Risco de desprendimento e infiltração

- Pastilhas em diferentes estados de conservação e fixação
- Condição geral: má conservação
- Rejunte desgastado ou inexistente em diversas áreas
- Pastilhas se soltando — risco de queda para os ambientes internos

Diagnóstico: Deterioração generalizada do revestimento do prisma de ventilação. Pastilhas soltas e rejunte inexistente permitem infiltração de água nas estruturas adjacentes, conforme confirmado pelas ocorrências no 4º andar.

Normas: NBR 13755 | NBR 9575

Prioridade: 2 — REGULAR 🟠

5.5 ESCADA DE INCÊNDIO E ROTAS DE SAÍDA



Foto: Escada de incêndio — 5° andar, ventilação obstruída

5.5.1 Obstrução e fechamento de ventilações — Risco de morte em incêndio

- Todos os patamares da escada de incêndio com obstrução nas ventilações
- Em alguns patamares as ventilações estão completamente fechadas
- Materiais armazenados na escada de incêndio — incluindo materiais potencialmente inflamáveis
- Em situação de incêndio: acúmulo de fumaça tóxica na rota de fuga, impossibilitando evacuação e podendo causar mortes
- Os materiais armazenados podem se incendiar, tornando a rota completamente inutilizável

Diagnóstico: A escada de incêndio — que deve funcionar como rota de fuga protegida — encontra-se sistematicamente comprometida em todos os pavimentos. O fechamento das ventilações impede renovação de ar e dissipação de fumaça. A situação exige desobstrução imediata de todos os patamares e verificação do sistema de ventilação conforme projeto aprovado pelo CBMERJ.

Normas: NBR 9077 | NT 2-08 CBMERJ | COSCIP/RJ

Prioridade: 1 — CRÍTICO 🔴

5.5.2 Infiltração na escada de incêndio

- Vários pontos de infiltração ao longo da escada
- Causa provável: demolição do prédio adjacente (lote ao lado) — confirmado em consulta durante a vistoria

Diagnóstico: A demolição do edifício lindeiro alterou as condições de exposição da fachada confrontante, gerando novos pontos de entrada de água. Requer impermeabilização das interfaces afetadas.

Normas: NBR 9575 | NBR 5674

Prioridade: 2 — REGULAR 🟠

5.6 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E COMUNICAÇÃO VISUAL

5.6.1 Ausência total de sinalização de rotas de fuga

- A edificação não possui sinalização correta de rotas de fuga em nenhum pavimento
- Casas de máquinas sem pintura de piso adequada, sem sinalização de capacidade de carga
- Comunicação visual ausente ou incorreta em toda a edificação

Diagnóstico: A ausência total de sinalização de emergência compromete a capacidade de evacuação segura da edificação em qualquer situação de emergência. Todas as rotas de fuga, saídas, equipamentos de combate a incêndio e áreas técnicas devem ser sinalizadas conforme projeto aprovado pelo CBMERJ.

Normas: NBR 13434 | NT 2-08 CBMERJ | COSCIP/RJ

Prioridade: 1 — CRÍTICO 🔴

5.7 ELEVADORES E CASAS DE MÁQUINAS



Foto: Casa de máquinas — corrosão nos motores dos elevadores

5.7.1 Corrosão nos motores dos elevadores

- Casas de máquinas com reformas e modernização realizadas
- Motores com pontos de corrosão atribuídos à atmosfera marinha (classe III/IV)
- Condição avaliada como incomum para equipamentos de elevador — requer tratamento imediato

Diagnóstico: Corrosão em motores de elevador em ambiente marinho, embora previsível, não é aceitável sem proteção adequada. A progressão compromete confiabilidade e segurança dos equipamentos. Recomenda-se tratamento anticorrosivo e avaliação completa pela mantenedora quanto a cabos, freios e demais componentes metálicos.

Normas: NBR 16083 | NBR NM 207

Prioridade: 2 — REGULAR 🟠

5.7.2 Não conformidades operacionais das casas de máquinas

- Piso sem pintura adequada (contaminado por óleo)
- Sem sinalização de capacidade de carga
- Fixações mecânicas em material inadequado
- Comunicação visual incorreta ou ausente

Diagnóstico: As casas de máquinas não atendem requisitos de segurança operacional para técnicos e mantenedores.

Normas: NR-12 | NBR 16083

Prioridade: 2 — REGULAR 🟠

5.8 PAVIMENTOS 1º AO 3º ANDAR

- Sem anomalias estruturais ou de conservação significativas nos apartamentos
- Infiltrações pontuais identificadas — atribuídas à demolição do prédio lindeiro (causa externa e provisória)
- Registros de moradores que desligam o ar-condicionado central — gerando umidade e mofo por comportamento dos usuários, não por falha do sistema predial

Diagnóstico: Pavimentos tipo em condição satisfatória. As anomalias existentes têm causas externas identificadas.

Prioridade: 3 — MÍNIMO 🟡

5.9 4º ANDAR

- Diversos pontos de infiltração
- Causas identificadas: piscina/cobertura acima + prisma de ventilação com pastilhas soltas e rejunte inexistente
- Resolução depende do saneamento das fontes na cobertura e no prisma

Normas: NBR 9575 | NBR 5674

Prioridade: 2 — REGULAR 🟠

5.10 ACADEMIA E DEPÓSITO



Foto: Academia — instalações elétricas sem conformidade

5.10.1 Instalações elétricas sem conformidade — Risco elétrico imediato

- Ambiente fechado com alta umidade (Leblon, classe de agressividade III/IV)
- Alta probabilidade de fiação aparente envelhecida sem eletroduto
- Ausência de disjuntor DR (diferencial residual) no circuito da academia
- Tomadas sem grau de proteção IP44 mínimo exigido para ambientes úmidos
- Ausência de aterramento dos equipamentos metálicos

Diagnóstico: Instalações elétricas em academia de condomínio com 30+ anos em ambiente litorâneo representam risco elétrico imediato. A combinação de umidade elevada, equipamentos metálicos e circuitos sem proteção diferencial residual cria condição de risco de choque elétrico grave. Requer inspeção imediata por engenheiro elétrico com emissão de ART.

Normas: NBR 5410:2004 | NBR 16747:2020

Prioridade: 1 — CRÍTICO 🔴

5.10.2 Iluminação de emergência ausente ou inoperante

- Área com iluminação natural insuficiente (confirmado em registro fotográfico)
- Ausência ou inoperância de blocos autônomos de iluminação de emergência
- Em caso de queda de energia: ambiente às escuras sem rota de saída sinalizada

Diagnóstico: A ausência de iluminação natural adequada neste ambiente torna obrigatória a existência de iluminação de emergência autônoma operante. A situação atual não atende à NBR 10898:2013 nem aos requisitos do CBMERJ para edificação residencial multifamiliar. Requer verificação e instalação imediata.

Normas: NBR 10898:2013 | IT-18 CBMERJ | NBR 16747:2020

Prioridade: 1 — CRÍTICO 🔴

5.10.3 Materiais combustíveis acumulados no depósito

- Materiais combustíveis (tintas, solventes, madeira, papelão) acumulados sem compartimentação
- Ausência de extintor adequado na área ou extintor vencido
- Ausência de sinalização de proibição de fumar e de saída de emergência

Diagnóstico: Depósito de condomínio com materiais combustíveis sem controle representa risco de princípio de incêndio e aceleração de propagação em caso de sinistro.

Normas: NBR 12693:2013 | IT-21 CBMERJ | NBR 16747:2020

Prioridade: 3 — MÍNIMO 🟡

5.10.4 Ancoragem de equipamentos e revestimento de piso da academia

- Equipamentos de musculação sem projeto estrutural aprovado de ancoragem
- Piso com alta probabilidade de desgaste, destacamento ou irregularidades por uso e umidade
- Risco de desprendimento de fixações e de tropeço por irregularidades no piso

Diagnóstico: Academia sem documentação de reforma aprovada. Ancoragem de equipamentos pesados em laje de edificação antiga requer avaliação estrutural. Revestimento de piso deteriorado representa risco de acidente.

Normas: NBR 6118:2014 | NBR 13818:1997 | NBR 9050:2020

Prioridade: 2 — REGULAR 🟠

6. QUADRO RESUMO DE OCORRÊNCIAS

Código	Sistema	Descrição resumida	Local	Prioridade
OC-01	Cobertura — guarda-corpo	Madeira podre, seções colapsadas, risco iminente de queda	Cobertura	🔴 **P1**
OC-02	Cobertura — piscina	Infiltração estrutural ativa, rachaduras generalizadas	Cobertura / 4º andar	🔴 **P1**
OC-03	Fachada	Pedras sem fixação mecânica — todas soltas nas varandas	Fachada geral	🔴 **P1**
OC-04	Escada de incêndio	Ventilações obstruídas/fechadas em todos os patamares	Todos os andares	🔴 **P1**

OC-05	Sinalização	Ausência total de sinalização de emergência	Toda a edificação	🔴 **P1**
OC-06	Cobertura — varanda	Revestimento mal aplicado, infiltração ativa no 4º andar	Cobertura	🟠 **P2**
OC-07	Cobertura — janelas	Todas com infiltração e revestimento se soltando	Cobertura	🟠 **P2**
OC-08	Apto cobertura	Mofo generalizado, ar-condicionado desligado, guarda-roupas inadequados	Apto cobertura	🟠 **P2**
OC-09	Prisma de ventilação	Pastilhas soltas, rejunte inexistente, infiltração	Prisma	🟠 **P2**
OC-10	Escada de incêndio	Infiltração por demolição do prédio lindeiro	Escada	🟠 **P2**
OC-11	Elevadores — motores	Corrosão por atmosfera marinha	Casa de máquinas	🟠 **P2**
OC-12	Casas de máquinas	Sem sinalização, piso inadequado, fixações incorretas	Casa de máquinas	🟠 **P2**
OC-13	Antenas de telefonia	Sem documentação — laudo complementar necessário	Cobertura	🟠 **P2**
OC-14	4º andar	Infiltrações por piscina e prisma de ventilação	4º andar	🟠 **P2**
OC-15	Pavimentos 1º–3º	Infiltrações pontuais por obra lindeira	1º ao 3º andares	🟡 P3
OC-16	Cobertura — telhado	Estrutura aparentemente em boas condições	Cobertura	🟡 P3
OC-17	Academia — elétrica	Instalações sem DR, sem IP44, sem aterramento — risco de choque	Academia	🔴 **P1**

OC-18	Academia — emergência	Iluminação de emergência ausente/inoperante	Academia / Depósito	🔴 **P1**
OC-19	Academia — ancoragem	Equipamentos sem projeto de ancoragem, piso desgastado	Academia	🟠 **P2**
OC-20	Depósito	Materiais combustíveis sem compartimentação nem extintor	Depósito	🟡 P3

7. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Ações imediatas — antes de qualquer outra providência

#	Ação	Justificativa
1	Interditar a calçada no perímetro da edificação	Pedras de fachada soltas — risco de queda sobre pedestres
2	Desobstruir imediatamente todos os patamares da escada de incêndio	Risco de morte em caso de incêndio
3	Isolar acesso à cobertura até substituição do guarda-corpo	Guarda-corpo colapsado — risco de queda
4	Paralisar uso da piscina até laudo estrutural específico	Infiltração ativa e rachaduras estruturais em progressão
5	Inspeção elétrica imediata na academia (ART)	Instalações sem DR e sem IP44 em ambiente úmido — risco de choque
6	Verificar iluminação de emergência na academia e depósito	Área sem luz natural — risco em queda de energia

Curto prazo — P1

Sistema	Ação recomendada
Fachada	Inspeção especializada completa + instalação de fixação mecânica em todas as pedras
Guarda-corpo cobertura	Substituição completa em aço inox ou alumínio conforme NBR 14718

Sinalização de emergência	Projeto e instalação em toda a edificação
Escada de incêndio	Desobstrução, verificação de ventilação conforme projeto CBMERJ, AVCB
Academia — elétrica	Inspeção por engenheiro elétrico com ART — DR, IP44, aterramento
Academia — emergência	Instalar/ativar blocos autônomos de emergência (NBR 10898)

Médio prazo — P2

Sistema	Ação recomendada
Piscina	Laudo estrutural específico + impermeabilização completa ou desativação definitiva
Janelas da cobertura	Substituição de vedações e recuperação de revestimentos
Varanda cobertura	Repermeabilização e refazimento do revestimento
Prisma de ventilação	Recuperação completa: remoção de pastilhas soltas, rejunte e reposição
Elevadores	Tratamento anticorrosivo dos motores + relatório completo da mantenedora
Casas de máquinas	Pintura de piso, sinalização de carga, substituição de fixações
Apto cobertura	Tratamento de mofo, orientação ao morador sobre ar-condicionado, substituição de guarda-roupas por material adequado
Infiltrações escada	Impermeabilização da fachada confrontante ao lote demolido
Antenas	Contratação de laudo complementar específico com operadora

8. PARECER TÉCNICO

A edificação apresenta **sete não conformidades de Prioridade 1 — CRÍTICO**, com risco iminente à integridade física dos moradores, visitantes e pedestres:

A **fachada com pedras soltas** em toda a extensão — e todas as pedras na região de varandas já desvinculadas da estrutura — representa o mais grave risco externo imediato. A interdição do perímetro da calçada é medida necessária antes mesmo da conclusão deste laudo.

A **escada de incêndio com ventilações obstruídas e fechadas em todos os pavimentos** torna a edificação incapaz de realizar evacuação segura. Esta condição configura risco direto de morte em caso de emergência.

O **guarda-corpo da cobertura**, parcialmente colapsado e em madeira apodrecida, apresentou risco real durante a própria vistoria, quase causando queda do engenheiro responsável.

A **piscina da cobertura** está atuando como fonte ativa de danos estruturais, com rachaduras que se propagam por múltiplos pavimentos e infiltrações ativas comprovadas.

A **ausência total de sinalização de emergência** em toda a edificação agrava o risco das demais não conformidades e impede qualquer evacuação organizada.

A **academia e depósito** apresentam duas não conformidades críticas adicionais: instalações elétricas sem proteção diferencial residual e sem grau de proteção adequado para ambiente úmido (risco de choque elétrico imediato), e ausência de iluminação de emergência em área sem luz natural suficiente.

Os pavimentos tipo (1º ao 3º andar) apresentam condição razoável, com anomalias de causa externa identificada e caráter provisório.

---

9. CONCLUSÃO

O Condomínio Jardim das Flores — Rua João Lira, 15, Leblon/RJ — **não atende às condições mínimas de segurança** nos sistemas de fachada, proteção de borda, rotas de fuga, prevenção de incêndio e instalações elétricas.

São recomendadas de forma imediata, sem aguardar a emissão do laudo definitivo:

1. Interdição da calçada no perímetro da edificação
2. Desobstrução de todos os patamares da escada de incêndio
3. Isolamento do acesso à cobertura
4. Paralisação do uso da piscina

A emissão do laudo definitivo assinado pelo responsável técnico, com ART/RRT, deverá ser comunicada ao Município conforme Decreto nº 37.426/2013.

---


10. ENCERRAMENTO

As anomalias identificadas neste laudo foram constatadas mediante inspeção visual e sensorial (Nível 1 — NBR 16747:2020), com registro fotográfico de 210 imagens, realizada nas dependências do Condomínio Jardim das Flores em novembro de 2026.

O presente laudo tem caráter técnico e informativo, destinando-se ao síndico e à administração do condomínio para fins de planejamento das intervenções necessárias e cumprimento das obrigações legais de autovistoria predial.

Local e data: Rio de Janeiro, novembro de 2026.

Responsável técnico:

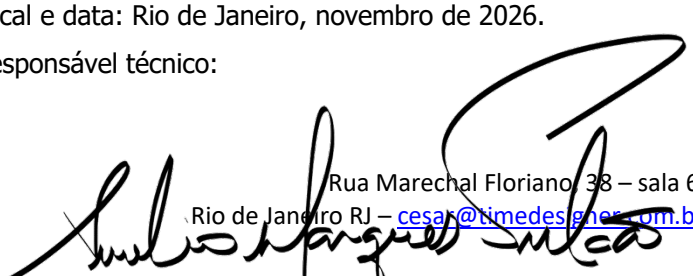

Aurélio Marques Vulcão
CREA-RJ 2011101849

Rio de Janeiro, novembro de 2026.