

MAINT SAV

SOTRAL INDUSTRIE SAS

p.riviere@sotral-industrie.fr

Tél. 04 78 55 44 33

Compte rendu d'intervention 21/09/2026

Votre contact :

Julien DURAND

Technicien SAV

j.durand@bfr-systems.fr

Tél. 06 12 34 56 78

Accompagné de : **Thomas BERNARD**

À Blyes, le 21/09/2026,

À l'attention de M. Pascal Rivière,

INTERVENTION

N° 260921-01

Machine 1 : Presse hydraulique 120 T
Modèle : PH-120/4D | N° de série : PH1204D-2011-0387

Machine 2 : Convoyeur d'évacuation C40
Modèle : C40-MOD | N° de série : SN-CONV-0492

Objet / demande
Audit mécanique complet demandé par la maintenance : bruits anormaux et vibrations croissantes sur le groupe hydraulique, perte de cadence d'environ 15 %.

Contact sur site
M. Pascal Rivière — Responsable maintenance

Date d'intervention
21/09/2026 au 22/09/2026

Durée sur site
15 h 00 (15,00 h)

Lieu
Atelier 2 — ligne d'emboutissage 4

Téléphone / e-mail client
04 78 55 44 33 / p.riviere@sotral-industrie.fr

Horaires sur site
2 Journées d'intervention

Technicien(s) sur site
Julien DURAND [Technicien principal] · Thomas BERNARD

RELEVÉ DES JOURNÉES D'INTERVENTION					2 Journées d'intervention
Date	Horaires sur site	Pause	Durée sur site	Activité / Travaux	
21/09/2026	08:15 - 17:00	45 min	8 h 00 (8,00 h)	Audit mécanique groupe hydraulique...	
22/09/2026	08:00 - 15:45	45 min	7 h 00 (7,00 h)	Remplacement courroie, vidange, mi...	
Total cumulé			15 h 00 (15,00 h)		

1. SYNTHÈSE DE L'INTERVENTION

1

Problème de sécurité

1

Urgent

1

Priorité haute

2

Priorité basse

1

Informatif

Mécanique
3 événement(s)

Électrique
2 événement(s)

Automatisme
1 événement(s)

Heures passées sur site
15 h 00 (15,00 h)

Photos jointes
5

Points de sécurité / urgence
2

Synthèse du technicien

Audit complet du groupe hydraulique conforme à la demande. La perte de cadence s'explique par le patinage de la courroie détendue (glissement estimé 8 à 10 %) et par la dérive thermique de l'huile (68 °C) qui fait chuter le rendement volumétrique de la pompe. Le bruit et les vibrations proviennent du roulement d'arbre principal en fin de vie. Après intervention, la machine a repris sa cadence nominale ; deux réserves subsistent : le roulement principal et la fuite au raccord de refoulement.

Objet / demande du client

Audit mécanique complet demandé par la maintenance : bruits anormaux et vibrations croissantes sur le groupe hydraulique, perte de cadence d'environ 15 %.

BFR SYSTEMS

Siège social et site de production n°1 – 1, rue du Jariel, ZAC Les Longs Sillons, 77120 Coulommiers, France

Site de production n°2 – 50 allée des érables, 01150 Blyes, France

Page 2 / 5

2. SÉCURITÉ ET URGENCES

2 évènement(s)

Mécanique — Presse hydraulique 120 T

09:20

URGENT

Roulement de l'arbre principal en fin de vie : jeu axial mesuré au comparateur 0,18 mm (0,05 mm maxi), échauffement relevé à 81 °C et bruit caractéristique à 1 450 tr/min. Remplacement à planifier sous 48 h — risque de grippage engagé sous 250 h de production.

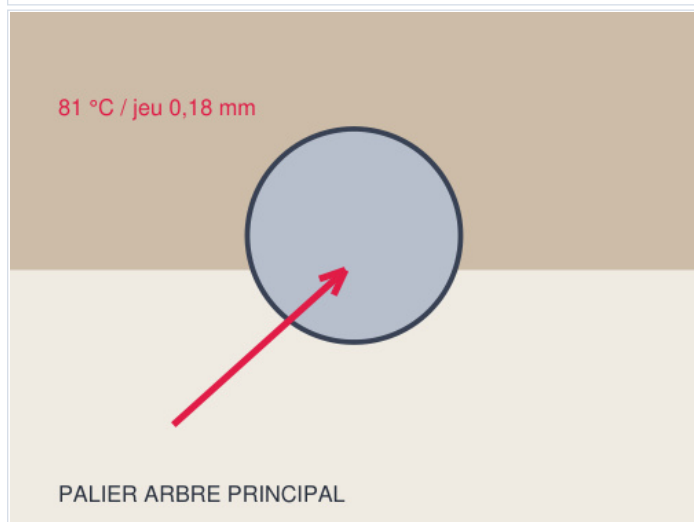


Photo 1

Électrique

14:30

PROBLÈME DE SÉCURITÉ

Absence de bac de récupération sous le groupe hydraulique et traces d'huile au sol devant l'armoire : risque de glissade signalé au responsable maintenance, zone balisée dans l'attente de la mise en conformité. Point à traiter avant la reprise de production en 3x8.

3. POINTS DE PRIORITÉ HAUTE

1 évènement(s)

Mécanique — Presse hydraulique 120 T

10:05

PRIORITÉ HAUTE

Courroie trapézoïdale de l'entraînement de pompe détendue : flèche mesurée 12 mm pour 8 mm maximum. Craquelures visibles et dépôt de gomme sur la gorge de poulie. Courroie remplacée (XPB 2360) et tension réglée à 7 mm.

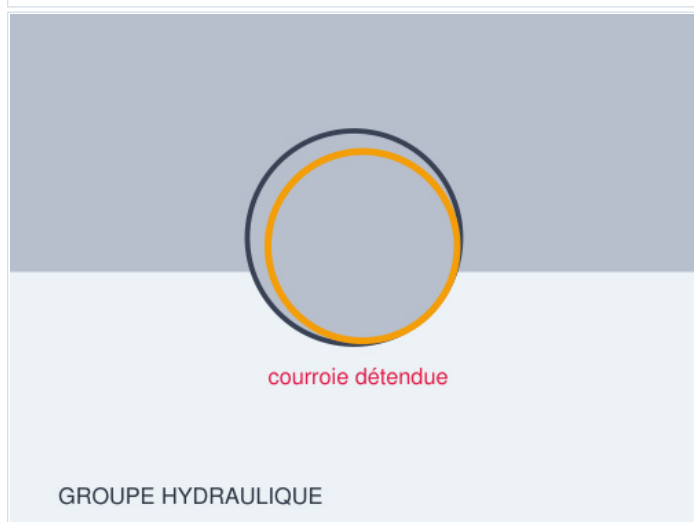


Photo 2

4. POINTS DE PRIORITÉ BASSE


2 évènement(s)

Électrique — Convoyeur d'évacuation C40

11:10

PRIORITÉ BASSE

Armoire électrique : empoussièrement du filtre de ventilation et deux presse-étoupes non serrés en partie basse. Aspiration du filtre réalisée, presse-étoupes resserrés. Aucun défaut d'isolement relevé sur les circuits moteur et commande.

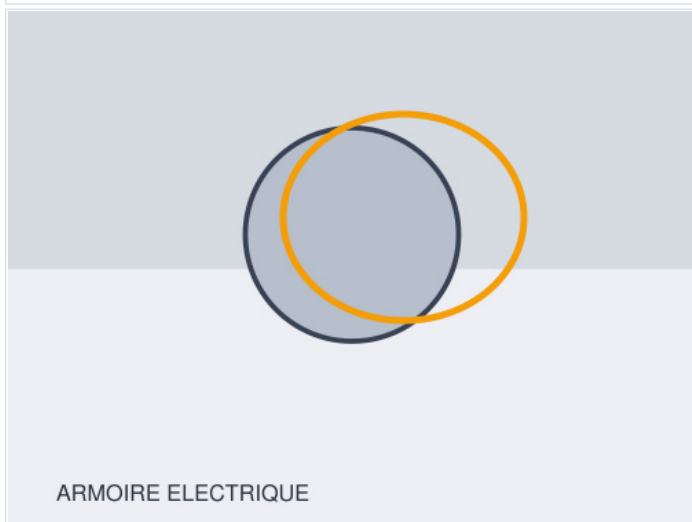

ARMOIRE ELECTRIQUE

Photo 3

Mécanique

13:40

PRIORITÉ BASSE

Quatre silentblochs de fixation moteur fissurés (déformation visible) et deux points de graissage des paliers non réalisés depuis plus de 6 mois. Graissage complet effectué, silentblochs à remplacer sous 1 mois.

5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1 évènement(s)

Automatisme — Convoyeur d'évacuation C40

14:05

INFORMATIF

Automate S7-300 : paramètres de l'IHM conformes, sauvegarde du programme vérifiée sur la carte mémoire. Le compteur de cycles affiche 1 942 000 cycles pour une maintenance préventive conseillée à 2 000 000 : à programmer au prochain arrêt.

6. TRAVAUX RÉALISÉS

Remplacement de la courroie trapézoïdale et nettoyage de la gorge de poulie ; réglage de la tension à 7 mm. Graissage complet des paliers et de la tête de bielle. Resserrage au couple de la visserie de bâti et des fixations moteur. Nettoyage du faisceau du refroidisseur d'huile et du filtre d'armoire. Contrôle et remise en état de la filtration par cartouche. Essai à vide puis en charge : cadence nominale retrouvée, température d'huile stabilisée à 61 °C.

7. TRAVAUX À PRÉVOIR

- 1) Remplacer le roulement de l'arbre principal sous 48 h (pièce réf. 63-2216-C3) — MO estimée 4 h, arrêt machine 1 journée.
- 2) Remplacer les 4 silentblochs moteur sous 1 mois.
- 3) Mettre en place un bac de récupération et un tapis absorbant sous le groupe hydraulique (sécurité).
- 4) Programmer le remplacement du groupe hydraulique à 2 000 000 cycles.
- 5) Mettre en place une gamme de graissage périodique et un relevé vibratoire mensuel.

8. PIÈCES DE RECHANGE

2 pièce(s)

Dénomination	Référence	Quantité
Courroie trapézoïdale XPB 2360	BFR-8820-XPB	1
Cartouche filtrante hydraulique 10 µm	HYD-FILT-010	2

La signature du client vaut pour acceptation du devis final et validation des pièces de rechange ci-dessus.

9. PHOTOS COMPLÉMENTAIRES

2 photo(s)

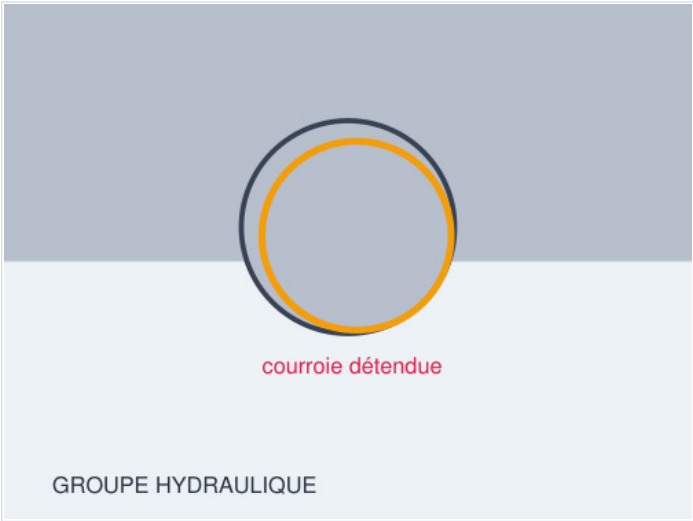


Photo 4 — Vue d'ensemble du groupe hydraulique

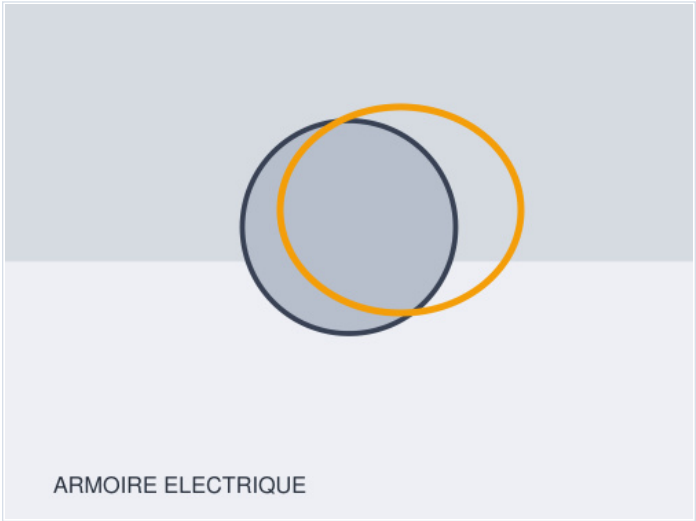


Photo 5 — Armoire électrique — état général

10. VALIDATION

Le client reconnaît avoir pris connaissance du présent rapport, avoir reçu les explications du technicien et accepte les constats et travaux décrits. La signature du client vaut pour acceptation du devis final et validation des pièces de rechange ci-dessus.

Le client (bon pour accord)

Pascal RIVIÈRE
Responsable maintenance
Date : 21/09/2026 à 15:35

Accompagné de : Thomas BERNARD

Le technicien

Julien DURAND
Technicien SAV — 06 12 34 56 78 · j.durand@bfr-systems.fr
Date : 21/09/2026 à 15:40