

MAINT SAV

SOTRAL INDUSTRIE SAS

p.riviere@sotral-industrie.fr

Tél. 04 78 55 44 33

Compte rendu d'intervention 21/09/2026

Votre contact :

Julien DURAND

Technicien SAV

j.durand@bfr-systems.fr

Tél. 06 12 34 56 78

Accompagné de : **Thomas BERNARD**

À Blyes, le 21/09/2026,

À l'attention de M. Pascal Rivière,

INTERVENTION		N° 260921-01
Machine 1 : Presse hydraulique 120 T Modèle : PH-120/4D N° de série : PH1204D-2011-0387		
Machine 2 : Convoyeur d'évacuation C40 Modèle : C40-MOD N° de série : SN-CONV-0492		
Objet / demande Audit mécanique complet demandé par la maintenance : bruits anormaux et vibrations croissantes sur le groupe hydraulique, perte de cadence d'environ 15 %.	Lieu Atelier 2 — ligne d'emboutissage 4	
Contact sur site M. Pascal Rivière — Responsable maintenance	Téléphone / e-mail client 04 78 55 44 33 / p.riviere@sotral-industrie.fr	
Date d'intervention 21/09/2026 au 22/09/2026	Horaires sur site 2 Journées d'intervention	
Durée sur site 15 h 00 (15,00 h)	Trajet aller 06:45 - 08:15 (1 h 30)	
Trajet retour (estimé) ~15:40 - ~17:10 (1 h 30 [estimé])	Total déplacement 3 h 00 (3,00 h)	
Total général (site + route) 18 h 00 (18,00 h)		
Technicien(s) sur site Julien DURAND [Technicien principal] · Thomas BERNARD		

RELEVÉ DES JOURNÉES D'INTERVENTION				2 Journées d'intervention
Date	Horaires sur site	Pause	Durée sur site	Activité / Travaux
21/09/2026	08:15 - 17:00	45 min	8 h 00 (8,00 h)	Audit mécanique groupe hydraulique...
22/09/2026	08:00 - 15:45	45 min	7 h 00 (7,00 h)	Remplacement courroie, vidange, mi...
Total cumulé			15 h 00 (15,00 h)	

1. SYNTHÈSE DE L'INTERVENTION				
1 Problème de sécurité	1 Urgent	1 Priorité haute	2 Priorité basse	1 Informatif
Mécanique 3 évènement(s)				
Électrique 2 évènement(s)				
Automatisme 1 évènement(s)				
Heures passées sur site 15 h 00 (15,00 h)				
Photos jointes 5				
Points de sécurité / urgence 2				
Synthèse du technicien				
Audit complet du groupe hydraulique conforme à la demande. La perte de cadence s'explique par le patinage de la courroie détendue (glissement estimé 8 à 10 %) et par la dérive thermique de l'huile (68 °C) qui fait chuter le rendement volumétrique de la pompe. Le bruit et les vibrations proviennent du roulement d'arbre principal en fin de vie. Après intervention, la machine a repris sa cadence nominale ; deux réserves subsistent : le roulement principal et la fuite au raccord de refoulement.				

Objet / demande du client

Audit mécanique complet demandé par la maintenance : bruits anormaux et vibrations croissantes sur le groupe hydraulique, perte de cadence d'environ 15 %.

2. SÉCURITÉ ET URGENCES

Évènement 1 / 2

Mécanique — [Presse hydraulique 120 T]

09:20

URGENT

Roulement de l'arbre principal en fin de vie : jeu axial mesuré au comparateur 0,18 mm (0,05 mm maxi), échauffement relevé à 81 °C et bruit caractéristique à 1 450 tr/min. Remplacement à planifier sous 48 h — risque de grippage engagé sous 250 h de production.

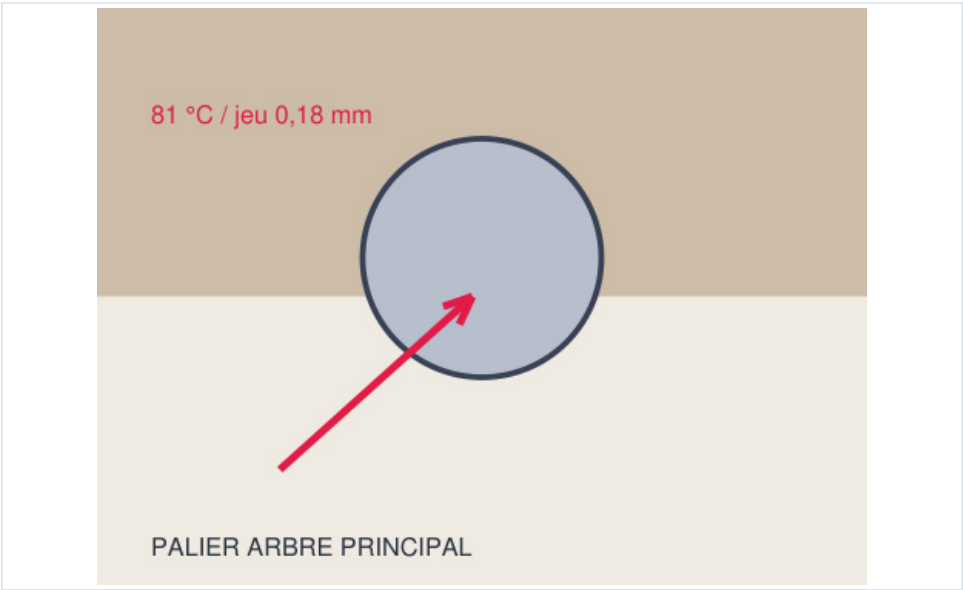


Photo 1

2. SÉCURITÉ ET URGENCES

Évènement 2 / 2

Électrique	14:30	PROBLÈME DE SÉCURITÉ
------------	-------	----------------------

Absence de bac de récupération sous le groupe hydraulique et traces d'huile au sol devant l'armoire : risque de glissade signalé au responsable maintenance, zone balisée dans l'attente de la mise en conformité. Point à traiter avant la reprise de production en 3x8.

3. POINTS DE PRIORITÉ HAUTE

Mécanique — [Presse hydraulique 120 T]

10:05

PRIORITÉ HAUTE

Courroie trapézoïdale de l'entraînement de pompe détendue : flèche mesurée 12 mm pour 8 mm maximum. Craquelures visibles et dépôt de gomme sur la gorge de poulie. Courroie remplacée (XPB 2360) et tension réglée à 7 mm.

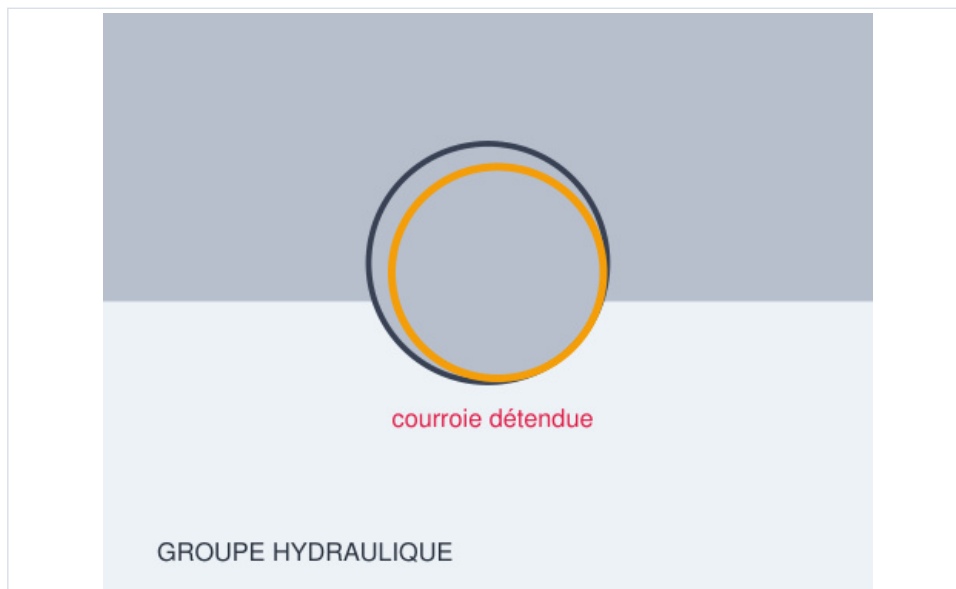


Photo 2

4. POINTS DE PRIORITÉ BASSE

Évènement 1 / 2

Électrique — [Convoyeur d'évacuation C40]

11:10

PRIORITÉ BASSE

Armoire électrique : empoussièrément du filtre de ventilation et deux presse-étoupes non serrés en partie basse. Aspiration du filtre réalisée, presse-étoupes resserrés. Aucun défaut d'isolement relevé sur les circuits moteur et commande.

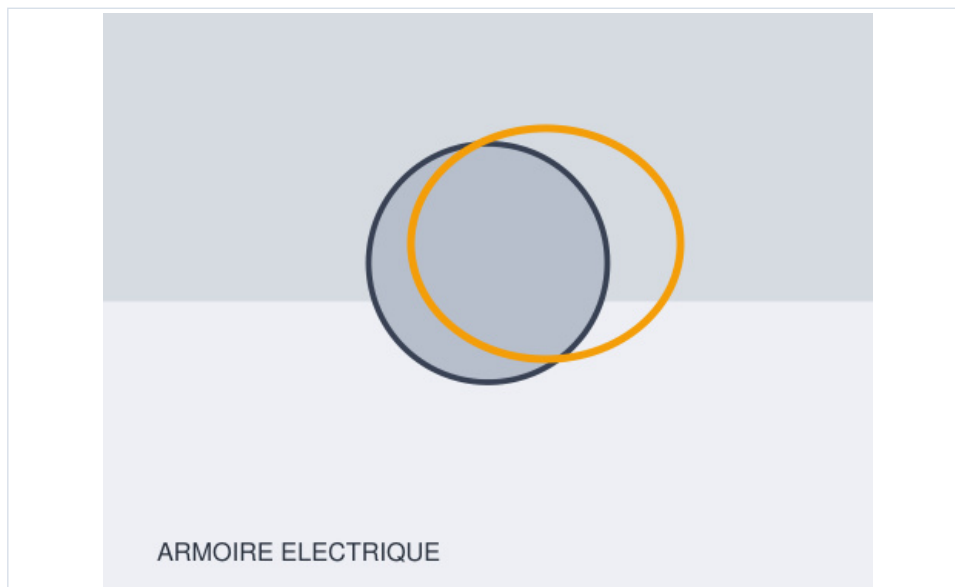


Photo 3

4. POINTS DE PRIORITÉ BASSE

Évènement 2 / 2

Mécanique

13:40

PRIORITÉ BASSE

Quatre silentblochs de fixation moteur fissurés (déformation visible) et deux points de graissage des paliers non réalisés depuis plus de 6 mois. Graissage complet effectué, silentblochs à remplacer sous 1 mois.

5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Automatisme — [Convoyeur d'évacuation C40]

14:05

INFORMATIF

Automate S7-300 : paramètres de l'IHM conformes, sauvegarde du programme vérifiée sur la carte mémoire. Le compteur de cycles affiche 1 942 000 cycles pour une maintenance préventive conseillée à 2 000 000 : à programmer au prochain arrêt.

6. TRAVAUX RÉALISÉS

Remplacement de la courroie trapézoïdale et nettoyage de la gorge de poulie ; réglage de la tension à 7 mm. Graissage complet des paliers et de la tête de bielle. Resserrage au couple de la visserie de bâti et des fixations moteur. Nettoyage du faisceau du refroidisseur d'huile et du filtre d'armoire. Contrôle et remise en état de la filtration par cartouche. Essai à vide puis en charge : cadence nominale retrouvée, température d'huile stabilisée à 61 °C.

7. TRAVAUX À PRÉVOIR

- 1) Remplacer le roulement de l'arbre principal sous 48 h (pièce réf. 63-2216-C3) — MO estimée 4 h, arrêt machine 1 journée.
- 2) Remplacer les 4 silentbloks moteur sous 1 mois.
- 3) Mettre en place un bac de récupération et un tapis absorbant sous le groupe hydraulique (sécurité).
- 4) Programmer le remplacement du groupe hydraulique à 2 000 000 cycles.
- 5) Mettre en place une gamme de graissage périodique et un relevé vibratoire mensuel.

8. PIÈCES DE RECHANGE

2 pièce(s)

Dénomination	Référence	Quantité
Courroie trapézoïdale XPB 2360	BFR-8820-XPB	1
Cartouche filtrante hydraulique 10 µm	HYD-FILT-010	2

La signature du client vaut pour acceptation du devis final et validation des pièces de rechange ci-dessus.

9. PHOTOS COMPLÉMENTAIRES

2 photo(s)

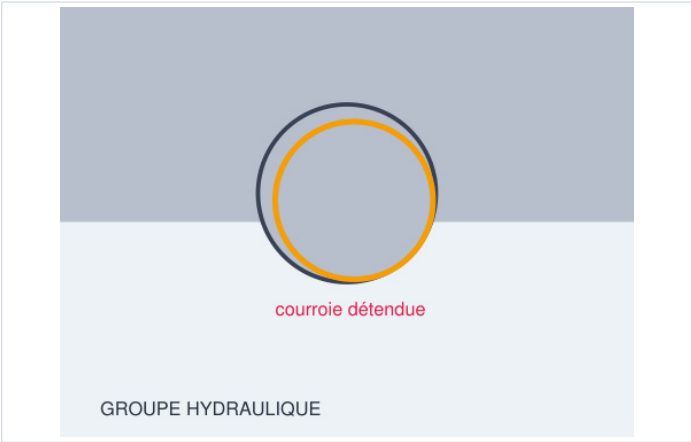


Photo 4 — Vue d'ensemble du groupe hydraulique

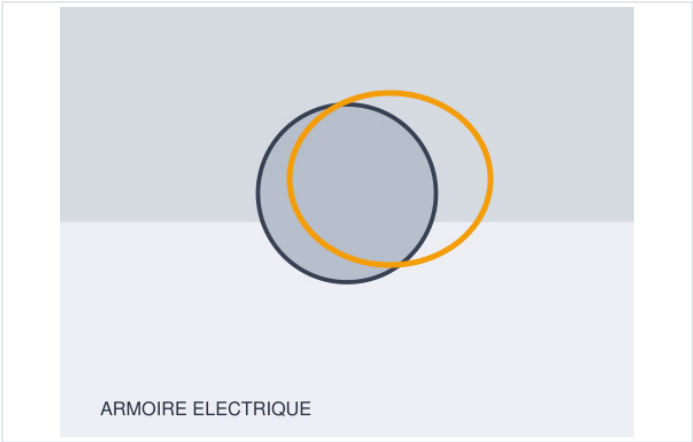


Photo 5 — Armoire électrique — état général

10. VALIDATION

Le client reconnaît avoir pris connaissance du présent rapport, avoir reçu les explications du technicien et accepte les constats et travaux décrits. La signature du client vaut pour acceptation du devis final et validation des pièces de rechange ci-dessus. La durée du trajet retour est estimée sur la base du trajet aller constaté.

Le client (bon pour accord)

Pascal RIVIÈRE
Responsable maintenance
Date : 21/09/2026 à 15:35



Accompagné de : Thomas BERNARD

Le technicien

Julien DURAND
Technicien SAV — 06 12 34 56 78 · j.durand@bfr-systems.fr
Date : 21/09/2026 à 15:40

