

บันทึกการฝึกอบรมสำหรับแต่ละหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร อบรมผู้ปฏิบัติงาน รานสกน็อก ไรท์โมดูโมวค์ จัดวันที่ 14/02/67
 ชื่อองค์กรที่จัด แผนก A.M. กุมกุนงาน วิทยากร โศภิตา, อาริษา, อรุณรัตน์
 ความมุ่งหมาย เมื่อเข้ากะกะจัมอัปดิ สักวัน ในกำหนดทุกของกรมการช่างต่อเรือ
 เนื้อหา เอกสารแนบ ระยะเวลา - ชั่วโมง 40 นาที

ที่	ชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม	รหัสประจำตัว	สังกัด	ลายมือชื่อ		สรุปผลการฝึกอบรม		หมายเหตุ
				รอบเช้า	รอบบ่าย	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	ลลิตา บลลิตา		กมโรด			/		
2	ฐา					/		
3	phyo					/		
4	zaw					/		
5	oo					/		
6	thid					/		
7	มัสตือ					/		
8	มัส					/		
9	มัส					/		
10	มัส					/		
11	มัส					/		
12	มัส					/		
13	มัส					/		
14	myo					/		
15	มัส					/		
16	มัส					/		
17	มัส					/		
18	มัส					/		
19	สุกสิกรม อุดมศิริ	TH 0012	F/m.	phr		/		

วิธีที่ใช้ประเมินผลการฝึกอบรม(อาจมีมากกว่าหนึ่งวิธีก็ได้) ☒ ระยะเวลาการเข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์ที่ใช้ไม่ต่ำกว่า%)

☐ ทดสอบระหว่างฝึก ☐ ทดสอบหลังฝึก ☐ สังเกตการณ์ระหว่างการฝึกอบรม ☐ อื่นๆ(ระบุ)

บันทึกโดย วันที่

สรุปผลการประเมินหลักสูตร (ถ้ามี)

บันทึกโดย วันที่

สรุปผลการประเมินวิทยากร (ถ้ามี)

บันทึกโดย วันที่

(ให้นำข้อมูลไปบันทึกไว้ใน "รายงานประวัติการฝึกอบรม/ดูงานของพนักงาน" ตามความเหมาะสม)




บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

ขั้นตอนการผลิตและควบคุมภาพ

การตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต

● การเตรียมโมล


1. ตรวจสอบชนิด (type) ของโมลให้ตรงกับแบบและทำความสะอาดโมลโดยใช้ลมเป่า

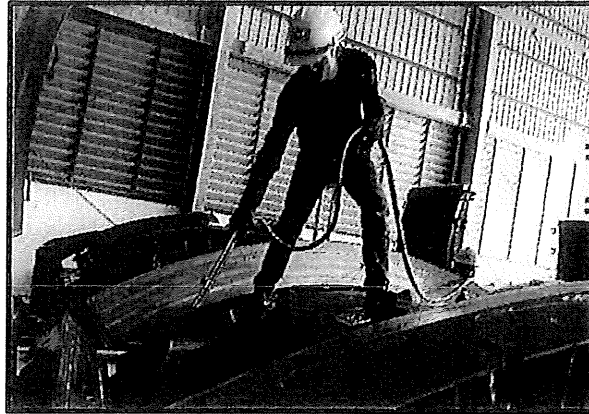

2. ใช้น้ำยาทาแบบทาบริเวณขอบรอยต่อของโมลก่อนการปิดโมล




3. เน้นการทาน้ำมันบริเวณขอบยาง (rubber) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขณะเปิด-ปิด

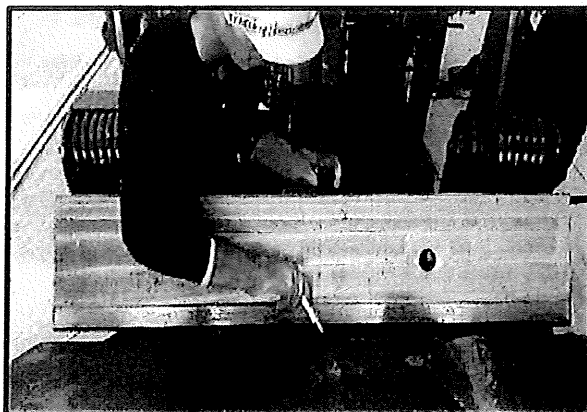

4. หลังจากปิดด้านข้าง ทาทั้ง 4 ด้านและท้องแบบ




5. ทาน้ำยาทาแบบบริเวณฝาปิดทั้งสองข้าง

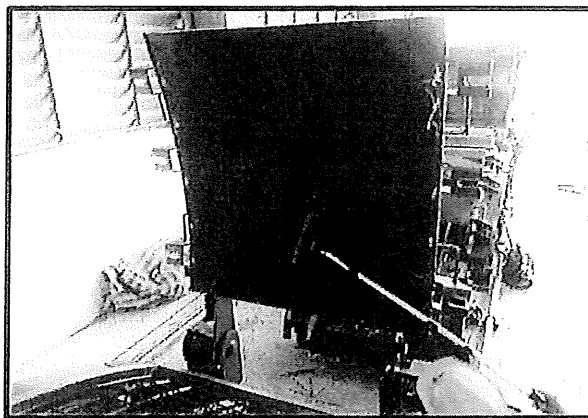


NOTE : น้ำยาทาแบบที่ใช้ต้องผ่านการอนุมัติโดยเจ้าของงาน/ ตัวแทนเจ้าของงาน

6. ทาจารบีที่ POCKET เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยทาให้ครบตามจำนวนของแต่ละโมล

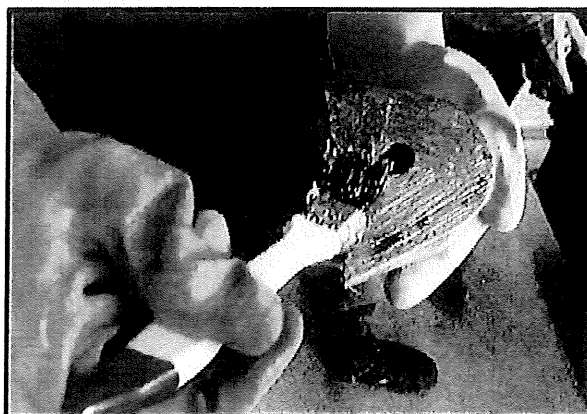


7. นำ POCKET ใส่กลับเข้าไปยังตำแหน่งเดิม ให้ครบตามจำนวนของแต่ละโมด

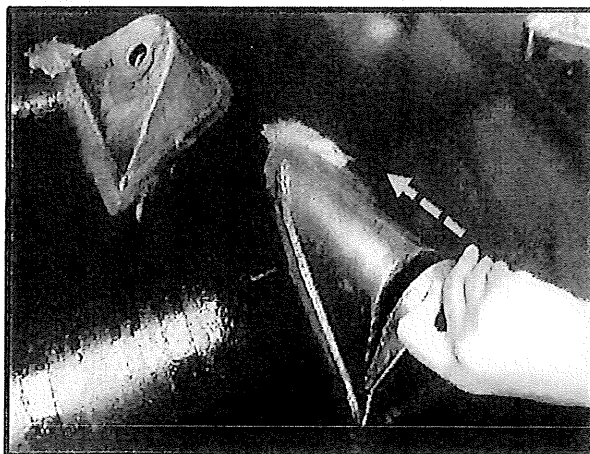


8. ตรวจสอบเหล็กที่ผูกเสร็จแล้วที่ Jig โดยมีวิธีตรวจสอบเหล็กเสริมคอนกรีต ดังนี้


- จำนวนของเหล็กเสริม (ตามที่ระบุไว้ในแบบ)
- ขนาดของเหล็กเสริม (ตามที่ระบุไว้ในแบบ)
- ระยะห่างของเหล็กเสริม (ตามที่ระบุไว้ในแบบ)
- ตำแหน่งของเหล็กเสริม (ตามที่ระบุไว้ในแบบ)
- ตำแหน่งลูกปูน (Covering)
- สภาพผิวของเหล็กเสริม (สนิม, อื่น ๆ)
- การเก็บงานของปลายลวดผูกเหล็ก

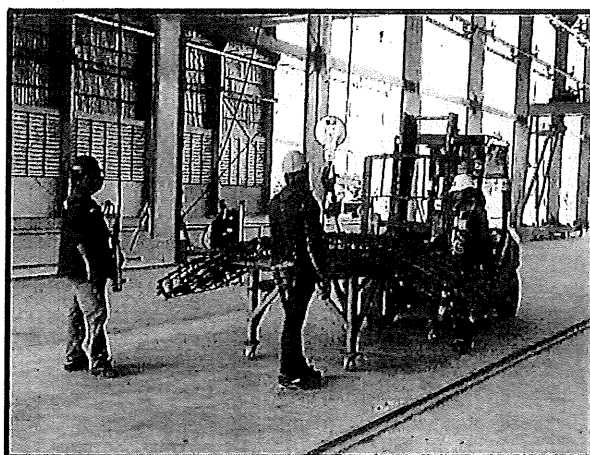


9. วางเหล็กที่ตรวจสอบแล้ว ลงในโมล

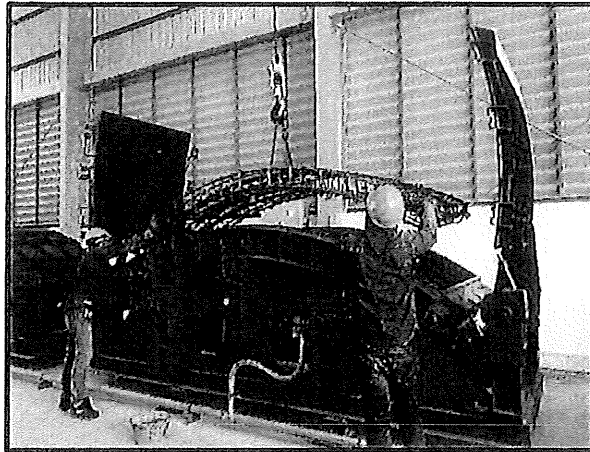


10. จัดเหล็กให้พอดีกับช่องว่างของ insert ในโมล และตรวจสอบตำแหน่งของลูกปูน

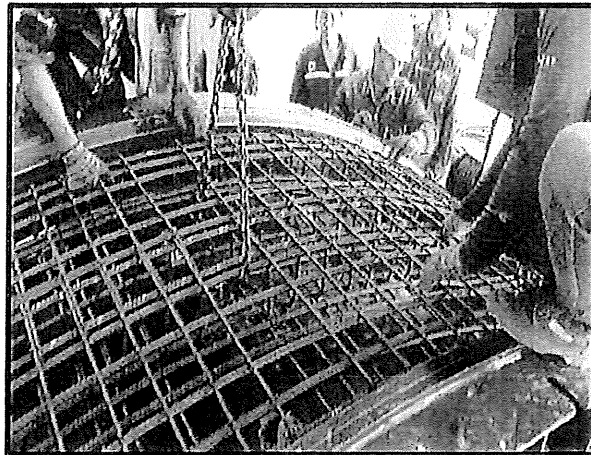


11. ทาจารบีให้ทั่ว Straight Bolt สีเขียวทั้ง 2 ตัว ให้ครบตามจำนวนของแต่ละโมล

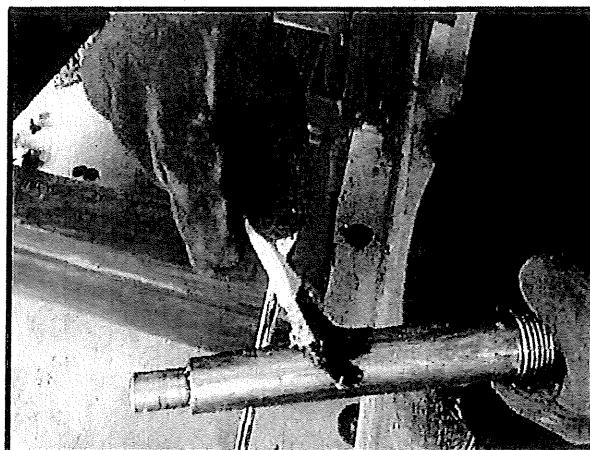


12. นำกลับไปใส่ให้แน่นตามตำแหน่งในฝั่งด้านอื่น

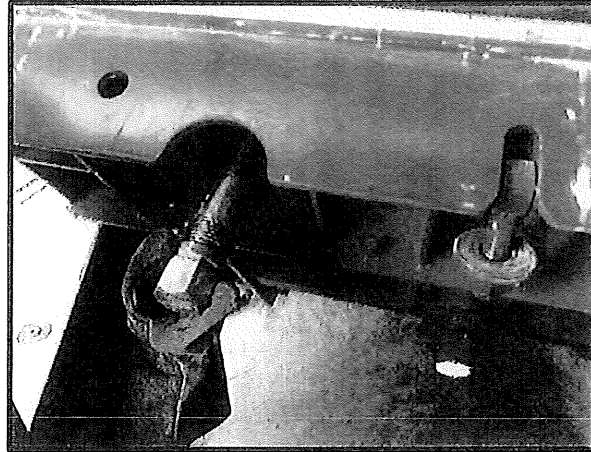


13. ทาจารบีที่ TEMPORARY CURVED BOLT ให้ครบตามจำนวนในแต่ละโมล

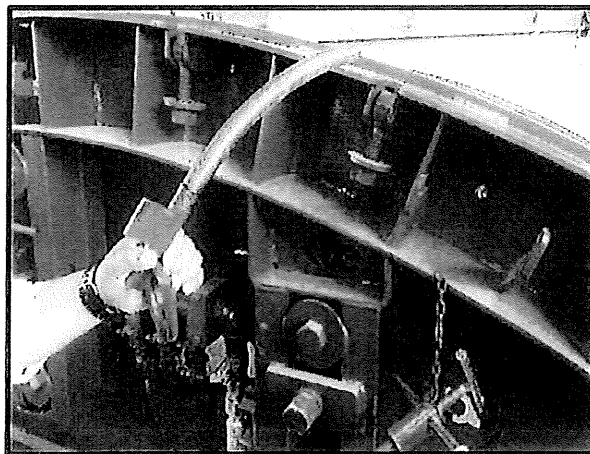


14. เตรียม CURVED PLASTIC SHEATH ให้ครบตามจำนวนในแต่ละโมล

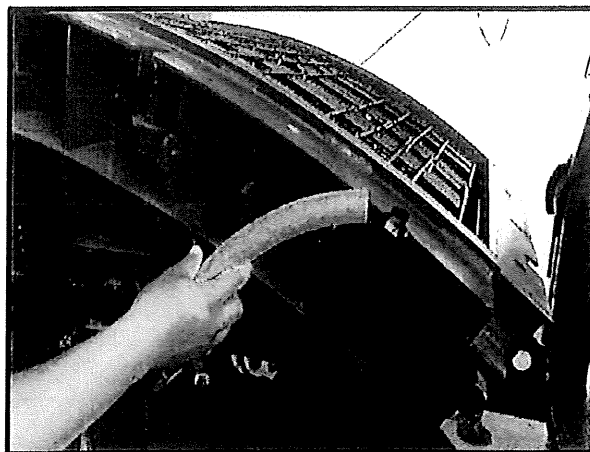


15. นำ TEMPORARY CURVED BOLT กลับเข้าไปฝังในไมล พร้อมกับสวม CURVED PLASTIC SHEATH แล้วทำการยึดให้แน่น

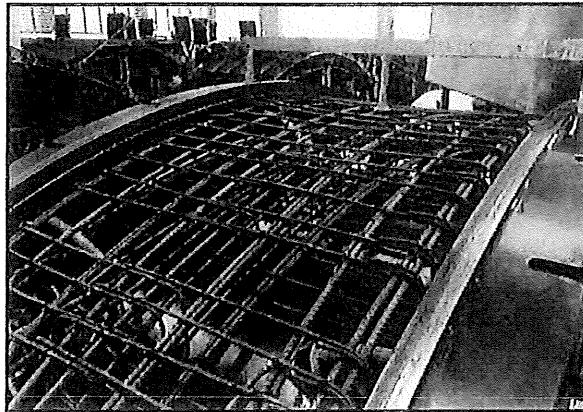


16. นำ PLASTIC SOCKET สวมเกลียวพร้อมขันล๊อคให้แน่นสุดเกลียวจนปาก PLASTIC SOCKET แนบสนิทกับไมล

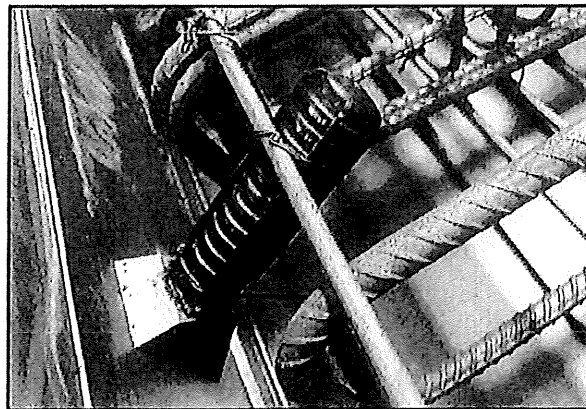


17. ใช้ Socket Wrench ขัน SOCKET HOLE ตามทิศทางให้แน่น เพื่อป้องกัน ไม่ให้น้ำปูนไหลเข้าไปด้านใน

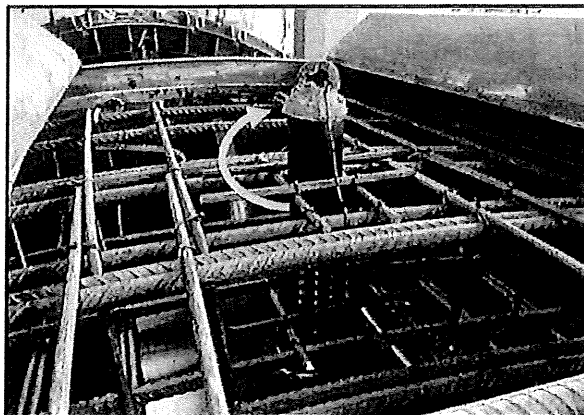


18. นำ GROUT PLUG มาปิด SOCKET HOLE เพื่อป้องกันน้ำป่วนเข้าไปด้าน SOCKET HOLE
ในขณะเทคอนกรีต

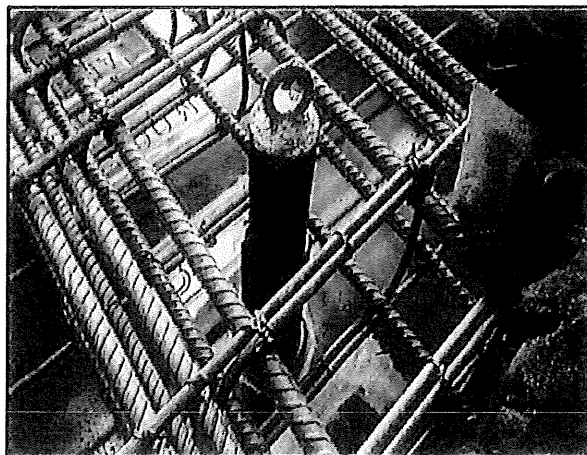

19. สุดท้ายให้คู่มือการฝังภายในแต่ละโมลให้ครบตามจำนวนและยึดแน่นหนาพร้อมกับ
เช็คจำนวนของเหล็กเสริม ขนาด ระยะห่าง ตำแหน่ง และระยะหุ้มของคอนกรีตให้เป็นไปตามที่ระบุไว้
ในแบบ อีกครั้งก่อนปิดฝาโมล

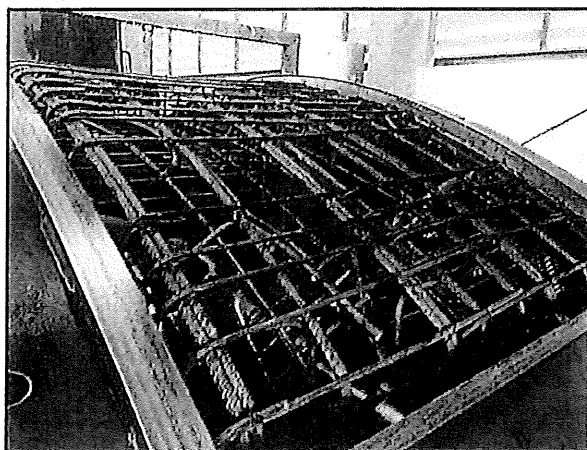

20. ปิดฝาไมล์พร้อมล็อก BOLT ตามจำนวนของแต่ละไมล์ให้แน่น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ
งานเทคอนกรีต

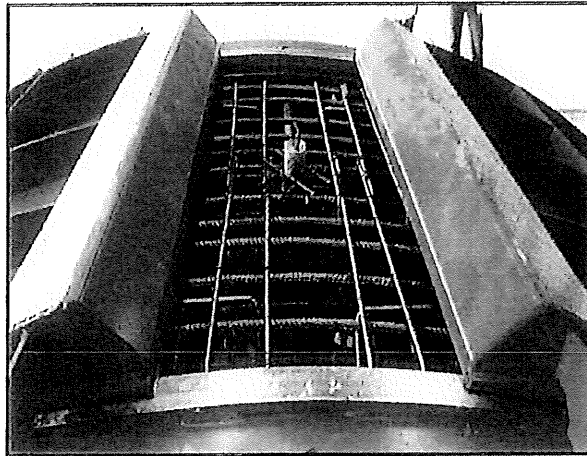

NOTE : อุปกรณ์ที่ใช้การฝังทั้งหมดต้องผ่านการอนุมัติใช้จากเจ้าของงาน/ ตัวแทนเจ้าของงาน
ใบบันทึกการตรวจสอบ (Inspection Check Sheet) ต้องบันทึกโดย QC ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบ

ภาพถ่ายประกอบการอบรม

