


수평지선 설치작업 중 전로에 감전

재해개요

2024. 8. 00.(화) 09:55경, 충남 서산시 소재 불량전주 교체공사 현장에서 활선 상태인 지지선전주 상부에 수평지선을 설치하던 재해자가 220V 전로에 감전되어 사망한 재해

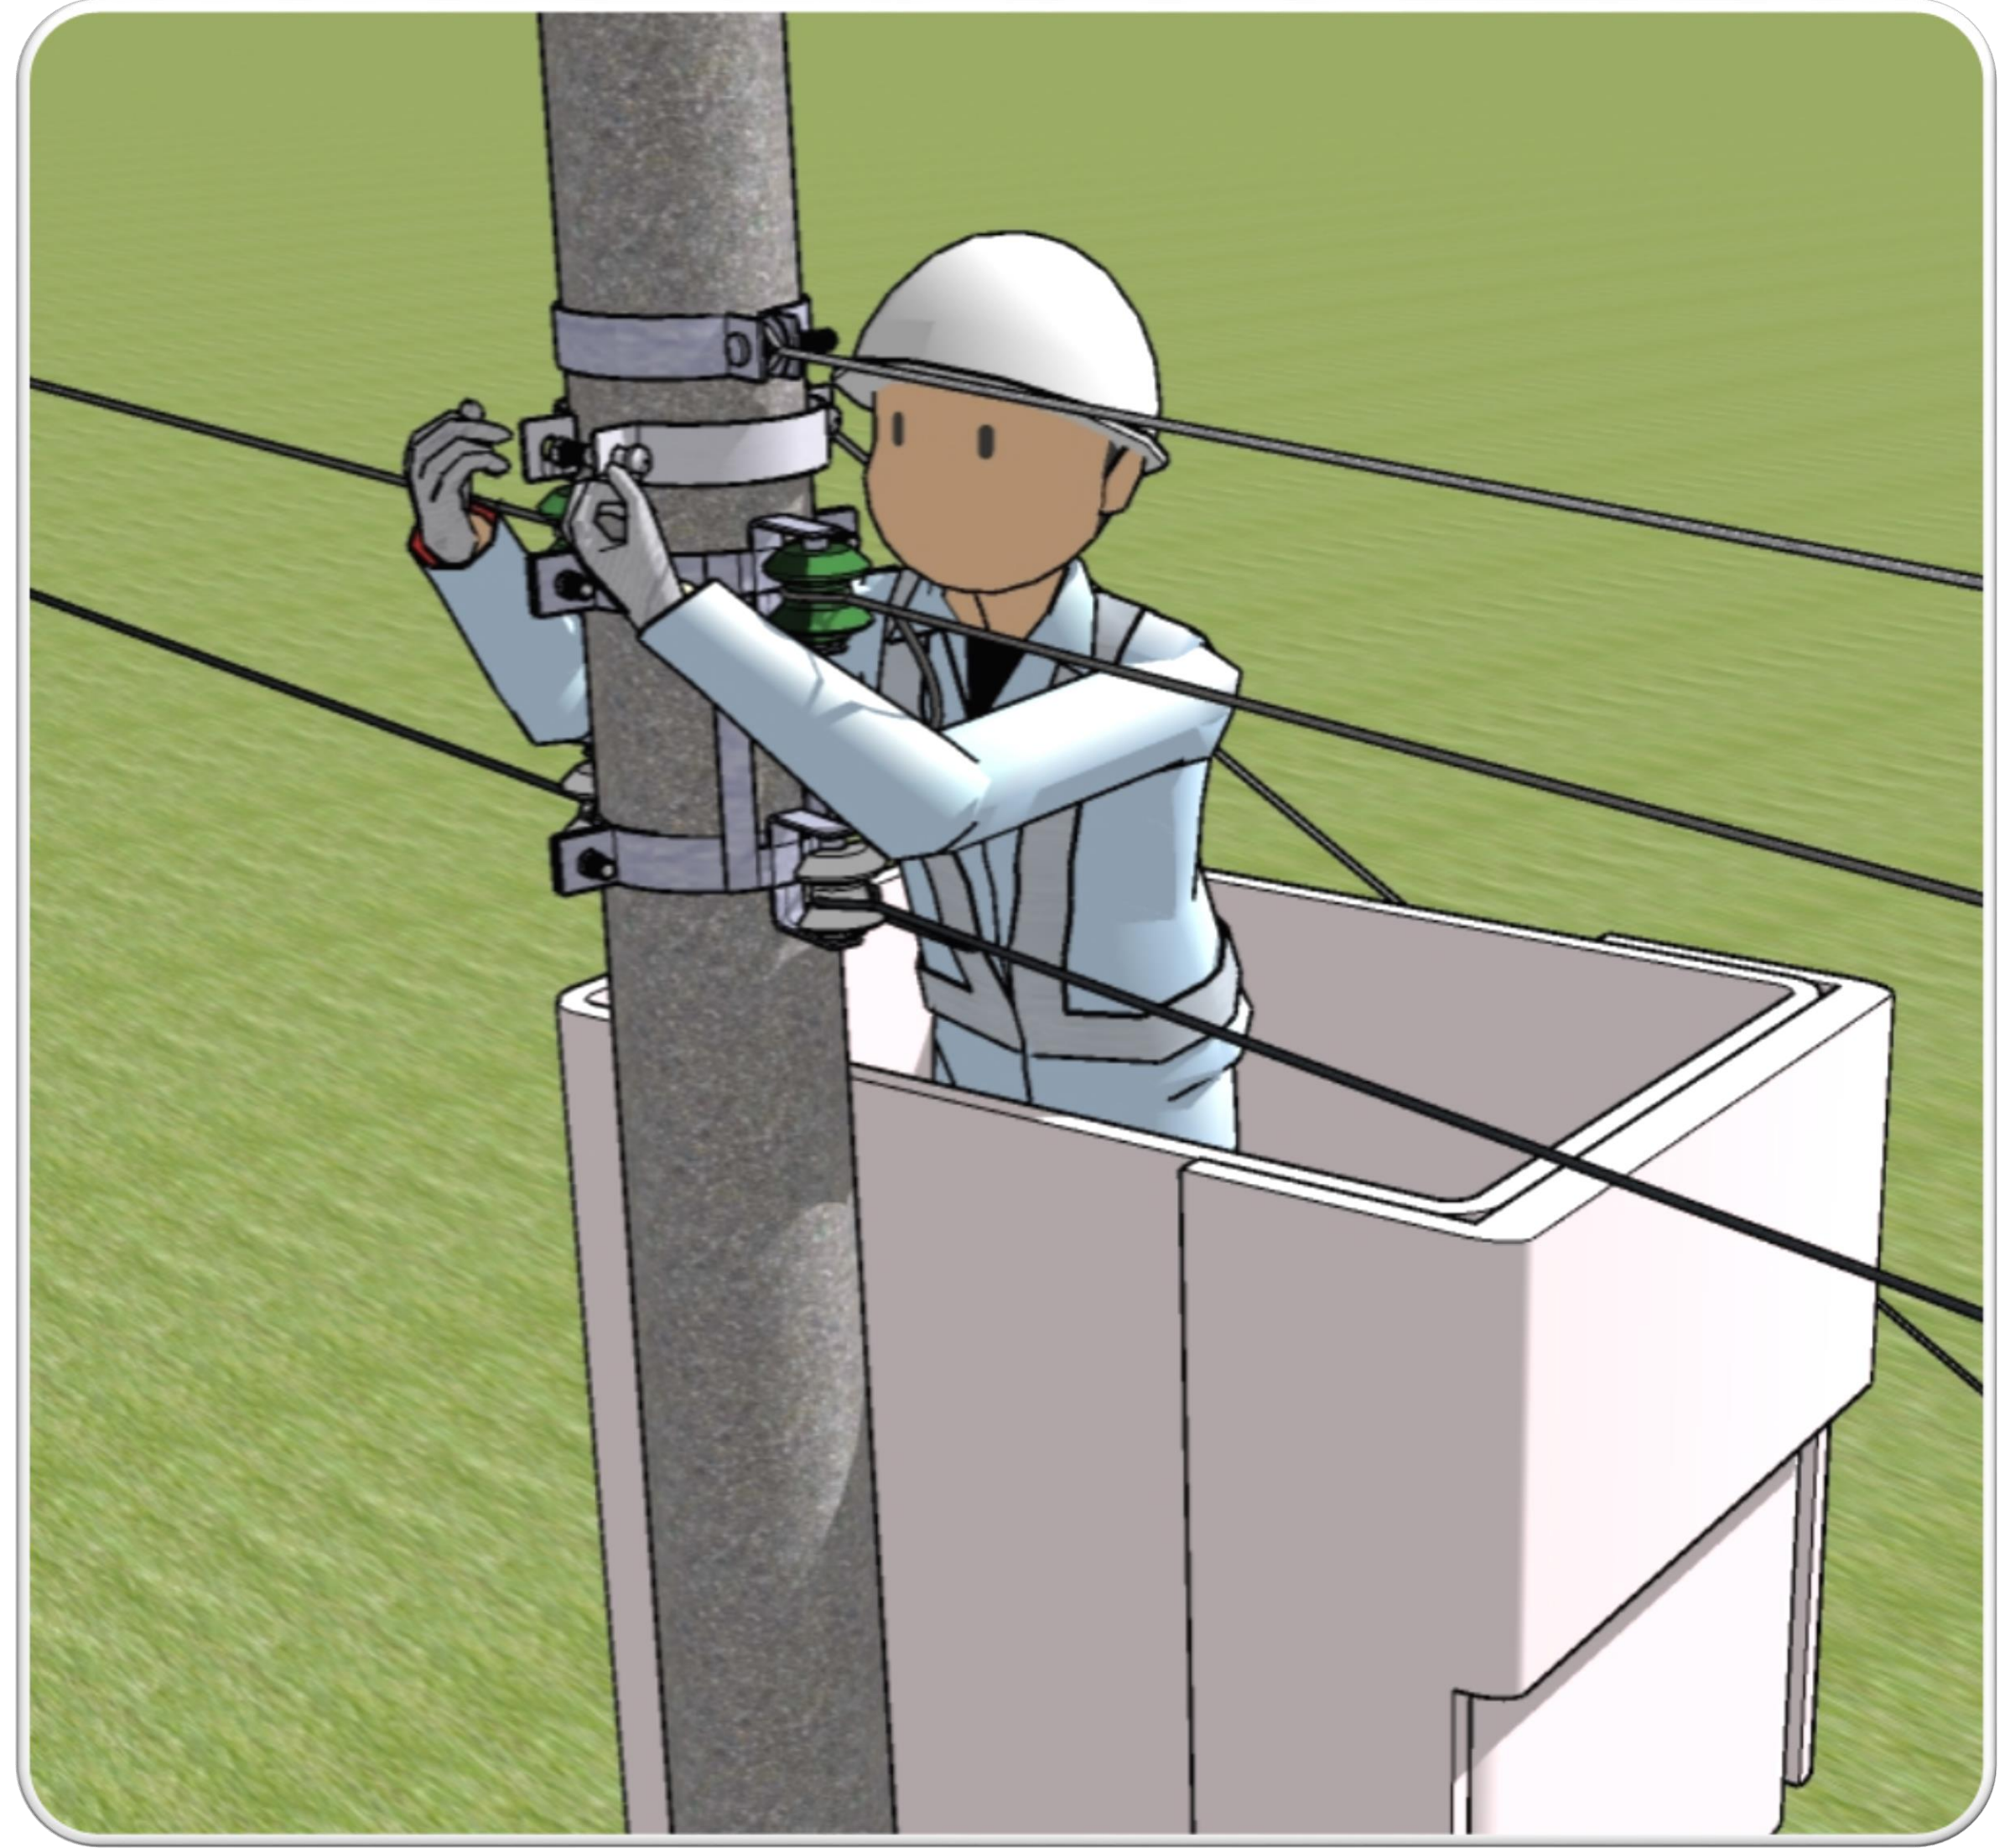

발생원인

▶ 전주 절연상태 확인절차 부재

- (절연상태 불량) 사고발생 전부터 전압선이 연결되어 있던 애자는 일부 파손되어 있었고, 전압선은 피복이 손상된 상태로 애자에 연결되어 있던 것으로 추정됨
- (절연상태 미확인) 수평지선 설치작업 시작 전 전압선의 절연 상태를 확인하지 않았음

▶ 근로자 감전 보호조치 미비

- (절연용 방호구) 충전부를 절연시킬 수 있는 절연담요, 절연덮개 등의 방호구를 설치하지 않았음
- (절연용 보호구) 절연장갑, 절연소매 등의 보호구를 착용하지 않고 전기작업을 수행하였음

예방대책

① 수평지선 설치작업 전 전압선 절연상태 확인

- 근로자가 220V 전압으로 활선 상태인 전로 인근에서 작업을 수행하는 경우에는 사전에 전로의 절연상태를 확인하고, 절연상태가 불량한 경우 전로를 차단하고 절연부를 보수하여야 함

② 충전부 방호조치 및 절연용 보호구 착용

- 근로자가 220V 전압으로 활선 상태인 전로 인근에서 작업을 수행하는 경우에는 충전부를 충분히 덮을 수 있는 적절한 절연용 방호구를 설치하여야 하며,
- 절연장갑뿐만 아니라 작업특성에 따라 충전부 접촉 위험 부위를 보호할 수 있도록 절연소매나 절연보호복 등의 보호구를 착용하도록 하여야 함

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.