





외벽 보수작업 중 추락



재해개요

2025. 3. 08.(토) 08:51경 서울시 관악
구 소재 ○○○○ 현장에서, 재해자가
지상 10층 외부 시스템비계에서 외벽
석재 마감 작업 중, 작업 발판 미설치
구간(자재 인양구)으로 떨어져 사망함.

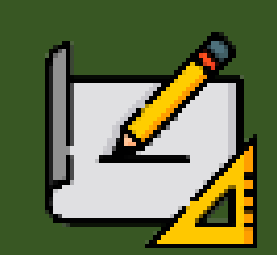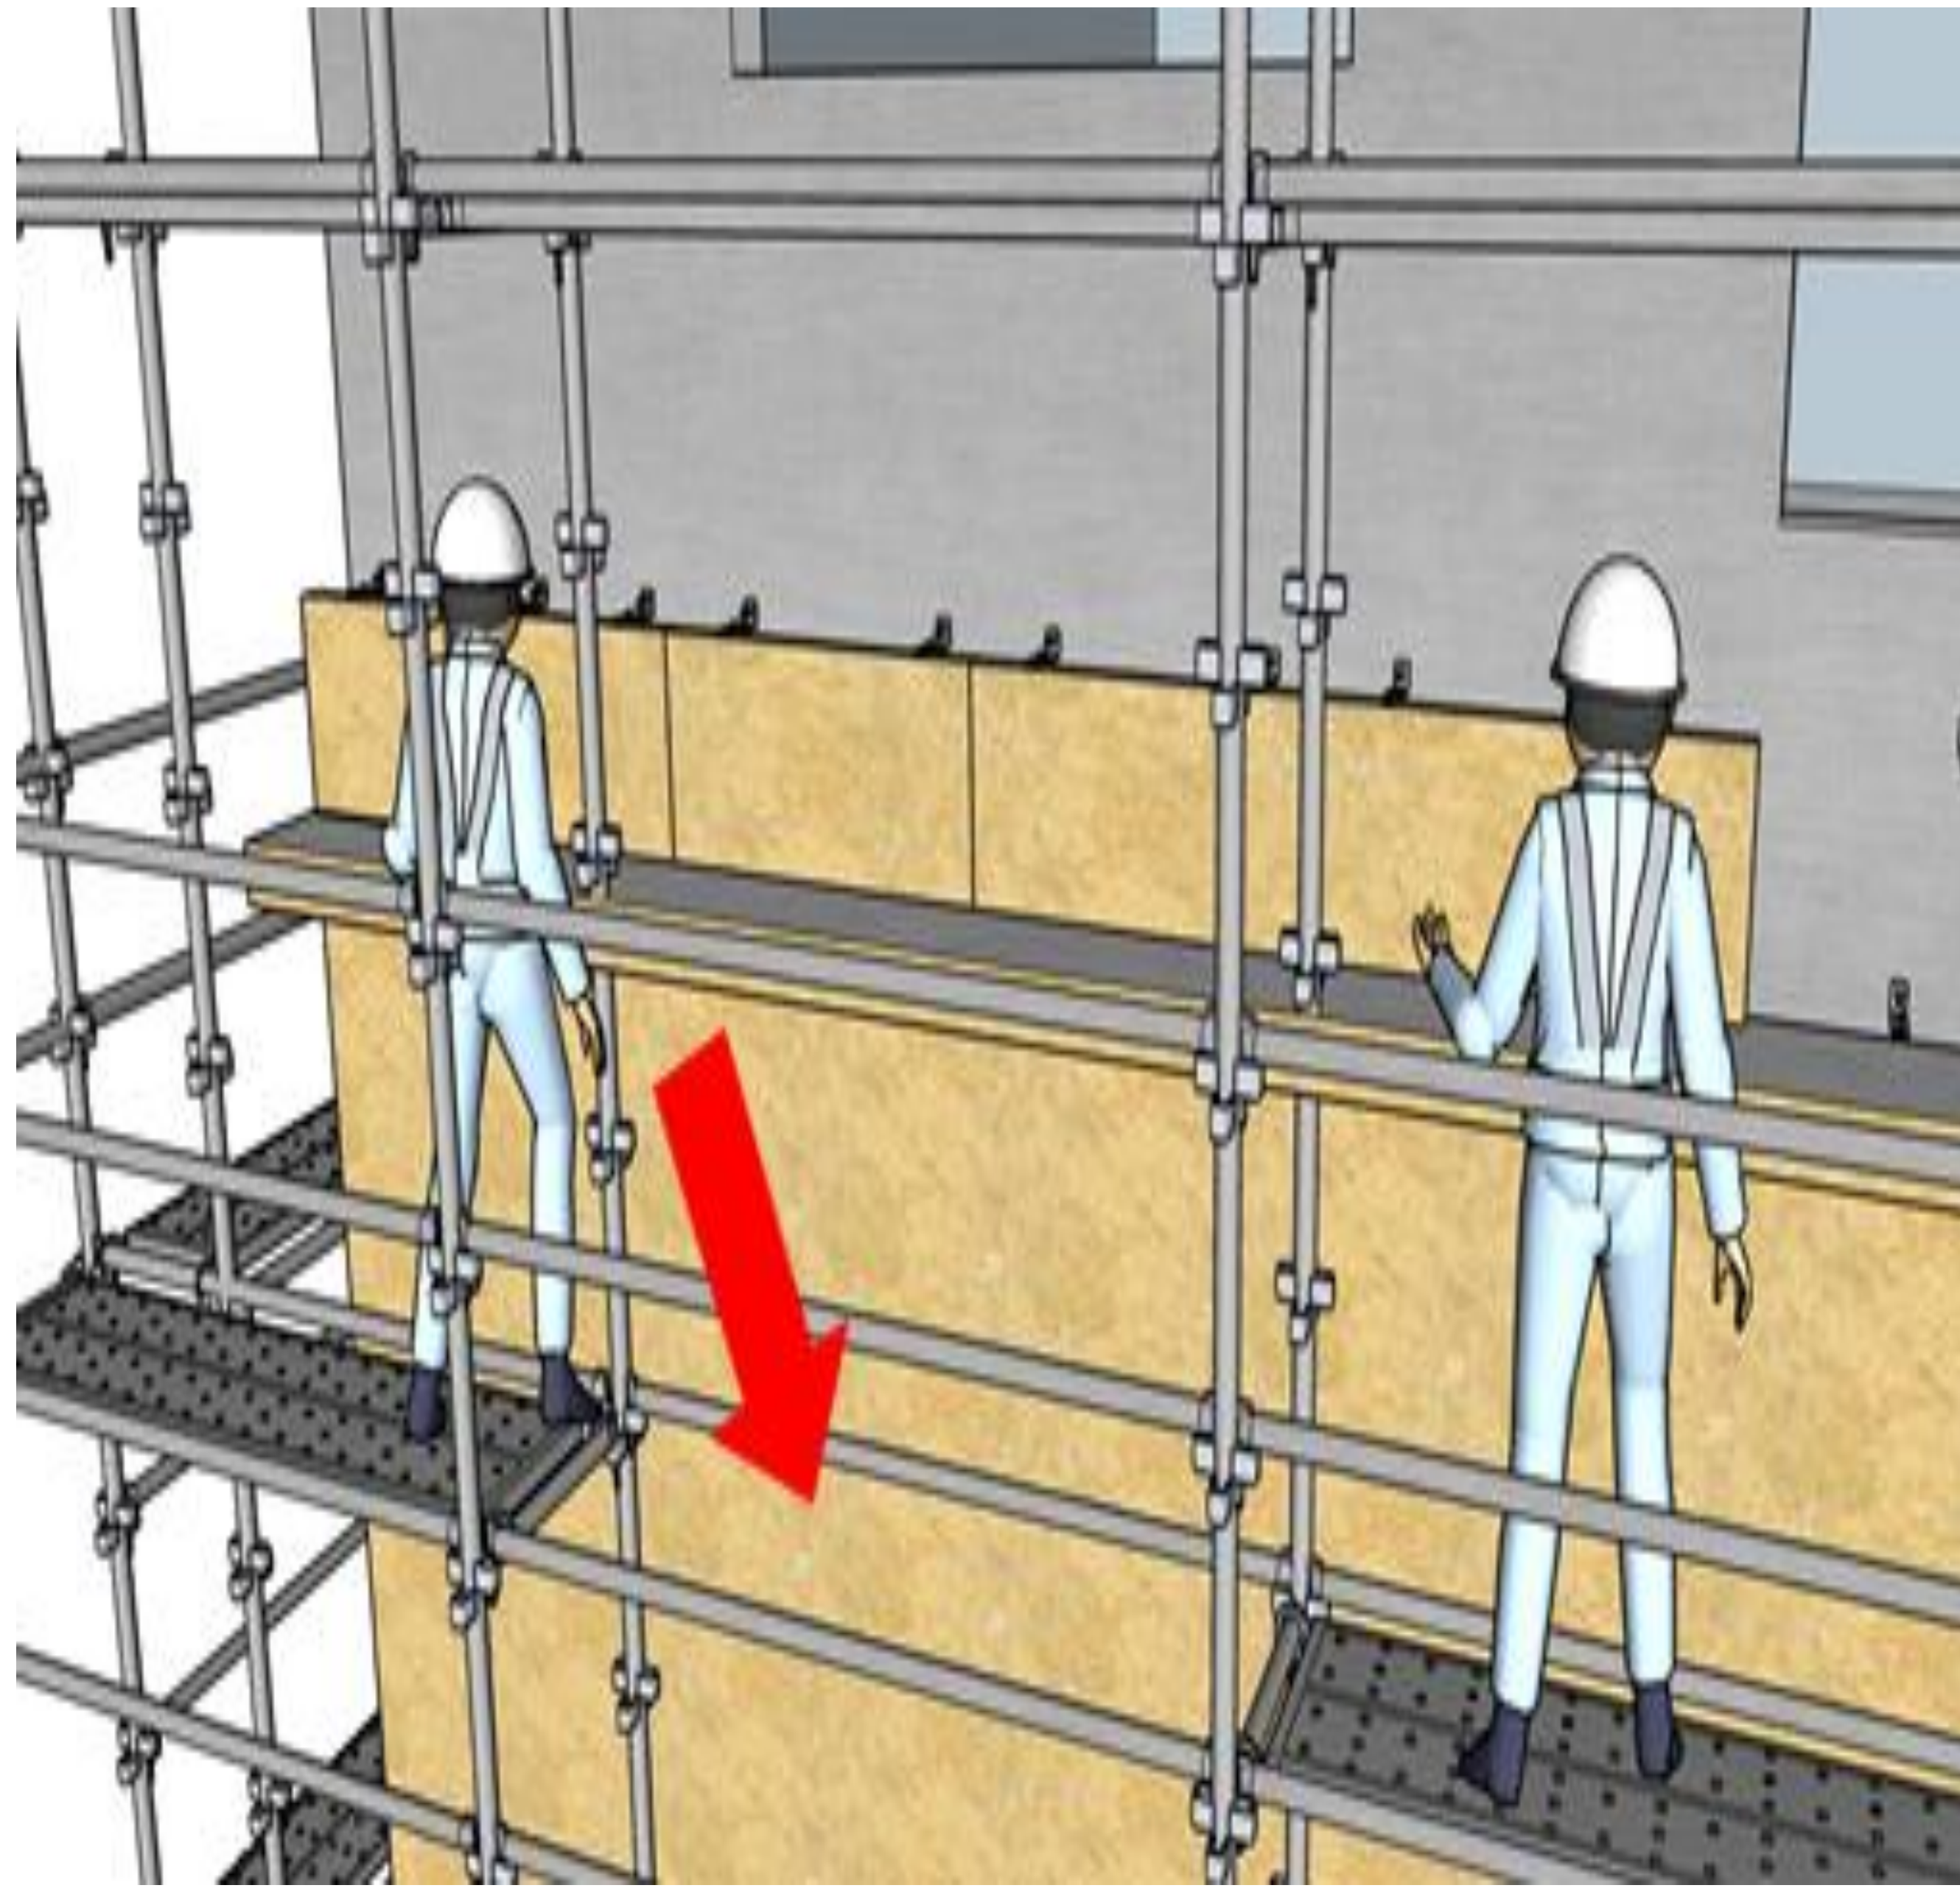

발생원인

- (작업발판 미설치)

- 자재 인양을 목적으로 외부 비계 일부 구간의 작업 발판을 해체하였고, 자재 인양 후 작업 발판을 재설치하지 않은 상태에서 작업하여 떨어짐 재해 발생

- (추락 위험 장소에서 개인보호구 미착용)

- 작업 발판이 해체되어 근로자가 떨어질 위험이 있었으나, 안전대를 착용하지 않은 상태로 작업 중 떨어짐 재해 발생



예방대책

① 해체된 작업 발판 재설치 후 작업 실시

- 자재 인양, 원치 재설치 등 작업 발판을 해체해야 하는 경우 작업을 마친 후 해체된 작업 발판은 즉시 재설치하고, 작업 발판 설치·해체 작업자는 안전대를 착용한 뒤 작업하여야 함.

② 추락 방지용 개인보호구 착용 상태 확인

- 외부 비계에서 외벽 마감 작업 시 내측 안전난간을 해체하거나 자재 인양 등의 이유로 작업 발판을 해체하는 경우,
- 떨어질 위험이 있는 구간에서 작업하는 근로자가 안전대 등 추락 방지용 개인보호구를 착용하게 하고 착용 상태를 상시 점검하여야 함.

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.



떨어진 폐기물 더미에 맞음





재해개요

2025.01.25.(토) 07:35경 강원도 원주시 소재

○○ 사업장에서 재해자가 삽을 이용하여 컨베이어 테이크업 폴리* 주변에서 폴리에 얼어붙은 흙 등을 제거하던 중, 회전하는 벤드 폴리**에 말려 들어가 벨트와 구조물에 끼여 사망함.

* Take-up pulley: 컨베이어 벨트에 적절한 장력을 유지하여 주는 폴리
** Bend pulley: 컨베이어 벨트의 방향을 변경하는 폴리로 테이크업 폴리 위에서 90°로 벨트를 구부려 방향을 변경

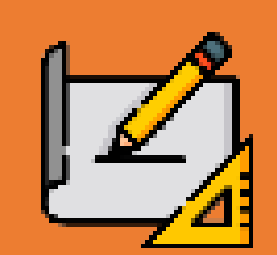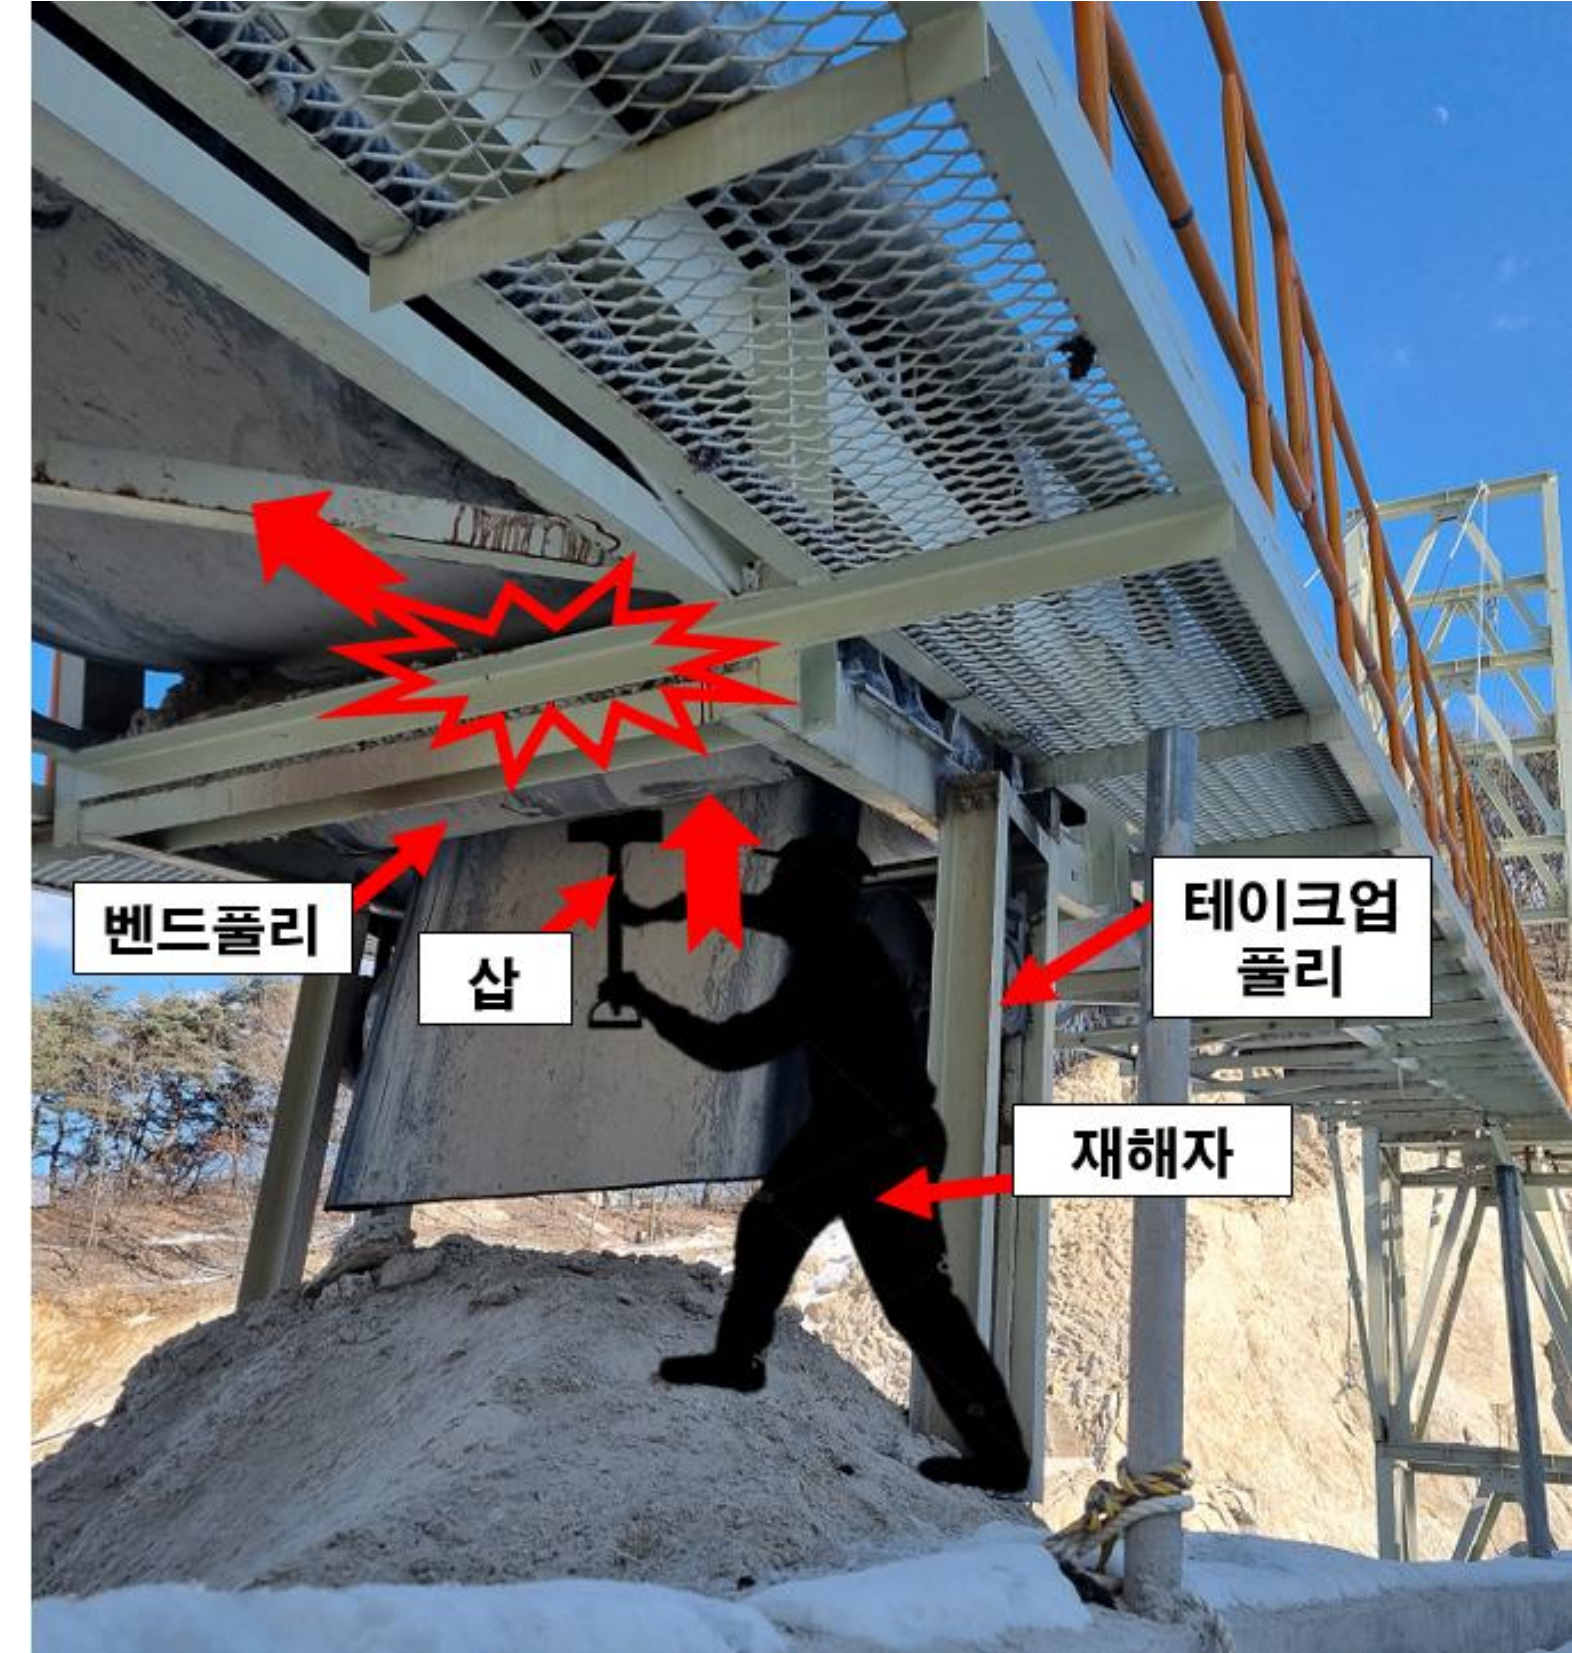

발생원인

- (컨베이어 운전 중 청소 작업)
 - 운전 중인 벨트 컨베이어에서 밴드 폴리에 얼어붙은 흙 등을 삽으로 제거하는 작업을 실시하여 회전하는 폴리에 말려 끼임
- (회전하는 폴리에 방호울 등 미설치)
 - 컨베이어 벤드 폴리 등 회전하는 폴리에 방호울을 미설치하여 청소 등 작업 중 말려 들어가 재해가 발생



예방대책

- ① 청소 등 작업 시 컨베이어 운전정지
 - 컨베이어와 같이 동력으로 작동하는 기계의 청소, 정비, 수리 등 작업 시 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 해당 기계의 운전을 정지한 후 작업을 실시하여야 함.
- ② 회전하는 위험 부위에 방호울, 방책 등 설치
 - 회전하는 폴리 등에 의하여 옷이나 신체 등이 끼이거나 말릴 위험이 있는 곳에 방호울을 설치하거나 주변으로 근로자가 접근하지 않도록 방책 등을 설치하여야 함.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.