




콘크리트 양생 중 일산화탄소 중독



재해개요

2023. 01. 00.(화) 17:40경 용인시 소재
(주)0000 아파트 신축공사 현장에서
야자숫을 이용하여 타설된 콘크리트를
양생하던 중 보양막 내부로 들어간
재해자가 일산화탄소에 중독

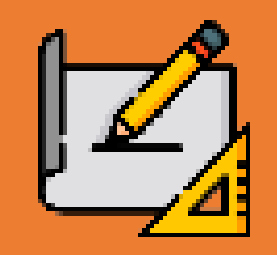

발생원인

▶ 일산화탄소 중독 원인

- (밀폐공간 출입) 겨울철 콘크리트 양생을 위해 보양된 밀폐공간 내에 야자숫 교체를 위해 출입
출입 전 산소 및 유해가스농도 측정, 환기 등을 실시하지 않고 감시인 없이 보양막 내부로 출입
- (보호구) 밀폐공간 내 출입 작업자에게 사업장에서 구비한 송기마스크 등 적합한 호흡보호구를
지급하지 않아, 재해자는 화재대피용 보호구를 착용한 채 밀폐공간 내 출입



예방대책

1 밀폐공간 출입 전 산소 및 유해가스농도 측정 및 환기 철저

- 밀폐공간으로 의심되거나, 밀폐공간으로 관리하는 장소에 출입하기 전 산소 및 유해가스
농도를 측정하고 적정공기 여부를 확인
- 적정공기가 아닌 경우 환기팬을 통해 신선한 공기로 치환하는 등 밀폐공간 내 환기실시
(밀폐공간 내 출입/작업 전, 중 모두 실시)

2 감시인 배치

- 작업자가 밀폐공간 작업 중 비상상황이 발생 될 경우 대응이 가능하도록 작업상황을 감시할 수
있는 감시인을 배치하고 관리감독하에 밀폐공간 작업 실시

3 적절한 호흡보호구 지급 및 착용

- 질식 및 일산화탄소 중독위험이 있는 밀폐공간에서 작업 시 작업강도, 시간 등을 고려하여,
안전하게 작업가능한 호흡보호구(공기호흡기, 송기마스크)를 지급하고 착용

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.