




산소 절단 작업 중 화재 · 폭발

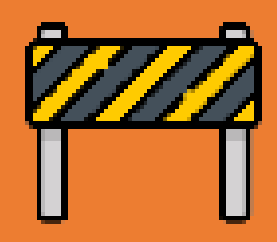

재해개요


2025. 07. 00.(목) 11:40경 부산 강서구 소재 OO 주차장에서 암롤트럭*의 연료탱크가 파손되어 수리하기 위해 재해자가 연료탱크 주위의 철제 프레임을 산소절단기로 절단하던 중 연료탱크 주위에 형성된 유증기가 화재·폭발하면서 화상을 입고 병원에서 치료 중 사망함.

* 암롤트럭 : 건설폐기물 수집 및 운반 차량



발생원인

- ▶ 화기 작업 시 연료탱크 내부 잔류물 제거 미실시
 - 파손된 암롤트럭의 연료탱크 내부에 경유가 남아있는 상태에서 산소 절단 작업을 실시함.

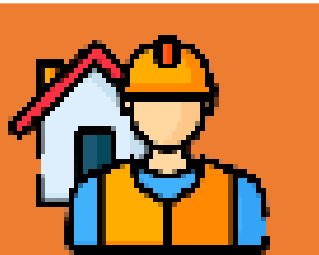

예방대책

1 화기 작업 전 폭발 예방조치 철저

- 연료탱크 주변에서 화기 작업을 하는 경우 내부에 잔류물로 폭발 분위기가 형성되지 않도록 내부 잔류물을 완전히 제거하고, 물을 가득 채우는 방법으로 유증기가 형성되지 않도록 조치하여야 하며
- 가스 측정기를 사용하여 산소절단기의 불꽃 및 불티가 착화될 수 있는 작업반경의 폭발 하한계(LEL)가 0%인지 확인한 후에 작업할 수 있도록 하여야 함.

2 자동차 정비소의 전문가에게 정비 의뢰

- 연료탱크 교체 및 수리와 같은 전문적인 지식이 필요한 차량 정비의 경우 자동차 관리법에 따라 운영되는 자동차 정비소의 전문가에게 정비를 의뢰하여야 함.

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.