





산업용로봇 점검 중 끼임

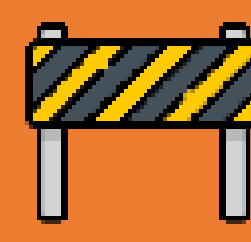

재해개요


2023. 12. 00.(토) 20:00경 경기도 소재
OOO(주) OO공장에서 제품 불량을 확인하기
위해 산업용로봇의 에러를 점검하던 중
생산제품과 산업용로봇 사이에 끼여 사망함

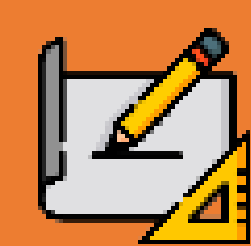

발생원인

▶ 재해발생 원인

- (산업용로봇 미정지) 제품 불량 원인을 확인하기 위해 산업용 로봇의 동작 범위에 작업자가 진입하면서도 로봇을 정지시키지 않음
- (방호장치 설치 미흡) 광전자식 방호장치를 설치하였으나 감지되지 않는 사각지대가 발생되도록 설치함
- (방호장치 인터록 비정상 해제) 산업용 로봇 ‘이상 해제’ 버튼과 ‘재기동’ 버튼을 항상 누름 상태가 유지되도록 함

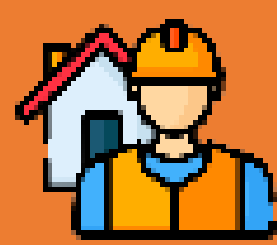

예방대책

① 점검 작업 전 산업용 로봇 정지 철저

- 작업자가 점검 등으로 산업용 로봇의 동작 범위에 진입할 경우에는 반드시 로봇을 완전 정지시키고 작업 수행

② 광전자식 방호장치 보완 설치

- 광전자식 방호장치의 감응범위가 산업용 로봇의 동작 범위 내로 진입할 수 있는 장소를 모두 포함하도록 조정

③ 광전자식 방호장치 인터록 해제절차 준수

- 산업용 로봇을 재기동하는 경우 로봇의 동작 범위 내에 작업자가 없는지 확인한 후 동작 명령을 입력하도록 운영

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다