





흡입관 내부 보수작업 중 화재

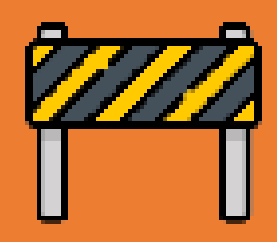

재해개요

2025. 10. 00.(화) 10:56경 전북 군산시 소재 (주)OOOOOOO 소속 근로자(2명)가 선박 내부의 흡입관을 보수하기 위해 용접·용단작업 중, 원인미상의 화재로 인하여 근로자 1명이 사망하고, 1명이 부상당함.

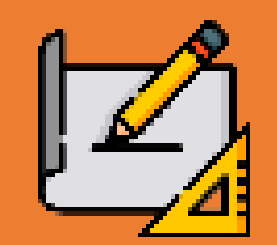

발생원인

▶ 화재발생 원인

- (인화성물질) 인화성가스(L.P.G)가 흡입관 내부에서 누출되어 체류함
- (점화원) 라이터, 절단토치 불꽃, 용접기 아크 및 정전기 등이 점화원으로 작용 가능함
- (산소공급원) 공기 중에 포함된 산소가 산소공급원으로 작용함
- (안전기 미설치) 배관의 주관 및 분기관에 역화와 화염역류로부터 가스용기를 보호하기 위한 안전기를 미설치함.



예방대책

1 안전기(역화방지기) 설치

- 역화와 화염역류 등으로부터 가스용기를 보호하기 위한 안전기를 설치하여야 하며, 주관 및 분기관에 안전기를 설치

2 화재위험작업 시 준수사항 철저히

- 작업 준비 및 작업 절차를 수립하고 화재위험작업이 시작되는 시점부터 종료될 때까지 작업내용, 작업일시, 안전점검 및 조치에 관한 사항 등을 해당 작업장소에 서면으로 게시
- 용접·용단 작업 시 화재의 위험을 감시하고 화재 발생 시 사업장 내 근로자의 대피를 유도하는 업무만을 담당하는 화재 감시자를 지정하여 용접·용단 작업 장소에 배치

3 환기장치 설치 및 가스검지기 휴대

- 인화성 가스로 인한 화재 발생을 예방하기 위해 인화성 가스를 배출하거나 적절한 공기 상태가 유지될 수 있도록 환기장치(배풍기)를 흡입관 내부에 설치하고 상시 가동
- 작업 전(휴식시간 이후 작업 재개 전 포함) 휴대용 가스검지기 등을 사용하여 가스 및 산소농도를 측정

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.