








하역 작업 중 해상으로 추락

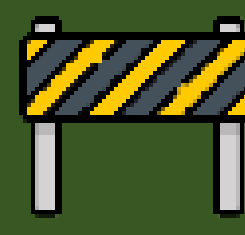

재해개요

2024. 10. 00.(목) 11:55경 충남 당진시 소재 ○○
항구에서, 선박 안전설비 점검 관련 사업장 소속
작업자(30대 남, 내국인)가 안벽에 정박된 선박에서
수거한 소화기를 톤백에 담아 안벽 가장자리에 주
차된 화물자동차에 모두 적재한 후, 섬유 로프로
결박하던 중 당기는 힘에 로프가 끊어지며 균형을
잃고 바다로 추락하여 사망함

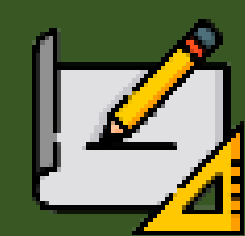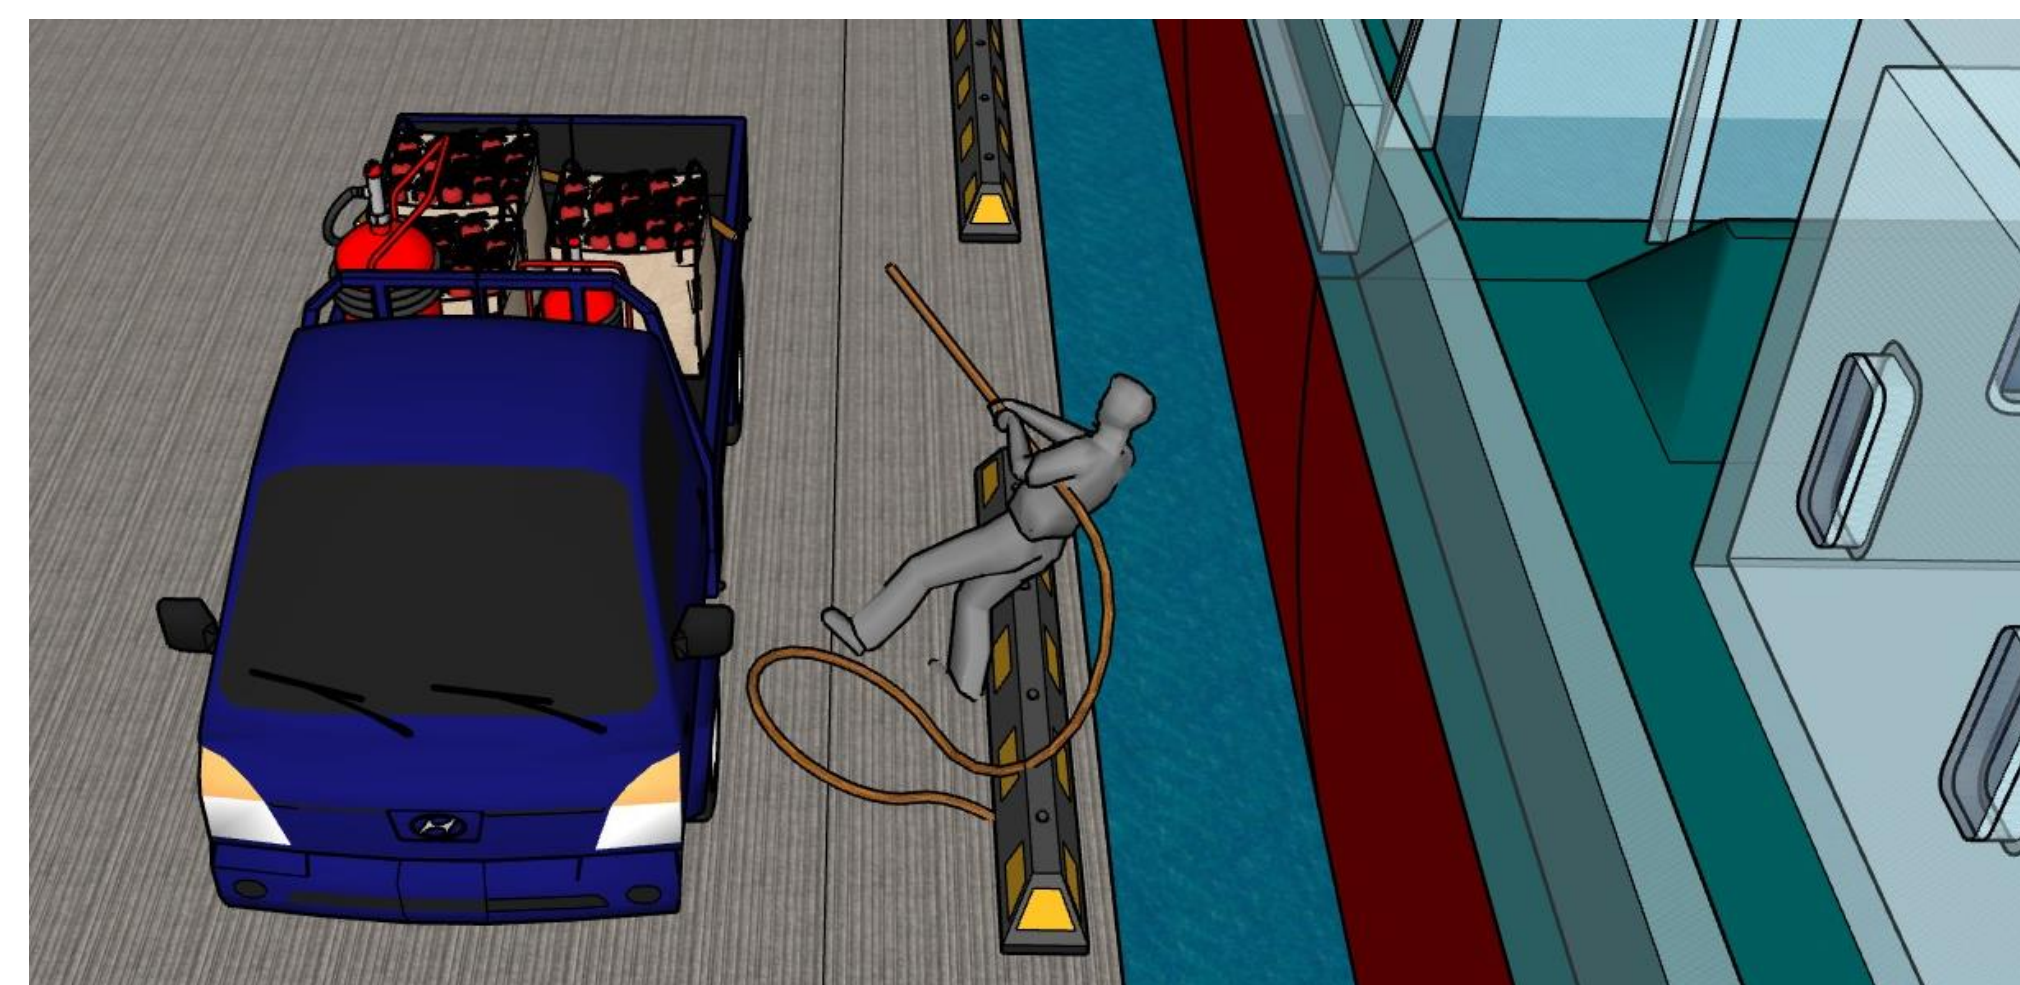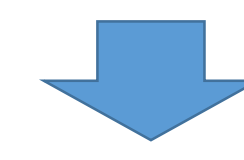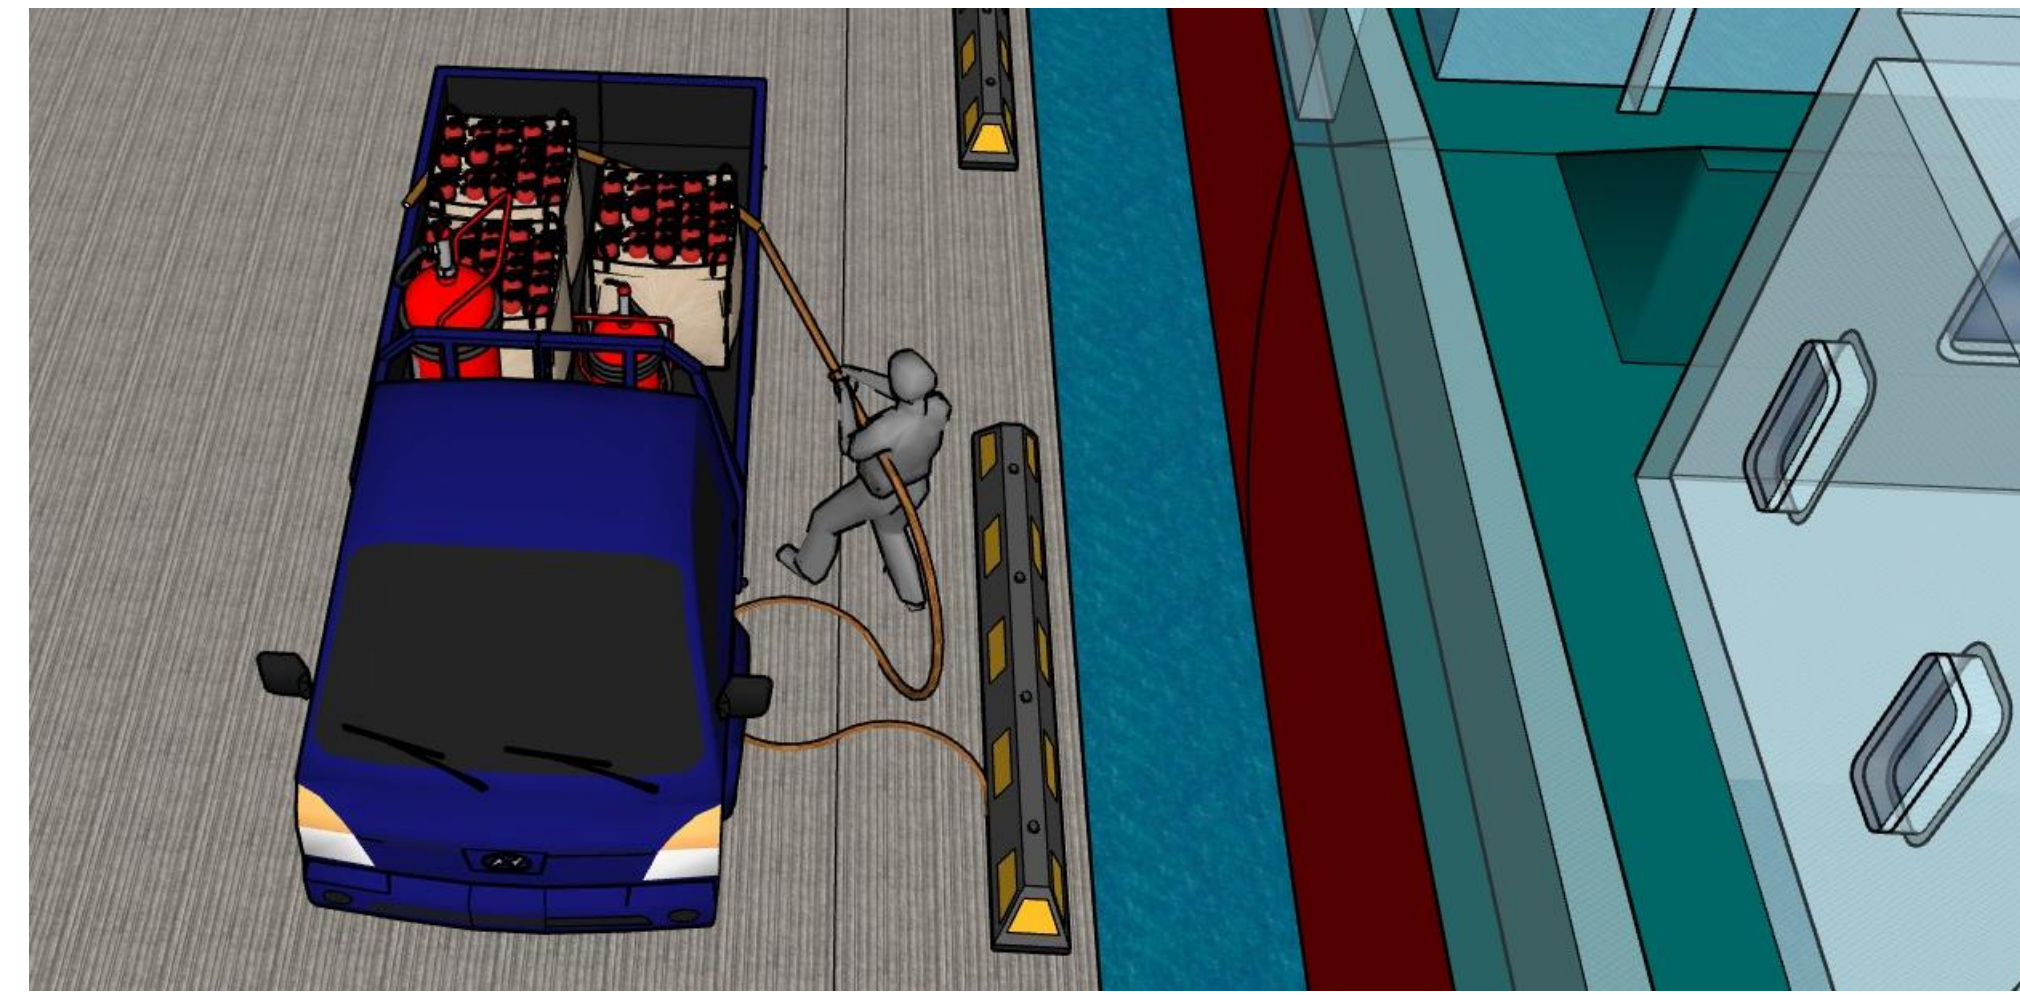

발생원인

▶ 부적절한 작업 방법

- 최대 작업반경이 안벽 내 약4m인 선박자체 크레인을 사용함으로써, 화물자동차를 바다와 인접하게 배치하여 작업공간이 약1.5m내로 제한됨
- 안전난간이 없는 항구 안벽 가장자리는 추락위험이 있으므로 화물자동차를 안전한 곳으로 이동하여 적재 화물 고정 작업을 해야하지만 이를 준수하지 아니함

▶ 작업계획서 미작성

- 소화기가 담긴 톤백 등을 하역하는 작업은 중량물 취급작업 및 차량계 하역운반기계와 관련있으므로 사업주는 현장의 위험성을 파악하여 안전한 작업이 가능하도록 작업계획서를 작성해야 하지만 이를 준수하지 아니함

▶ 작업지휘자 미배치

- 해당 작업은 단위 무게 100kg 이상 화물을 싣는 작업에 해당하므로 사업주는 현장에 작업지휘자를 두어야 하지만, 재해 당일 부장급의 관리감독자가 부재하여 작업 방법을 통제하거나 꼬임이 끊어진 섬유로프 등 사용 여부를 확인하지 못하였음



예방대책

1 추락위험이 없는 안전한 장소에서 작업 실시

- 차량을 안벽 내 안전한 장소로 이동하여 근로자의 추락을 예방할 수 있는 곳에서 중량물의 고정
- 소화기 하륙 시 섬유로프를 사람의 힘으로 당기는 방법이 아닌 화물 고정용 라쳇 장비 등을 이용하여 안전하게 고정하는 방법 마련 등

2 차량계 하역운반기계 등 작업계획서 작성

- 중량물 취급이나 차량계 하역운반기계에 해당하는 화물차를 사용하는 적재 및 운송 작업 시 작업 방법, 내용이나 현장의 위험성을 조사하여 예방 대책을 포함한 작업계획서를 작성하여 근로자를 대상으로 교육하여야 함

3 작업지휘자에 의한 현장 관리감독 철저

- 100kg 이상 중량물 취급 시 현장에 작업지휘자를 두어, 화물을 싣거나 내리는 작업 관련하여 섬유로프와 같은 기구를 점검하고 불량품을 제거하여야 함

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.