




화물차 견인 중 맞음



재해개요

2025.02.07.(금) 08:02경 괴산군 소재
000에서 트랙터에 설치된 윈치로 폭설에
도로를 이탈한 화물차를 견인하던 중,
와이어로프의 클립이 파단되어 날아가
제설작업 중인 재해자의 가슴부위를 강타
하여, 병원 이송 치료 중 1명이 사망함

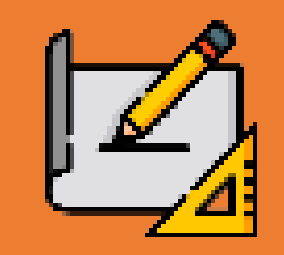

발생원인

1 와이어로프 등 달기구의 사용하중 미 검토


- (사용하중) 견인 시 와이어로프를 포함한 줄걸이 설비의 사용하중을 초과한 사용

※재해 당시 하중 크기별: 윈치 최대 견인력>훅 사용하중>체인 사용하중>와이어로프 사용하중>와이어클립 사용하중

- (설치방법) 와이어로프 끝을 고리로 만들기 위해 체결하는 와이어클립의 개수, 간격, 방향 등 부적정 설치

2 위험구역 접근

- (출입통제) 위험구역 내 근로자 진입에 대한 통제가 이루어 지지 않았음

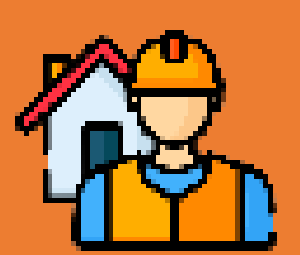

예방대책

1 와이어로프 등 달기구의 적정 사용


- 와이어로프 및 체결부 별 정격 사용하중 확인 및 사용
- 와이어로프 및 체결부 별 설치방법 확인 및 사용

2 위험작업 주변 통제

- 주변에 통행을 제한하는 울타리를 설치하는 등 작업구역 내 근로자 출입 제한
- 신호수 등 배치하여 출입 제한 구역 내 관리



<정격 사용하중 표시>

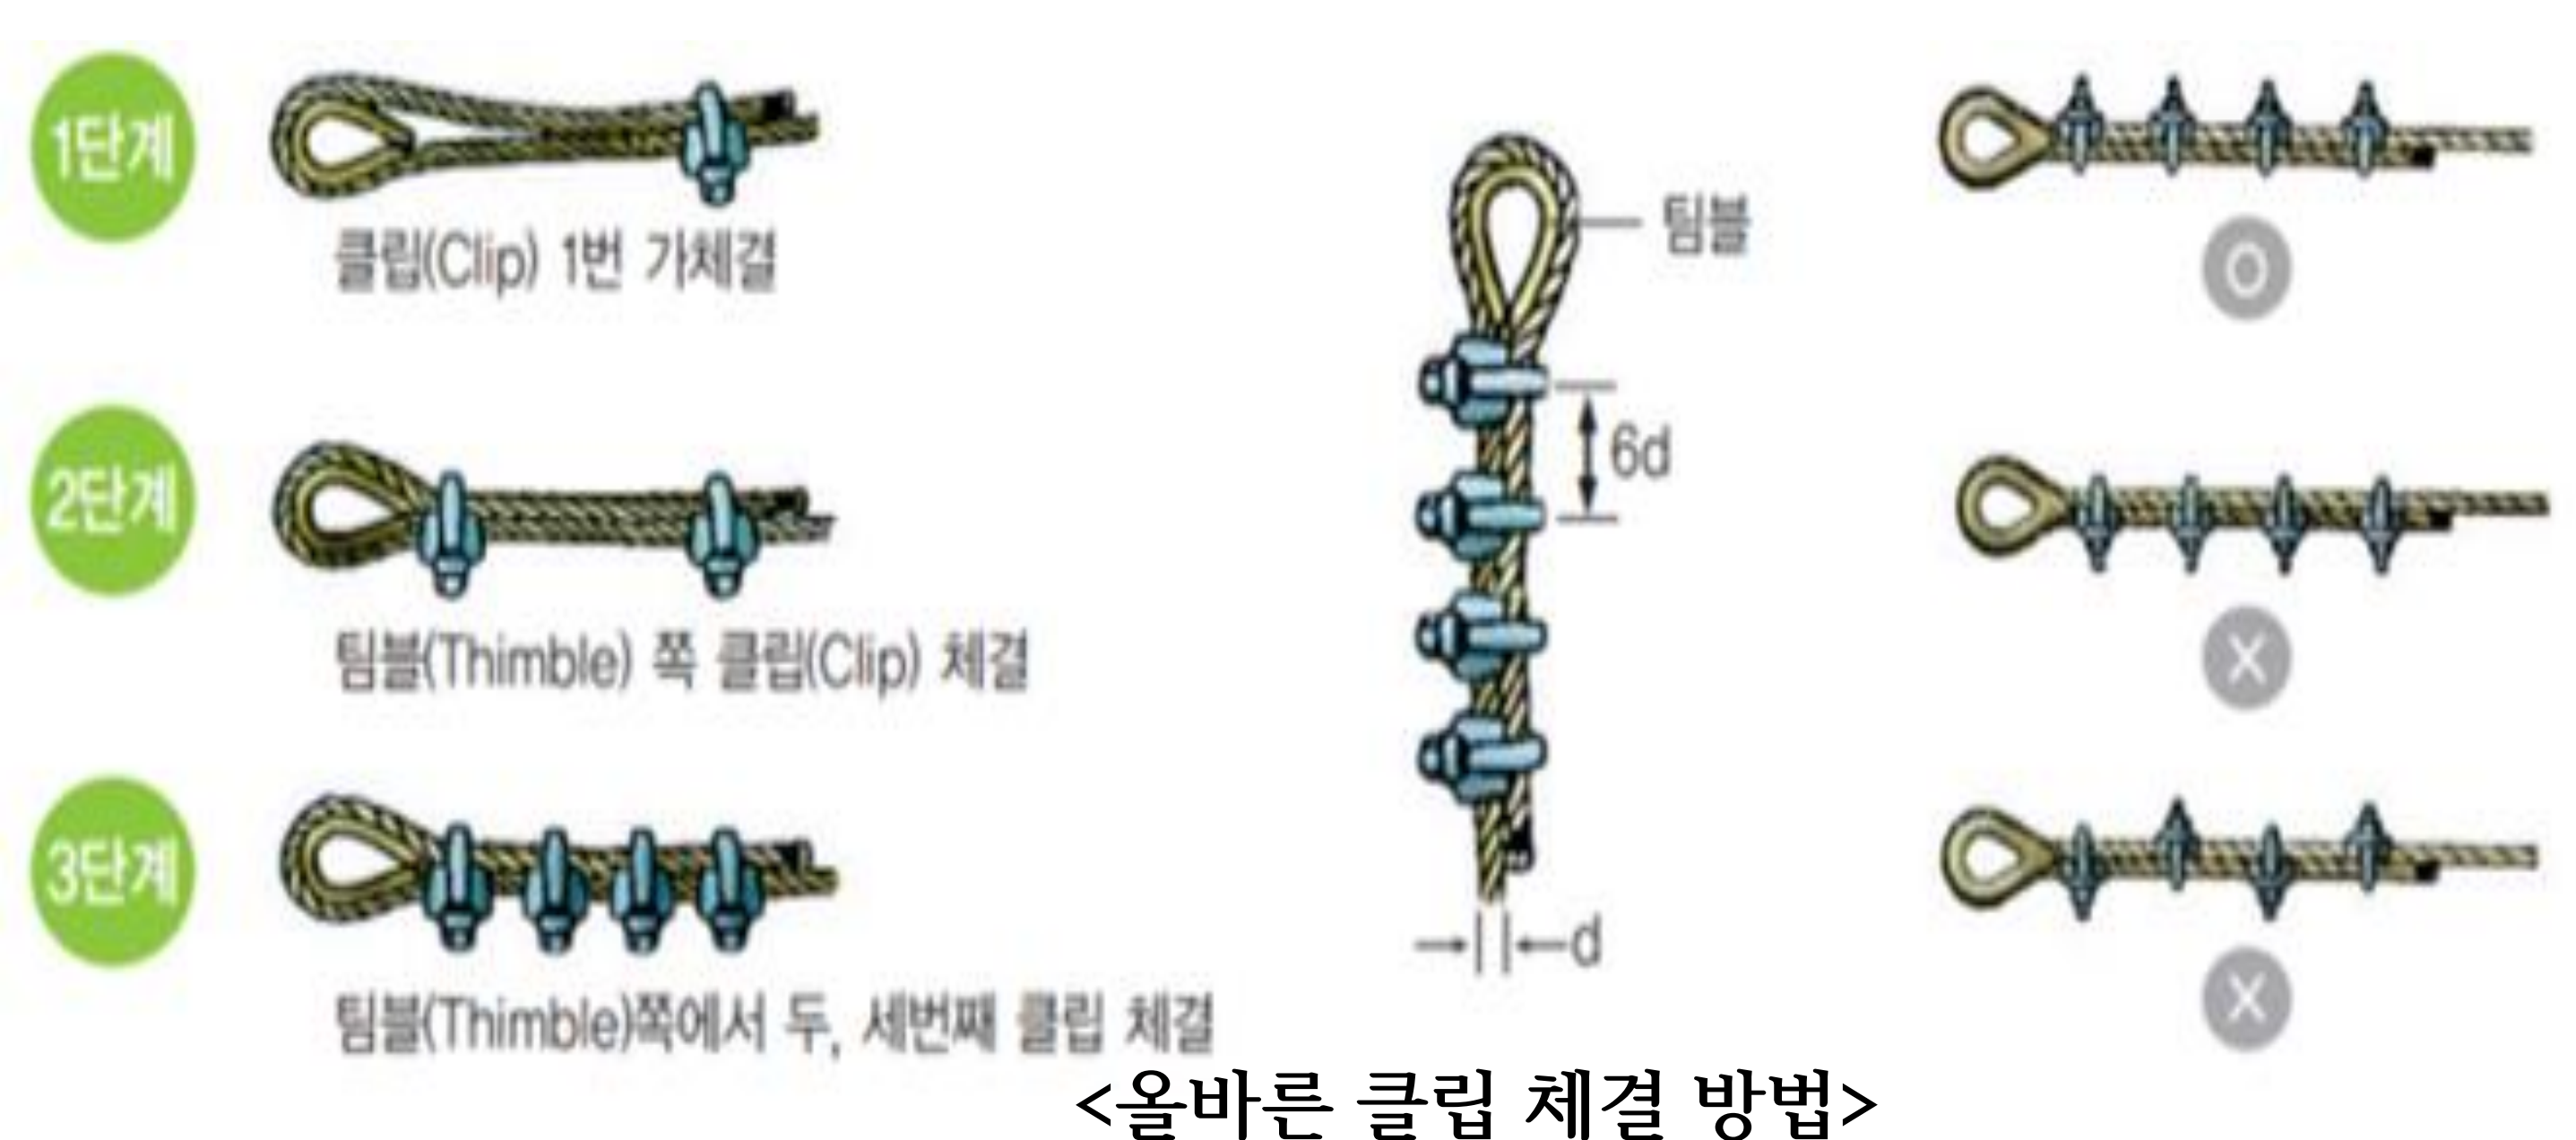

<올바른 클립 체결 방법>

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.