





# 전도되는 콘크리트 구조물에 깔림



## 재해개요

2025. 2. 00.(목) 09:42경 경북 경산시 소재  
OO공사 현장에서 콘크리트 지수벽의  
거푸집 해체작업 중 지수벽이 전도되면서  
재해자가 지수벽에 깔려 사망함

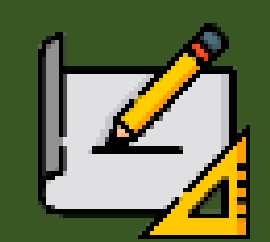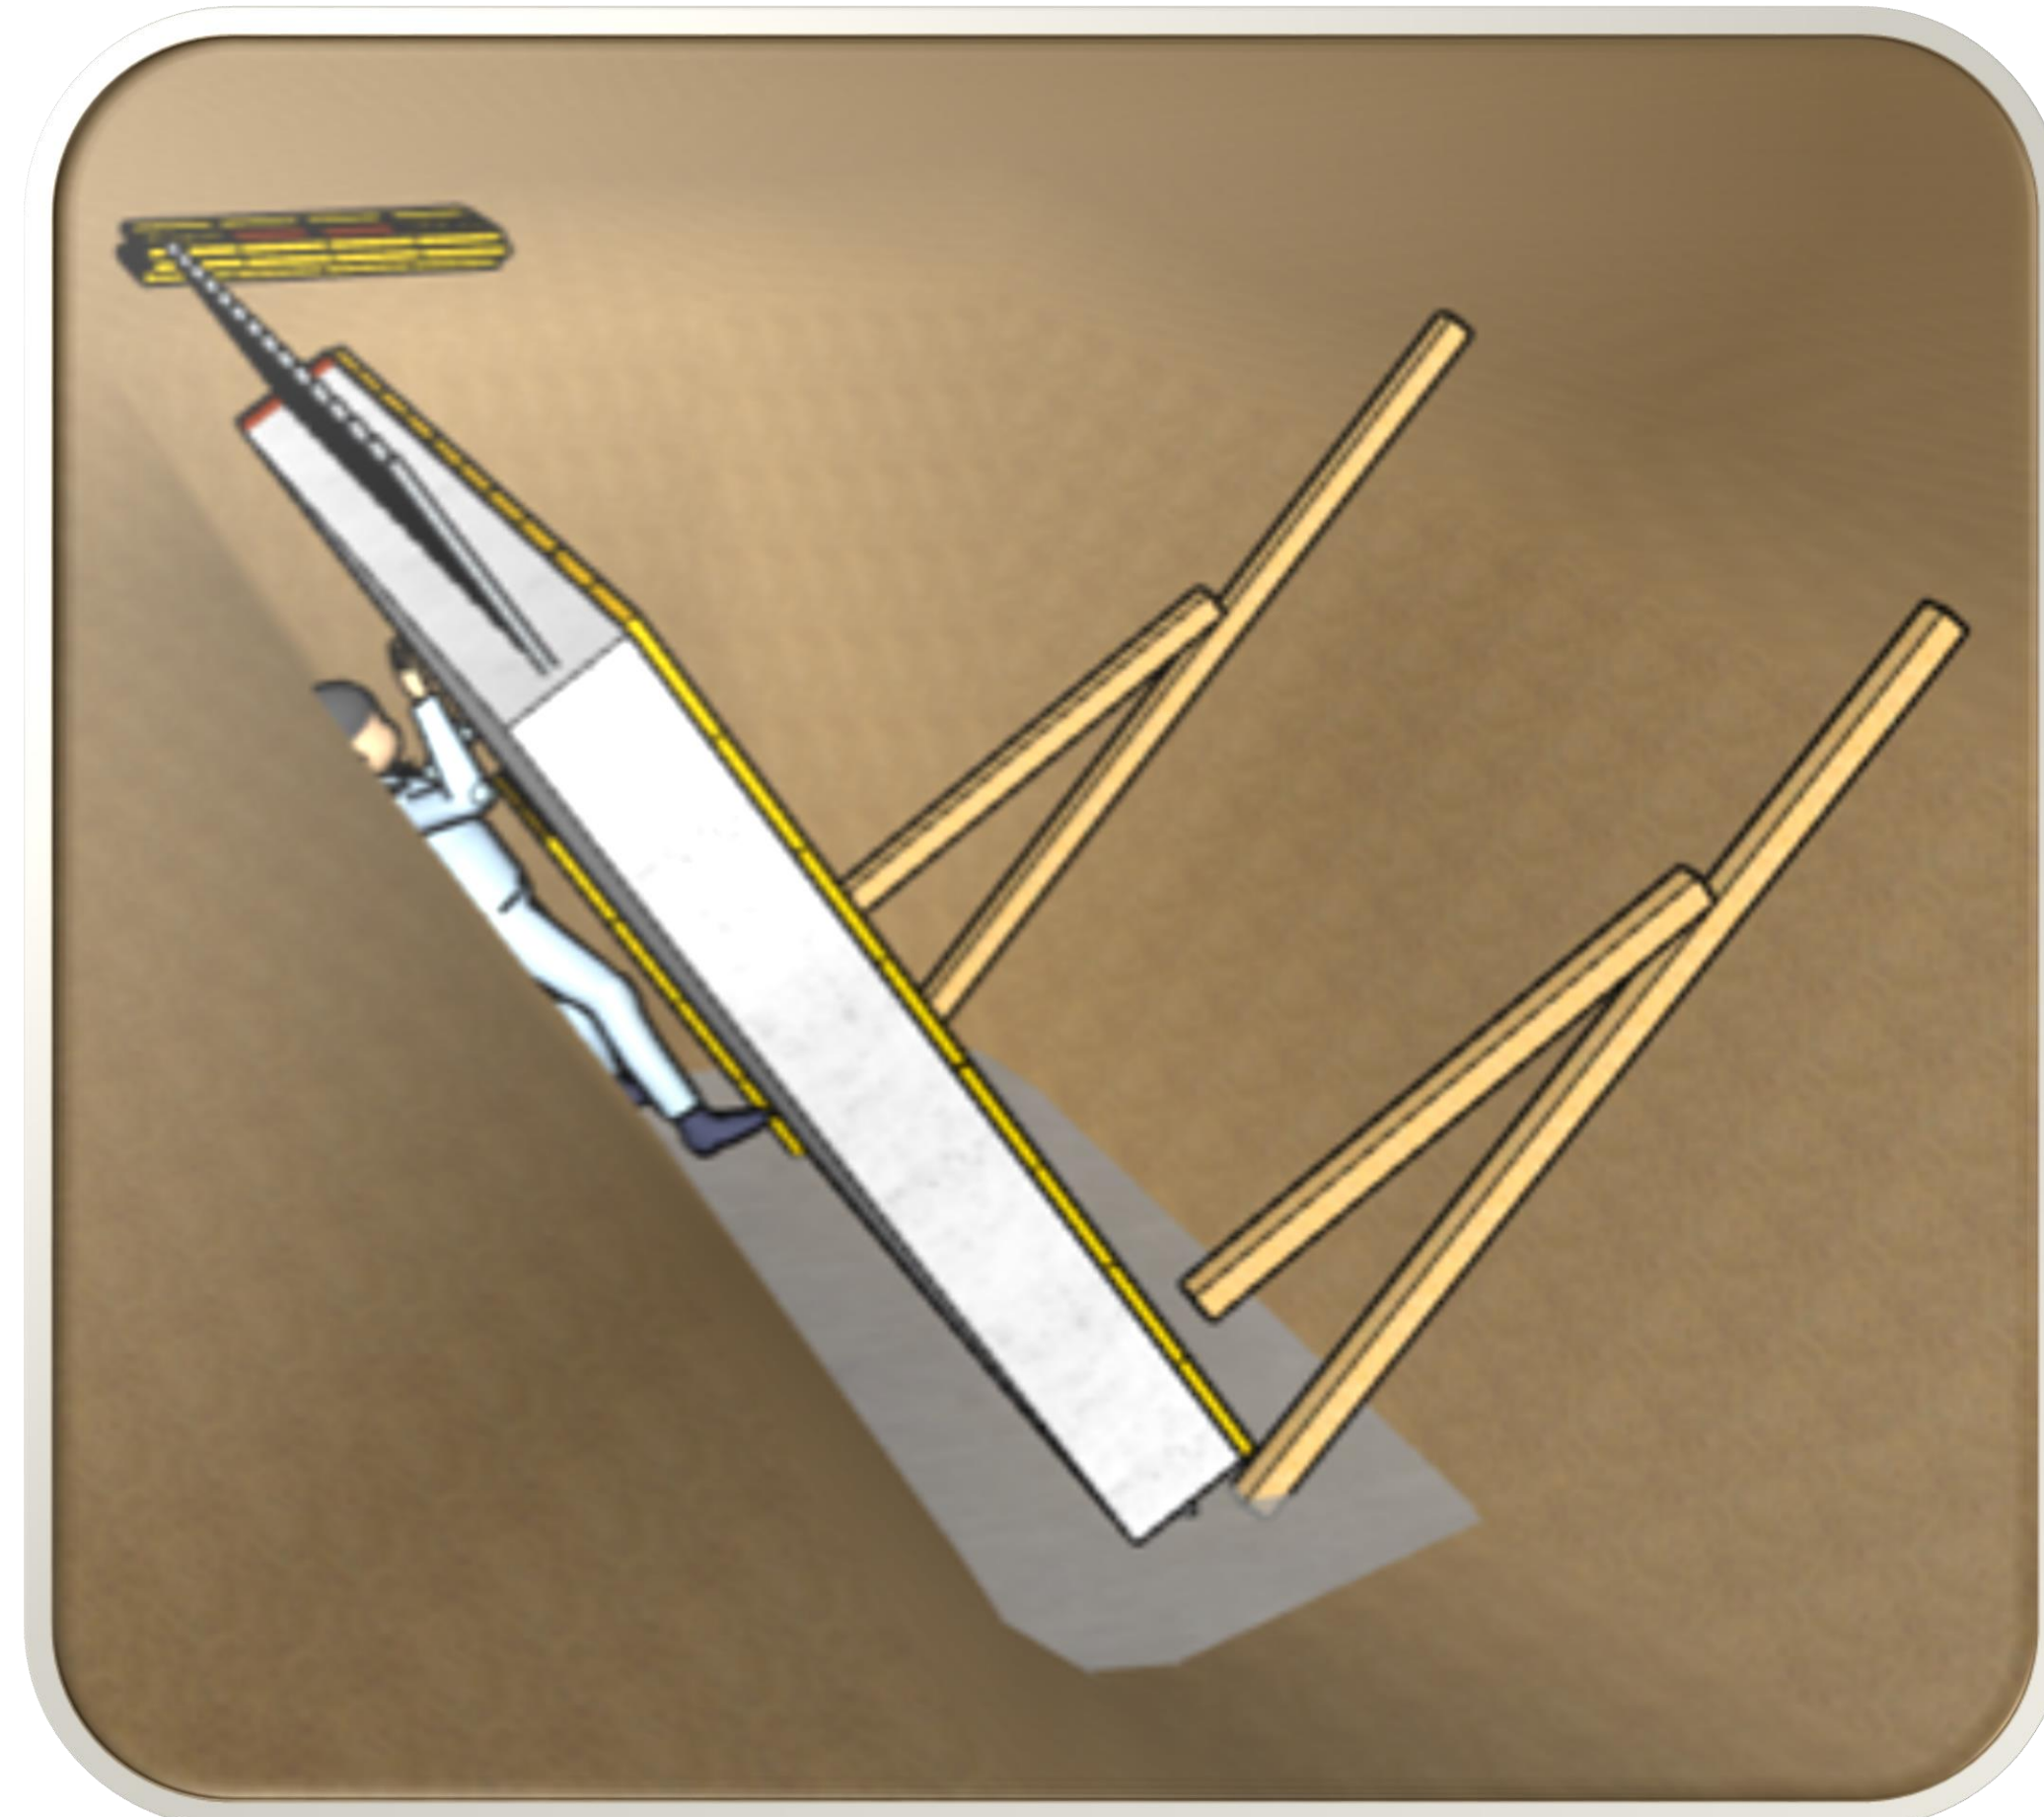

## 발생원인

### ▶ 지수벽 전도방지조치 미실시

- 전도 위험이 높은 지수벽의 거푸집 해체 시 양측에서 견고하게 지지하여야 하나, 당초 설치되어 있던 양측의 지지대 중 작업면의 지지대를 모두 해체하는 등 전도방지조치가 미흡하였음

### ▶ 거푸집 해체 방법 및 순서 미흡

- 작업 전 지지대를 포함한 거푸집 해체 순서를 정해야 하나, 정하지 않은 채 작업자가 작업면의 지지하는 지지대를 모두 해체하는 동안 별도의 전도방지조치를 미실시

### ▶ 동절기 콘크리트 타설 및 양생 관리 미흡

- 외기의 온도가 낮은 겨울철 콘크리트 타설 전 거푸집 안 빙설 제거 및 타설 후 콘크리트가 동결하지 않도록 적정 기온을 유지하여야 하나, 콘크리트 소요 성능을 얻기 위한 적절한 조치 미실시



## 예방대책

### ① 지수벽의 전도방지조치 철저

- 전도 위험이 높은 지수벽의 거푸집 해체 시 지지대는 순차적으로 해체하고, 작업면의 지지대가 모두 해체되지 않도록 거푸집 탈형 시 즉시 지지대를 재설치하는 등의 작업 순서를 정할 것
- 위와 같은 작업 방법 및 순서를 근로자에게 주지시키고, 정해진 방법으로 해체작업이 진행되는지 확인하는 등 전도 위험에 대한 관리 철저

### ② 동절기 콘크리트 타설 및 양생 관리 철저

- 동절기 콘크리트 타설 조건이나 콘크리트가 동해를 입을 위험이 있는 경우에는 콘크리트 표준시방서에 따른 타설 조건 및 양생 환경을 조성하여 콘크리트 성능 저하가 발생하지 않도록 관리

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.