


⚠ 철골 구조물 상부에서 이동 중 떨어짐 ⚠

🚧 재해개요

2025. 10. 0.(수) 14:43경, 세종시 전동면 소재 (주)○○○ 공장 신축공사 현장에서, 지붕 철골 구조물 상부에서 철골빔을 밟고 이동중이던 재해자가 바닥으로 떨어짐

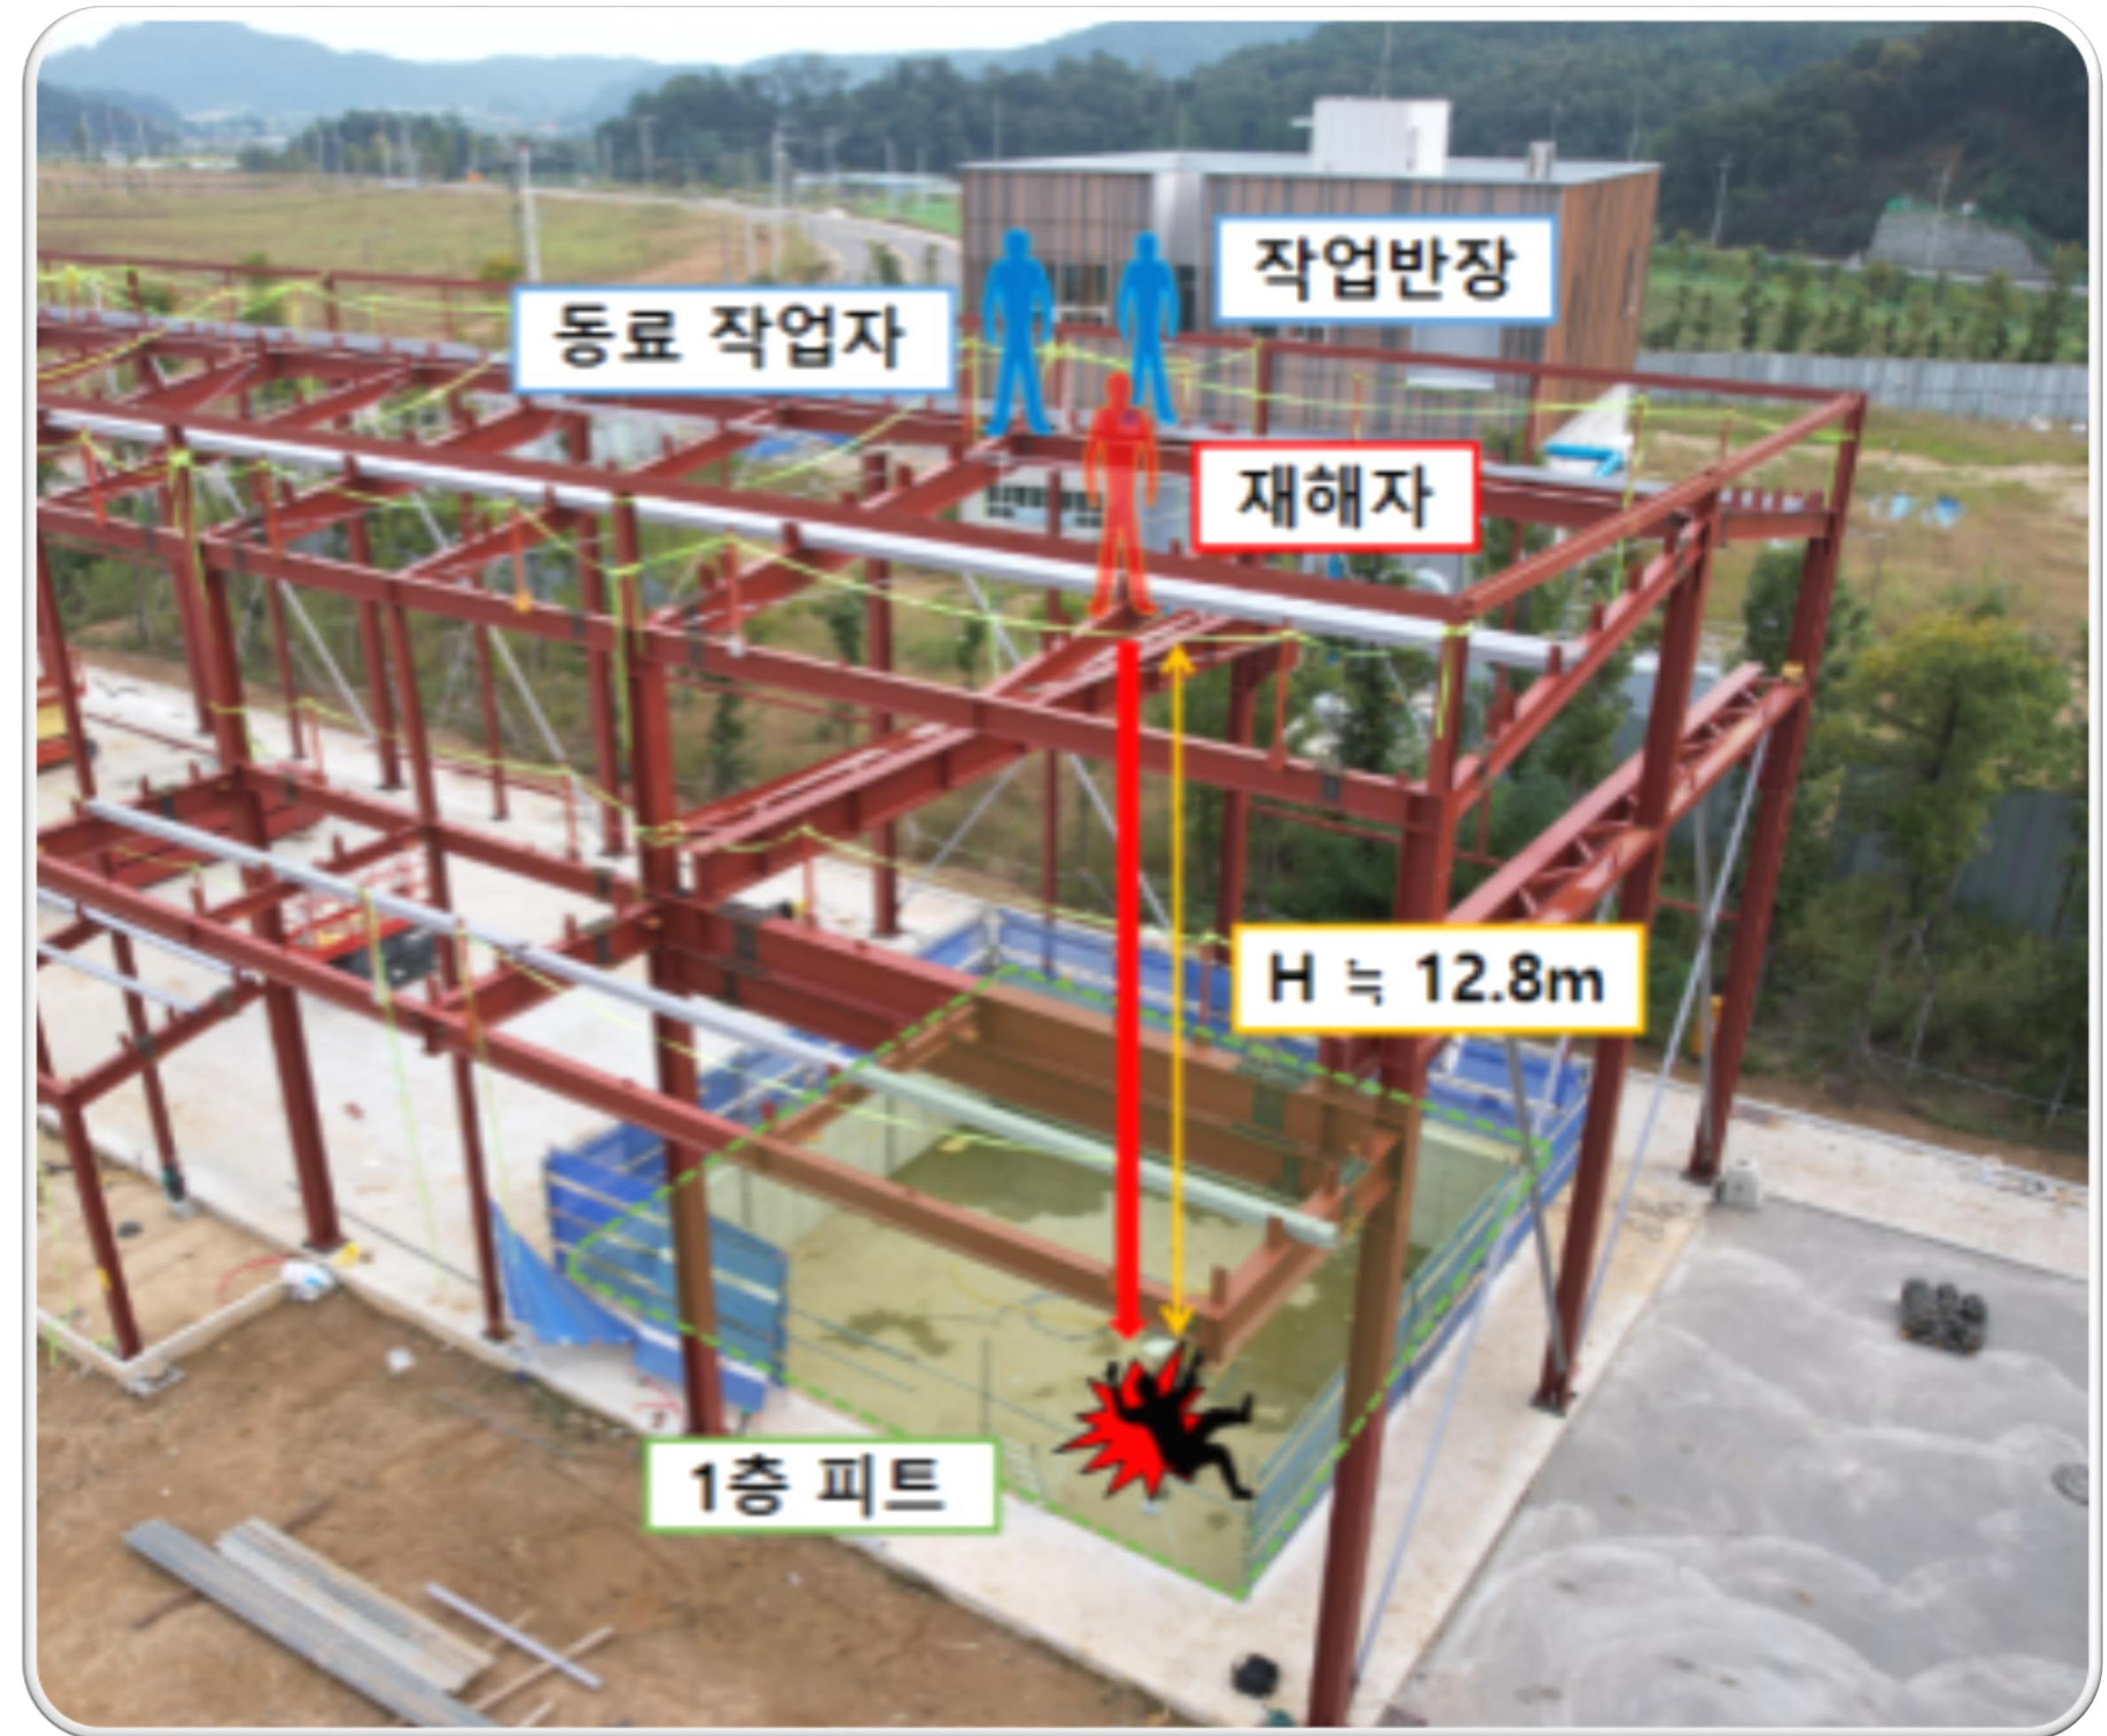

📝 발생원인

▶ 지붕 철골 작업 시 추락방호조치 미실시

- (추락방호망 미설치) 지상으로부터 약 12.8m의 철골 구조물 위에서 철골 설치를 수행하였지만, 추락방호망 미설치
- (안전대 부착설비 미비) 철골 구조물 위에서 작업 중인 근로자가 안전대를 부착할 수 있는 설비 미설치

▶ 작업계획서 미작성

- 지붕 턴버클 등을 설치하는 작업에 대해 추락을 예방하기 위한 대책 등의 작업계획 미수립

👷 예방대책

① 지붕 철골 작업 시 추락방호조치 철저

- (추락방호망 설치) 근로자가 추락할 위험이 있는 철골 구조물 위에서 작업하는 경우 추락방호망을 설치하여 근로자의 추락 예방
- (안전대 부착) 추락방호망의 설치가 곤란할 경우 안전대를 부착할 수 있는 설비를 설치하고 근로자에게 안전대를 착용토록 관리

② 작업계획 수립 및 준수

- (작업계획 수립) 근로자가 지붕 구조물 상부에서 턴버클과 같은 중량물을 설치하는 경우 추락 등의 사고를 예방할 수 있는 대책을 사전에 수립
- (주지교육) 수립한 작업계획을 근로자들이 이행할 수 있도록 주지·교육

③ 작업지휘자 지정 및 배치

- 작업지휘자를 지정·배치하여 수립한 근로자들이 안전하게 작업을 수행하도록 관리·감독

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다