





철골 설치 작업 중 추락

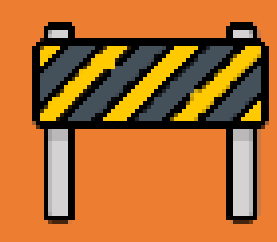

재해개요


2023. 7. 00.(토) 11:20경 경기도 이천시
소재 물류센터 신축공사 현장에서
작업자 2명이 철골 기둥 상부에 올라
거더를 설치하던 중 철골 기둥이 전도되며 기둥
과 함께 추락(높이 3.8m)하였고,
작업자 2명(3개월 이상)이 부상당한 재해임

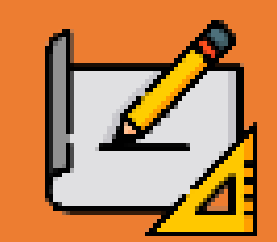

발생원인

▶ 철골기둥 전도 원인

- (철골기둥 조립도 미 준수) 설계도서에 따라 하부 고정용 앵커볼트를 800 mm 이상 콘크리트에 매립하여야 하나, 슬라브 바닥 철근에 용접 고정한 상태로 철골기둥 상부에 올라 작업하던 중 전도된 기둥과 함께 추락함

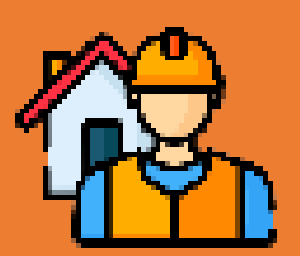

예방대책

① 시공 시 철골기둥 조립도 준수

- 철골기둥을 설치하기 위해 자중, 풍압, 진동 및 충격 등에 의하여 넘어지지 않도록 설계도서에 따라 하부 고정용 앵커볼트를 시공하고, 매립 깊이가 충분히 확보되도록 하는 등의 조치를 하여야 함

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.