


⚠ 펌프카 붐에 맞아 작업발판 위에서 떨어짐 ⚠

🚧 재해개요

2025. 04. 00.(목) 11:28경 제주 서귀포 소재 000000에서 펌프카를 사용하여 U형 개거 벽체 타설 작업 중, 펌프카의 아웃트리거가 설치된 지반이 침하되면서 펌프카 붐에 맞아 작업발판 위에서 떨어져 사망함

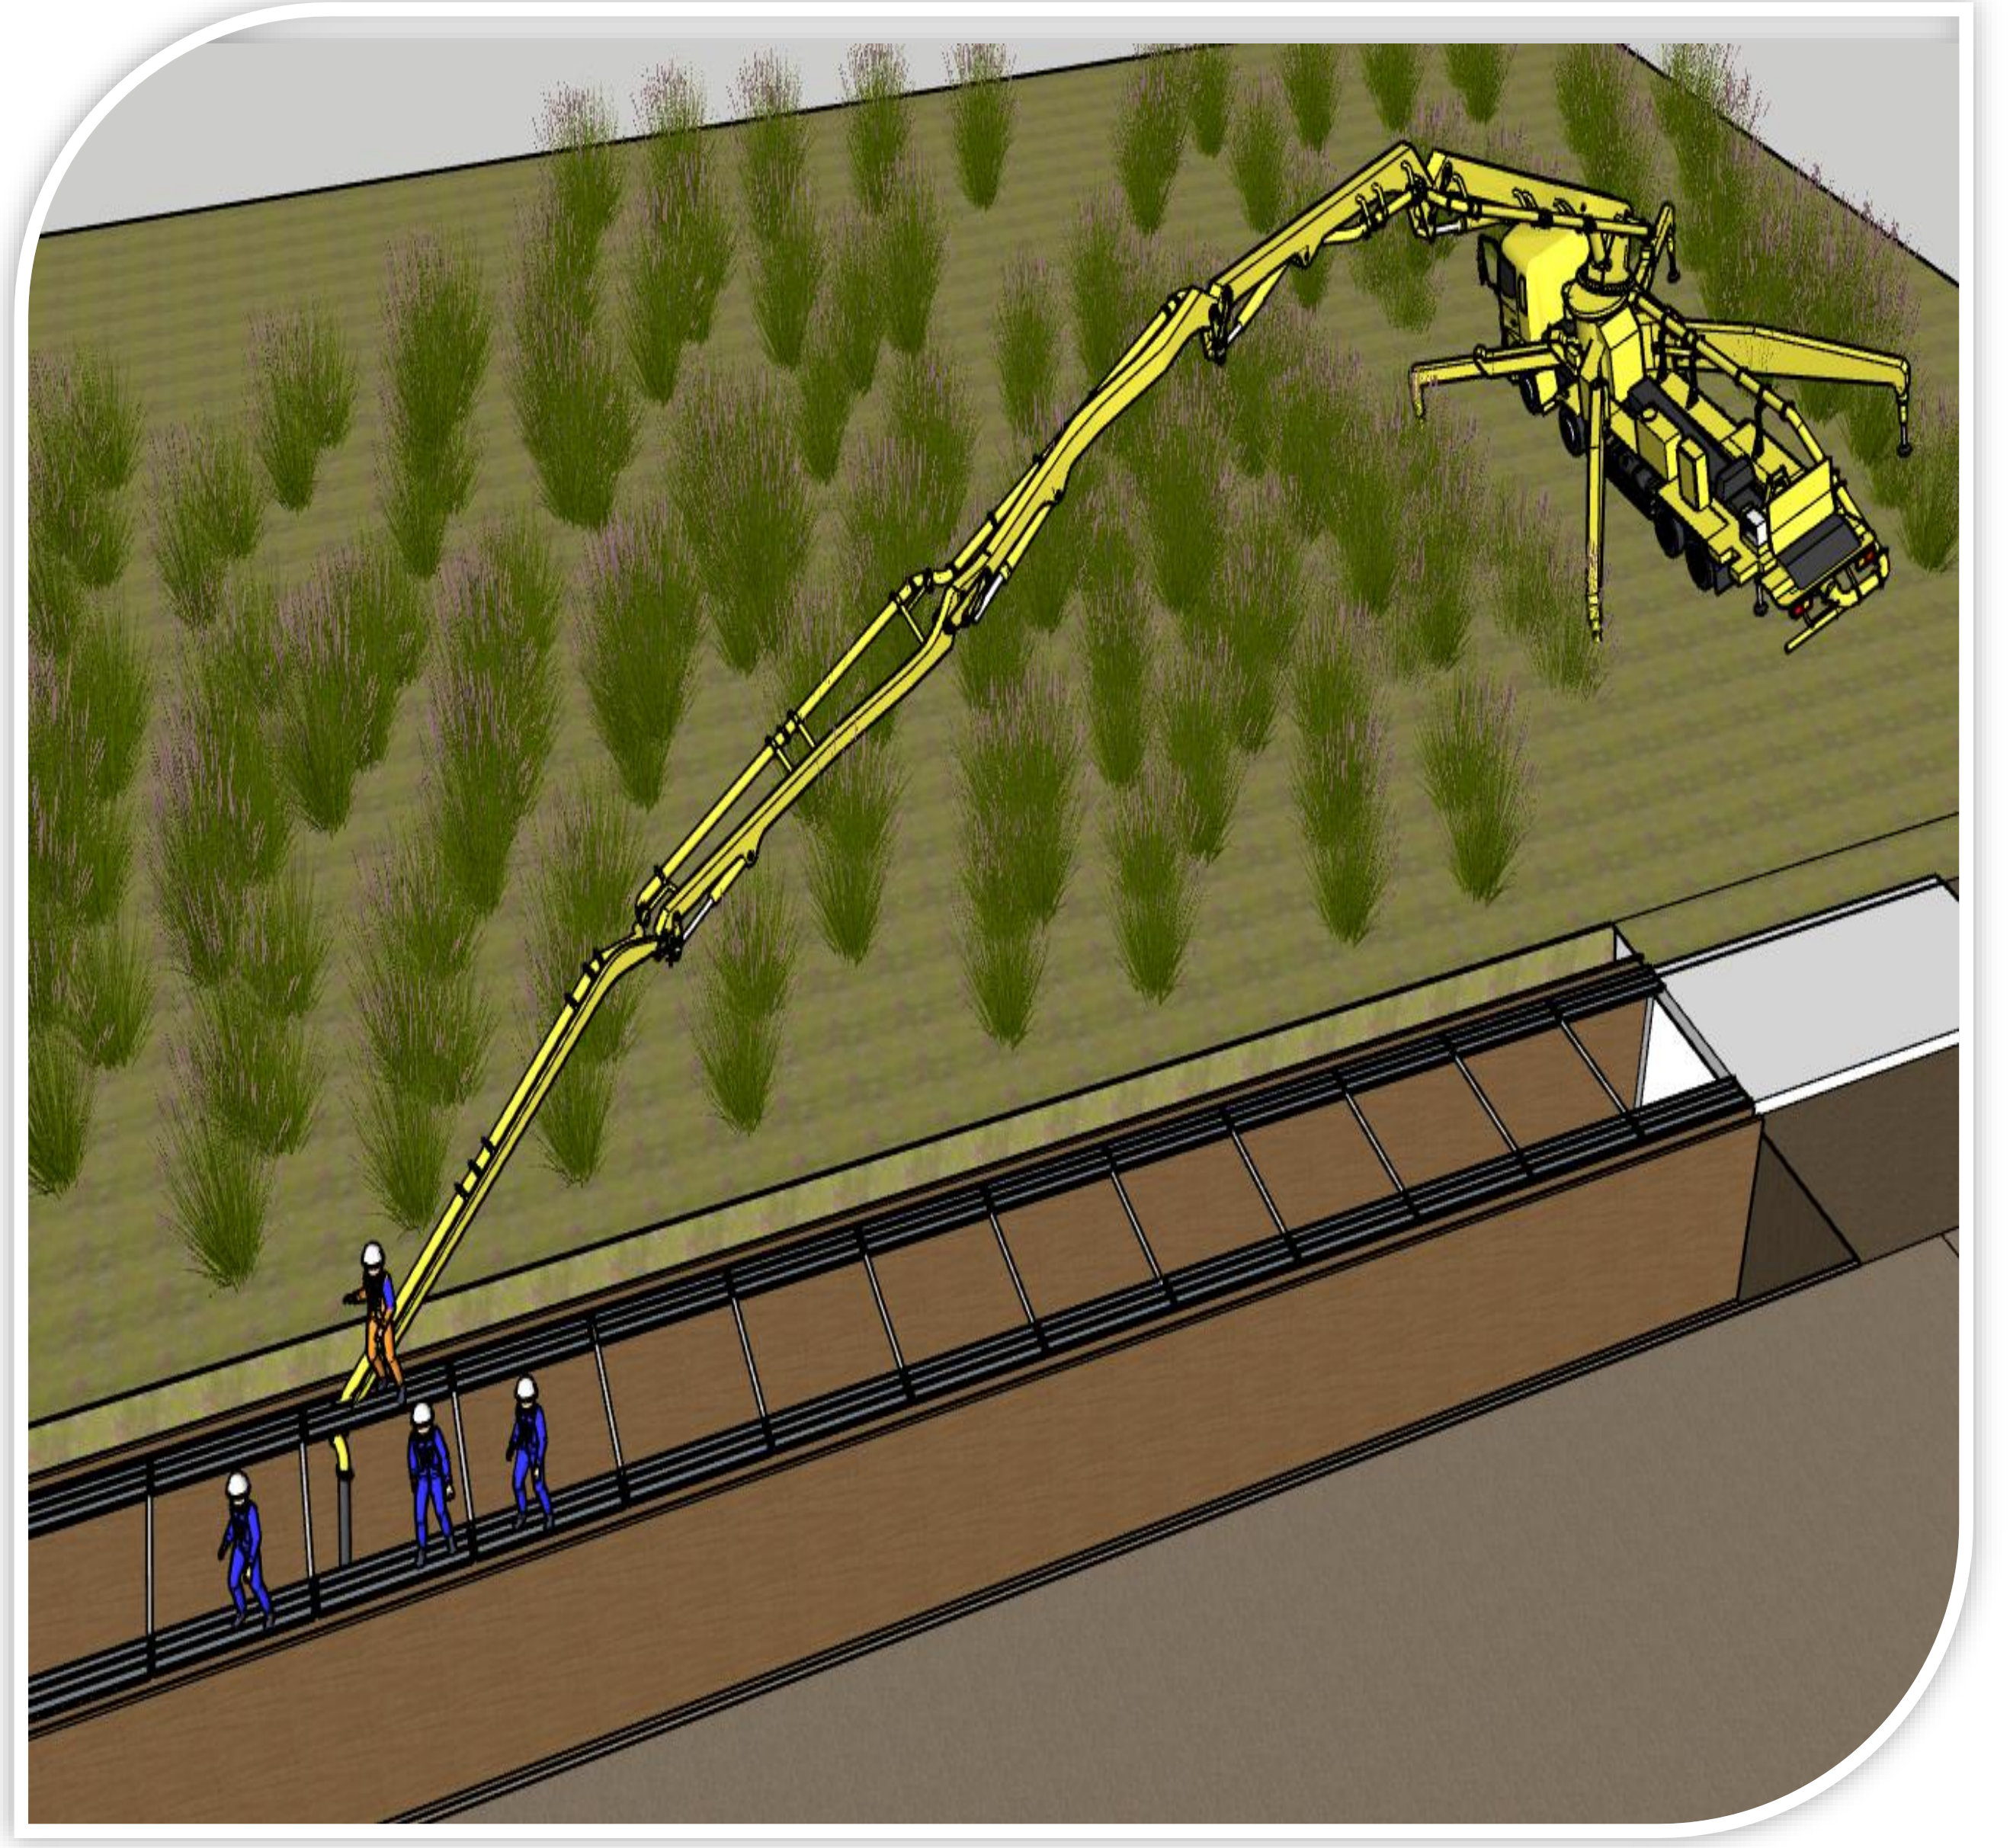

📝 발생원인

▶ 떨어짐 발생원인

- (전도방지조치 미실시) 펌프카 아웃트리거 지지를 위한 전도방지조치 미실시
- (사전조사 미실시) 펌프카 사용 시 작업 전 지반 및 지형 상태 등 사전조사 미실시
- (작업계획서 미작성)
- 차량계건설기계 사용 시 장비의 성능, 운행경로, 작업방법 등이 포함된 작업계획서 미작성
- (작업발판 안전난간 미설치) 작업발판 상부 안전난간 미설치

👷 예방대책

1 전도방지조치 실시

- 펌프카 아웃트리거가 하중을 충분히 지지할 수 있도록 지반 치환·보강 등의 전도방지조치 실시
- 아웃트리거 설치 시 제조사의 매뉴얼에 따른 지지판을 설치하고, 받침목 설치 등 보강 실시

2 사전조사 및 작업계획서 작성

- 차량계건설기계 사용 작업 시 작업 전 지반 붕괴 방지를 위한 지반 상태 등을 사전 조사하고,
- 장비의 성능, 운행경로, 작업 방법 등이 포함된 작업계획서 작성 실시

3 추락방지조치 실시

- 벽체 타설 작업 시 작업발판 상부 등 추락위험이 있는 장소에 안전난간 등 추락방지조치 실시

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.