


천장주행크레인 인양물 낙하



재해개요

'2025.06.00(수) 11:00경, 충남 당진시 소재 OOOO(주) OOOOO공장에서 애관* 설치용 작업대를 천장주행크레인으로 운반하던 중 달기로프(12mm PP로프)가 파단되며 낙하하는 작업대에 재해자가 깔림

* 전선을 다른 설비 혹은 구조물로부터 절연시켜주는 설비

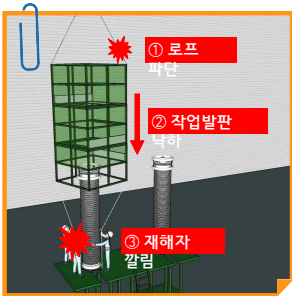

1

발생원인

부적절한 달기로프 사용

- 작업대 프레임에 묶어 사용하던 PP로프는 프레임의 절단면과 마찰하며 일부 섬유가 절단되었음
- PP로프를 장기간 야외에 보관함에 따라 일광손상으로 인하여 PP로프의 강도가 저하됨

인양물 하부 출입통제 미비

- 천장주행크레인을 이용하여 운반중인 작업대의 하부에서 작업대에 설치되어 있는 유도로프를 잡아당기며 작업대 위치를 조정하는 작업을 수행

2

예방대책

① 적절한 달기로프 및 걸이용구 사용

- 출결이 작업 전 달기로프의 마모 등을 사전에 점검하고 이상이 발견된 경우 사용 금지
- 아이볼트나 사클 등의 걸이용구를 사용하여 달기로프가 인양중인 작업대와 접촉하여 마모되는 것을 예방
- 인양중인 작업대의 흔들림이나 하중편중을 최소화하기 위하여 달기로프를 4개소에 설치하여 작업대 인양

② 인양물 하부 근로자 출입통제 및 작업방법 변경

- 천장주행크레인으로 작업대를 운반하는 경우 의도치 않은 작업대의 낙하로 인한 사고를 예방하기 위하여 인양중인 작업대 하부에 근로자 출입을 통제
- 인양중인 작업대의 위치 조정 작업 시 굴절식 고소작업대를 사용하거나 크레인 원치 카메라 등을 설치하는 등의 조치를 통해 근로자들이 작업대 운반범위 밖에서 수행할 수 있도록 작업방법 개선

본 OPS는 등중재해예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.