




경사로 이동 중 굴착기 전도



재해개요

2025. 12. 00.(토) 10:50경 전남 고흥군 소재 0000에서 굴착기가 터파기 작업 후 경사로를 내려오던 중, 궤도가 측구에 빠져 굴착기가 넘어진 후 전도되어 1명이 사망하고 1명이 부상당함.

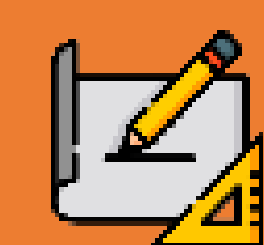

발생원인

▶ 사고발생 원인

- (전도방지조치 미실시) 측구가 있어 굴착기 바퀴가 빠질 위험이 있는 경사면을 내려오면서 유도자를 배치하거나 여유 폭이 확보된 노면을 설치하지 않음.
- (접촉방지조치 미실시) 굴착기 운행경로 내 철재 점검로 설치 구간이 간섭되어, 장비와 작업자 간의 충돌 위험이 있었으나 굴착기 운행 구간 내 작업자 출입금지 등의 조치를 실시하지 않았음.



예방대책

1 전도방지조치 실시

- 굴착기를 사용하여 작업하는 경우 장비가 넘어지거나 굴러떨어질 위험을 방지하기 위하여 유도자를 배치하여야 함.
- 산마루 측구로 장비의 바퀴가 빠질 위험이 있는 경우, 바퀴의 강도를 견딜 수 있는 덮개를 설치하여 노면 폭을 확보하는 등의 전도 방지조치를 실시하여야 함.

2 동시작업 방지 등 접촉방지조치 실시

- 장비 운행경로 내 점검로 설치 구간이 간섭되어 장비와 작업자의 충돌 위험이 있는 경우, 장비 작업 (터파기) 이후 점검로 설치 작업을 진행하는 등 작업 일정을 조정하여 동시 작업을 방지하여야 함.
- 작업 일정 조정이 어려워 동시 작업을 실시할 경우 장비 이동 시, 장비 운행경로에 작업자의 출입을 금지하는 등의 접촉방지조치를 실시하여야 함.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.