






보 거푸집 설치 중 떨어짐

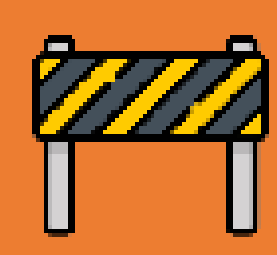

재해개요

2024. 10. 8.(화) 13:49경 대구광역시 달서구 소재
○○○ 병원 증축공사 현장에서 타워크레인으로
보 거푸집 설치 후 훅을 상승한 순간, 유도 로프가
거푸집 하부 멍에와 장선 사이에 끼인 채 상승해
보 거푸집이 전도되며 거푸집 위에 있던 재해자
2명이 거푸집과 함께 지면으로 떨어져 부상당함

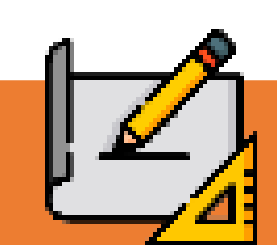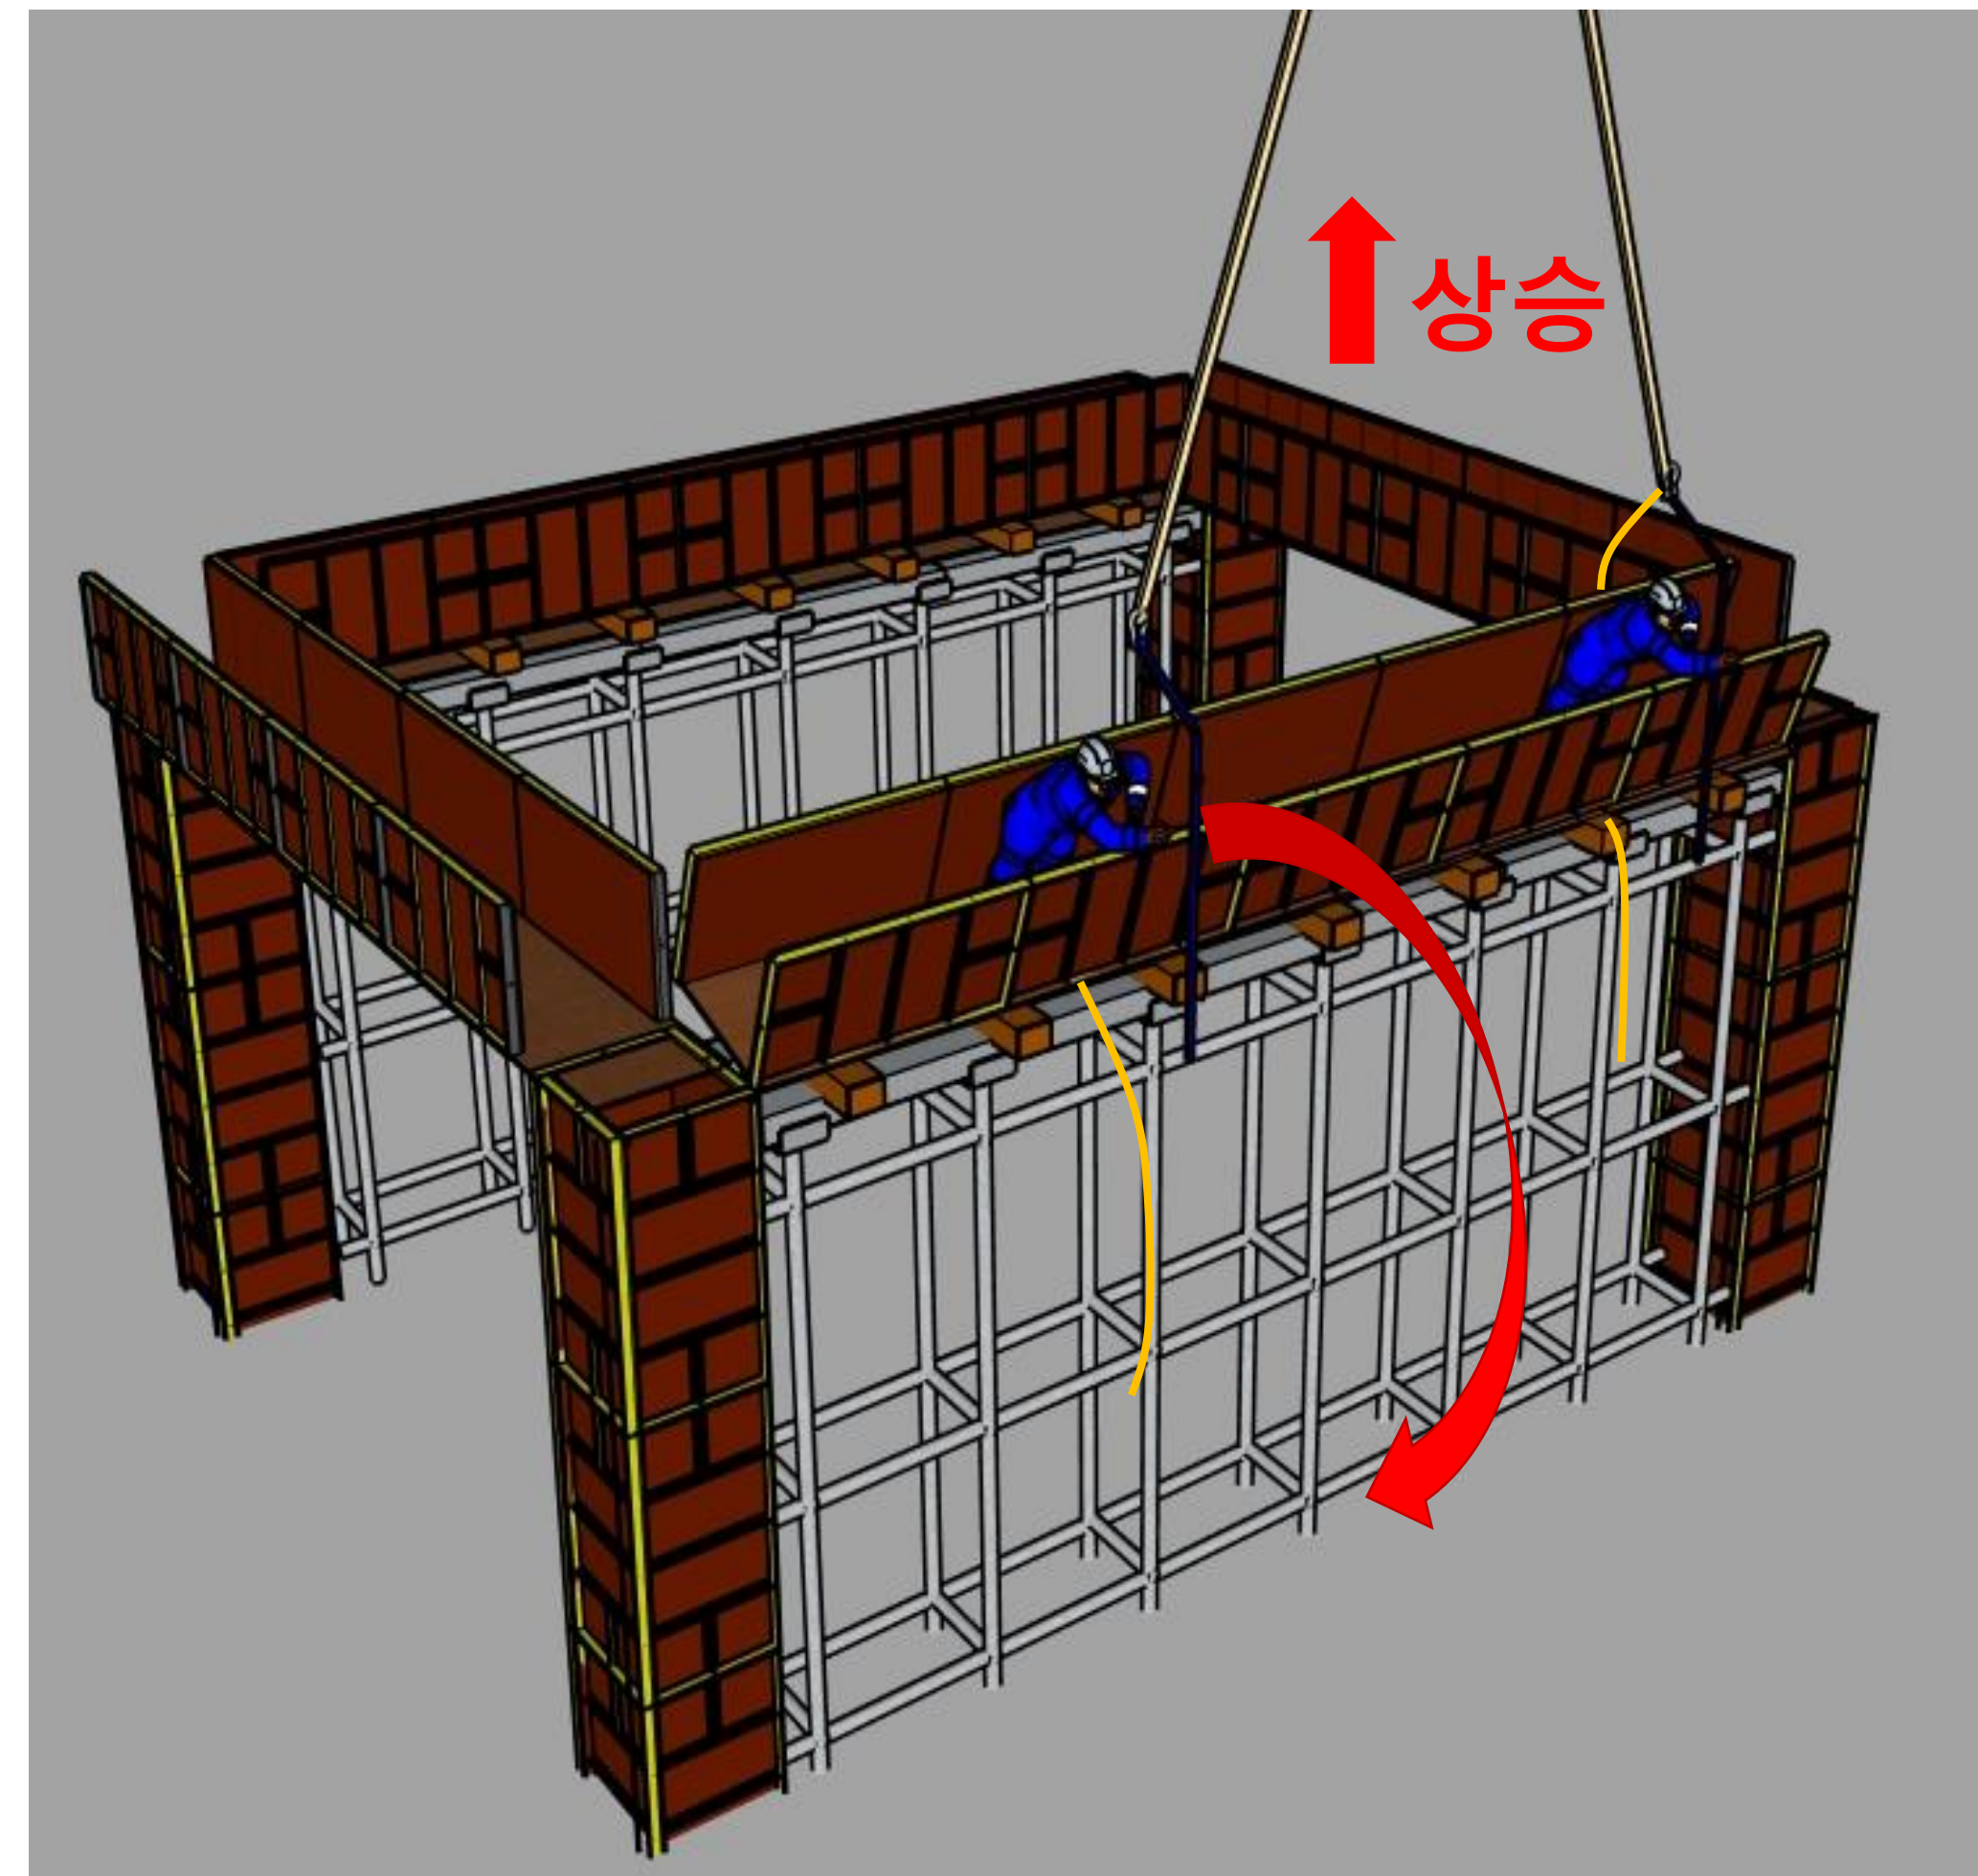


발생원인

▶ 안전대 부착설비 미 설치

- 근로자가 보 거푸집 위에서 작업 중 추락할 위험이 있으나, 안전대를 걸어 사용할 수 있는 부착설비가 없어 작업 중 보 거푸집이 떨어지며 근로자도 함께 지면으로 떨어짐

▶ 작업계획서 미 이행

- 작업계획서에 추락에 대한 예방대책으로 안전대 체결을 수립하였으나 실제 작업 당시 안전대를 체결하지 않았으며 타워크레인 훅 인상 전 거푸집 하부에 방해물이 없는지 확인하지 않음

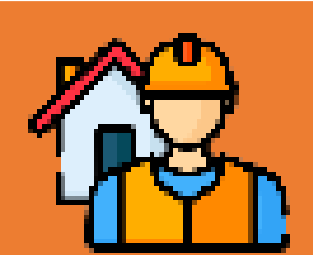

예방대책

① 근로자 추락방지조치 철저

- 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업할 때 안전난간이나 추락방호망을 설치하기 어려운 경우 안전대를 착용하고 안전대를 안전대 부착설비에 체결하여야 함

② 작업계획서 작성 및 이행 철저

- 작업 시 작업계획서에서 수립한 안전대 체결 등의 추락방지 대책을 이행하여야 하며, 타워크레인 훅 상승 전 거푸집 하부에 유도로프와 같은 방해물이 끼여 있지 않은지 확인하여 거푸집이 전도되지 않도록 하여야 함

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.