





아스콘 작업 중 깔림

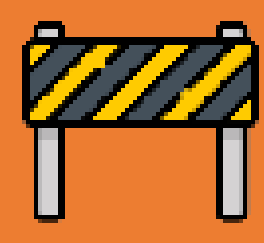

재해개요

- 2025. 08. 00.(토) 13:53경 충남 천안시 소재OO(주)에서
- 재해자가 남부고가교 부체도로(L≒190m, 2차선) 아스콘 포장면정리 작업 후 이동하던 중,
- 후진하는 타이어롤러에 깔려 병원으로 이송됐으나 당일 사망한 재해임.

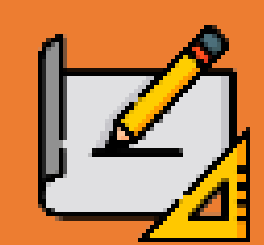

발생원인

▶ 차량계 건설기계 후진 시 접촉방지 미조치

- 근로자 충돌 위험이 있는 포장 작업 중 도로에 대한 근로자 출입 제한 미조치.
- 현장 주변 도로 교통흐름 통제를 위한 신호수는 배치하였으나, 타이어롤러 후진 다짐 작업 시 건설기계 이동을 유도하는 전담 유도자 미배치.
- 타이어롤러 후진 시 근로자 접촉사고 예방을 위해 설치된 후방카메라·모니터·감지센서 등 안전보조장치 미사용.

▶ 작업계획서 미작성

- 타이어롤러 등 도로포장용 건설기계, 롤러 등 지반 다짐용 건설기계, 덤프트럭 및 로더 등 차량계 건설기계에 대한 작업계획 미수립.
- 살수차, 트레일러 등 화물자동차를 포함한 차량계 하역·운반기계에 대한 작업계획 미수립.



예방대책

1 차량계 건설기계 후진 시 접촉방지 조치 철저

- 타이어롤러 등 차량계 건설기계 사용 작업 시 후진 중인 타이어롤러에 접촉되어 근로자가 부딪힐 위험이 있는 포장 작업 중인 도로에 근로자 출입 금지조치.
- 타이어롤러가 후진하며 다짐 작업을 진행할 때 해당 건설기계를 유도하는 유도자를 배치.
- 타이어롤러 후진 시 접촉방지를 위해 후방카메라와 모니터, 후방감지센서와 경보기 등의 안전장치가 정상 작동하도록 조치.

2 작업계획서 작성·준수 철저

- 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능, 운행경로, 작업방법 등에 대한 작업계획 작성·준수.
- 사용 작업에 따른 추락, 낙하, 전도, 협착 등의 위험 예방대책과 운행경로 및 작업방법 등의 작업계획 작성·준수.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.