






재활용 공장 채광창 보수 중 추락

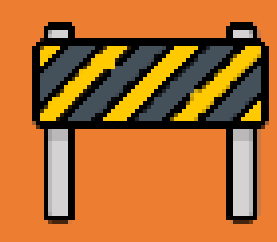

재해개요

2025. 06. 11.(목) 09:47경 충북 진천군 소재 재활용공장에서, 재해자가 교반장 지붕에서 채광창 (Skylight) 보수 작업 중, 채광창이 파손되며, 지상으로 떨어져(H≒6M) 사망함.

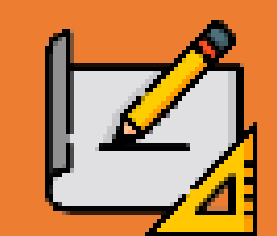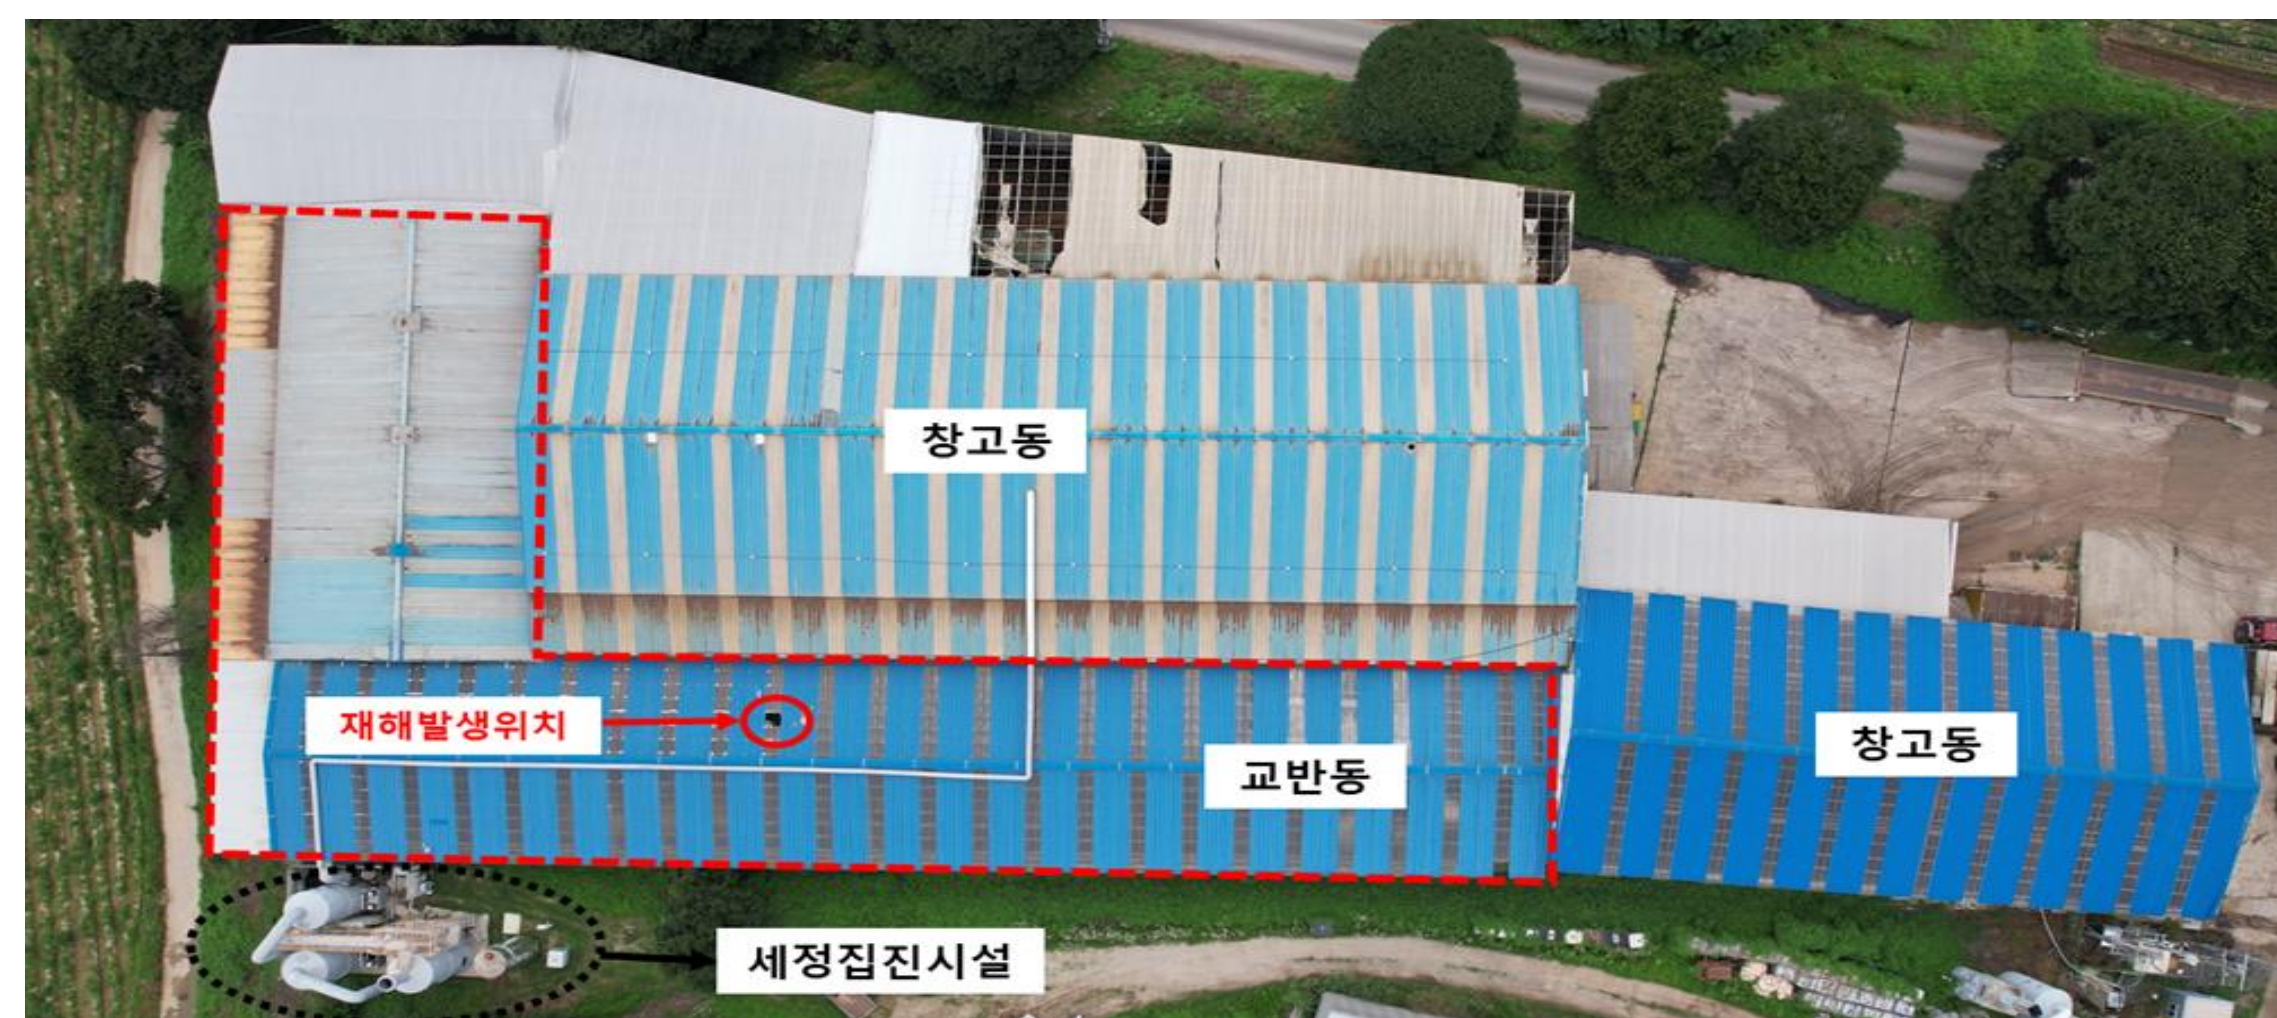

발생원인


▶ 채광창 덮개 및 작업발판 미설치

- 채광창 덮개는 자외선에 장기간(2010년 설치 추정) 직접 노출되어 광노화(Photodegradation)* 등에 의해 강도가 저하되어 추락위험이 높으나 방호조치가 없는 상태임.

▶ 보호구 미지급 및 착용 상태 감시 미흡

- 추락위험이 있는 장소에서 작업 시 안전대 부착설비 미설치 및 안전대 미지급하였고, 안전보호구를 착용하고 작업하도록 관리·감독하지 않았음.

*광노화: 태양광에 포함된 자외선에 의해 분자구조가 손상되어 표면에 크랙이 발생하는 등 인장강도 및 충격 강도 등이 저하되는 현상

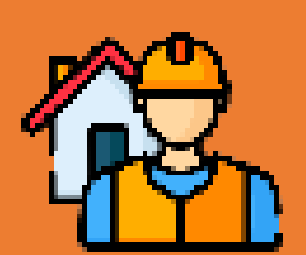

예방대책


① 지붕 위 근로자 떨어짐 방지조치 철저

- 견고하고 안전한 구조의 채광창 덮개 또는 근로자 이동 및 작업동선에 폭 30cm 이상의 작업 발판을 설치하고,
- 채광창 덮개 또는 작업 발판의 설치가 어려울 경우, 교반장 내부에 추락방호망을 설치하여야 함.
- 지붕 재료의 노후화 상태 등 사전점검을 실시하여, 지붕 철골의 퍼린(purlin)** 추가 설치와 같이 퍼린 간격을 조정하여 개선하는 등 작업계획을 수립하여야 함.

** 퍼린: 철골 구조에서 지붕 덮개 등을 고정하거나 지지하는 철골로서 c형강 등으로 제작되어, 지붕의 경사면과 수평하게 설치됨

② 보호구 지급 및 착용상태 관리 철저

- 채광창 덮개, 작업발판, 추락방호망 등의 설치가 어려울 경우 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 지급하여, 안전대 착용 및 안전대 고리 체결 여부를 지속적으로 관리·감독하여야 함.

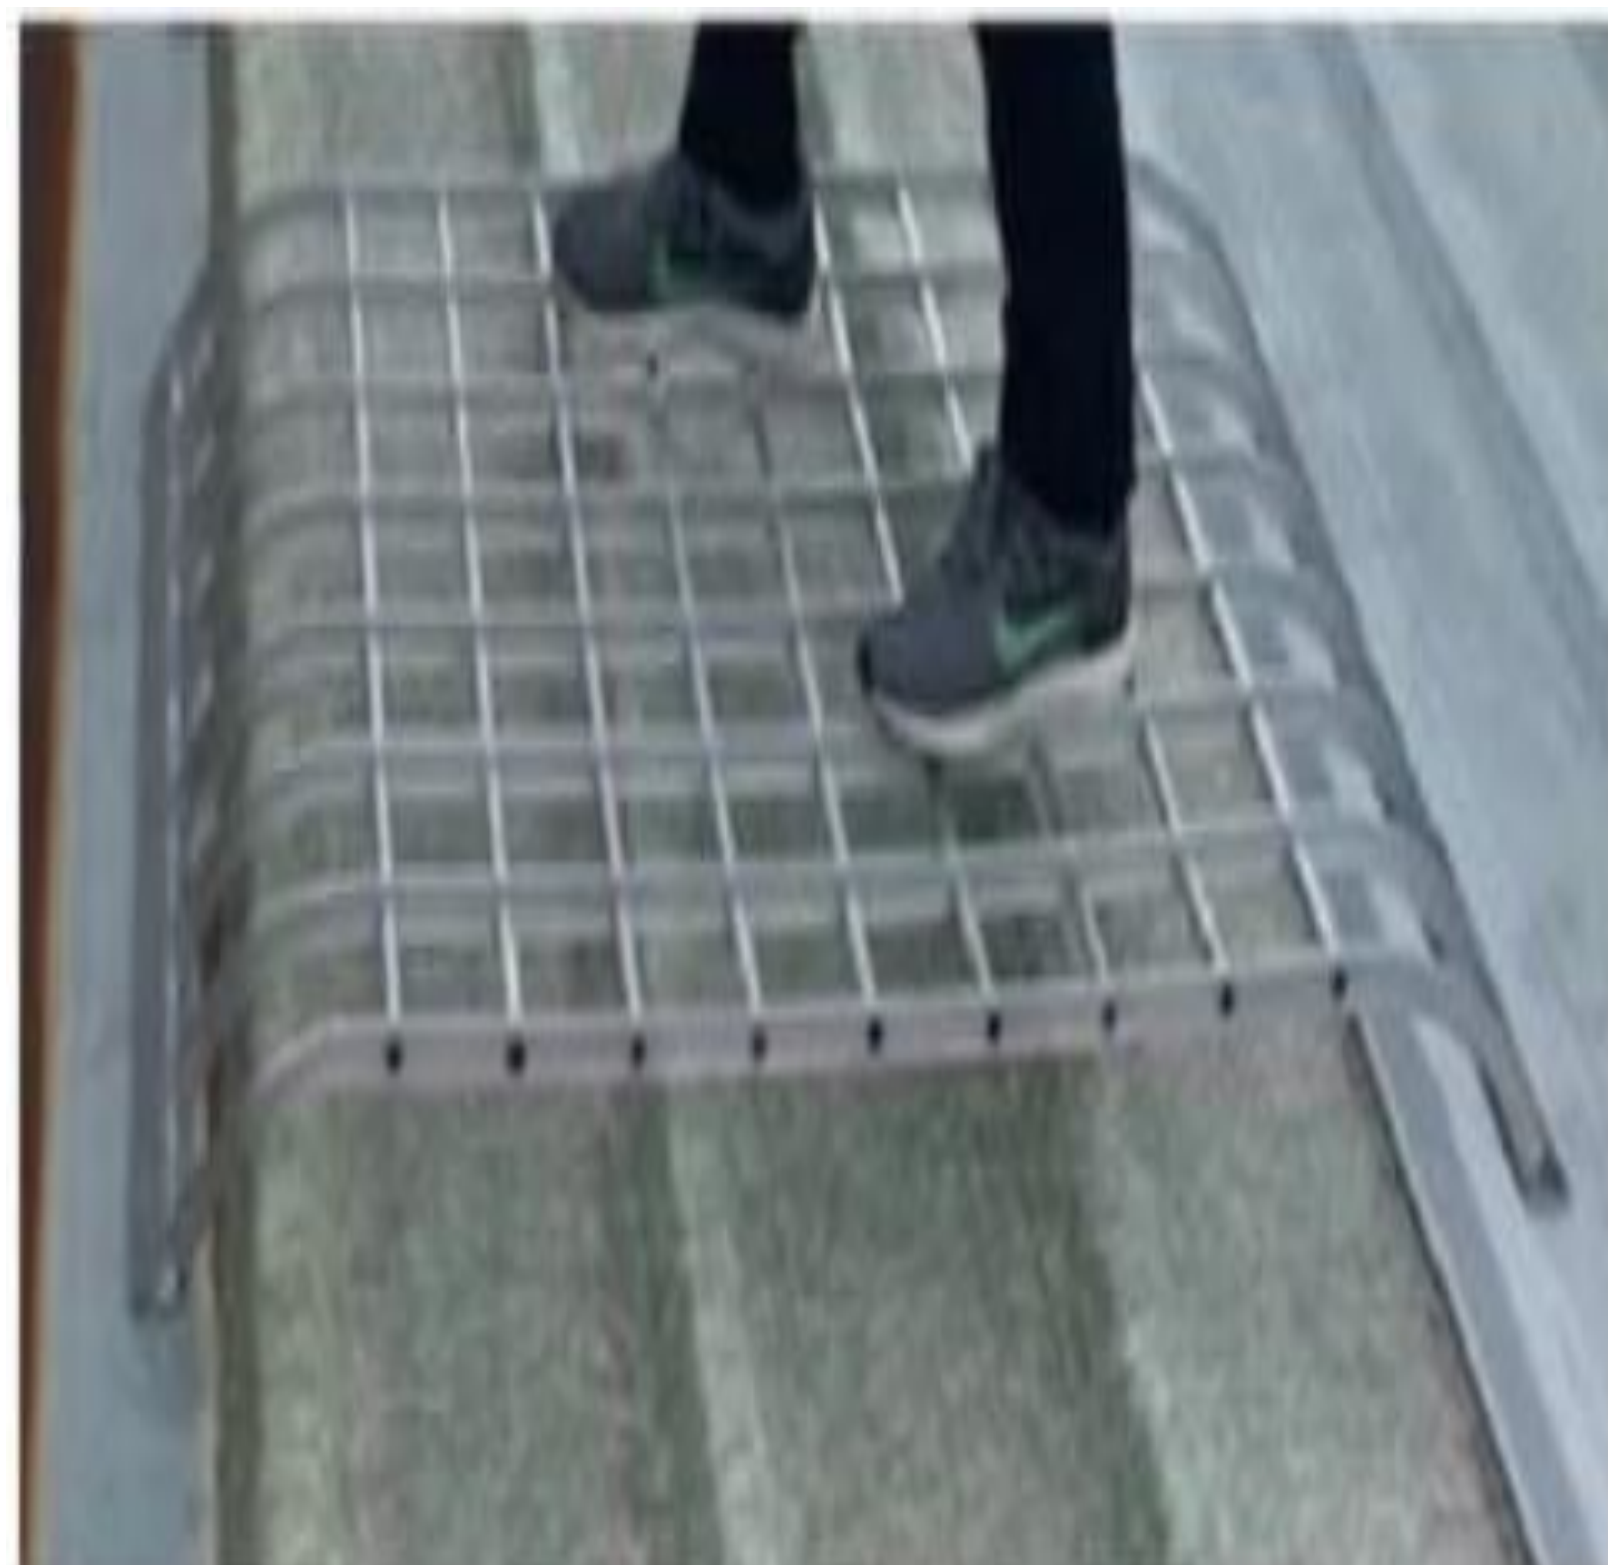

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.