






강관 세척 작업 중 깔림

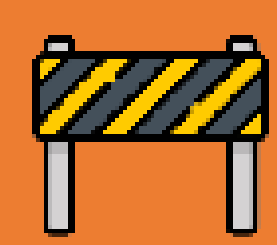

재해개요

- 2025. 03. 00.(월) 13:38경 충남 당진 소재 세척장에서,
- 재해자가 강관 표면의 이물질을 고압수로 세척 작업 중
- 사상 작업이 끝난 강관을 지게차로 세척장에 하역하면서 계속 전진함에 따라, 15M 강관이 재해자 신체를 타고 올라가 사고 발생함
- *사상: 세척 전 강관 표면의 이물질 연마

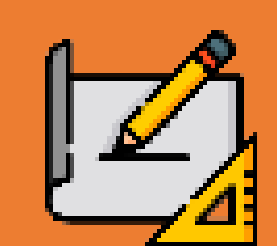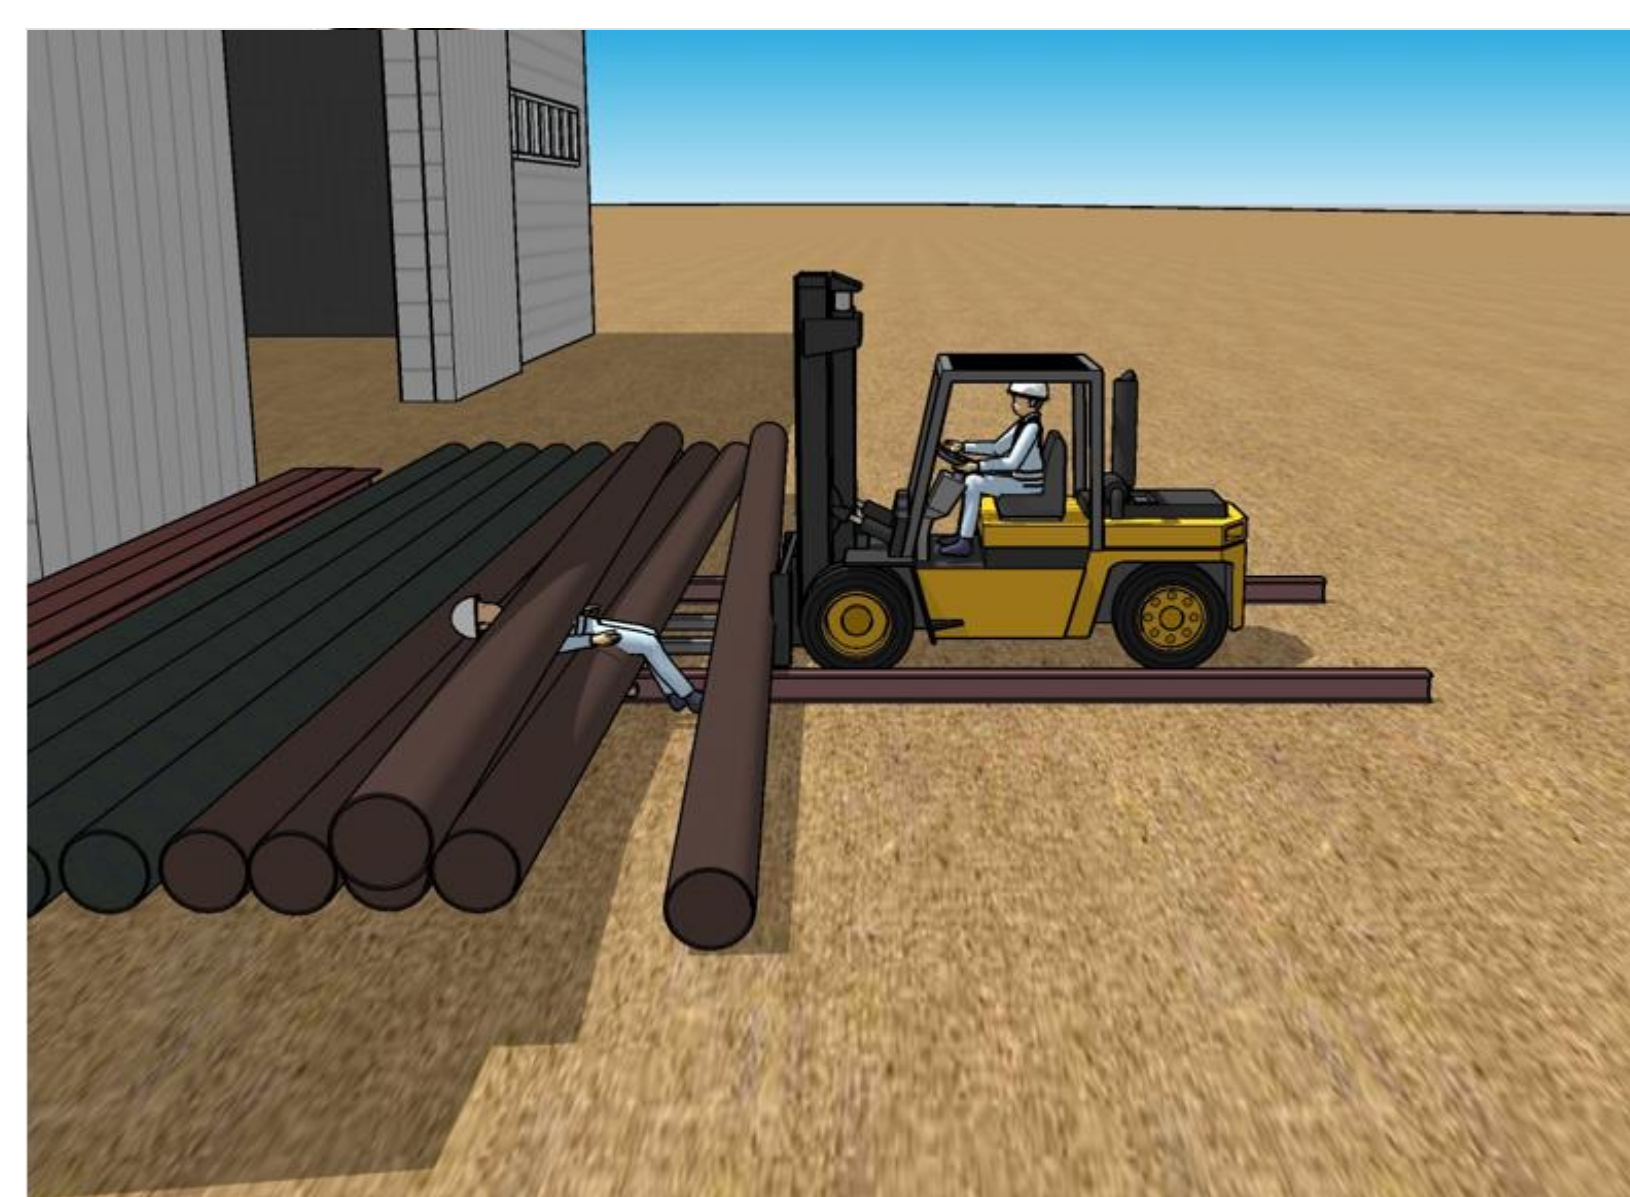

발생원인

▶ 근로자 접촉방지 조치 미비

- 지게차를 이용하여 강관 운반경로 내에 근로자의 출입 통제하는 조치는 없었음
- 지게차 유도자를 배치하지 않음

▶ 강관 운반 작업계획 미수립

- 지게차를 이용한 강관 운반 시 하역방법, 작업 중 발생할 수 있는 낙하·협착 등의 예방 대책을 사전에 수립하지 않았음

▶ 무자격자 운전

- 지게차 운전자를 별도로 지정하지 않았고, 면허를 취득하지 않은 근로자들이 지게차를 운전함

▶ 강관 이탈방지 조치 미비

- 강관이 지게차 포크에서 이탈하는 것을 방지하기 위한 별도의 조치는 없었음



예방대책

1 근로자 접촉방지 조치 철저

- 강관 운반경로 내에 근로자가 출입하지 않도록 작업구역을 구획하는 통제 조치
- 신호방법을 수립하고 지게차 유도자 배치

2 강관 운반작업계획 수립

- 지게차의 운반경로와 하역방법, 화물의 낙하·협착 등의 위험을 예방하기 위한 작업계획을 수립하고 근로자들에게 주지

3 지정된 근로자 이외 지게차 운행 금지

- 지게차 면허를 소유한 근로자를 지게차 운전자로 지정하고, 지게차 키를 지정된 장소에 별도로 보관하여야 함

4 강관 운반 시 포크 이탈 방지

- 강관을 포크에 고정하여 강관이 포크에서 이탈하지 않도록 조치

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.