





잔량 처리 작업 준비 중 끼임

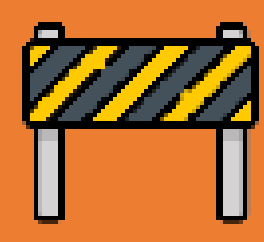

재해개요

2025. 05. 00.(화) 23:08경 충북 음성군 소재 OO에서, 재해자가 콘크리트 잔량 처리를 위해 작업계단 위에서 준비 중 이동식 콘크리트 타설 설비 보와 계단 난간 사이에 가슴 부위가 끼인 후 계단 아래로 굴러 떨어짐

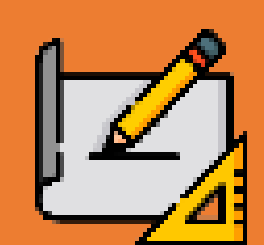

발생원인

▶ 신장을 고려하지 않은 작업계단 설치

- 작업계단의 최상단 발판과 타설 설비-보의 간격이 좁아 설비 운전 때 끼임, 부딪힘 위험이 발생하는 구조임.

▶ 끼임 방호조치 미실시

- 추락, 끼임 등 위험 장소인 작업계단이 항상 개방된 상태이며, 설비가 접근하는 것을 근로자에게 사전에 경고하는 장치는 없었음.

▶ 설비 운전 시작 전 주행경로 확인 미실시

- 주행 경로를 사전에 확인하여 근로자의 진입 통제나 운전을 정지하는 등 조치가 되지 않음.



예방대책

① 작업계단 구조 변경

- 작업계단 최상단 발판과 타설 설비-보의 간격을 충분히 확보하여야 함.

② 방호조치 실시

- 작업계단 입구에 출입문, 잠금장치를 설치하는 등 타설 설비 이동 시 지정된 근로자 외 물리적인 출입을 차단하고, 설비 주행 상태를 알려주는 경고장치를 설치하여 근로자가 인지할 수 있도록 하여야 함.

③ 주행 경로 확인 및 운전 정지

- 설비의 운전 시작 전 주행 경로를 확인하여 위험구역 내 근로자 진입을 통제하거나, 근로자 출입 시 설비의 운전을 정지하여야 함.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.