




커튼월 공사 중 떨어지는 물체에 맞음



재해개요

2025. 03. 00.(토) 15:05경 파주시 소재
0000 복합시설 건설공사 현장에서 외장
커튼월 스틸 프레임 용접작업 중
외벽 천공작업 중이던 상부에서 잔재물이
떨어져 맞아 사망함

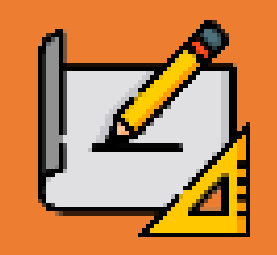

발생원인

- ▶ 낙하물에 의한 위험 방지 조치 미실시
 - (출입금지구역 미설정) 상부 작업으로 인한 물체가 떨어질 위험이 있으나 출입금지구역을 설정 하지 않고 하부 작업 진행
 - (낙하물 방지망 미설치) 외벽 견출작업으로 인한 낙하물 방지망 해체 후 재설치 없이 후속작업 진행
 - (방호선반 미설치) 근로자가 통행하는 구간 낙하물 위험으로 인한 방호선반 미설치




예방대책

- 1 출입금지구역 설정
 - 물체가 떨어질 위험이 있는 곳에 상·하부 동시에 작업이 진행되지 않도록 하부 출입금지구역을 설정
- 2 낙하물 방지망 설치
 - 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망 설치
- 3 방호선반 설치
 - 근로자가 통행하는 구간 등 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 방호선반 설치

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.





페드럼통 용단 작업 중 폭발

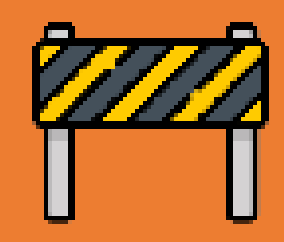

재해개요

2025. 6. 0.(월) 10:25경 경기 김포시 소재 사업장에서
철재 페드럼통을 고철 보관함으로 사용하기 위해
플라즈마 절단기를 이용하여 페드럼통 상판을 용단
하던 중 내부 인화성 증기가 폭발하여 드럼통 상판에 안
면부를 맞음

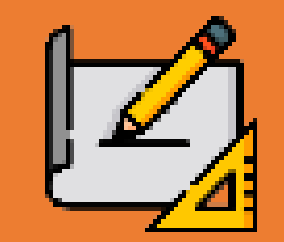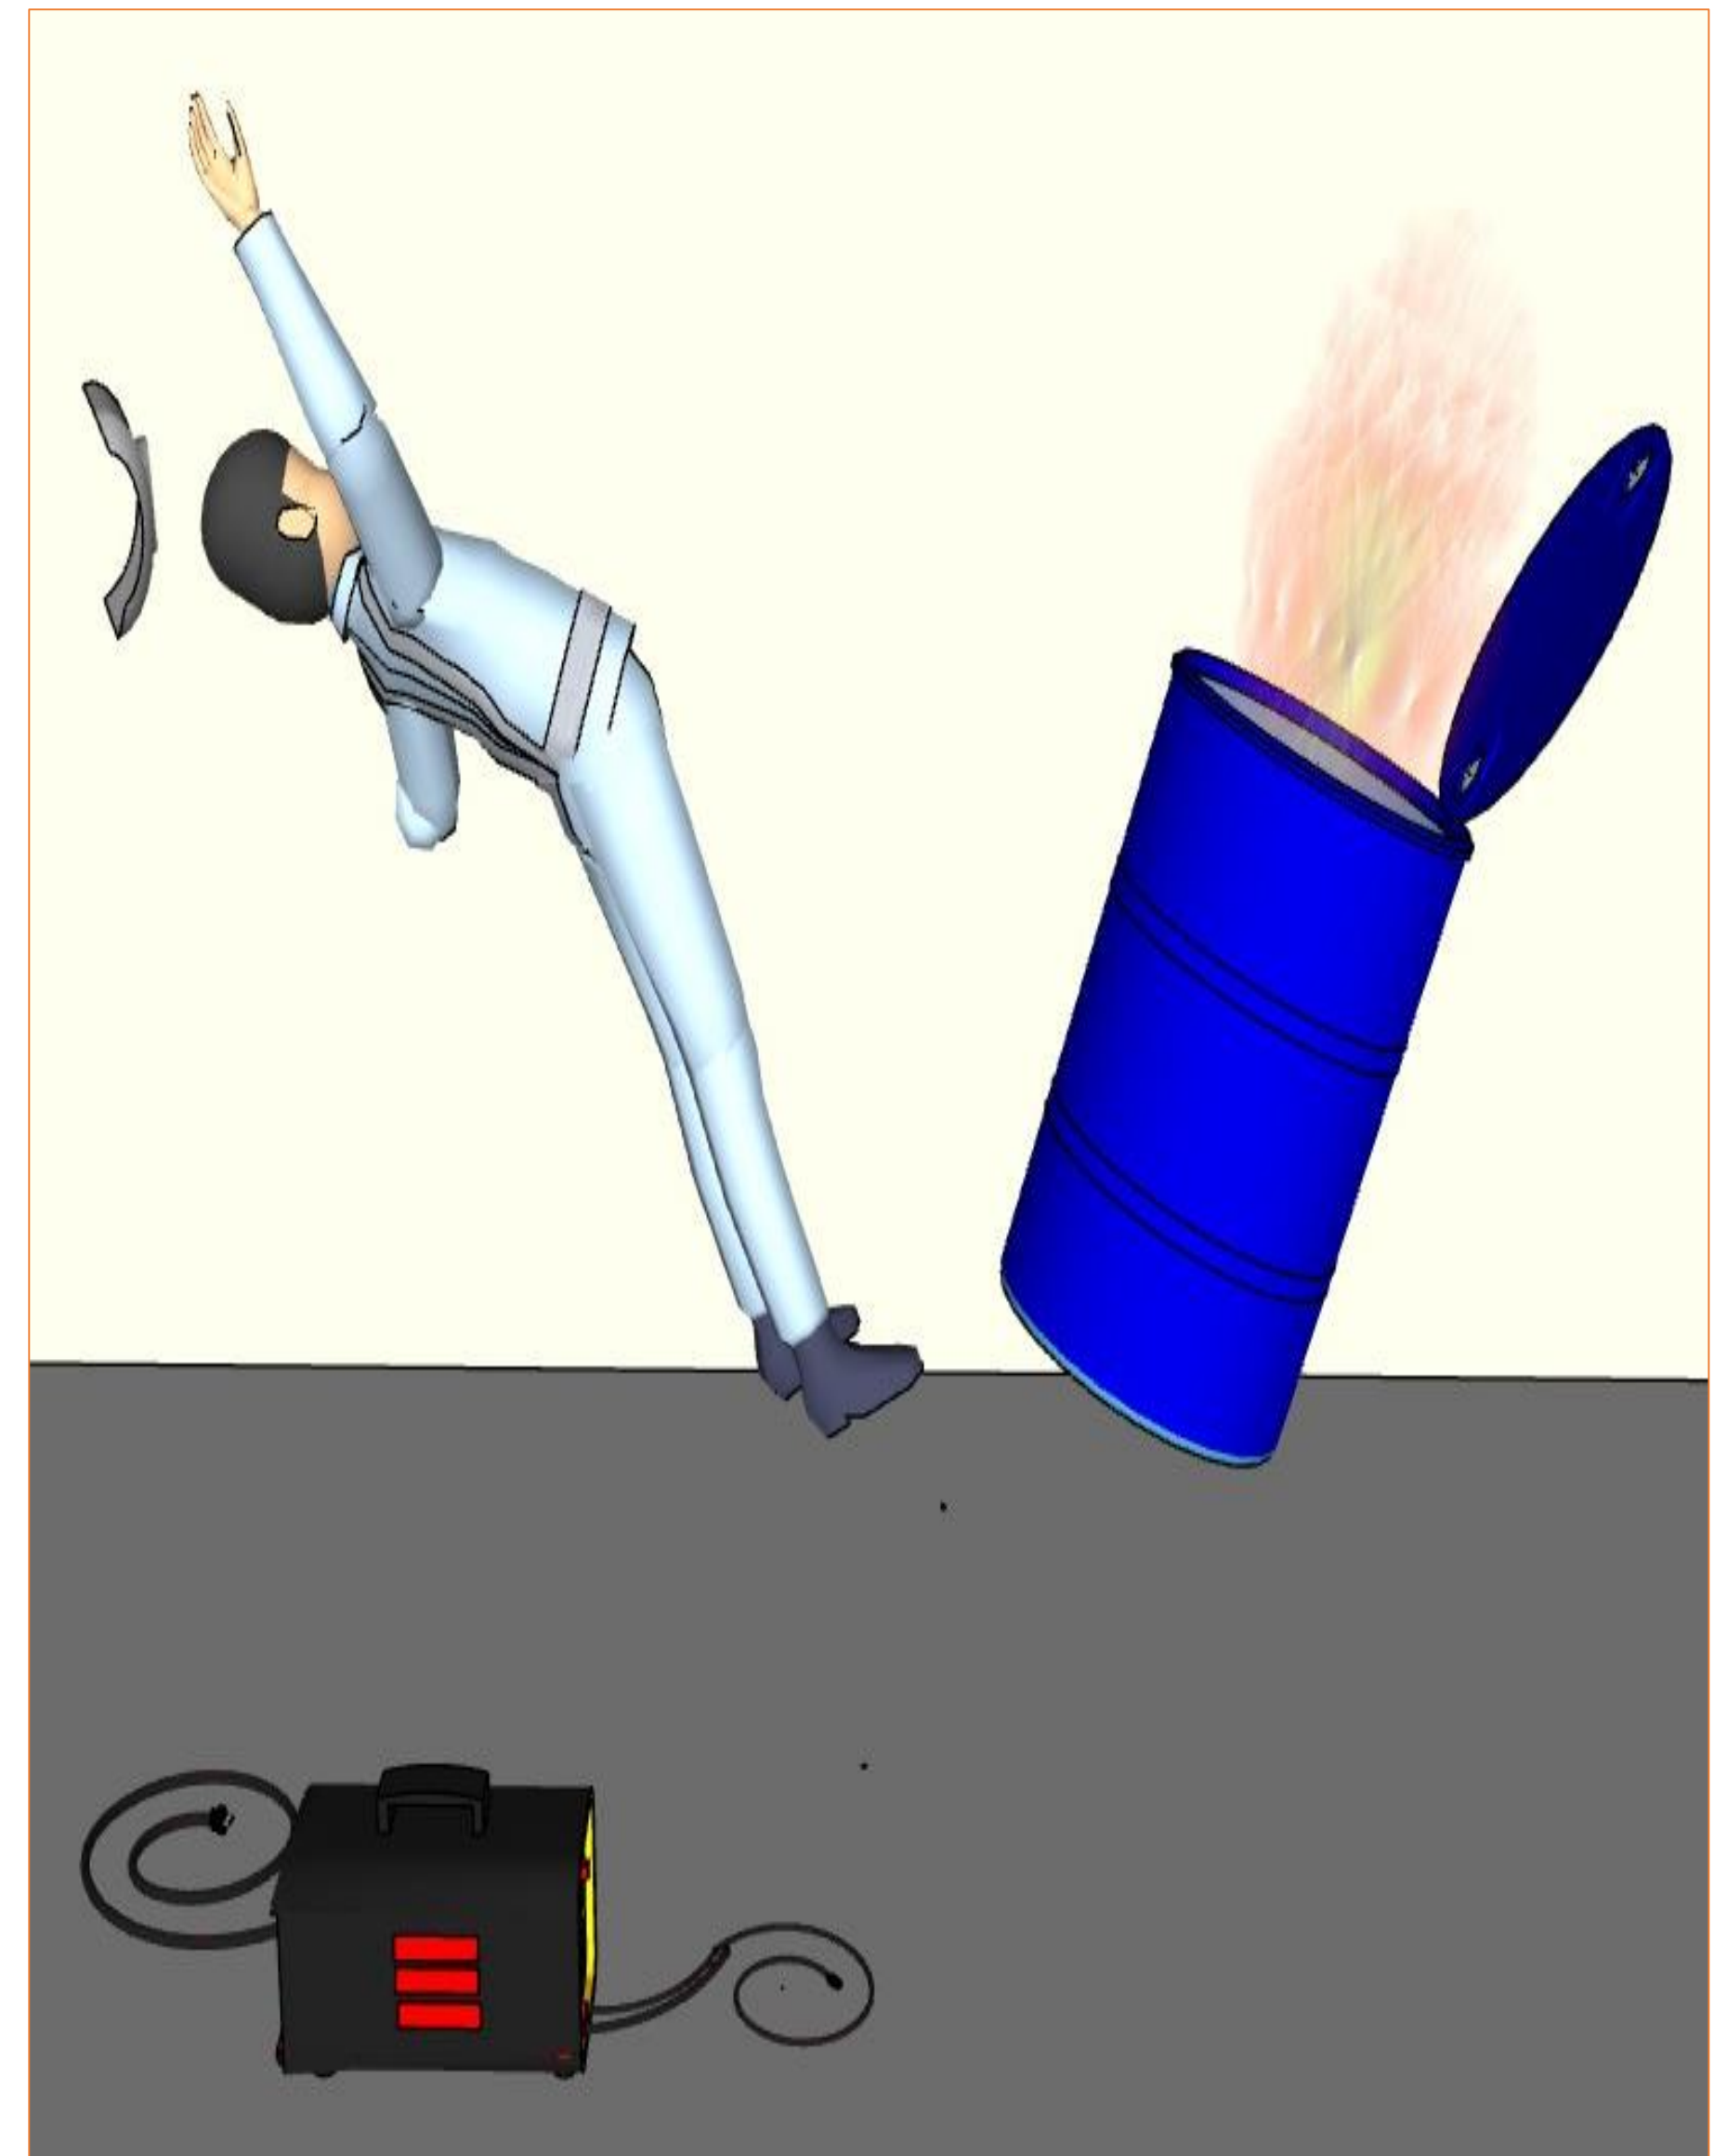


발생원인

▶ 인화성 증기에 의한 폭발 위험분위기 형성

- 철재 페드럼통을 고철 폐기물 업체에서 가져와 드럼통 내부 물질에 대한 위험성 인지 부족
- 내부 잔류 물질을 제거하지 않은 상태에서 주입구 및 통기구가 모두 밀폐되어 드럼통 내부가 인화성 증기로 인해 폭발 위험분위기 형성

▶ 화기작업 실시

- 폭발 위험 분위기를 형성하고 있는 페드럼통에 고온의 플라즈마 절단기 사용 작업(화기작업) 실시

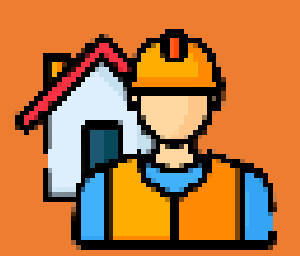

예방대책

① 페드럼통 용단 작업 시 내부 잔류 물질 사전 제거

- 페드럼통 내부 잔류 물질에 대한 유해·위험성 확인 철저
- 페드럼통 내부 잔류 물질, 인화성 증기 등 화재·폭발 위험이 없도록 가스 제거 및 세척 작업, 불활성화 등의 안전조치 실시

※ KOSHA GUIDE P-37-2012 「인화성 잔류물이 있는 탱크의 청소 및 가스제거에 관한 기술지침」 참조

② 페드럼통 내부 인화성 액체 잔류 시 화기 작업 금지

- 페드럼통 내부에 인화성 액체가 잔류하고 있는 경우 용접, 용단 등의 화기 작업 금지

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.