

Incidente con Lesión Grave Conversión

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 14 de Octubre 2024
Planta: Morelia
Lugar del Evento (área / máquina): SECCIÓN DE
GOFRADO HIGIENICOS 2.
Agente que provocó la lesión: RODILLO ACERO/RODILLO GOMA #1
Lesión: AMPUTACIÓN DE FALANGE DISTAL DE DEDO MEDIO Y ANULAR DE MANO IZQUIERDA.


☒ Empleado ☐ Contratista
Puesto: AYUDANTE
Tiempo de Incapacidad: EN
PROCESO

Descripción del Evento:

El operador en turno José Celin, en compañía de su ayudante Luis Córdova se disponen a retirar de primera instancia el atasco generado en la sección de rebobinado para posteriormente proceder a retirar el atasco de papel en sección de gofrado.

Ya en la zona de gofrado, ambos colaboradores retiran el papel enrollado (producto del atasco) en el rodillo de acero #1 (superior) haciendo uso indebidamente del mando JOG de la sección contraria a la que se estaba manipulando, una vez retirado todo este papel proceden a sacar guía del papel para insertarla en el sistema de bandas de paso de guía.

Teniendo la guía sobre las bandas de paso, el colaborador Luis Avalos se mantiene dentro de la guarda de protección de NIP entre rodillo de acero #1 y goma #1 (ya sin papel atascado), la cual al no utilizar el mando correcto, las protecciones de esta guarda de seguridad quedan deshabilitadas, permitiendo al operador José Celin, entendiendo que el papel ya estaba sobre las bandas de paso de guía, proceda a accionar el movimiento de la máquina mediante el mando móvil JOG aún con Luis en una posición de riesgo, momento en el cual los 4 dedos de la mano izquierda son atrapados en el punto de NIP.

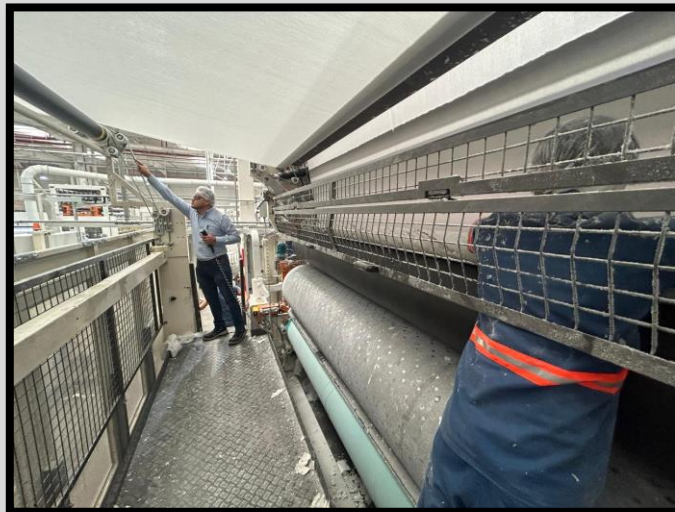

Causas:

INMEDIATAS

- * No seguir procedimientos NO SE SIGUEN PROCEDIMIENTOS POR QUE SE ESTABAN EJECUTANDO DOS TAREAS DE FORMA SIMULTÁNEA (RETIRAR DES ATASCO Y ENHEBRADO DE GUÍA)
- * Guardas y dispositivos de seguridad inadecuados SISTEMA DE GUARDA DE SEGURIDAD NO FUNCIONA DE MANERA CORRECTA.

BÁSICAS

- * Intento indebido de ahorro de tiempo y esfuerzo YA QUE LOS OPERADORES NO CONCLUYEN LA PRIMERA TAREA QUE ES EL (DESATASCO DE PAPEL EN RODILLOS) CUANDO YA SE ESTABAN REALIZANDO OTRA (PASO DE GUÍA)
- * Criterios de diseño de Ingeniería inadecuados POR QUE LA POSICIÓN DEL MICRO DE SEGURIDAD PERMITE EN CIERTA MAGNITUD, EL ACCESO AL PELIGRO

RAÍZ

- Estándares de supervisión inadecuados. EXCESO DE CONFIANZA Y FALTA DE CONCIENTIZACIÓN DEL RIESGO DEL PERSONAL OPERATIVO, YA QUE EL PERSONAL CONOCE EL PROCEDIMIENTO Y LOS RIESGOS DE LA ACTIVIDAD DE DESATASCO DE PAPEL Y ENHEBRADO DE PASO DE GUÍA
- * Estándares de control y validación de proceso inadecuados. PARA LAS ACTIVIDADES DE DESATASCO Y ENHEBRADO DE GUÍA SE CUENTA CON ANÁLISIS DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES, PERO NO SE TENÍA CONSIDERADO LA NECESIDAD DE REALIZAR UN ANÁLISIS DE LAS REFACCIONES DE LOS EQUIPOS DE ALTO RIESGO.

Acciones Correctivas:

- 1.- IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ENFOCADO A LAS 4 TAREAS DE MAYOR RIESGO (RETIRO DE ATASCOS, PASO DE GUÍA, OPERACIÓN DE COMPACTADORAS, INTERACCIÓN CON CUCHILLAS CIRCULARES Y CINTAS CUCHILLAS) DE MANERA PERMANENTE HASTA QUE EL PERSONAL DEMUESTRE SU COMPROMISO ANTE LA SEGURIDAD.
- 2.- IMPLEMENTAR TABLERO DE SANCIONES PARA PERSONAL QUE INCUMPLA LOS ESTÁNDARES Y/O NORMAS DE SEGURIDAD.
- 3.- SE VALIDA CON EL PERSONAL OPERATIVO LA EJECUCIÓN Y EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LOS SUPERVISORES, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CICLO AOS DE LAS TAREAS DE MAYOR RIESGO.
- 4.- GENERAR PROGRAMAS DE INSPECCIÓN A EQUIPOS CRÍTICOS EN ASPECTOS DE SEGURIDAD (PASO DE GUÍA, GUARDAS, PAROS DE EMERGENCIA, MANDOS JOG, GRÚAS VIAJERAS, COMPACTADORAS). PARA CONTAR CON INSPECCIONES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO.

Recordatorios de Seguridad:

- PERSONA QUE TOME EL CONTROL JOG ES RESPONSABLE DEL RESTO DEL EQUIPO.
- TENER CLARO EL MÉTODO DE PASO DE GUÍA DE MÁQUINAS DE CONVERSIÓN.