

1 Wytnij

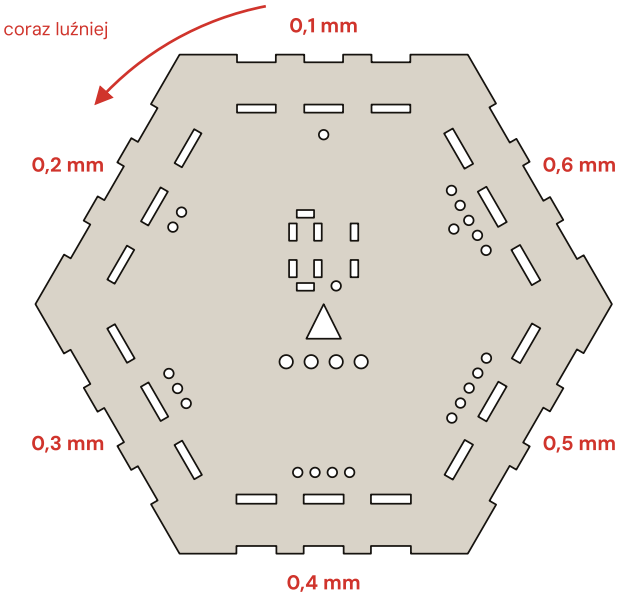

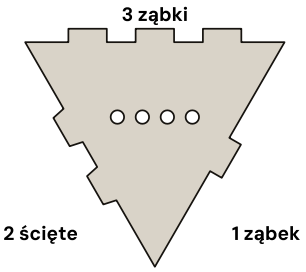

klucz


△ **0,1 mm** – tu zacznij (najmniejszy luz)

○○○○ **duże kropki = grubość blachy**
4 kropki = 4 mm

○○○○ **kropki przy boku = luz**
4 kropki = 0,4 mm

w pliku: 2 płytki (0,1–0,6 i 0,7–1,2 mm) i klucz

2 Przymierz

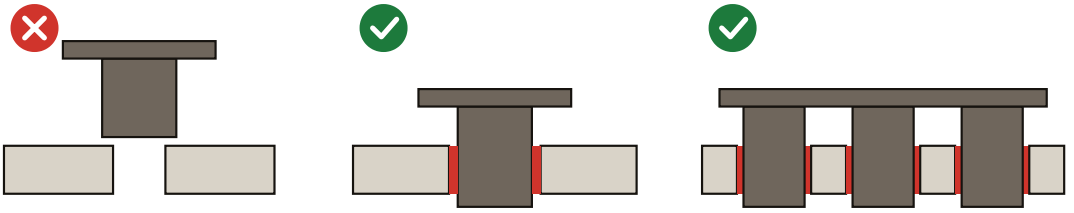


nie wchodzi
następny bok →

wchodzi ręką
bez młotka i szlifowania

potem 3 ząbki naraz
nie wchodzą? weź następny bok


3 Policz kropki

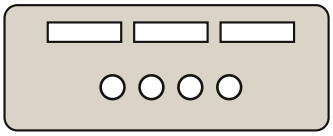

→ **0,4 mm**

pierwszy bok, w który wchodzą 3 ząbki
liczba kropek ÷ 10 = luz w mm

4 Przestaw suwak

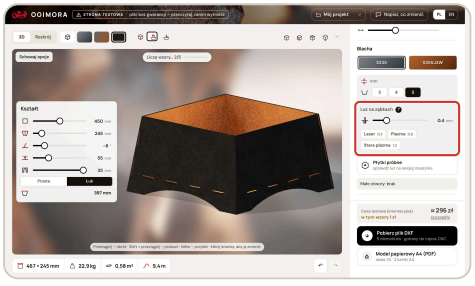



Suwak „Luz na ząbkach”
prawy panel, pod grubością blachy. Ustaw wynik z płytki, potem pobierz plik paleniska.