

Hora comienzo

Seleccione el horario

16:14

Hora finalización

Seleccione el horario

16:14

Detalles equipo

Tomar el N° de serie de los equipos

N° de serie UI	N° de serie UE	Marca	Capacidad

Detalles y costos del trabajo

Materiales e insumos

Los precios especificados a continuación NO incluyen IVA

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	CANTIDAD	1	135000	135000.00	

SubTotal 135000.00

Descuento % 0

Total 135000.00

Formas de pago

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto \$
ADMINISTRACION	135000

Total 135000.00

Checklist

Marcar lo realizado

- Se reviso que el equipo funcione correctamente antes de realizar el service

- Se revisaron presiones y consumo antes de realizar el service
- Se desmontan carcasas plásticas en unidad interior
- Se protege placa de unidad interior
- Se realiza sanitizado completo (Serpentina, turbina y bandeja de desagües)
- Al armar la unidad interior nuevamente, se prueba el desagüe
- Se realiza sanitizado completo de unidad exterior
- Se mide presión y consumo posterior al servicio de sanitizado
- Se realiza control del funcionamiento completo del equipo
- El equipo quedo limpio, sin huellas ni manchas
- Se limpia el lugar donde se trabajo sin dejar residuos
- Se coloco la etiqueta de DyP
- Se verificó el checklist con el cliente
- OT no tiene firma del cliente por ausentarse

Detalles

Observaciones

Se realizó una visita técnica por un reclamo de pérdida de agua en un equipo de aire acondicionado Hitachi de 2.250 frigorías, ubicado en la sala de servidores.

Al inspeccionar el equipo, constatamos que presentaba acumulación de suciedad y, al desmontar la unidad, verificamos que tanto la bandeja de condensados como el desagüe se encontraban obstruidos, lo que provocaba el desborde de agua. Procedimos a realizar un mantenimiento preventivo completo, limpiando la bandeja de condensados, la tubería de desagüe, los filtros y el serpentín del evaporador.


Aprovechamos la intervención para verificar la carga de refrigerante y el consumo eléctrico del equipo, constatando que ambos parámetros se encontraban dentro de los valores normales. Finalizadas las tareas, realizamos las pruebas correspondientes, confirmando un drenaje fluido del agua de condensación. El equipo quedó en perfecto estado y funcionando correctamente, sin registrar nuevas pérdidas.



Fotos

Campo Fotos

Agregue las fotos que considere



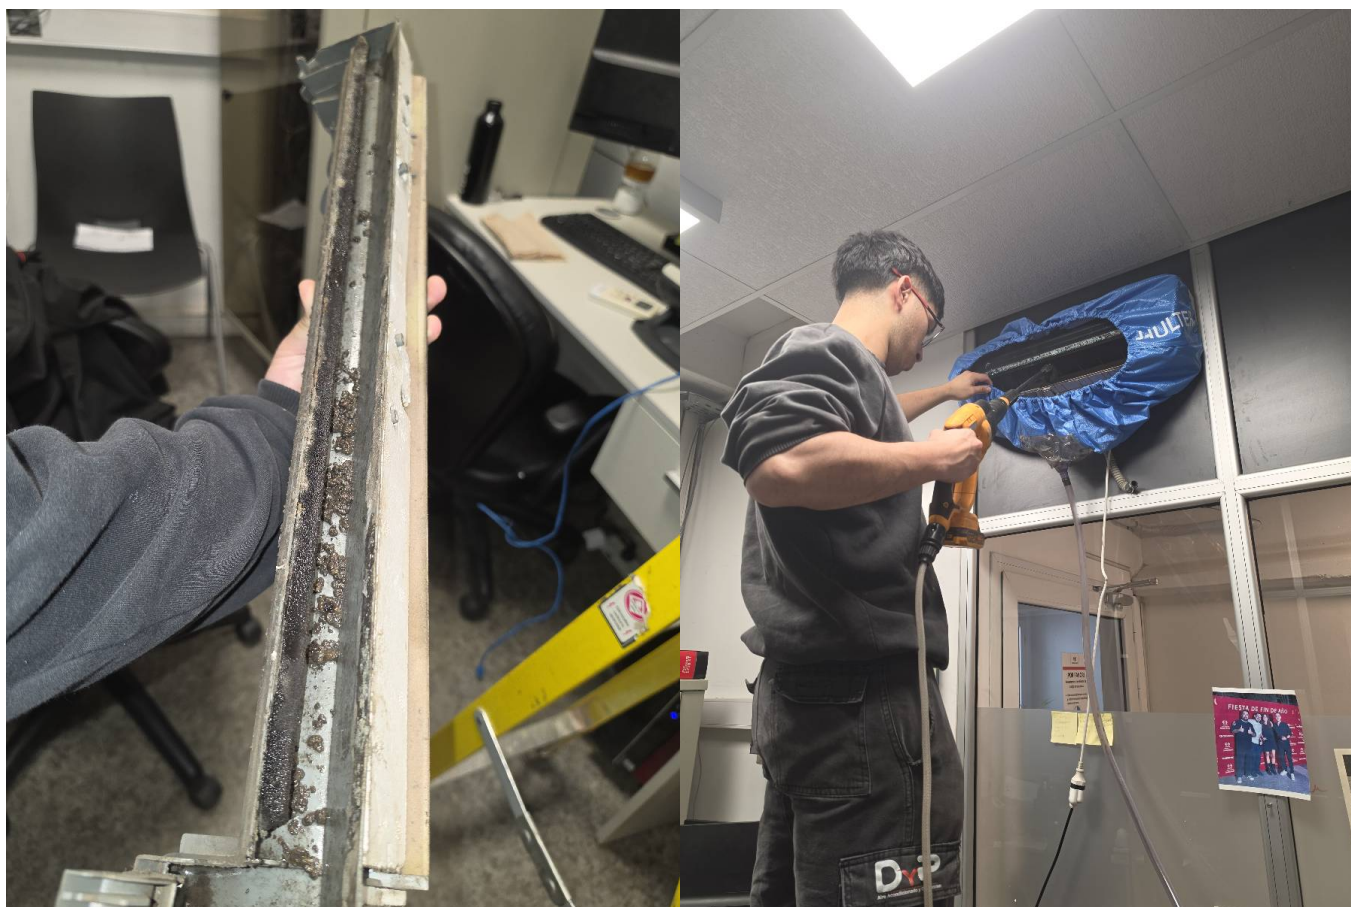

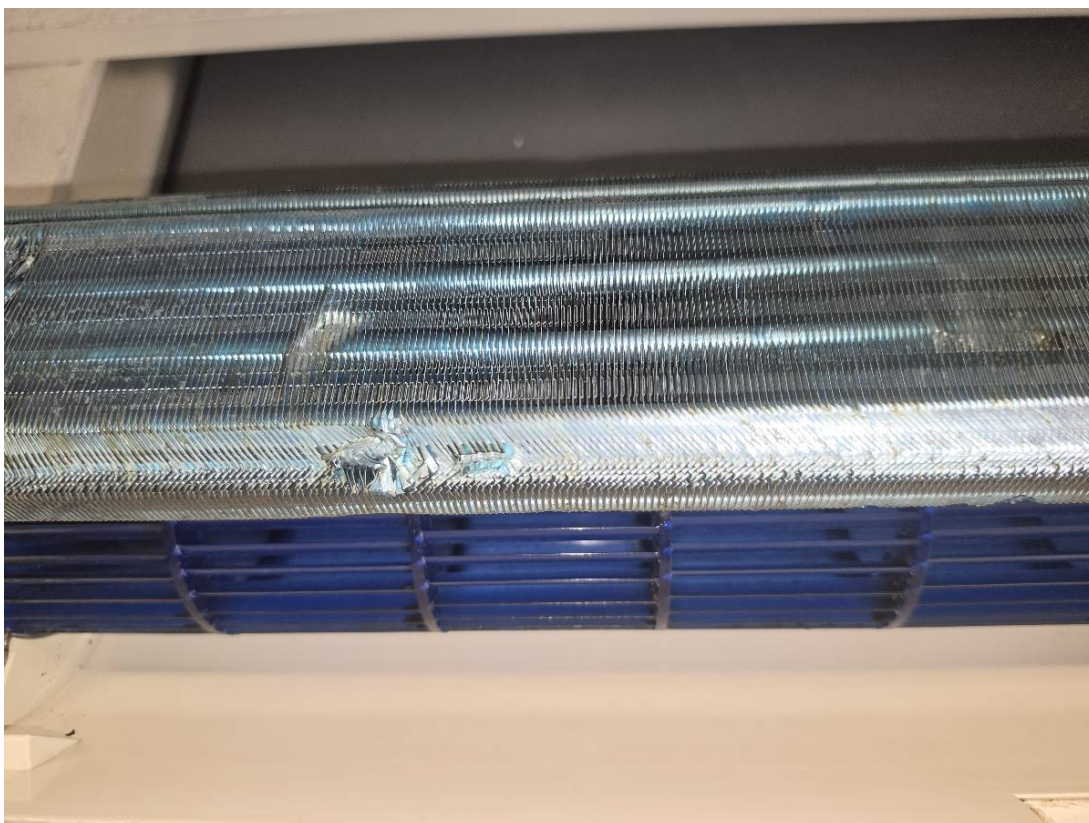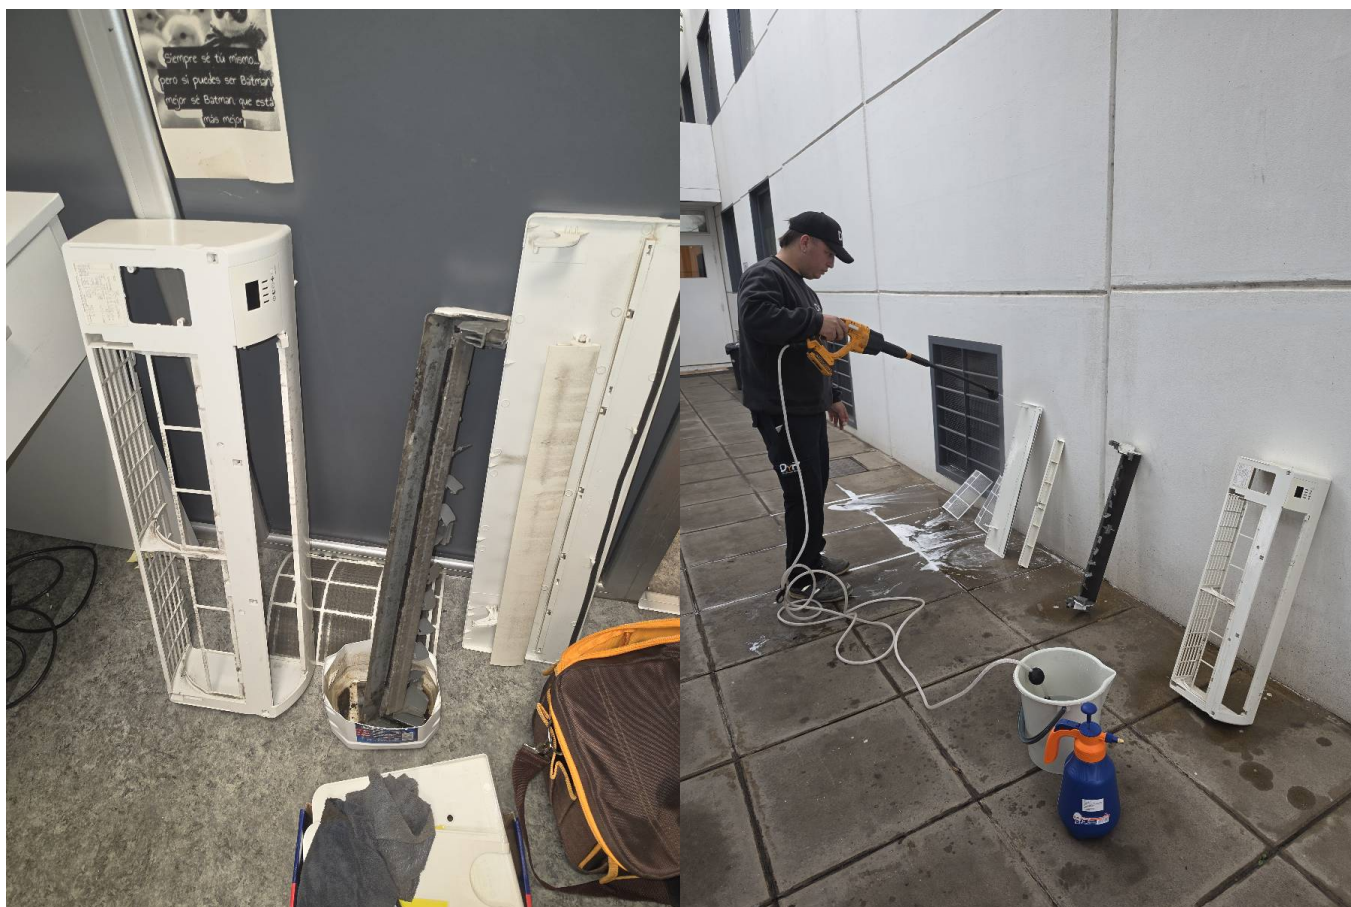





Conformidad del cliente

Firmas Digitales

El cliente está satisfecho con el trabajo realizado y el técnico finalizo el trabajo en el domicilio

x

Firma del cliente

Moya Dylan

Firma del técnico

MIDEA / SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com